

التحكم في سرعة المحرك:

كيف يتم تغيير سرعة المحرك :

**Synchronous Speed:**

- هي سرعة المجال الكهربائي داخل الموتور.

$$n_s = \frac{60 F}{.5 * 2P} \text{ rpm}$$

Where:

-  $n_s$  : Synchronous Speed

- 60 : 60 Sec

- F: Frequency

- 2P : # of Poles

- وحدة قياس السرعة و تسمى لفة / دقيقة : rpm

**Rotor Speed:**

- هي سرعة الجزء الدوار Rotor و يلتقي تغير سرعة الموتور الكلية  
- و هي السرعة التي تكتب على جسم المحرك

$$n_r = n_s(1 - S) \text{ rpm}$$

Where:

- S : Slip of the Motor

و تسمى مقدار تغير سرعة المجال بالنسبة ل سرعة الجزء الدوار

$$n_r = \frac{60 * F}{.5 * 2P} (1 - S) \text{ rpm}$$

S : Slip

- مقدار تغير سرعة المجال بالنسبة ل سرعة الجزء الدوار.

$$S = \frac{n_s - n_r}{n_s}$$

- و تد Parameter خاص بتصميم ال Motor

- ليس لها وحدة قياس.

- لو علوز اصمم Motor يعمل على  $Freq = 60 \text{ HZ}$  و عدد اقطابه  $(2P = 4)$  و علوز سرعته تكون  $1450 \text{ rpm}$

يجب تصميم ال Slip الخاص بالموتور كالآتي:

$$s = \frac{1500 - 1450}{1500} = 0.03333$$

من معادلة سرعة الموتور ( الجزء المتحرك Rotor ) نجد الاتي :

- لتغيير سرعة الموتور من الممكن تغيير مجموعة من الـ Parameter
- 1. تغيير الـ frequency حيث انه كلما زادت الـ frequency زادت سرعة الموتور و العكس و تغيير سرعة الموتور يتم عن طريق Inverter .

2. تغيير عدد الاقطاب (2P) حيث كلما زاد عدد الاقطاب قلت السرعة و العكس.

☒ تغيير سرعة الـ Motor عن طريق تغيير الـ Frequency باستخدام inverter :



- تطورت اجهزة مغيرات السرعة و انتشرت بصورة واضحة و الان نلذرا ان يحتاج احد تركيب محرك تيار مستمر جديد
- تركيب محرك عادي Induction Motor + مغير سرعة inverter افضل من تركيب DC-Motor نظرا لكثرة اعطاله

- نظرية الـ inverter تعتمد علي التحكم في قيمة تردد التيار الواصلة الـ Motor و بالتالي يمكنه التحكم في سرعته تدريجيا و الاحتفاظ بقيمة فترة الـ Motor ثابتة يغير ايضا فرق الجهد بنفس نسبة تغييره للتردد .

- من هنا نشأ تعريف V/F controller بمعنى ان

نسبة الـ volt علي الـ Freq ثابتة لا تتغير .

- يحتوي الـ inverter بالاضافة الي وظيفته الاساسية علي العديد من الامكانيات الاخرى:

- قياس قيمة الـ Current المسحوب من الـ Motor
- اكثر وسائل الحماية ضد ارتفاع الـ current و ارتفاع او انخفاض الجهد و سقوط فائز من الموتور .

- يمكن تغيير اتجاه دوران الـ Motor من

الـ inverter دون الحاجة لدائرة عكس اتجاه دوران .



- لا يتأثر بتبديل الفترات لمصدر التيار

- يمكن ضبط أقصى تردد و أقل تردد بحيث لا يستطيع مشغل الماكينة الذي يمكنه ان يغيره في تدرج السرعة بواسطة مقاومة متغيرة خارجية ان يتعدى السرعة القصوي او المنخفضة التي ضبط عليها الجهاز .

- ضبط تدرج تشغيل الـ Motor من 1 ← 60 ثانية .

○ اي عند بداية دوران الـ Motor لا ياخذ سرعة مرة واحدة بل يدرجها حتى ياخذ المحرك سرعته بالكامل في خلال الزمن المضيوط . كذلك بالنسبة لتدرج الوقوف Deceleration

- يمكنه فرملة المحرك عن طريق توصيل تيار مستمر الي ملفاته .

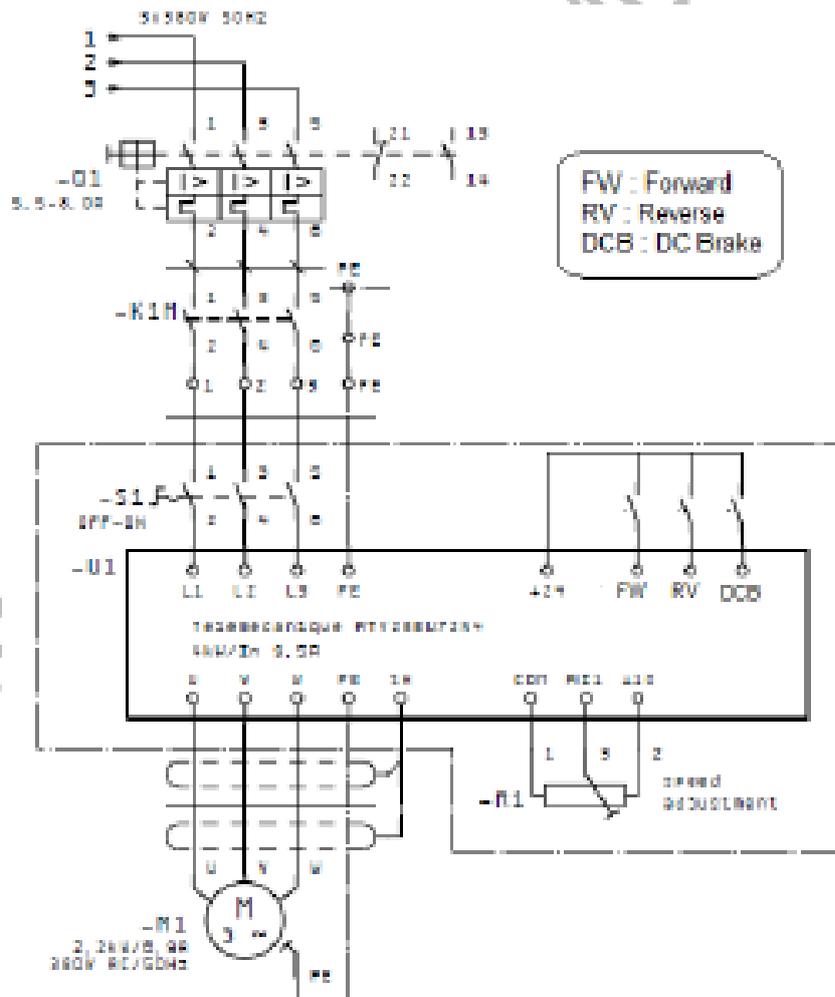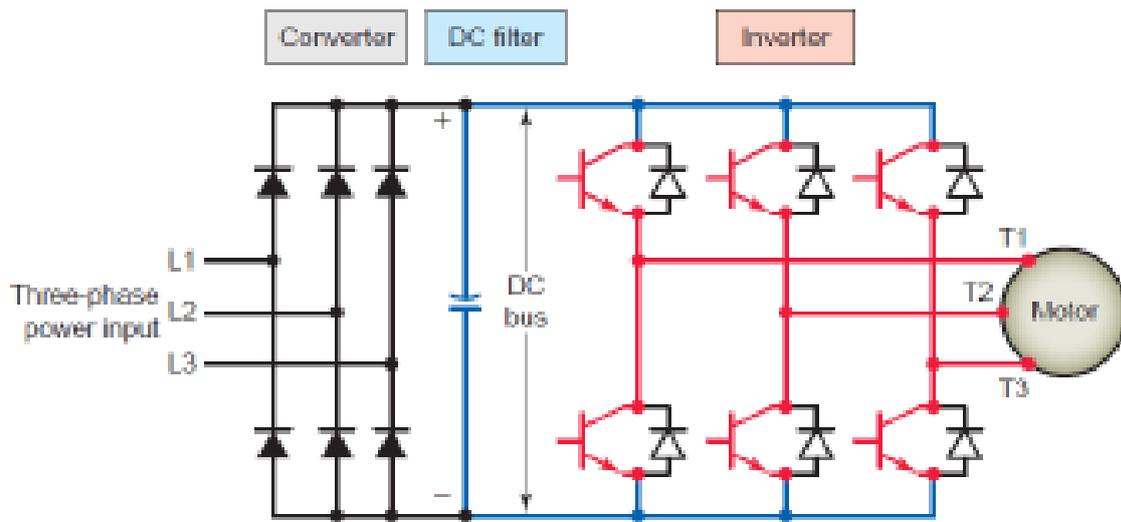

### ☐ التحكم في سرعة المحرك عن طريق تغيير عدد الأقطاب:

طريقة تغيير سرعات المحرك الـ *Squirrel Cage Induction Motor* عن طريق تغيير عدد الأقطاب ينتج عنها سرعات محدودة متباعدة و ليست سرعات تدريجية كما هو الحال عند تغيير قيمة التردد . كما نرى من الجدول التالي

# of Poles	Speed at 50 HZ	Speed at 60 HZ
2	3000 rpm	3600 rpm
4	1500 rpm	1800 rpm
6	1000 rpm	1200 rpm
8	750 rpm	900 rpm
10	600 rpm	720 rpm

تقسم طريقة هذه المحركات الي قسمين:

و اذا كانت سرعات المحرك المطلوبة غير متضاعفة .

مثال: 2 & 10 poles او 4 & 6 poles

و في هذه الحالة يسمى المحرك *Separate Windings Induction Motor*

ii اذا كانت سرعات المحرك المطلوبة متضاعفة.

مثال: 2 & 4 Poles او 4 & 8 Poles

و في هذه الحالة يسمى المحرك *Dahlander Motor*

**الحالة الاولى: Separate Windings Induction Motor**

اذا كانت سرعات الـ *Motor* المطلوبة غير متضاعفة.

يتم لف المحرك علي اساس انه محركين اذا كان سرعتين.

او ثلاث محركات اذا كان ثلاث سرعات اذا كان المحرك

36 مجري و مطلوب انه اعطي سرعة 1000 & 1500 rpm

اي 6 & 4 قطب فيتم تقسيم الـ 36 مجري علي اساس 6 قطب

بالكامل كانه محرك منفصل له عدد لفاته و قطر سلكه

و خطورة ملفات و طريقة توصيله . و بعد الانتهاء من لف


هذه السرعة بالكامل يتم تقسيم نفس المجاري علي

اساس السرعة الثانية 4 poles و يتم تسقيط ملفات

فوق ملفات السرعة الاولى و كذا محرك اخر و عند

تشغيله يصل التيار الي ملفات سرعة او ملفات

السرعة الاخرى و ليس الاثنتين معا.

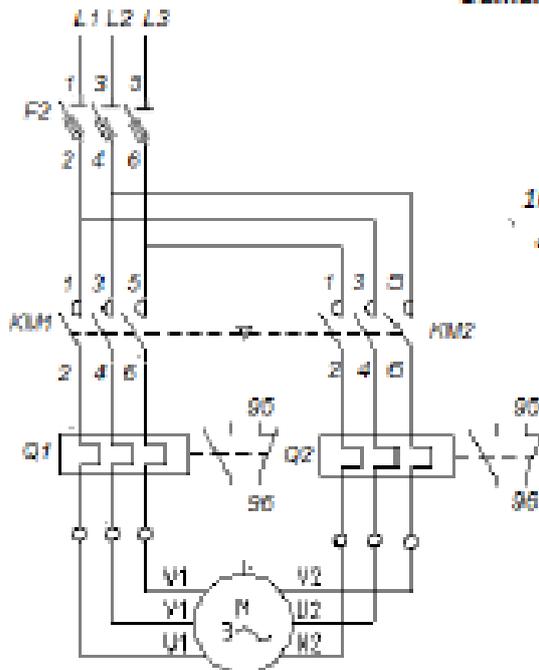


### ملاحظات:

- من الممكن ان يكون عدد اطراف روزيتة هذه المحركات 12 طرف لكل سرعة 6 اطراف تتصل ستار او دلتا تبعاً لقيمة القوت الذي سيجعل عليه المحرك . او يتم توصيل كل سرعة Star OR Delta داخلياً و يخرج ثلاث اطراف فقط.
- حجم مثل هذه الانواع من المحركات يكون كبيراً بالنسبة لقدرته . لانه يعمل بقوة مجال جزء من الملفات الموجودة بداخله و ليست جميعها.
- لكل سرعة قدرة و شدة تيار مختلفة عن السرعة الاخرى و لذلك يكون لكل سرعة الاوفرالود الخاص بها.
- اذا حدث خطأ و تم توصيل التيار الي ملفات سرعتين مما يؤدي الي احتراق المحرك.

**الحالة الثانية: Dahlander Motor:**

إذا كانت سرعات الـ Motor المطلوبة متضاعفة.


- تستخدم هذه الطريقة في السرعات المتضاعفة فقط مثل  $1500/3000$  rpm أو  $750/1500$  rpm و هكذا.
- هذه المحركات توصل بطريقة خاصة بحيث انه يستغل نفس الملفات لتشغيل السرعة البطيئة او العالية.
- يعتمد علي اتجاه مرور التيار داخل الملفات
  - o إذا سار التيار في اتجاه واحد داخل المجموعات فأن عدد الأقطاب يساوي ضعف عدد المجموعات
  - o إذا سار التيار عكس الاتجاه فأن عدد الأقطاب يساوي عدد المجموعات
- مثلاً إذا كان يريد محرك  $2/4$  قطب أي بسرعة  $3000/1500$  rpm يقسم المحرك علي ان يكون عدد مجموعات القطر الواحد يساوي عدد أقطاب السرعة العالية أي مجموعتين
- فتأمر التيار في اتجاه واحد داخل المجموعتين يدور المحرك بالسرعة البطيئة  $4$  Poles و إذا مر التيار في نفس المجموعتين عكس الاتجاه يدور المحرك بالسرعة العالية  $2$  Poles.

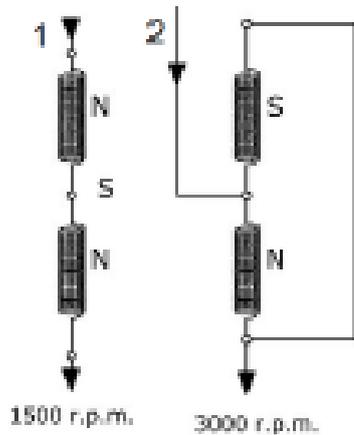

- إذا مر التيار بالطرف رقم (1) فأنه سير في اتجاه واحد داخل المجموعتين و تكون هذه هي السرعة البطيئة  $4$  Poles.
- إذا مر التيار بالطرف رقم (2) سير في المجموعتين في اتجاه معاكس و تكون هذه هي السرعة العالية  $2$  Poles.


التوصيل الخارجي لمحرك سرعتين (DAHLANDER):

- الروتية الخارجية للمحرك DAHLANDER روتية عادية الموجودة بالمحركات السرعة الواحدة لها 6 اطراف.
- ♦ في حالة تشغيل السرعة البطيئة:

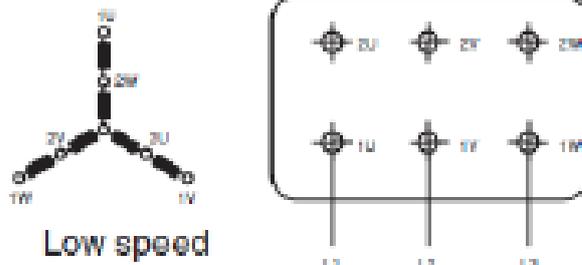

- يظن التيار الي الاطراف  $U1, V1, W1$
- وتظل الاطراف  $U2, V2, W2$  حرة.


♦ في حالة تشغيل السرعة العالية:

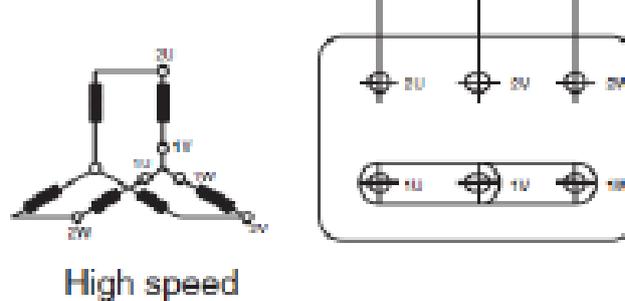

- يصل التيار الي الاطراف  $U2, V2, W2$
- وتجمع الاطراف  $U1, V1, W1$  معا.

من الممكن ايضا ان يكتب على روزيتة مثل هذه المحركات الحروف X-Y-Z, U-V-W وفي هذه الحالة عند تشغيل السرعة البطيئة يصل التيار الى الاطراف X-Y-Z فقط . و عند تشغيل السرعة العالية يصل التيار الى الاطراف U-V-W ويجمع الاطراف X-Y-Z معا .

### دائرة القوى لمحرك سرعتين Dahlander :

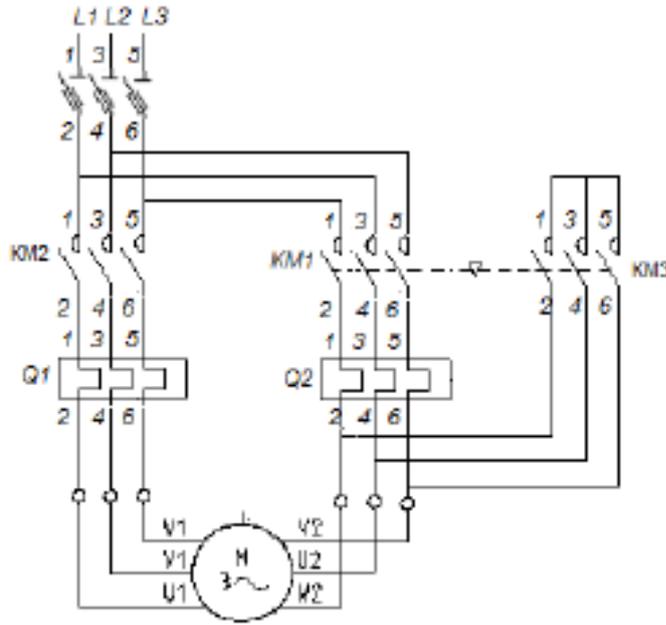


- KM1 كونتاكتور السرعة البطيئة
- KM2 & KM3 كونتاكتورات السرعة العالية

### التمرين (69):


- صمم دائرة الكترول لمحرك 3 فاز سرعتين (DAHLANDER)
- بحيث يكون لكل سرعة مفتاح تشغيل خاص بها ولا نستطيع تشغيل السرعة الاخرى قبل ايقاف المحرك

#### التشغيل:

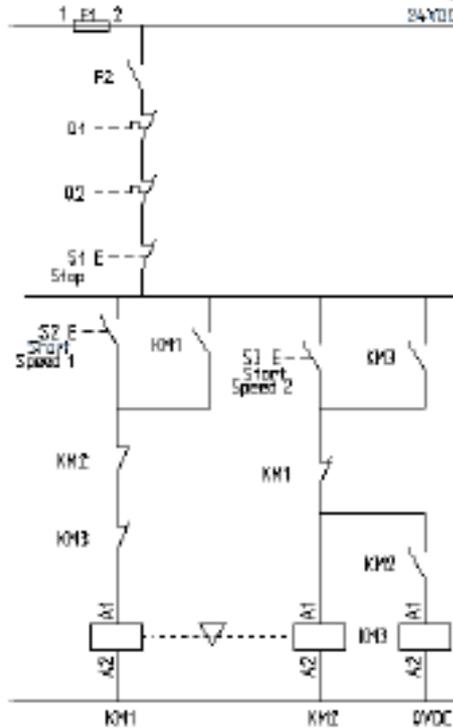

- عند الضغط على المفتاح S2 (Start Speed 1) يصل التيار لـ KM1 فيغير وضع نقاط تلامسه
  - o يغلق نقاطه الرئيسية فيعمل الموتور على السرعة الاولى
  - o يفتح نقطة الـ Interlock التي في مسار KM2 & KM3
  - o يغلق نقطة التثبيت الموازية للمفتاح S2 (Start Speed 1)
- يظل الموتور يعمل على السرعة الاولى حتى نقوم بالضغط على Stop فيتوقف
- عند الضغط على المفتاح S3 (Start Speed 2) يصل التيار الي KM2 فيغير وضع نقاط تلامسه
  - o يغلق نقاطه الرئيسية
  - o يفتح نقطة الـ Interlock التي في مسار KM1
  - o يغلق نقطته التي في مسار KM3 فيصل التيار الي KM3 فيغير وضع نقاط تلامسه
    - يغلق نقاطه الرئيسية
    - يفتح نقطة الـ Interlock التي في مسار KM1
    - يغلق نقطة التثبيت الموازية للمفتاح S3 (Start Speed 2)

**دائرة القوى لتغيير اتجاه محرك 3 فاز سرعتين (DAHLANDER)**

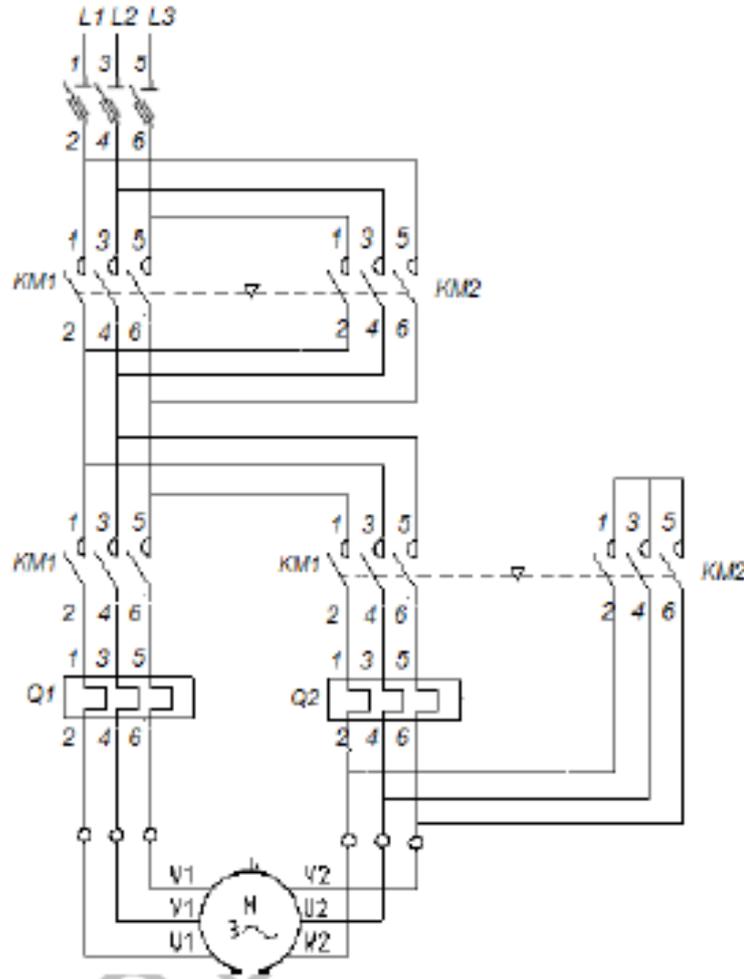

محتويات الدائرة:

- كونتكتور السرعة البطيئة. KM1
- كونتكتورات السرعة العالية. KM2 + KM3
- كونتكتور تشغيل المحرك في الاتجاه الاول (Forward) KM4
- كونتكتور تشغيل المحرك في الاتجاه الثاني (Reverse) KM5

التشغيل:

- عند تشغيل السرعة البطيئة في الاتجاه الاول (Forward) يعمل الكونتكتور الخاص بالاتجاه الاول KM4 + كونتكتور السرعة البطيئة KM1
- و عند تشغيل السرعة البطيئة في الاتجاه الثاني (Reverse) يعمل الكونتكتور الخاص بالاتجاه الثاني KM5 + كونتكتور السرعة البطيئة KM1
- لتشغيل السرعة العالية في الاتجاه الاول يعمل كونتكتور الاتجاه الاول KM4 + كونتكتورات السرعة العالية KM2 + KM3
- لتشغيل السرعة العالية في الاتجاه الثاني يعمل كونتكتور الاتجاه الثاني KM5 + كونتكتورات السرعة العالية KM2 + KM3

أوفرلود خاص لحماية المحركات ذات القدرات العالية:

- كما علمنا ان الملفات الحرارية للأوفرلود تتصل بالتوالي مع المحرك و لذلك يجب ان تتحمل قيمة تيار بالكامل
- في دوائر المحركات ذات القدرات العالية و نتيجة لارتفاع قيمة تيارها لا يمكن استخدام **Overload** عادي مباشر حيث ستكون درجة حساسية الملفات الحرارية منخفضة
- لذلك فهو يستعمل في هذه الحالة **overload** مزود بمحول تيار **Current Transformer**.
- و هو مكون من مجموعة شرائح يلف حولها عدد لفات سلك معين و يمر الكابل المراد قياس تياره داخل مجموعة الشرائح. فاذا مر داخل هذا الكابل تيار يولد مجال مغناطيسي و بالتالي سينتج تيار في اللفات تبعاً لحدها .
- اذا مر بالكابل مثلا 100 امبير يتولد في اللفات 5 امبير اي كل 20 امبير تمر في الكابل يتولد في لفات محول التيار 1 امبير فقط و هكذا
- كلما ارتفعت شدة التيار المارة في الكابل ترتفع في اللفات بنسبة معينة و يصل طرفي لفات كل فاز من المحول بطرفي ملف حراري من الأوفرلود ذات القيمة المنخفضة تبعاً لنسبة المحول
- و يصل نقطة تلامس الأوفرلود في الدائرة مثل اي أوفرلود عادي.

دائرة القوي لمحرك بأوفرلود مزود ب Current Transformer :

- الاختلاف في هذه الدائرة عن الدوائر المزودة بأوفرلود عادي هو ان تيار المحرك لا يمر بكامله مباشرة داخل الملفات الحرارية .
- لكن التيار الذي يمر بالملفات الحرارية هو التيار المنخفض بواسطة محول التيار
- فاطراف المحرك هنا تمر داخل بوبينة محول التيار **Current Transformer** و طرفي كل بوبينة لمحول التيار تتصل بملف حراري من الأوفرلود
- اما بالنسبة للنقطة المتصلة للأوفرلود تتصل في دائرة التحكم مثل الأوفرلود العادي تماما

