

التشغيل باستخدام مخرطة تقليدية استثمار و تشغيل المخرطة العمومية


٣٠

قسم: التصنيع الميكانيكي

1

1

١٠٠

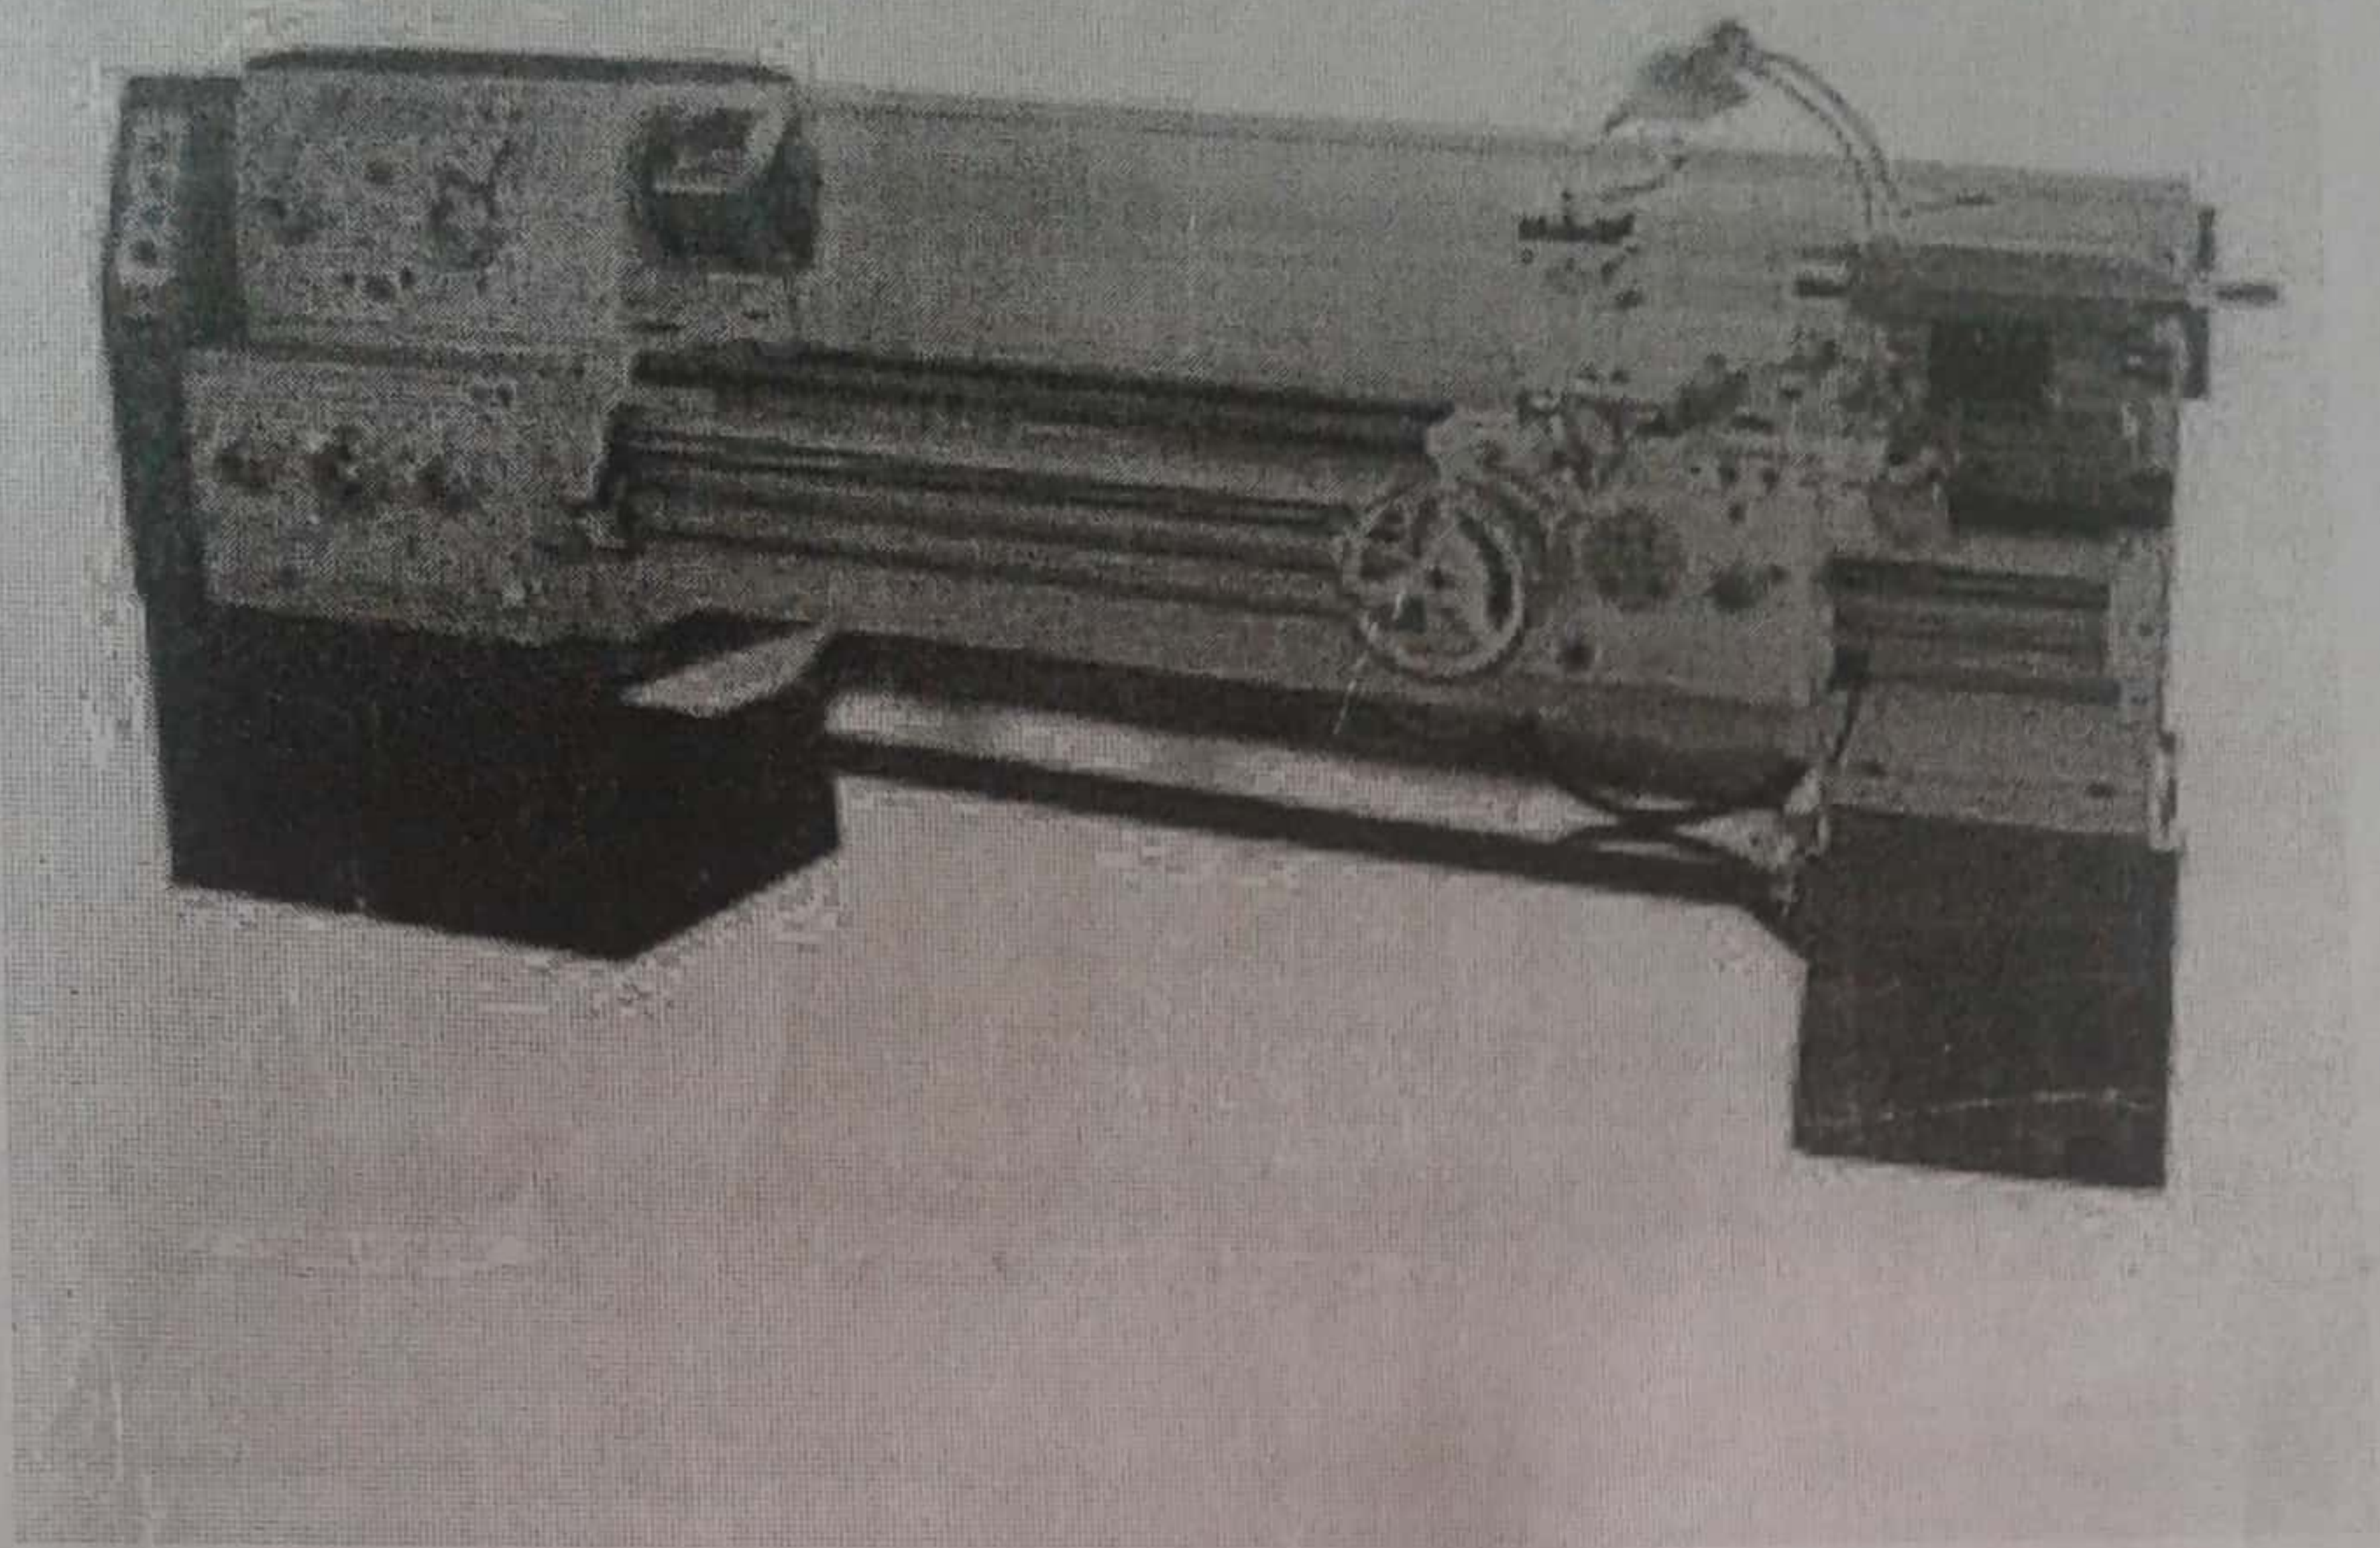

التشغيل باستخدام مخرطة تقليدية


الهدف من التمرين :

بعد الانتهاء من هذا التمرين سيكون الطالب قادرا على :

- التعرف على مختلف أجزاء آلة الخراطة العمومية التقليدية و تشغيلها (ضبط معدلات القطع و التغذية على الآلة).
- التعرف على مختلف أدوات القطع و طرق تثبيتها و معايرتها على الآلة.
- تثبيت قطعة العمل (المشغولة) باستخدام ظرف المخرطة و غراب الذيل المتحرك.
- التعرف على مختلف المهارات الأساسية الممكن تنفيذها على المخرطة (الخراطة الطولية، العرضية، المخروطية، الفصل، الثقب،)
- التدريب على فتح الأسنان (القلووظ) المتري و الانشي بنوعيهما اليميني و اليساري.
- إتباع قواعد السلامة أثناء العمل على الآلة.

تعريف عملية الخراطة :

هي عملية تشغيل بإزالة **الرأش** بواسطة أداة قطع ذات حد قاطع **وحيد** تدعى أداة التشغيل بالخراطة (قلم الخراطة)، و فيها تكون المشغولة **دوّارة** و **الأداة** تقوم بالحركة الانتقالية (حركة التغذية الطولية و العرضية و فق المحورين X و Z)، الشكل ١ يبين الحركة الأساسية للمشغولة و حركة التغذية لأداة القطع في الخراطة.

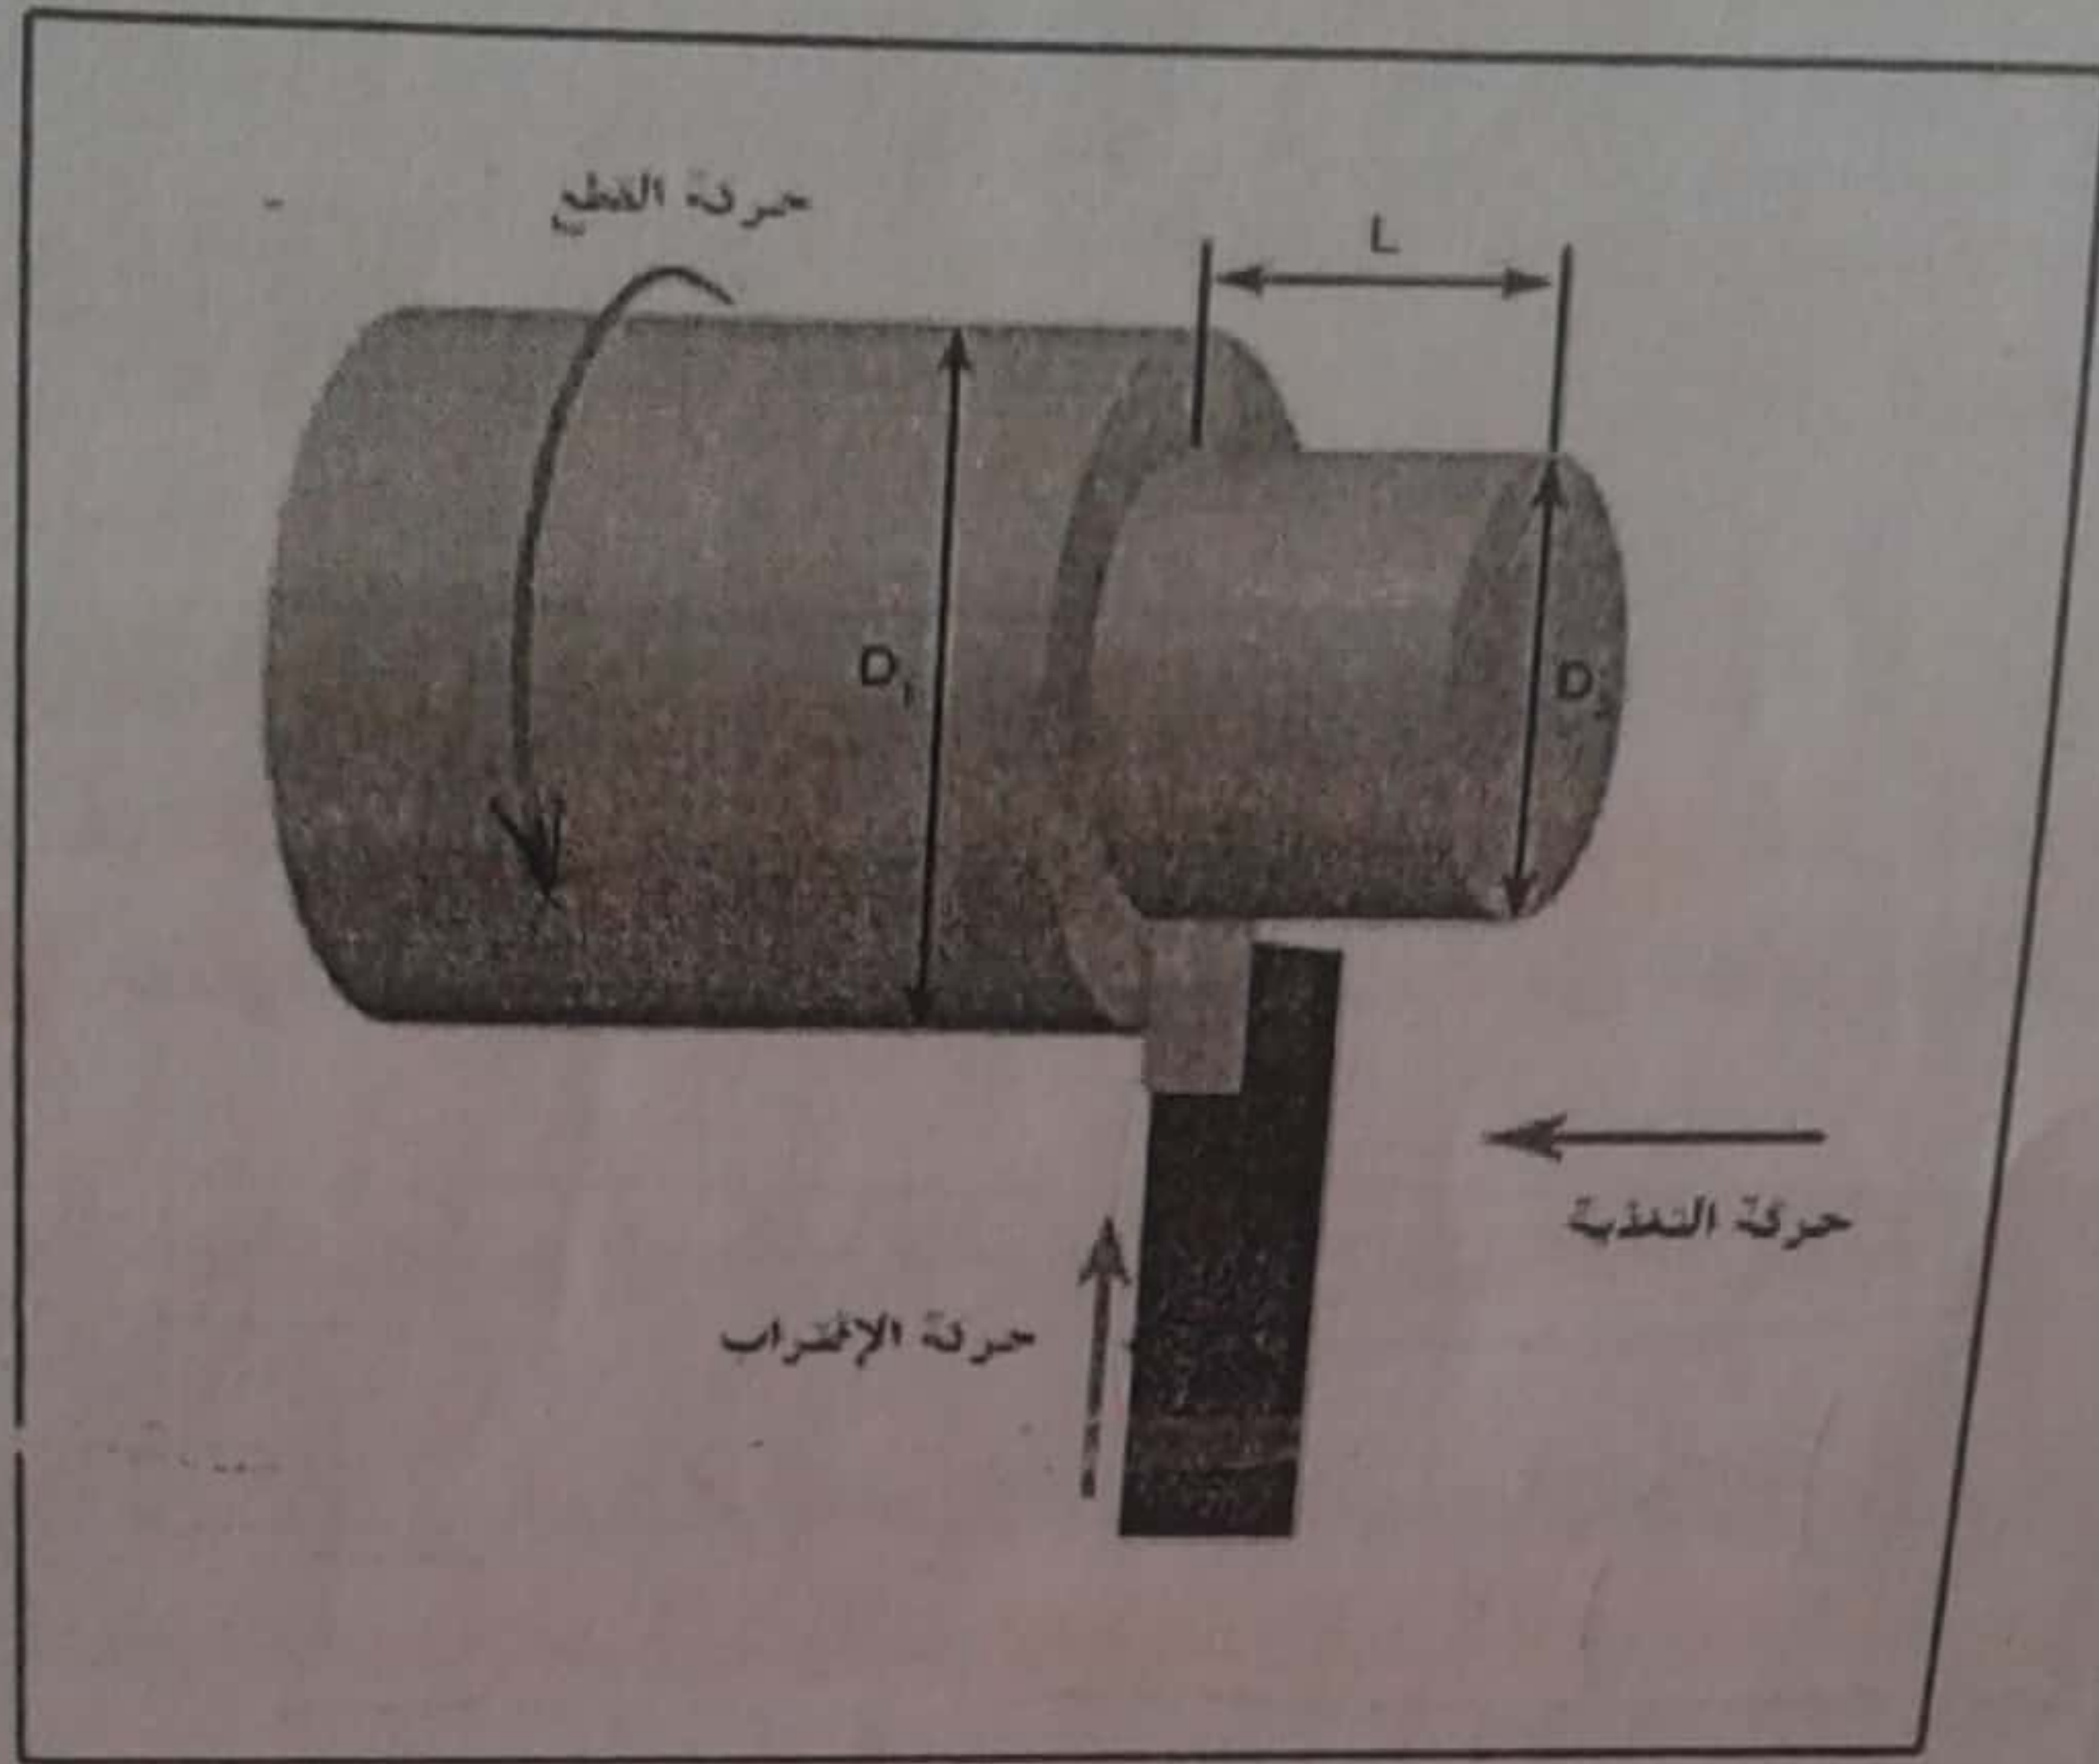

الشكل ١، الحركات الأساسية في عملية الخراطة على مخرطة عمومية

(مهارات الخراطة :)

تنوع و تتعدد المهارات الممكن تنفيذها على آلة الخراطة تبعاً لمهارة العامل و خبرته في عمليات التشغيل و الاعداد، ان المهارات الأساسية الممكن تنفيذها بالخراطة :

١. إنتاج القطع الاسطوانية المستقيمة والمتدرجة والمخروطية.
٢. عمليات الثقب المختلفة والخراطة الداخلية.
٣. قطع القلاووظ (فتح السن) بمختلف أشكاله الخارجي والداخلي.

ملاحظة : المخرطة معده لربط القطعة المراد تشغيلها وإدارتها بالسرعة المطلوبة وهي معده لربط العدد القاطعة بمختلف أنواعها وأشكالها.

أنواع المخارط :

تختلف المخارط من حيث الشكل والحجم و لكنها تتفق جميعها في نظرية التشغيل وبالإمكان تصنيف المخارط كالتالي :

Simple Lathes : و فيها يتم تحريك أداة القطع يدويا وتستعمل

١. المخارط البسيطة Simple Lathes : و فيها يتم تحريك أداة القطع يدويا وتستعمل لخراطة الأخشاب والمعادن الطرية.
٢. المخارط المركزية (المخارط الأفقية العمومية) - Lathes Centre : وهي الشائعة الاستعمال في جميع الورش الميكانيكية وتستخدم (لتشغيل) كافة أنواع المعادن وهي بأحجام وأشكال مختلفة وهي تحتاج إلى دقة ومهارة العامل الفني .
٣. مخارط الإنتاج الكمي - Capstan Lathes : وهذه المخارط تستخدم لإنتاج كميات متشابهة من المشغولات وهي تحتاج إلى دقة ومهارة العامل الفني في الضبط و الإعداد.
٤. مخارط الإنتاج الكمي الأوتوماتيكية - Full Automatic Lathes : وهي تتميز بالإنتاج الكمي لمشغولات معينة تلقائيا ووظيفة العامل الفني هي المراقبة والفحص ووضع الخام المطلوب وهي لا تحتاج إلى مهارة كبيرة من العامل الفني .


تم عملية القطع والتشغيل كما أسلفنا ذكره عن طريق حركة مركبة والتي تشمل الحركات الأساسية التالية :

- حركة القطع : حيث تدور المشغولة حركة دائرية بينما يتحرك (قلم القطع) حركة أفقية والذي بدوره يقوم بفصل الرايش وتسمى حركة (دوران المشغولة) بالحركة الأساسية وتسمى السرعة التي تدور بها المشغولة أثناء القطع بسرعة القطع V و تقدر بال مم/دقيقة.
- حركة الاقتراب : وهي الحركة الناتجة عن تقدم سكين القطع لضبط عمق القطع t و تقدر بال مم.
- حركة التغذية : وهي تقدم قلم القطع/بشكل منتظم/للحصول على رايش مستمر (شريط معدني مقطوع) ويرمز لها بـ S و تقدر بال مم/دورة.

اد أو دقريف
ار افيارح


الأجزاء الأساسية في آلة الخراطة :

١. الفرش (bed).
٢. غراب الرأس الثابت (head stock).
٣. غراب الذيل المتحرك (tail stock).
٤. صندوق التغذية.
٥. علبة السرعة.
٦. العربة.
٧. الراسمة الطولية و الراسمة العرضية.

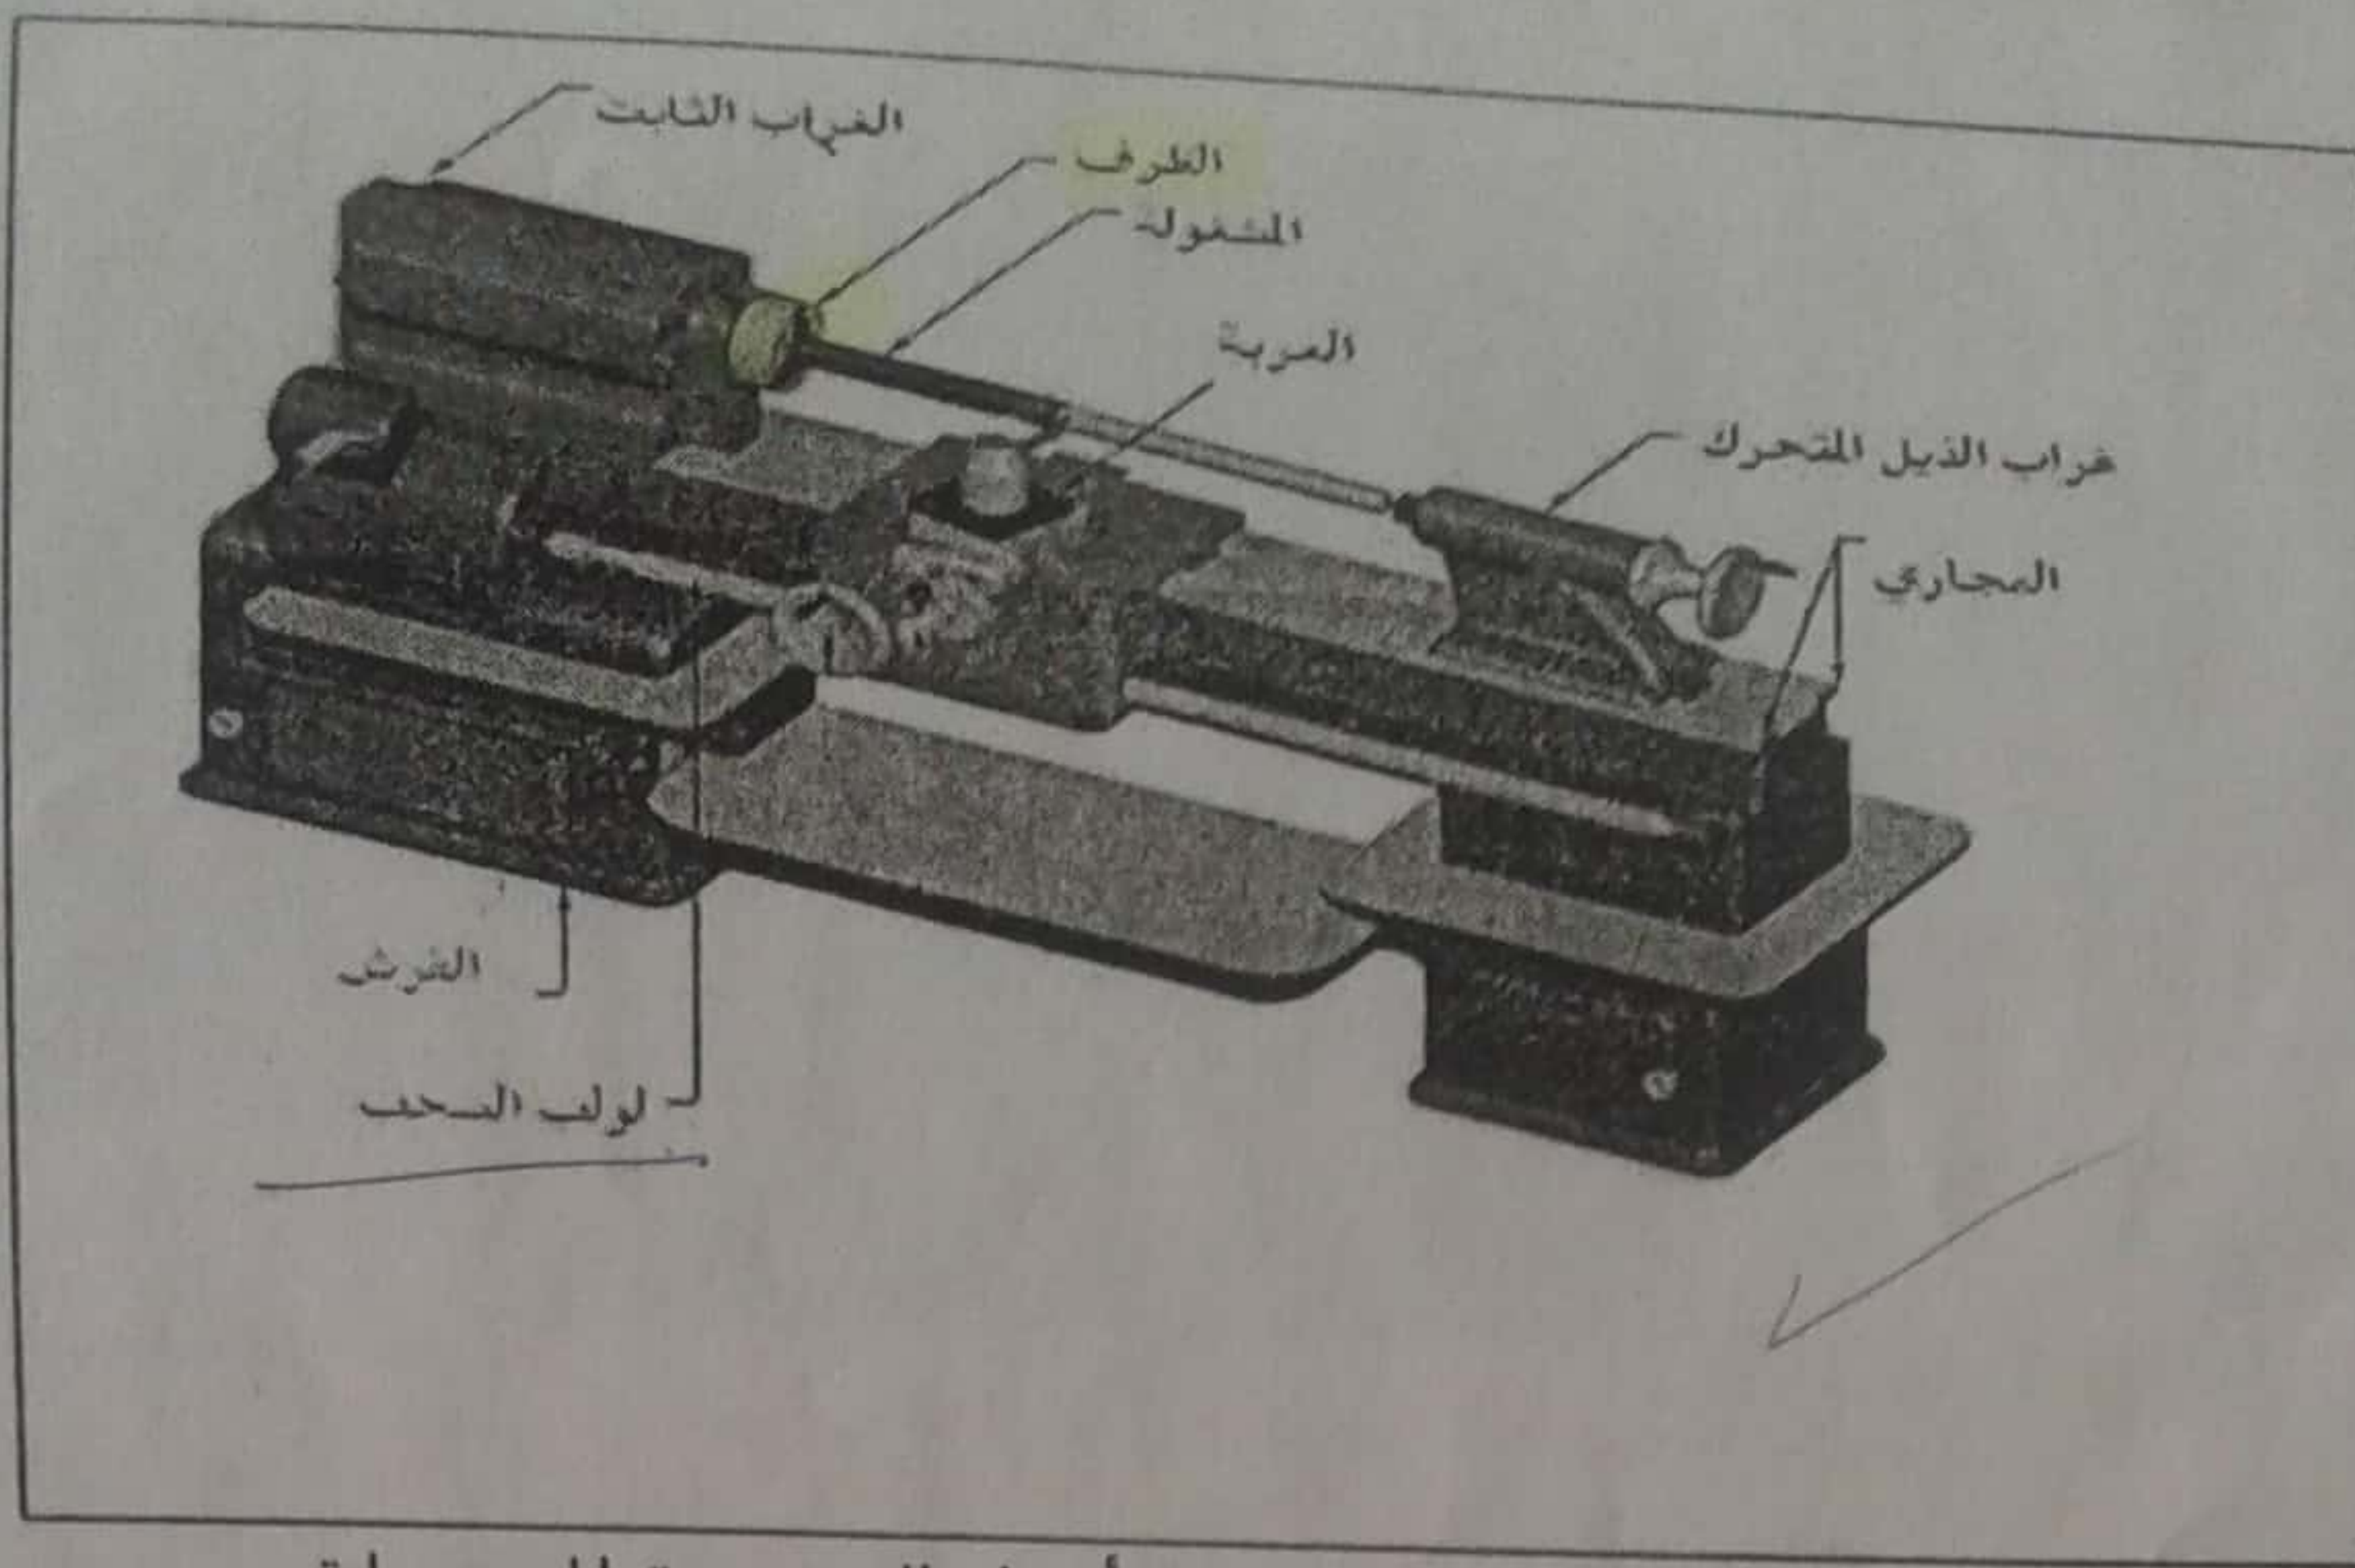


الشكل ٢، بعض الأجزاء الرئيسية للمخرطة

و فيما يلي شرح تفصيلي للأجزاء الأساسية للمخرطة :
الفرش (الجسم) : يصنع بالسباكة من حديد الزهر الرمادي ومهمته هي حمل وتثبيت مختلف أجزاء الآلة وتوفير إمكانية الحركة لغراب الذيل والعربة على السكة المعالجة حرارياً ٢,٣,٦,٨ ويحتوي على دعائم ٥ لتكسبه الجساءة العالية و الخفة بالوزن.

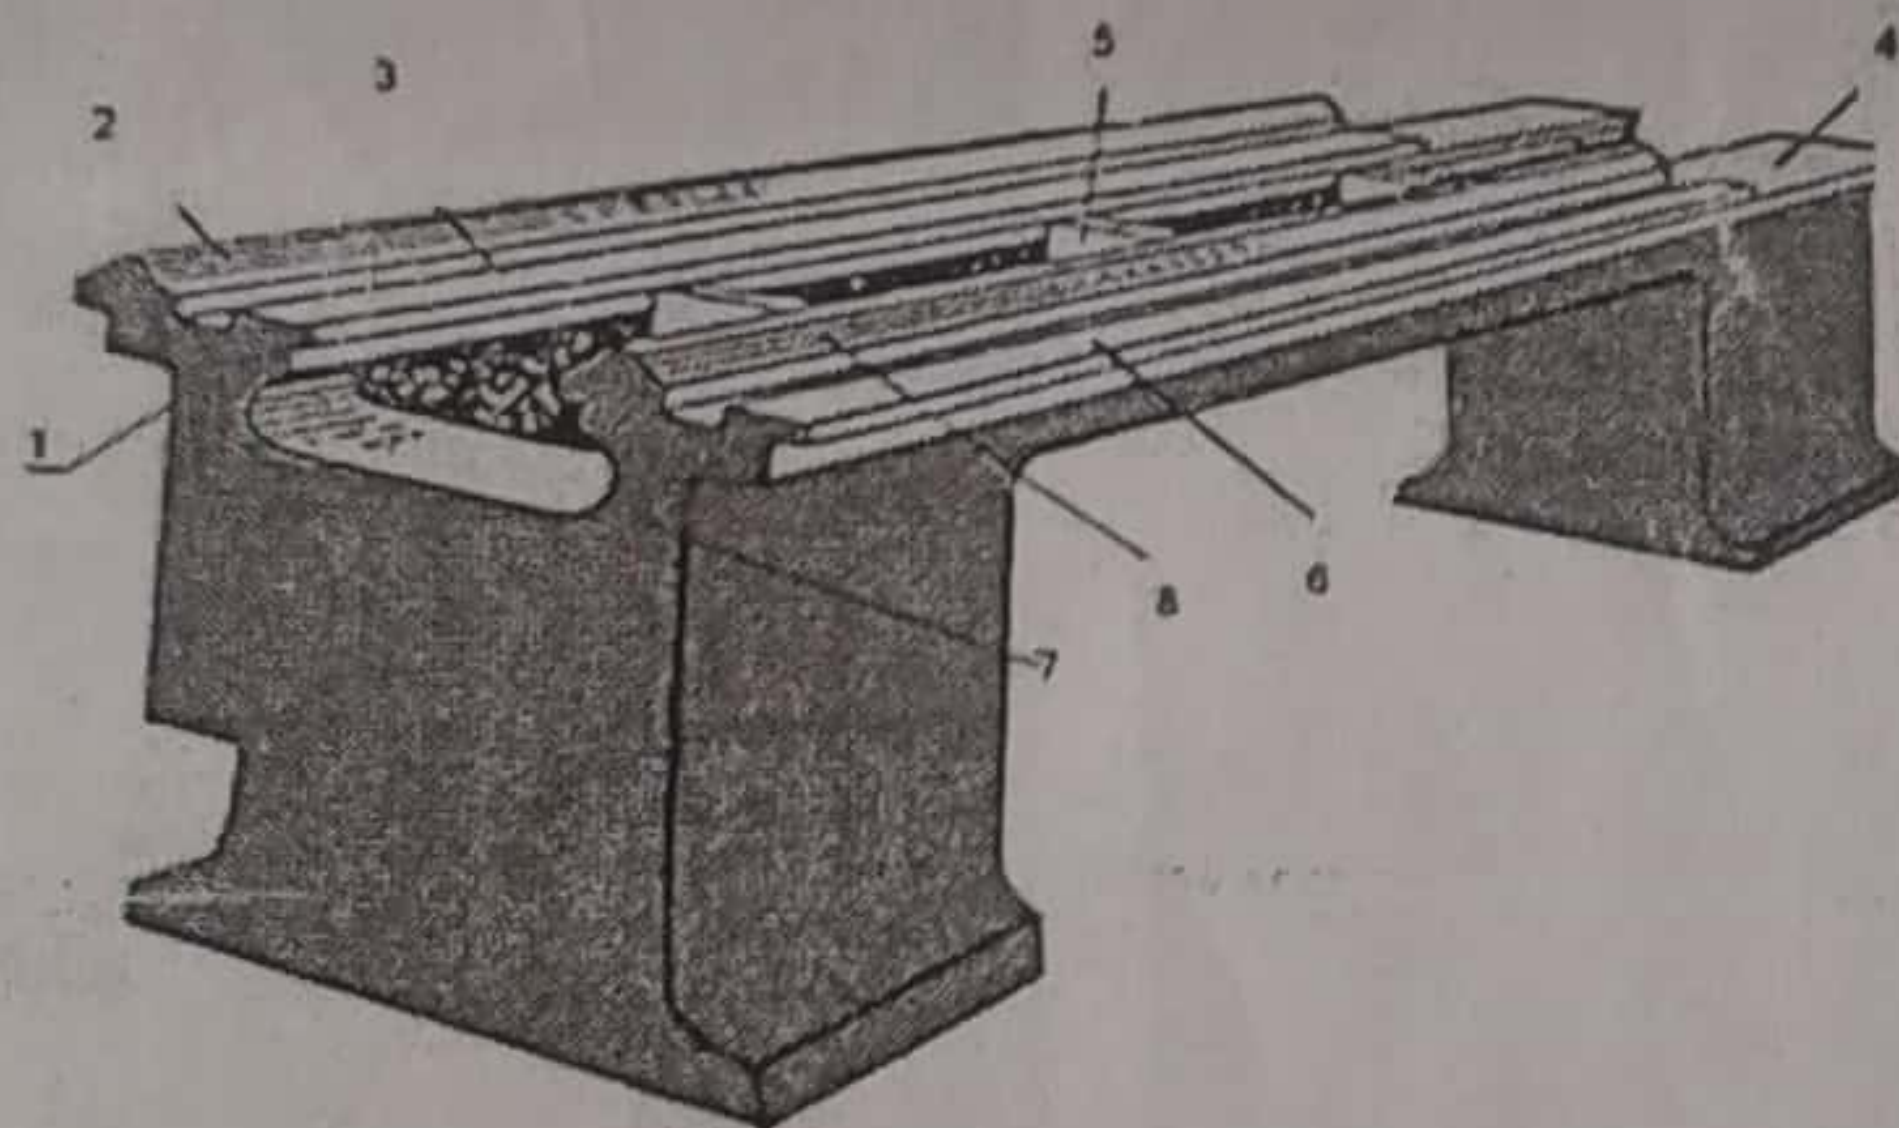


الشكل ٣، فرش المخرطة

الغراب الثابت (الرأس) : يستخدم غراب الرأس من أجل تثبيت المشغولة ونقل الحركة الرئيسية (الدورانية) إليها عن طريق عمود الدوران (spindle).
 — يحوي الغراب الثابت على علبة السرعة المركبة داخله ويتم بواسطتها التحكم بسرعة دوران العمود الرئيسي بالإضافة الى اتجاه الدوران.
 — تتألف علبة السرعة من عمود الإدارة ومجموعة مسننات [عمود الإدارة التي تتصل بالمحرك الكهربائي الرئيسي للآلة مباشرة أو عبر مسننات التغذية]، التروس الوسيطة ، مجموعة التبريد و التزليق ، المصفاة ، المضخة والتوصيلات والمحرك الكهربائي. ويوجد داخل الغراب الثابت علبة (التغذية) التي تقوم بتوفير عدة سرعات تغذية (للعربة) عن طريق مجموعة مسننات.

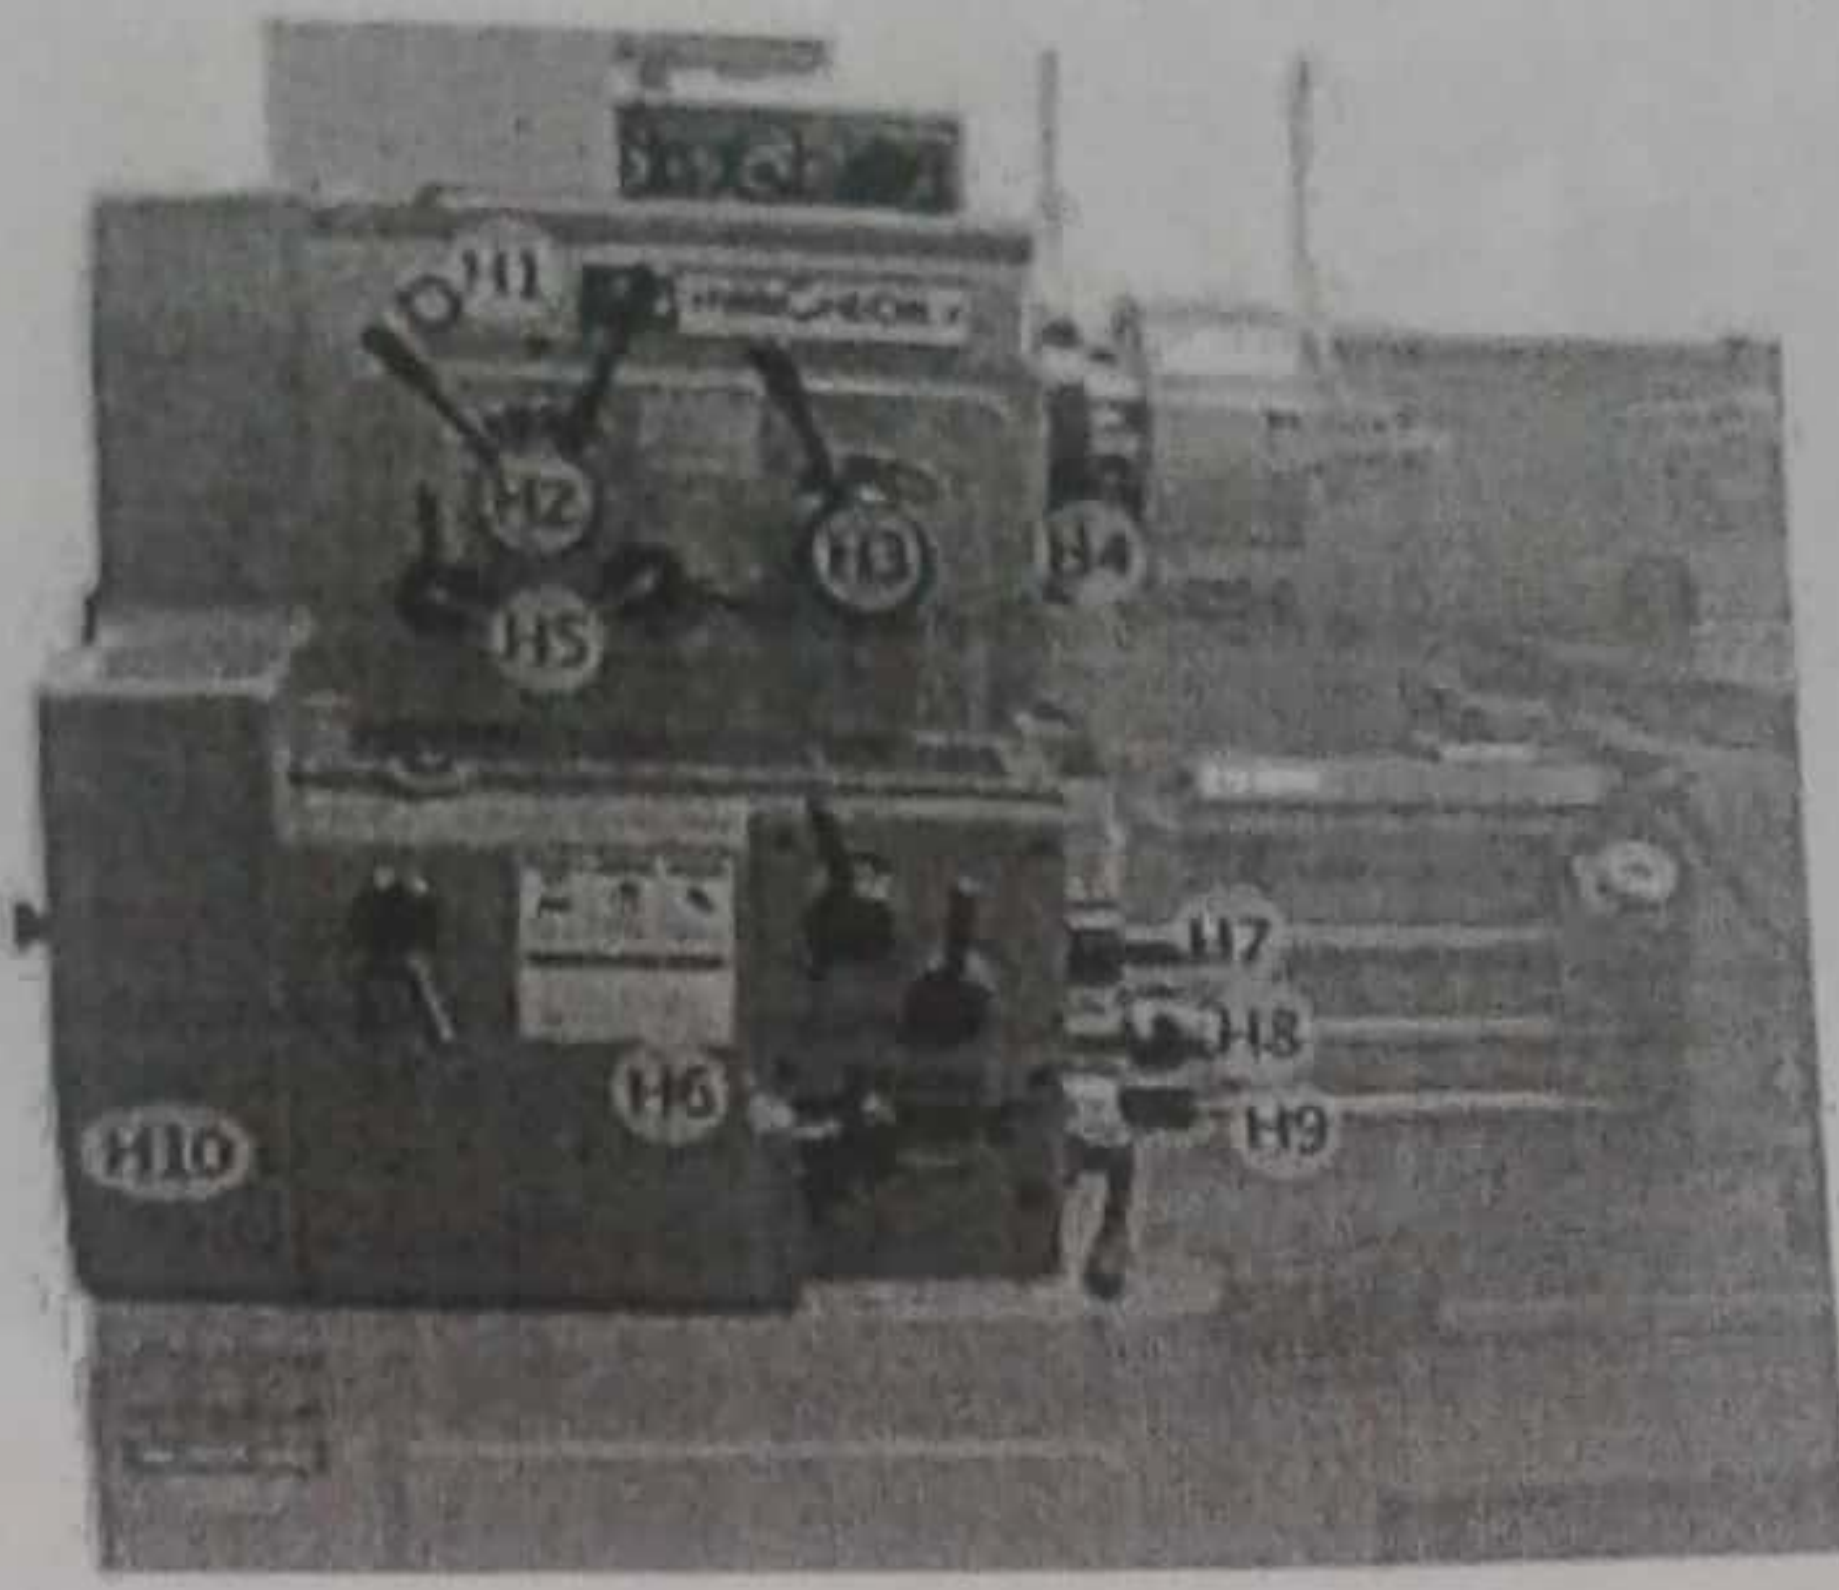



الشكل ٤، الغراب الثابت للمخرطة الافقية العمومية

ظرف المخرطة (الظرف الفكي) (Chuck) : وظيفته قمت المشغولات و نقل الحركة الدورانية اليها، تتنوع الظروف من حيث الأحجام و الأشكال فقد يكون الظرف ثلاثي أو رباعي الفكوك كما في الشكل ٥ وهذه الفكوك إما أن تتحرك متزامنة أو كل فك يتحرك بمفرده، و قد يكون الظرف خالي من الفكوك و يسمى في هذه الحالة بالصينية الدوارة.

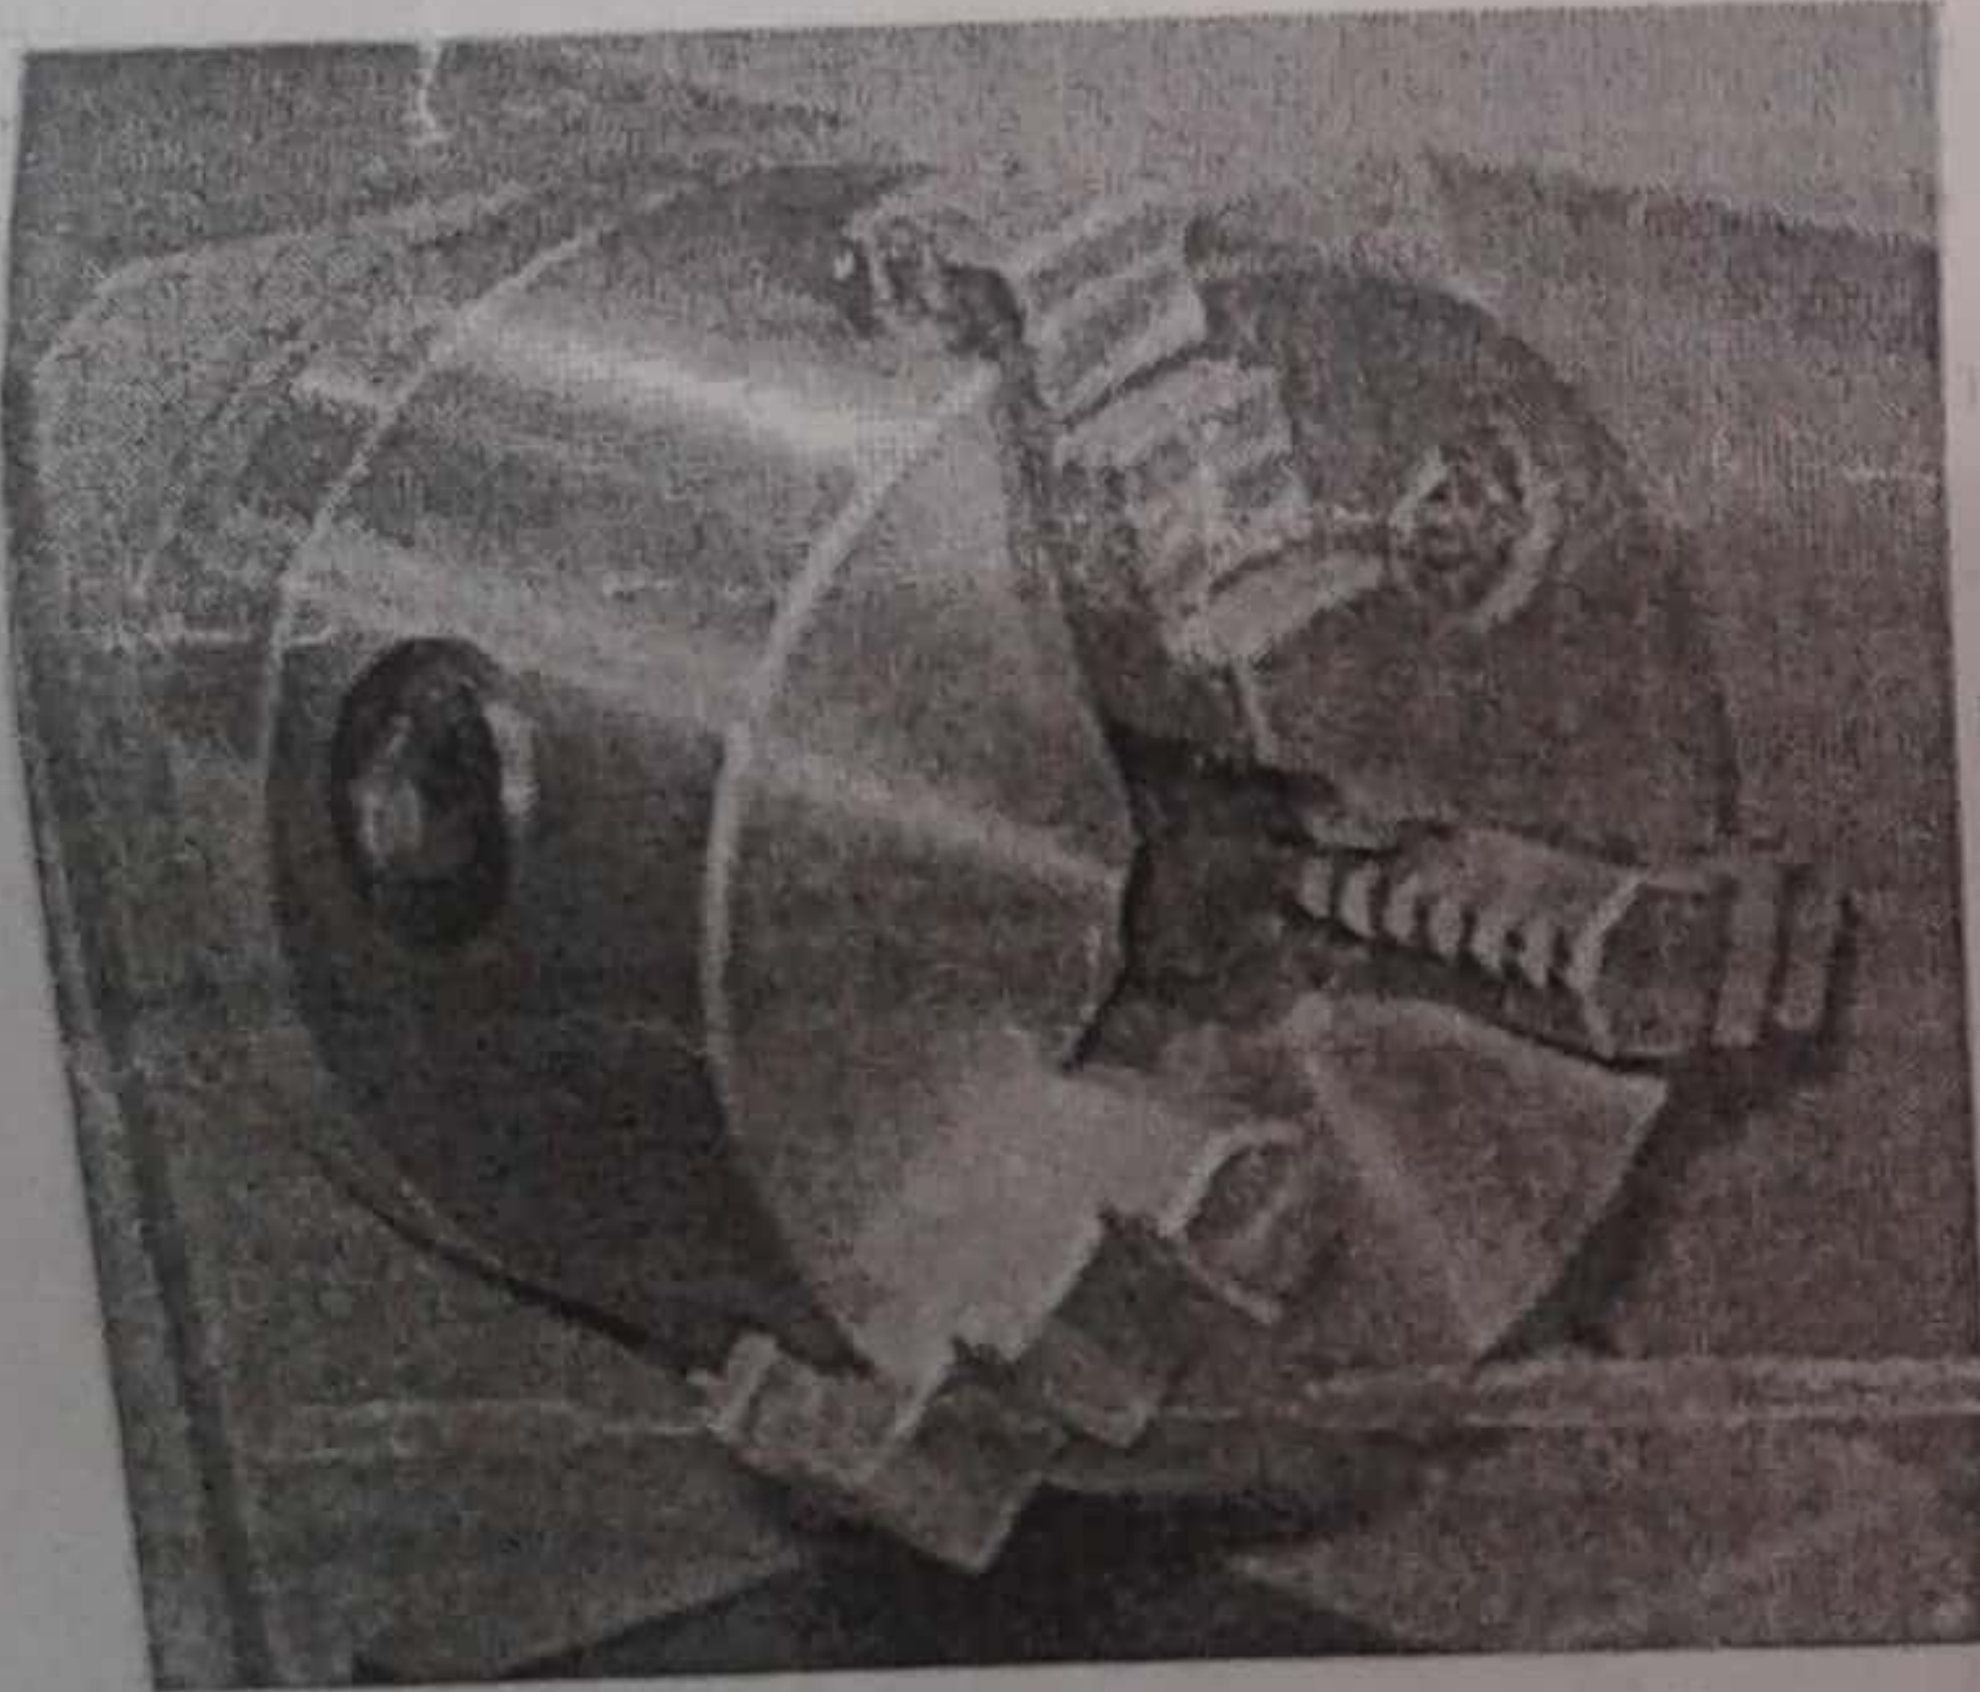


الشكل ٥، ظرف مخرطة ثلاثي الفكوك و آخر رباعي الفكوك

العربة : تحمل العربة كلا من الراسمة العرضية و الراسمة الطولية (العليا) وحامل القلم (البرج) ، تتحرك العربة عبر دوران عمود الجر أو عمود اللولب و الذي تتحول حركته الدورانية لحركة مستقيمة عبر ترس وجريدة مسننة توجد أسفل قمة الفرش.

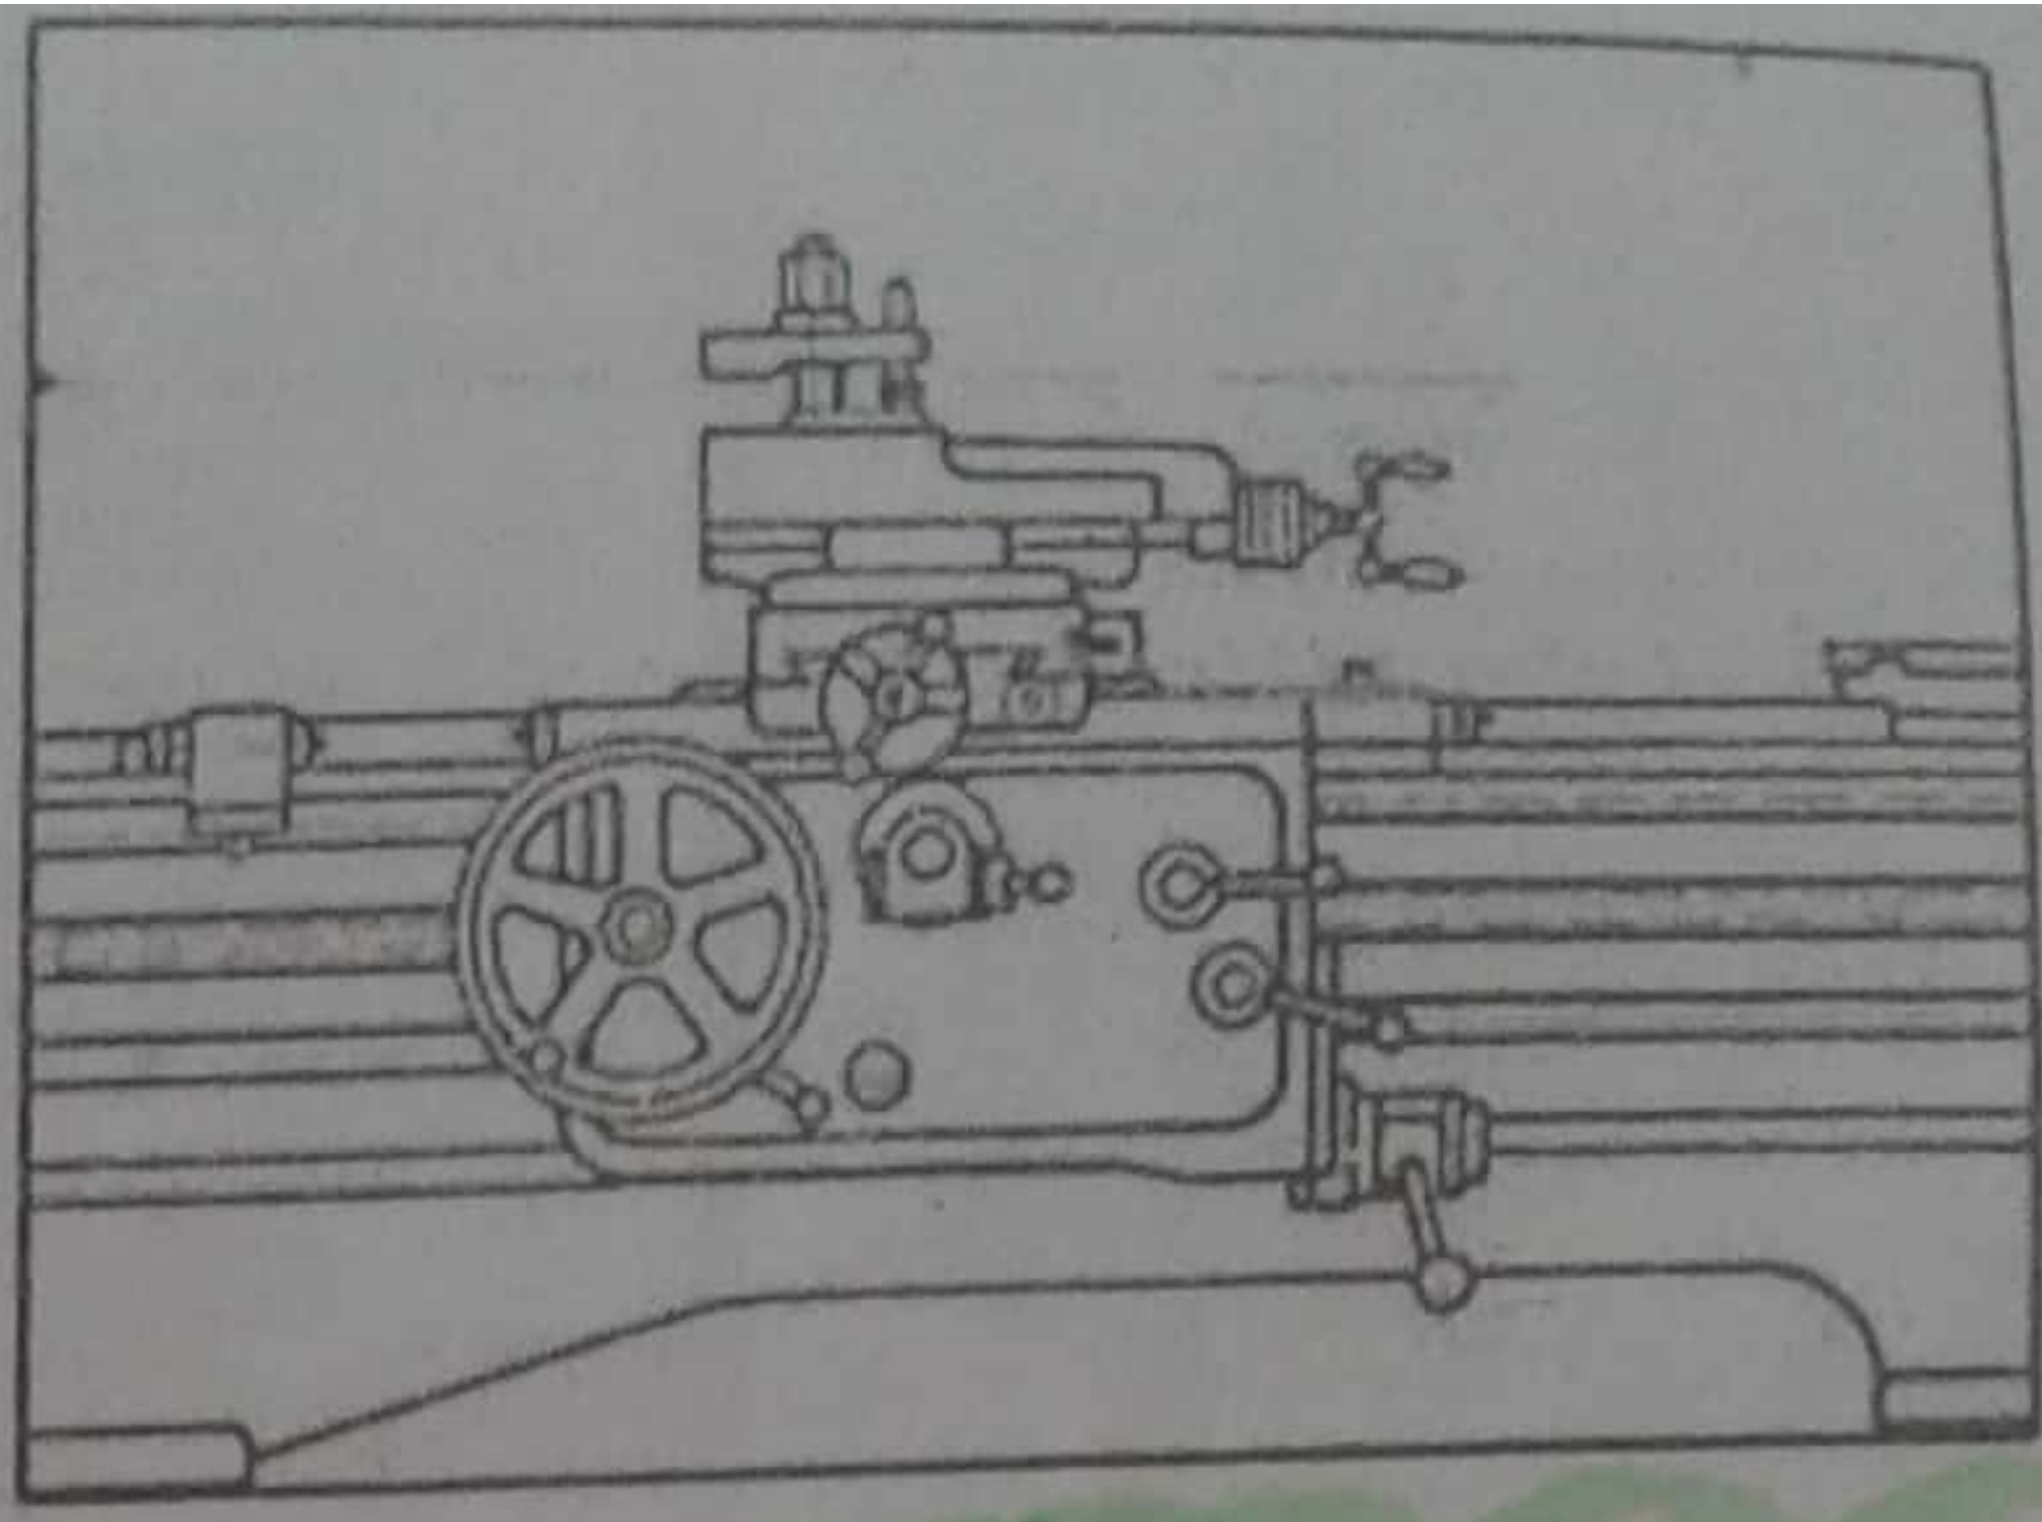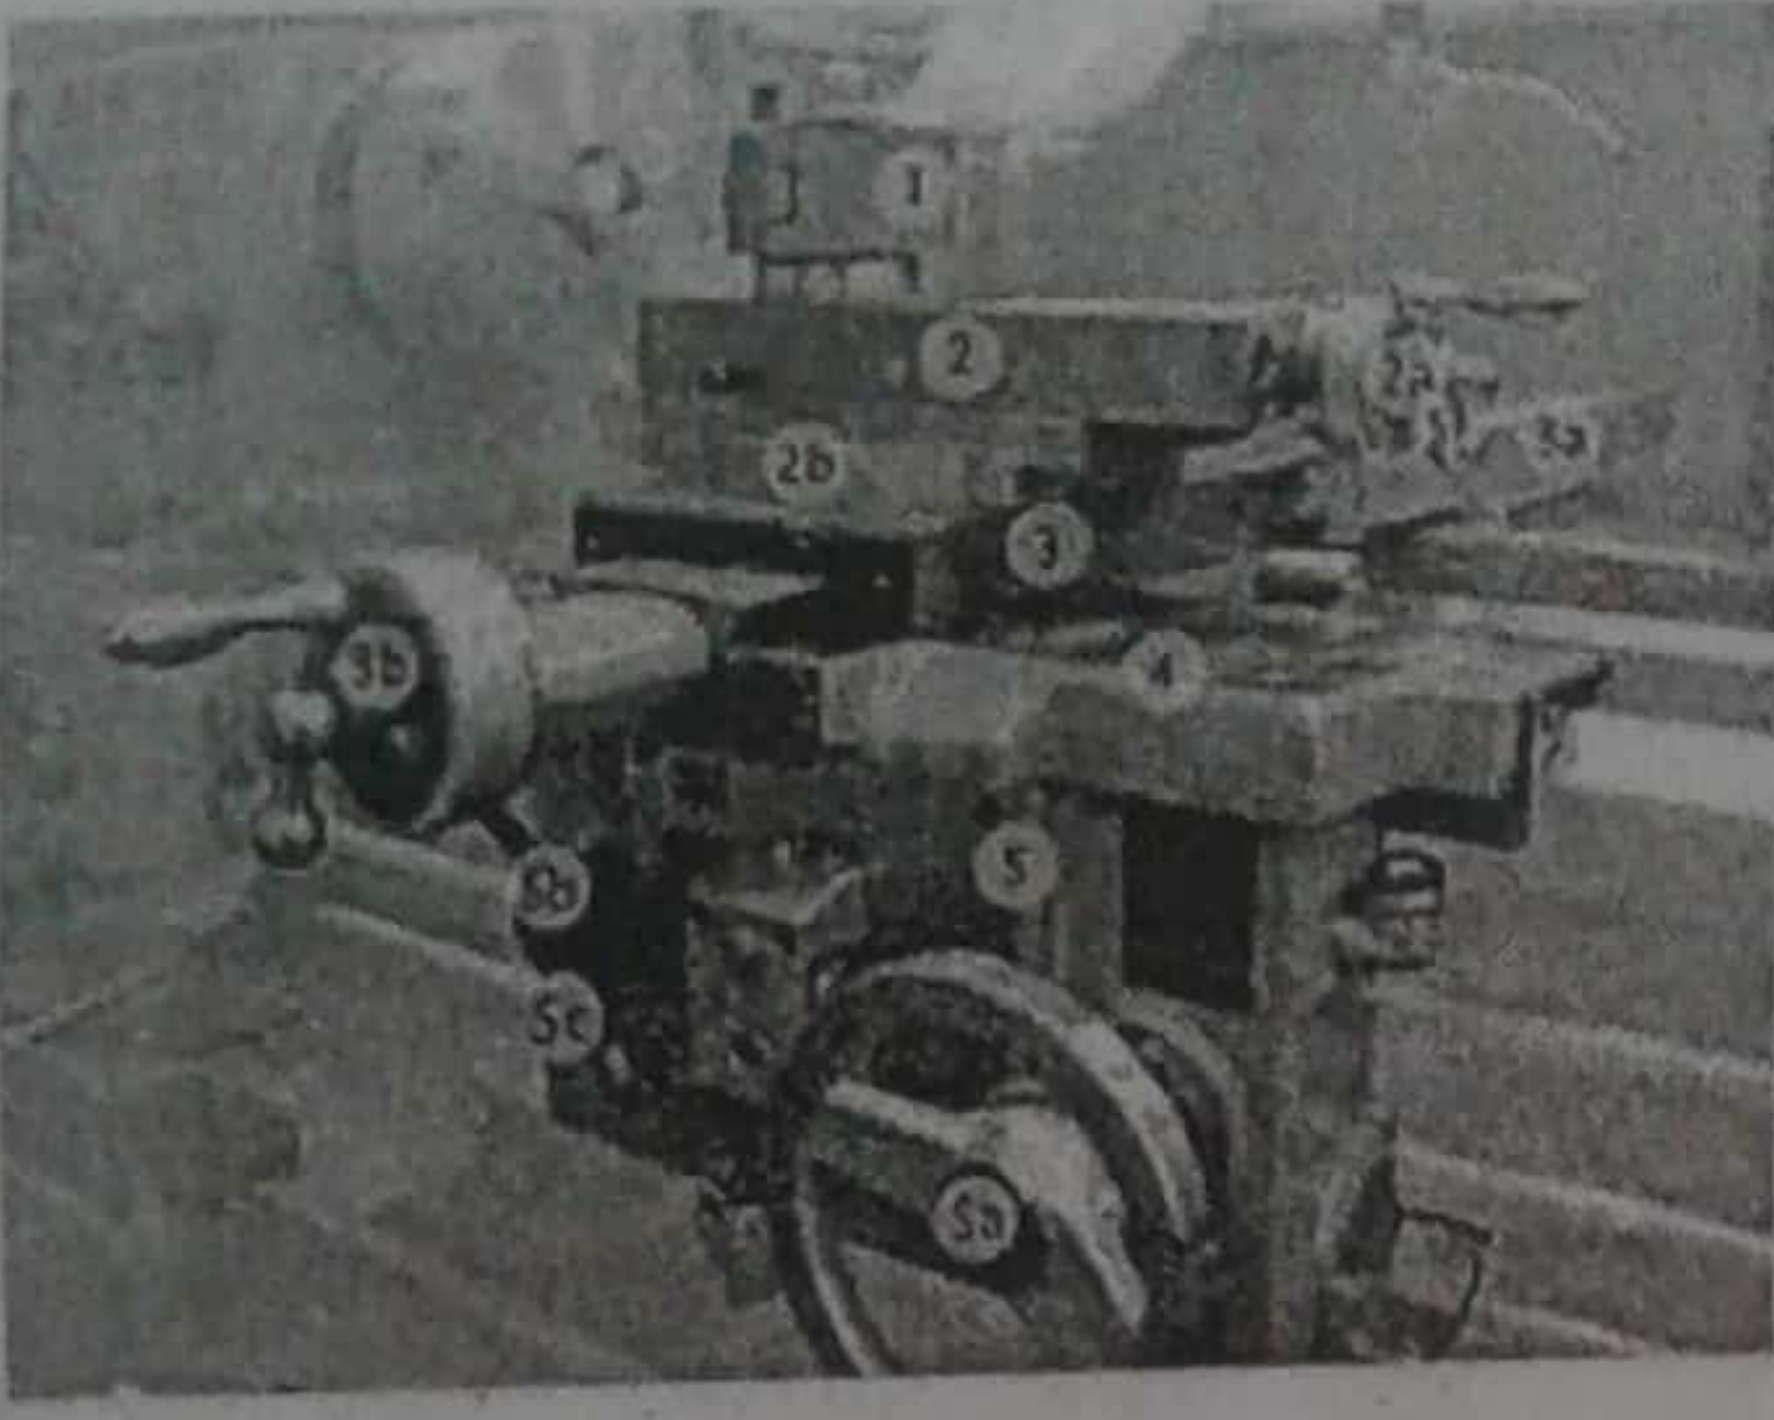


الشكل ٦، العرب

فأهية الراسمة العرضية والطولية : تتحرك الراسمة العرضية على مجاري توجد على سطح العرب وبذلك تمكن القلم من تنفيذ ضبط عمق القطع t أو تنفيذ خراطة جبهية (جانبية). الراسمة العليا (الصغرى) تتحرك على مجرى يتوضع على سطح الراسمة العرضية ويمكن من تنفيذ خراطة طولية يدوية، كما ويمكن إمالتها بزاوية معينة عن محور حركة العرب بهدف خراطة المخاريط القصيرة بزوايا ميل كبيرة.

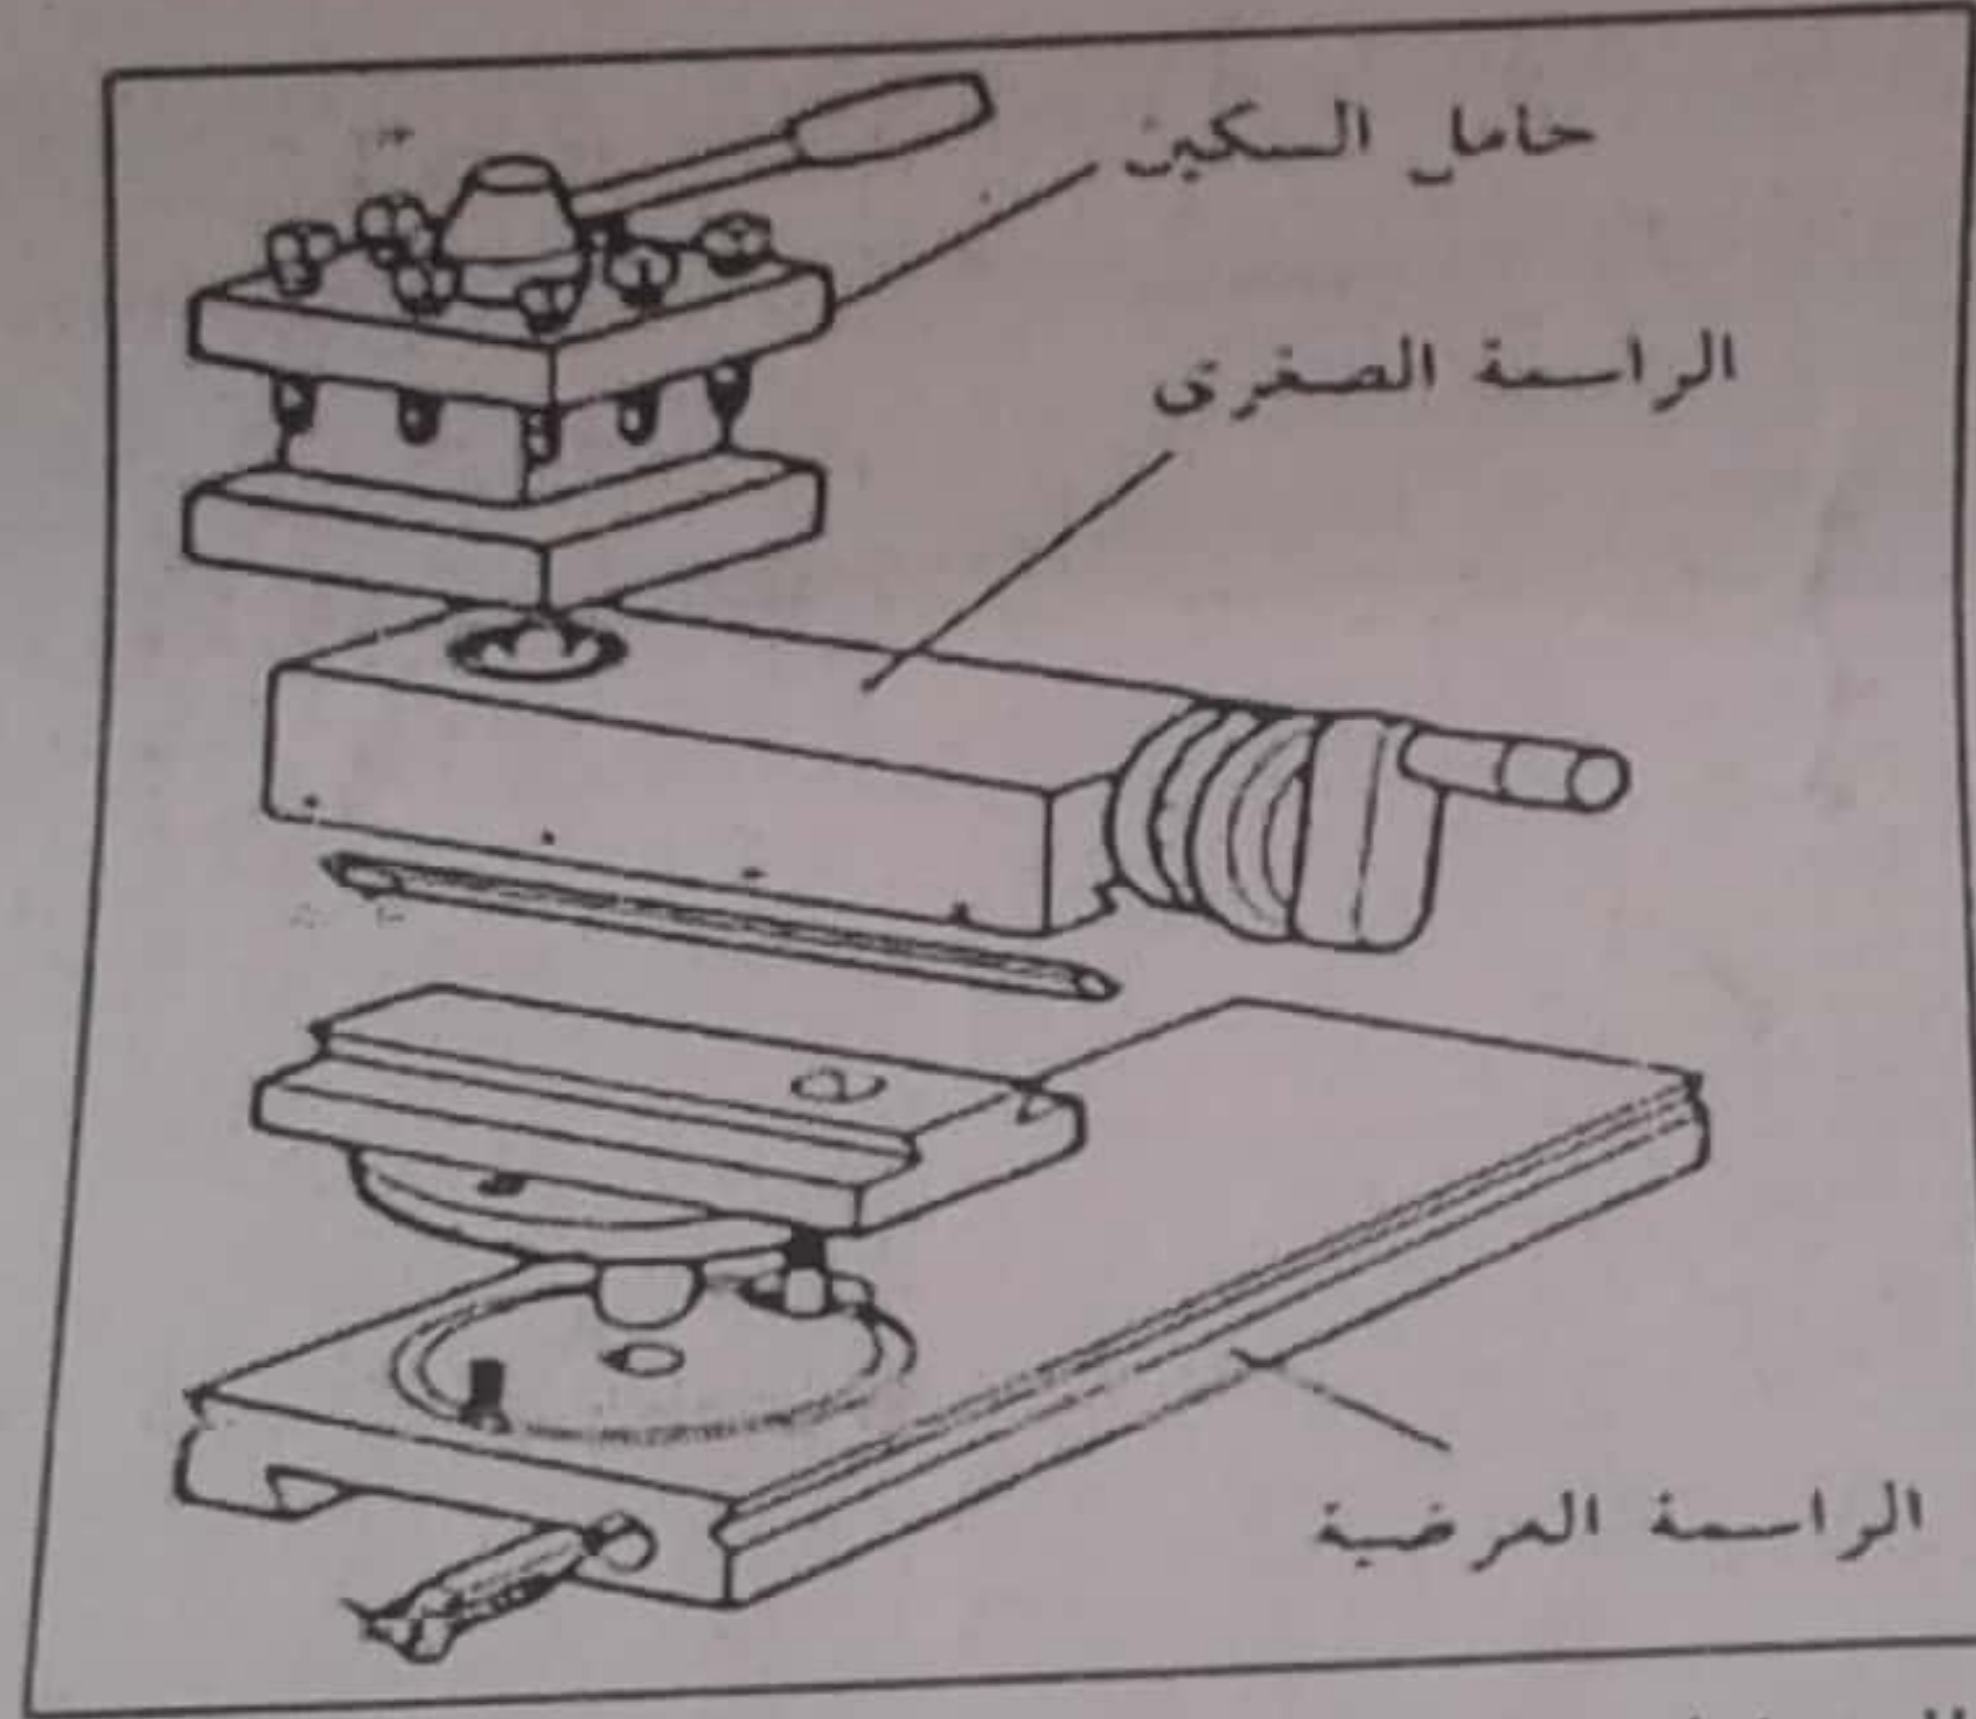

الشكل ٧، الراسمتين الطولية والعرضية



حامل قلم القطع : تتنوع حوامل أدوات القطع ومنها الحامل الأحادي للمخارط القديمة والحامل الرباعي وهو الأكثر انتشارا وخاصة للمخارط العمومية والبرج الاسطوانى المتعدد أدوات القطع (٦ أدوات للقطع أو أكثر) كما هو مبين في الشكل ٨.

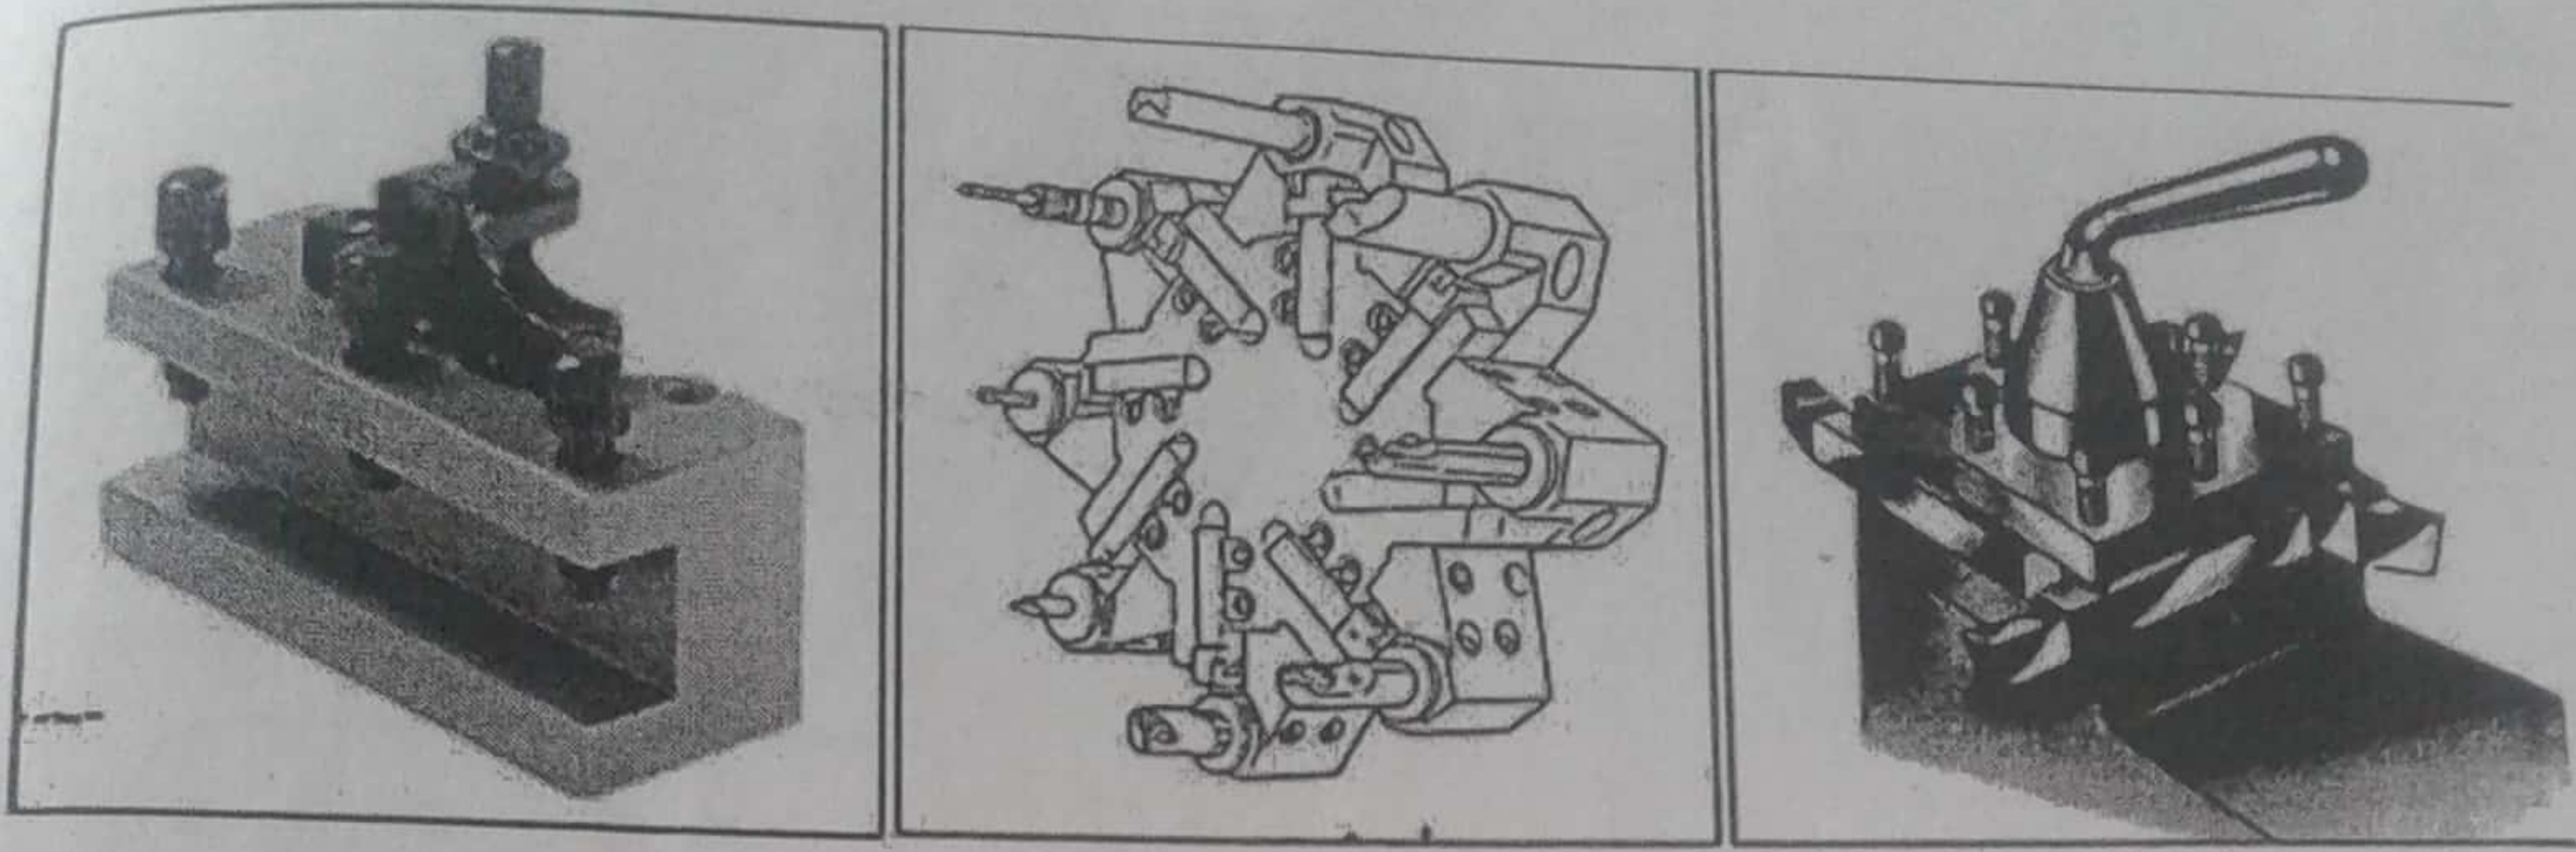

الشكل ٨، حوامل أدوات القطع

يستخدم الحامل الأحادي في المخارط الصغيرة والمتوسطة الذي يسمح بتثبيت قلم خراطة واحد، الحامل الرباعي والبرج الخماسي يمكن أن يدوران حول محوريهما لتمكين القلم المحدد من تنفيذ القطع وهذين النوعين تمكن من توفير الوقت في فك وتركيب الأدوات مما يزيد الإنتاجية.

غراب الذيل (الغراب المتحرك) : مهمته سند المشغولات الطويلة مع الطرف وكذلك تثبيت أدوات السنترية و التثقيب و التوسيع لتنفيذ عمليات المركزة والثقب حيث يلعب دور حامل لأدوات القطع اللازمة.

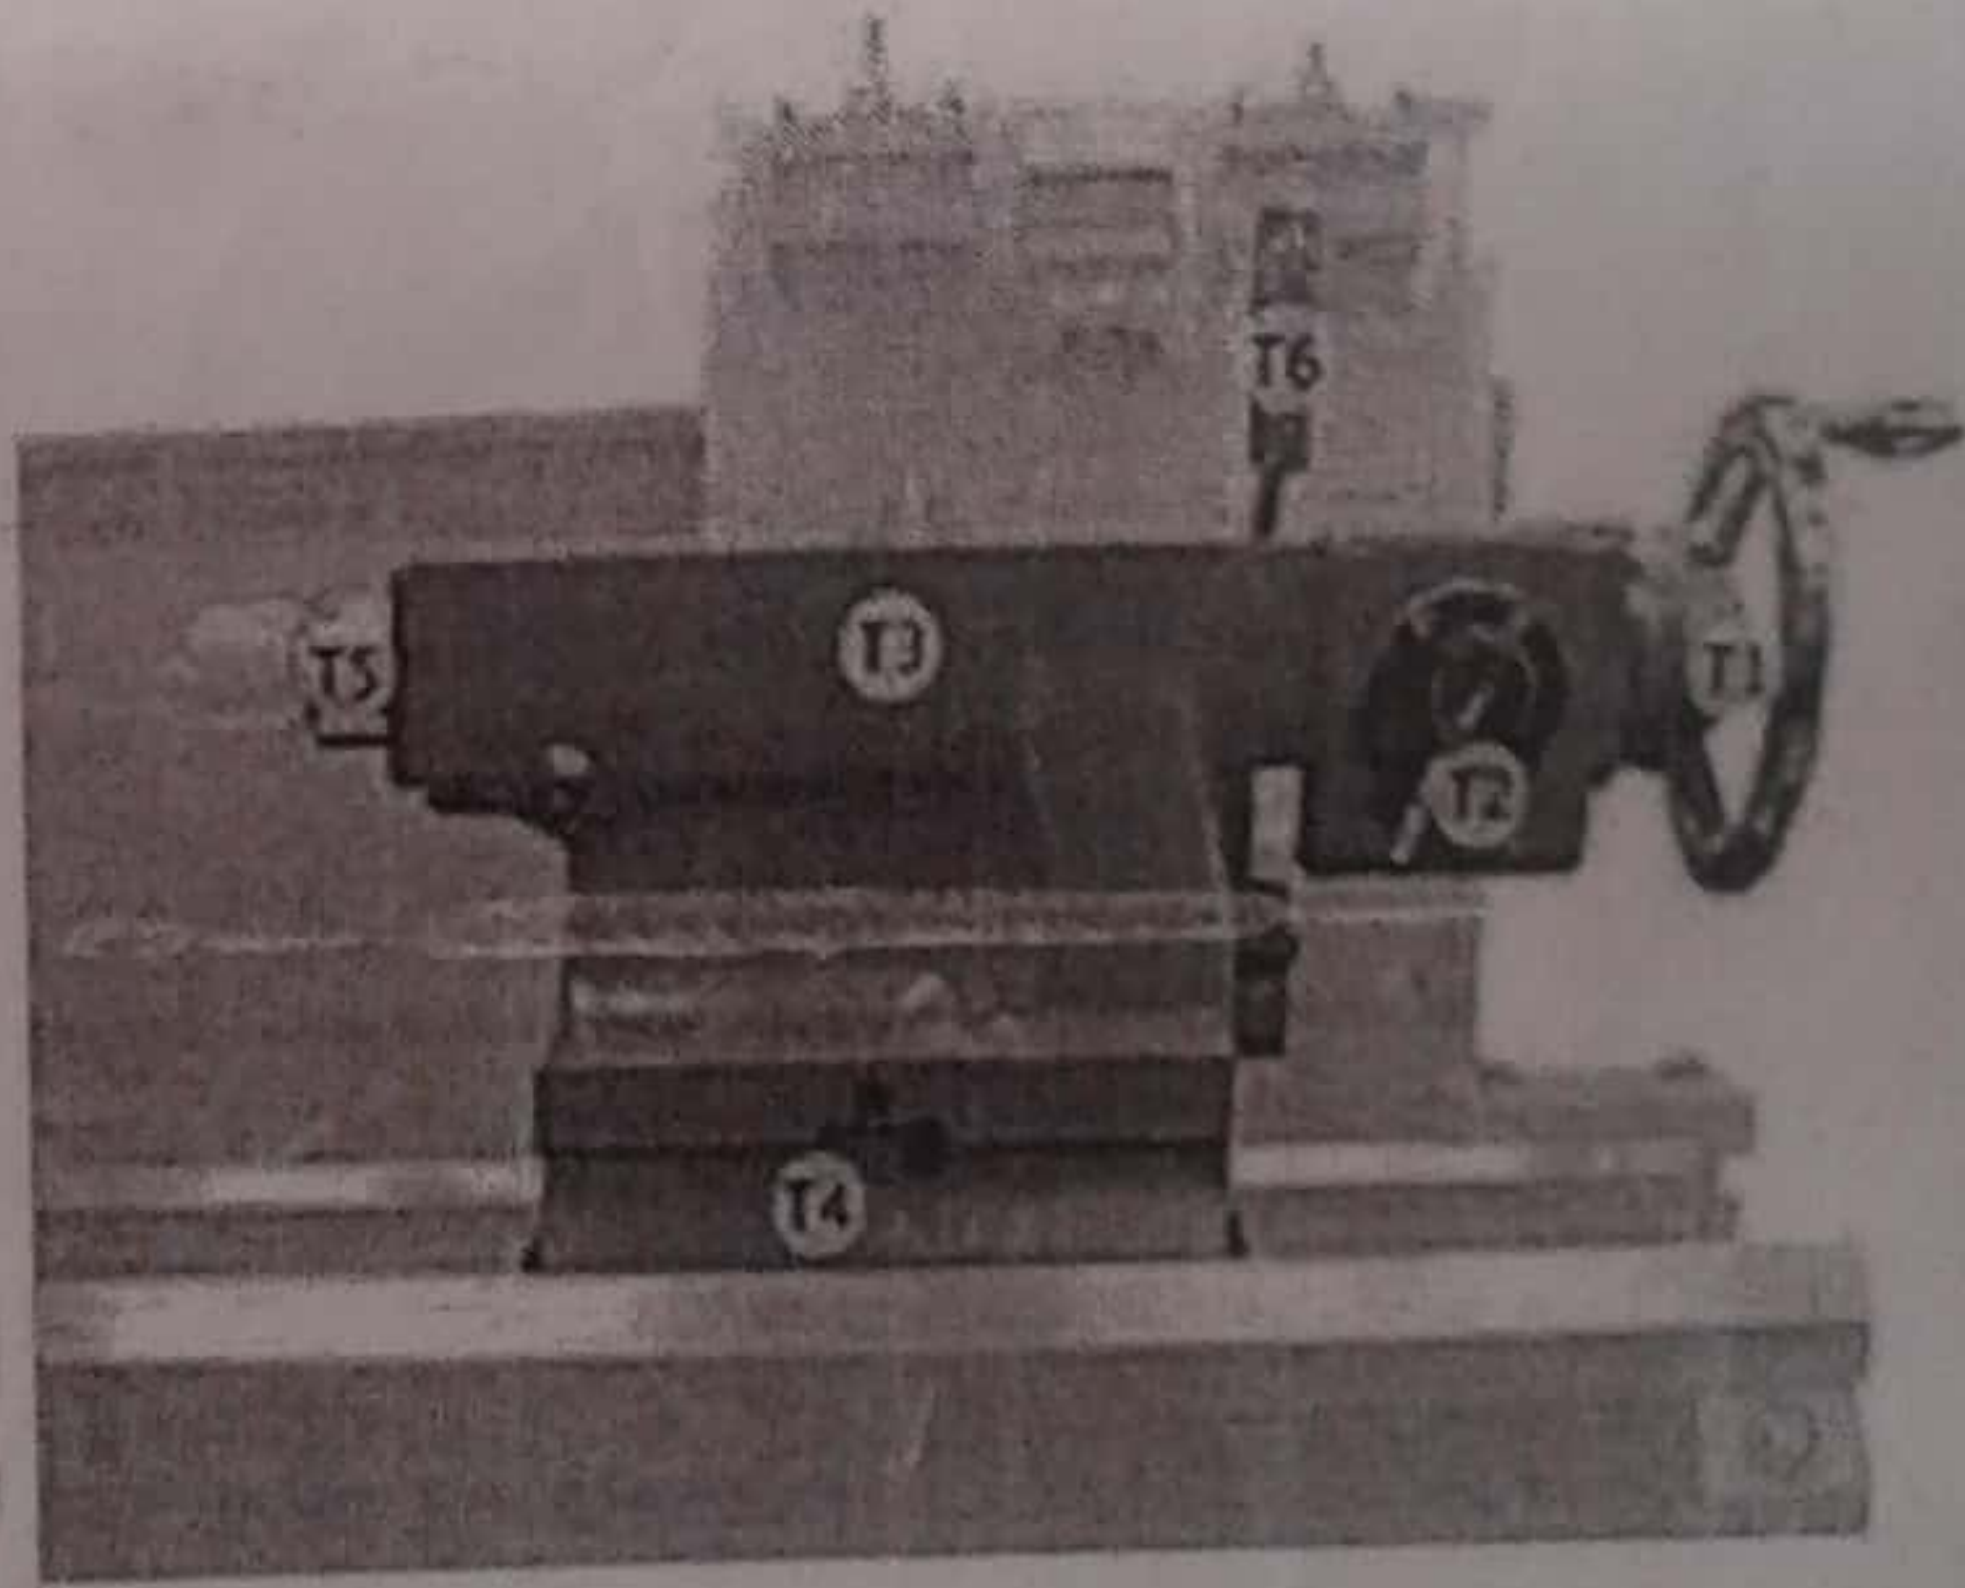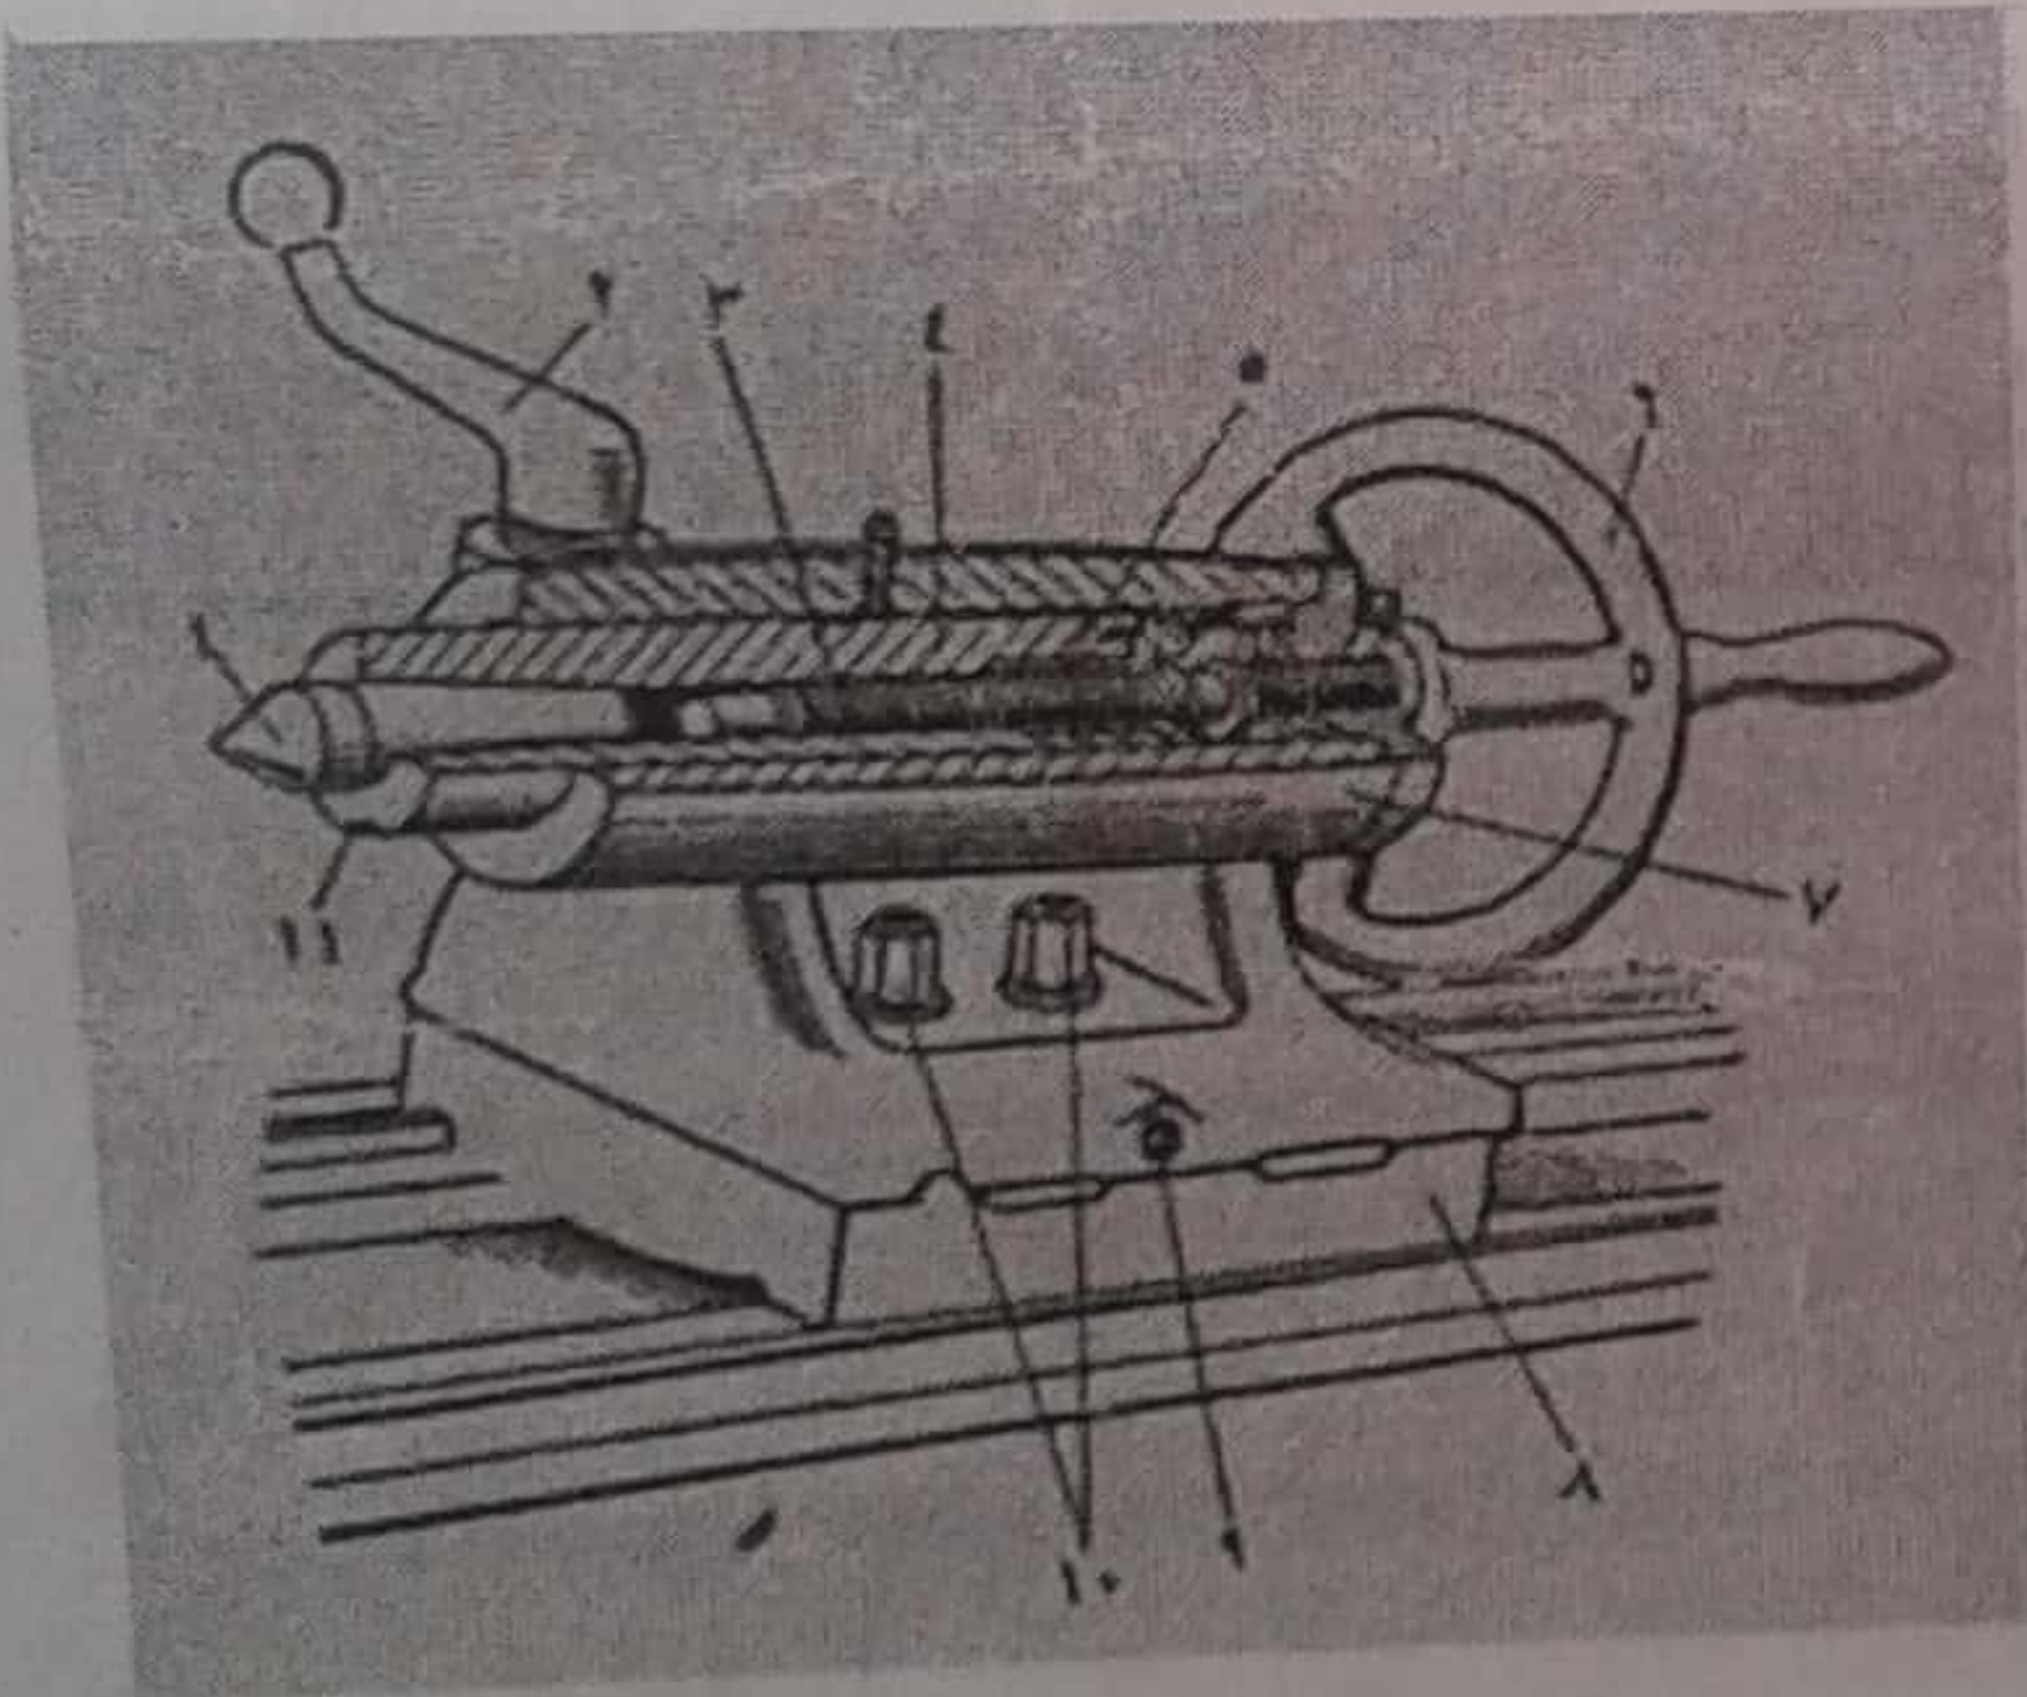

الشكل ١٠، غراب الذيل المتحرك

اللولب الأساسي (لولب السحب) Lead Screw : وهو عبارة عن عمود مقلوظ بخطوة معينة حسب نوع المخرطة وهو عادة بطول فرش المخرطة، وهو مثبت بنهاية الفرش والنهاية الأخرى تكون متصلة مع صندوق التغذية، وظيفته الرئيسية نقل الحركة الأوتوماتيكية للعربة في حالات القلوطة (التسنيين).

عمود التغذية (عمود السحب) Feed Shaft : وهو عبارة عن عمود إما مسدس أو مبروم مزود بخابور على كامل طوله، ويكون بطول الفرش نهايته الأولى في نهاية الفرش

أول طيف
أفتا


والأخرى متصلة مع صندوق السرعة، ووظيفته الرئيسية نقل الحركة الأوتوماتيكية للعربة كلها والعربة العرضية في حالات الخراطة الاسطوانية.

جهاز التبريد Cooling system : وهو جهاز ملحق بالمخرطة، عبارة عن خزان لسائل التبريد به مضخة ترفع الماء وتصبه على المشغولة بهدف امتصاص الحرارة الناتجة عن القطع و تحسين التزليق [و بالتالي جودة السطح المشغل] و يدور سائل التبريد دوره كاملة حيث يتم ضخه من الخزان إلى المشغولة ثم إلى صينية التجميع حيث يتم فصله عن الرأش و يعود بعدها للخزان مره أخرى ويستمر بالعمل دورة كاملة.

مواصفات المخارط - Specification of Lathes :

يتم اختيار المخرطة بمواصفات تتناسب مع نوع العمل المطلوب منها و مواصفات المنتج المراد انتاجه عليها، فإذا كان المنتج المطلوب إنتاجه معروفًا مسبقًا تختار مخرطة ذات المسافة بين المركزين يزيد بمقدار ١٠% عن أطول مشغولة يراد تشغيلها عليها، وإذا كان المنتج المطلوب إنتاجه ذو قطر كبير تختار مخرطة مجال تعويمها يزيد بمقدار ١٠% عن قطر أكبر منتج مطلوب إنتاجه وتتؤخذ مواصفات المخرطة بنقطتين رئيسيتين هما :


- المسافة بين السنبيين (Between centers (L) : وهي أكبر مسافة يمكن أن تستوعبها المخرطة وهو عبارة عن المسافة المحصورة بين سنتر السنبك الثابت و سنتر الرأس المتحرك عند آخر نقطه تنزلق إليها العربة العرضية المتحركة على الفرش.
- قطر الدوران فوق الفرش (Swing over bed) : وهو أكبر قطر يمكن أن يشغل على المخرطة دون تلامس الفرش. الشكل ١٢ يوضح كلا من المسافة بين المركزين L و التآرجح فوق الفرش H.

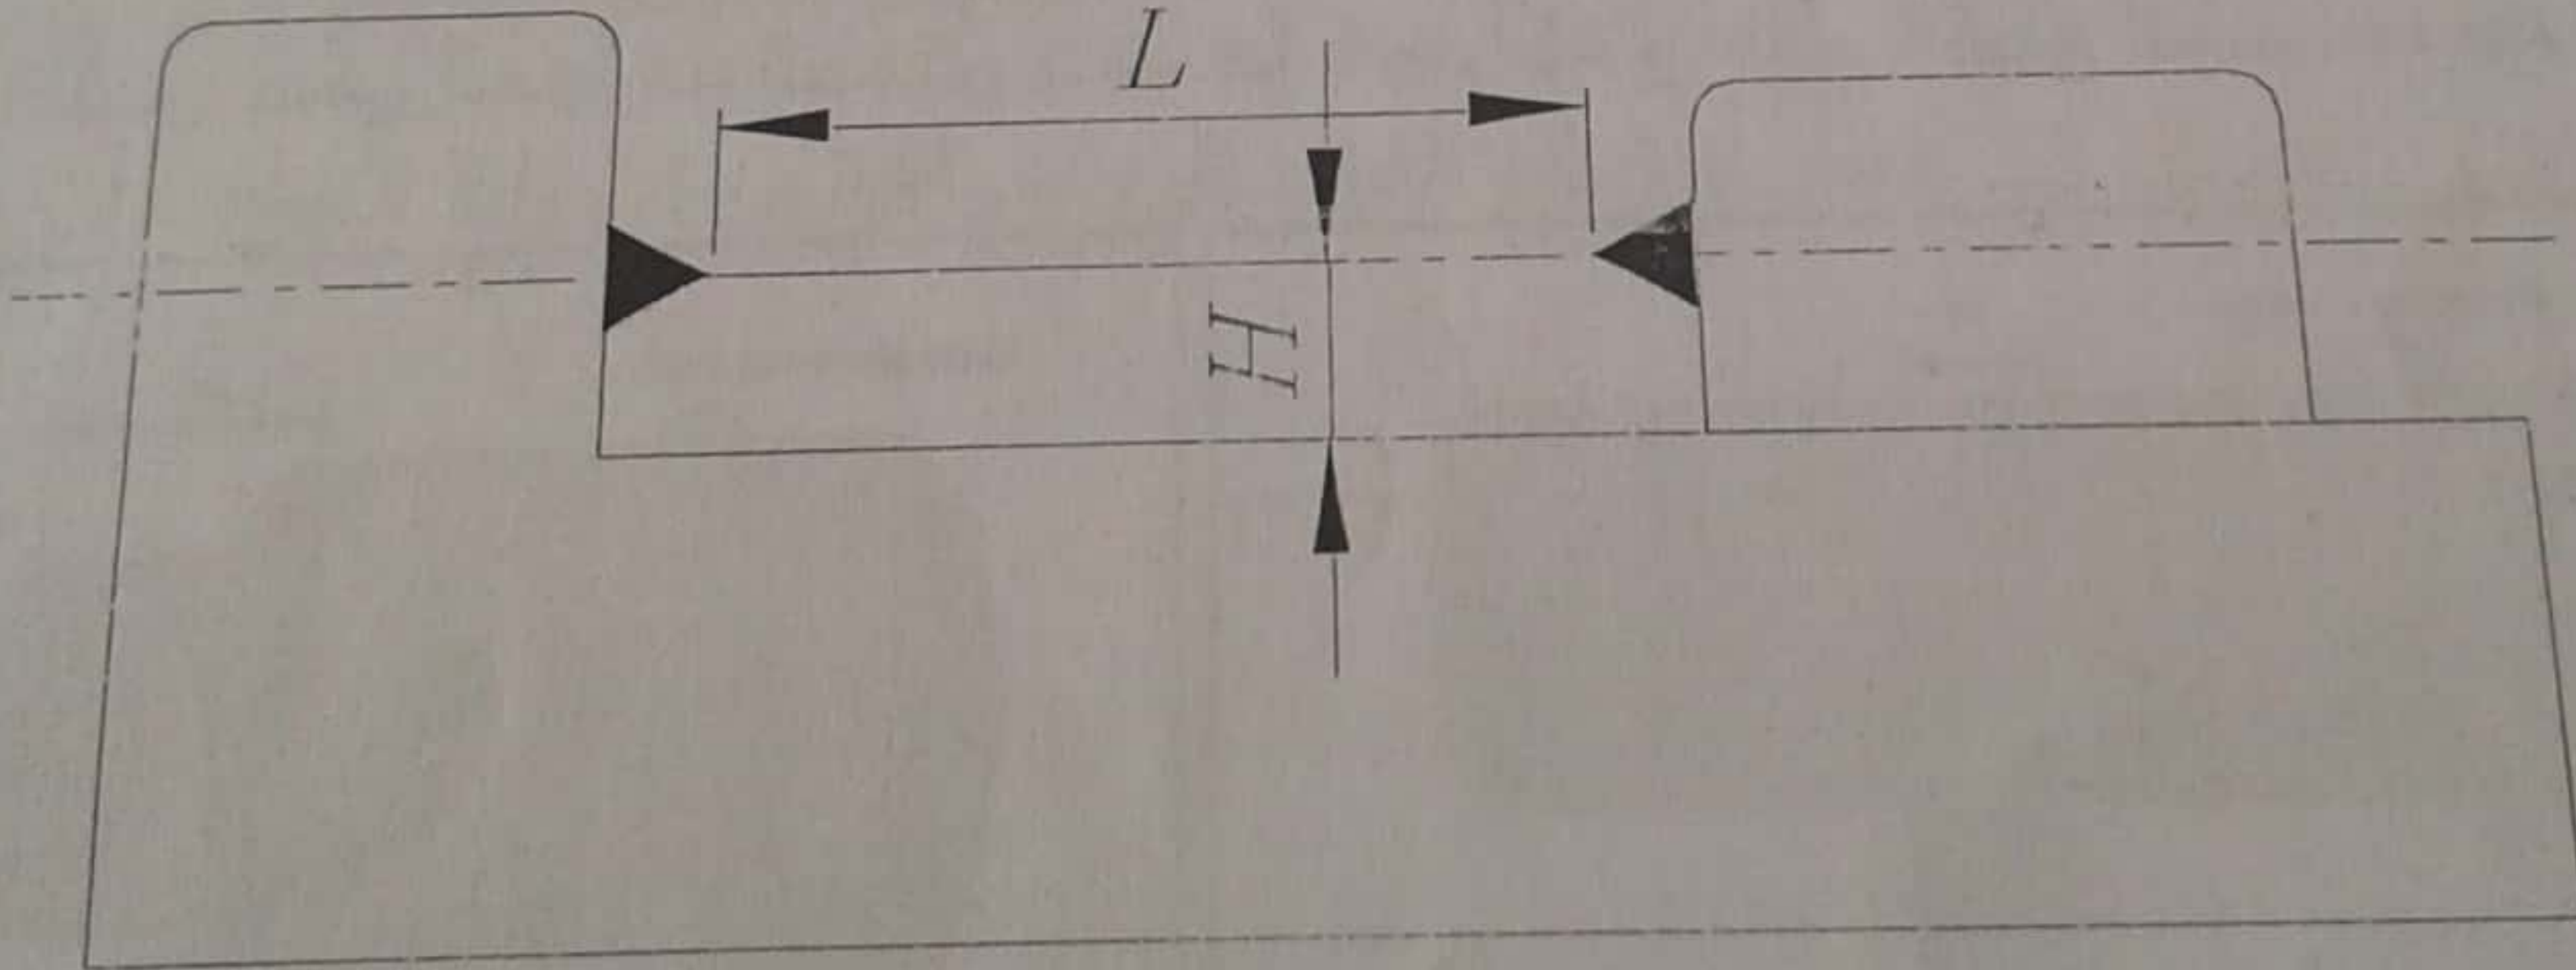


الشكل ١٢، المسافة بين المركزين و التآرجح فوق الفرش


قلم القطع (قلم الخراطة) :
يوجد عدة أنواع لقلم الخراطة وذلك بحسب نوعية العمل واتجاه التغذية وشكل و هندسة الحد القاطع وحسب مادة الجزء القاطع وطريقة تثبيت الجزء القاطع للقلم. وأهم هذه الأنواع :

- ١ أقلام الخراطة العادية (الخراطة الطولية).
- ٢ أقلام خراطة المجاري.
- ٣ أقلام الخراطة الطرفية.
- ٤ أقلام الفصل.
- ٥ أقلام الخراطة الداخلية.
- ٦ أقلام فتح الشرار الداخلية و الخارجية.
- الشكل ٩ يوضح بعض أقلام الخراطة المستخدمة.

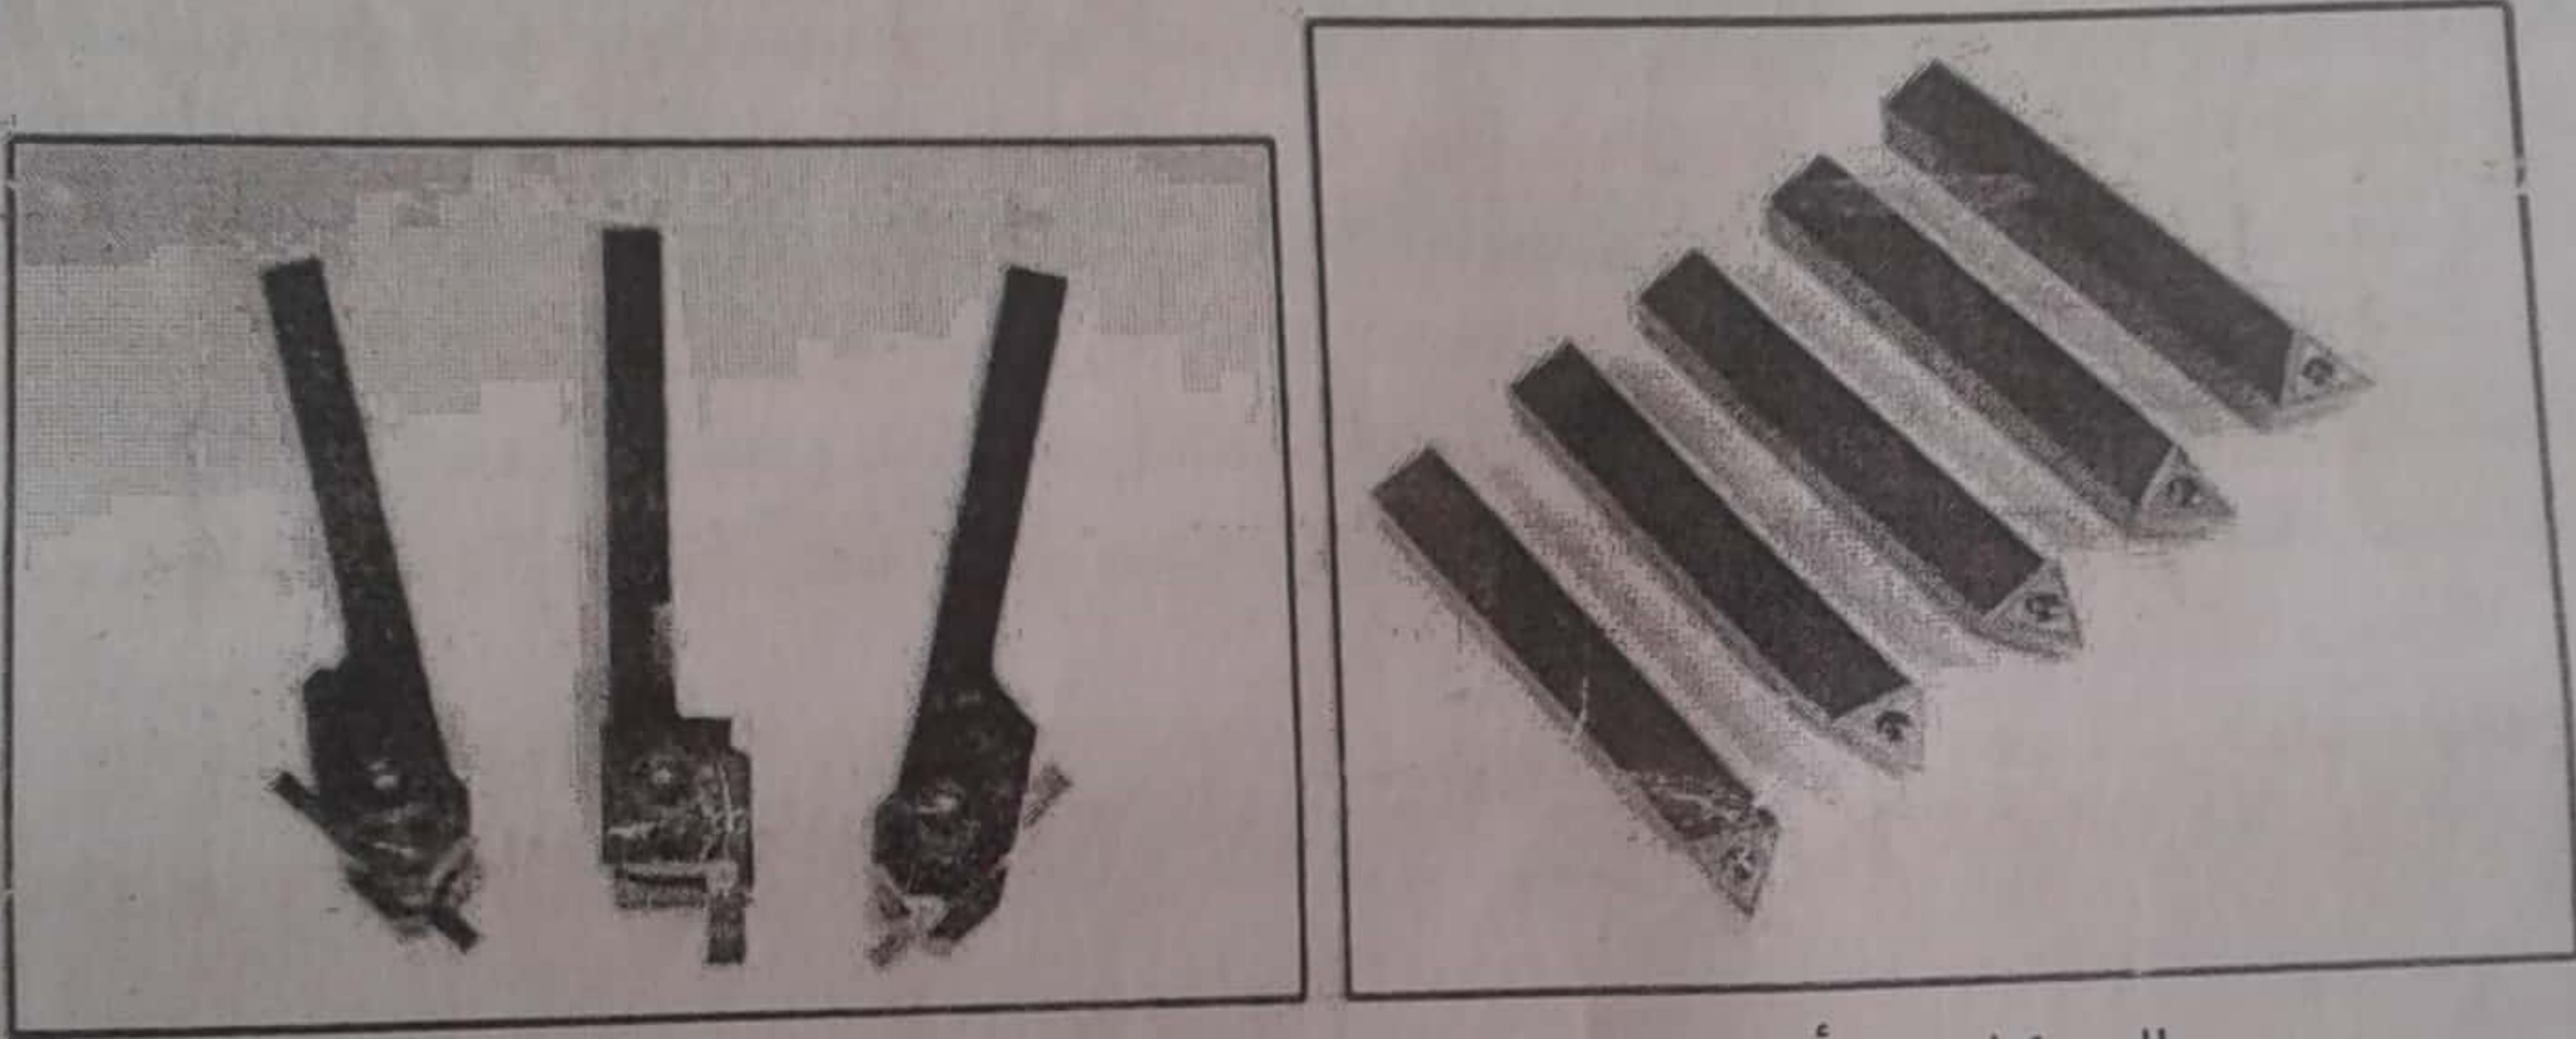


الشكل ٩، أقلام خراطة متنوعة ذات لقم مثبتة ميكانيكيا
الشكل ١٠ يبين بعض المهارات الممكن تنفيذها بالخراطة و أقلام القطع المستخدمة.

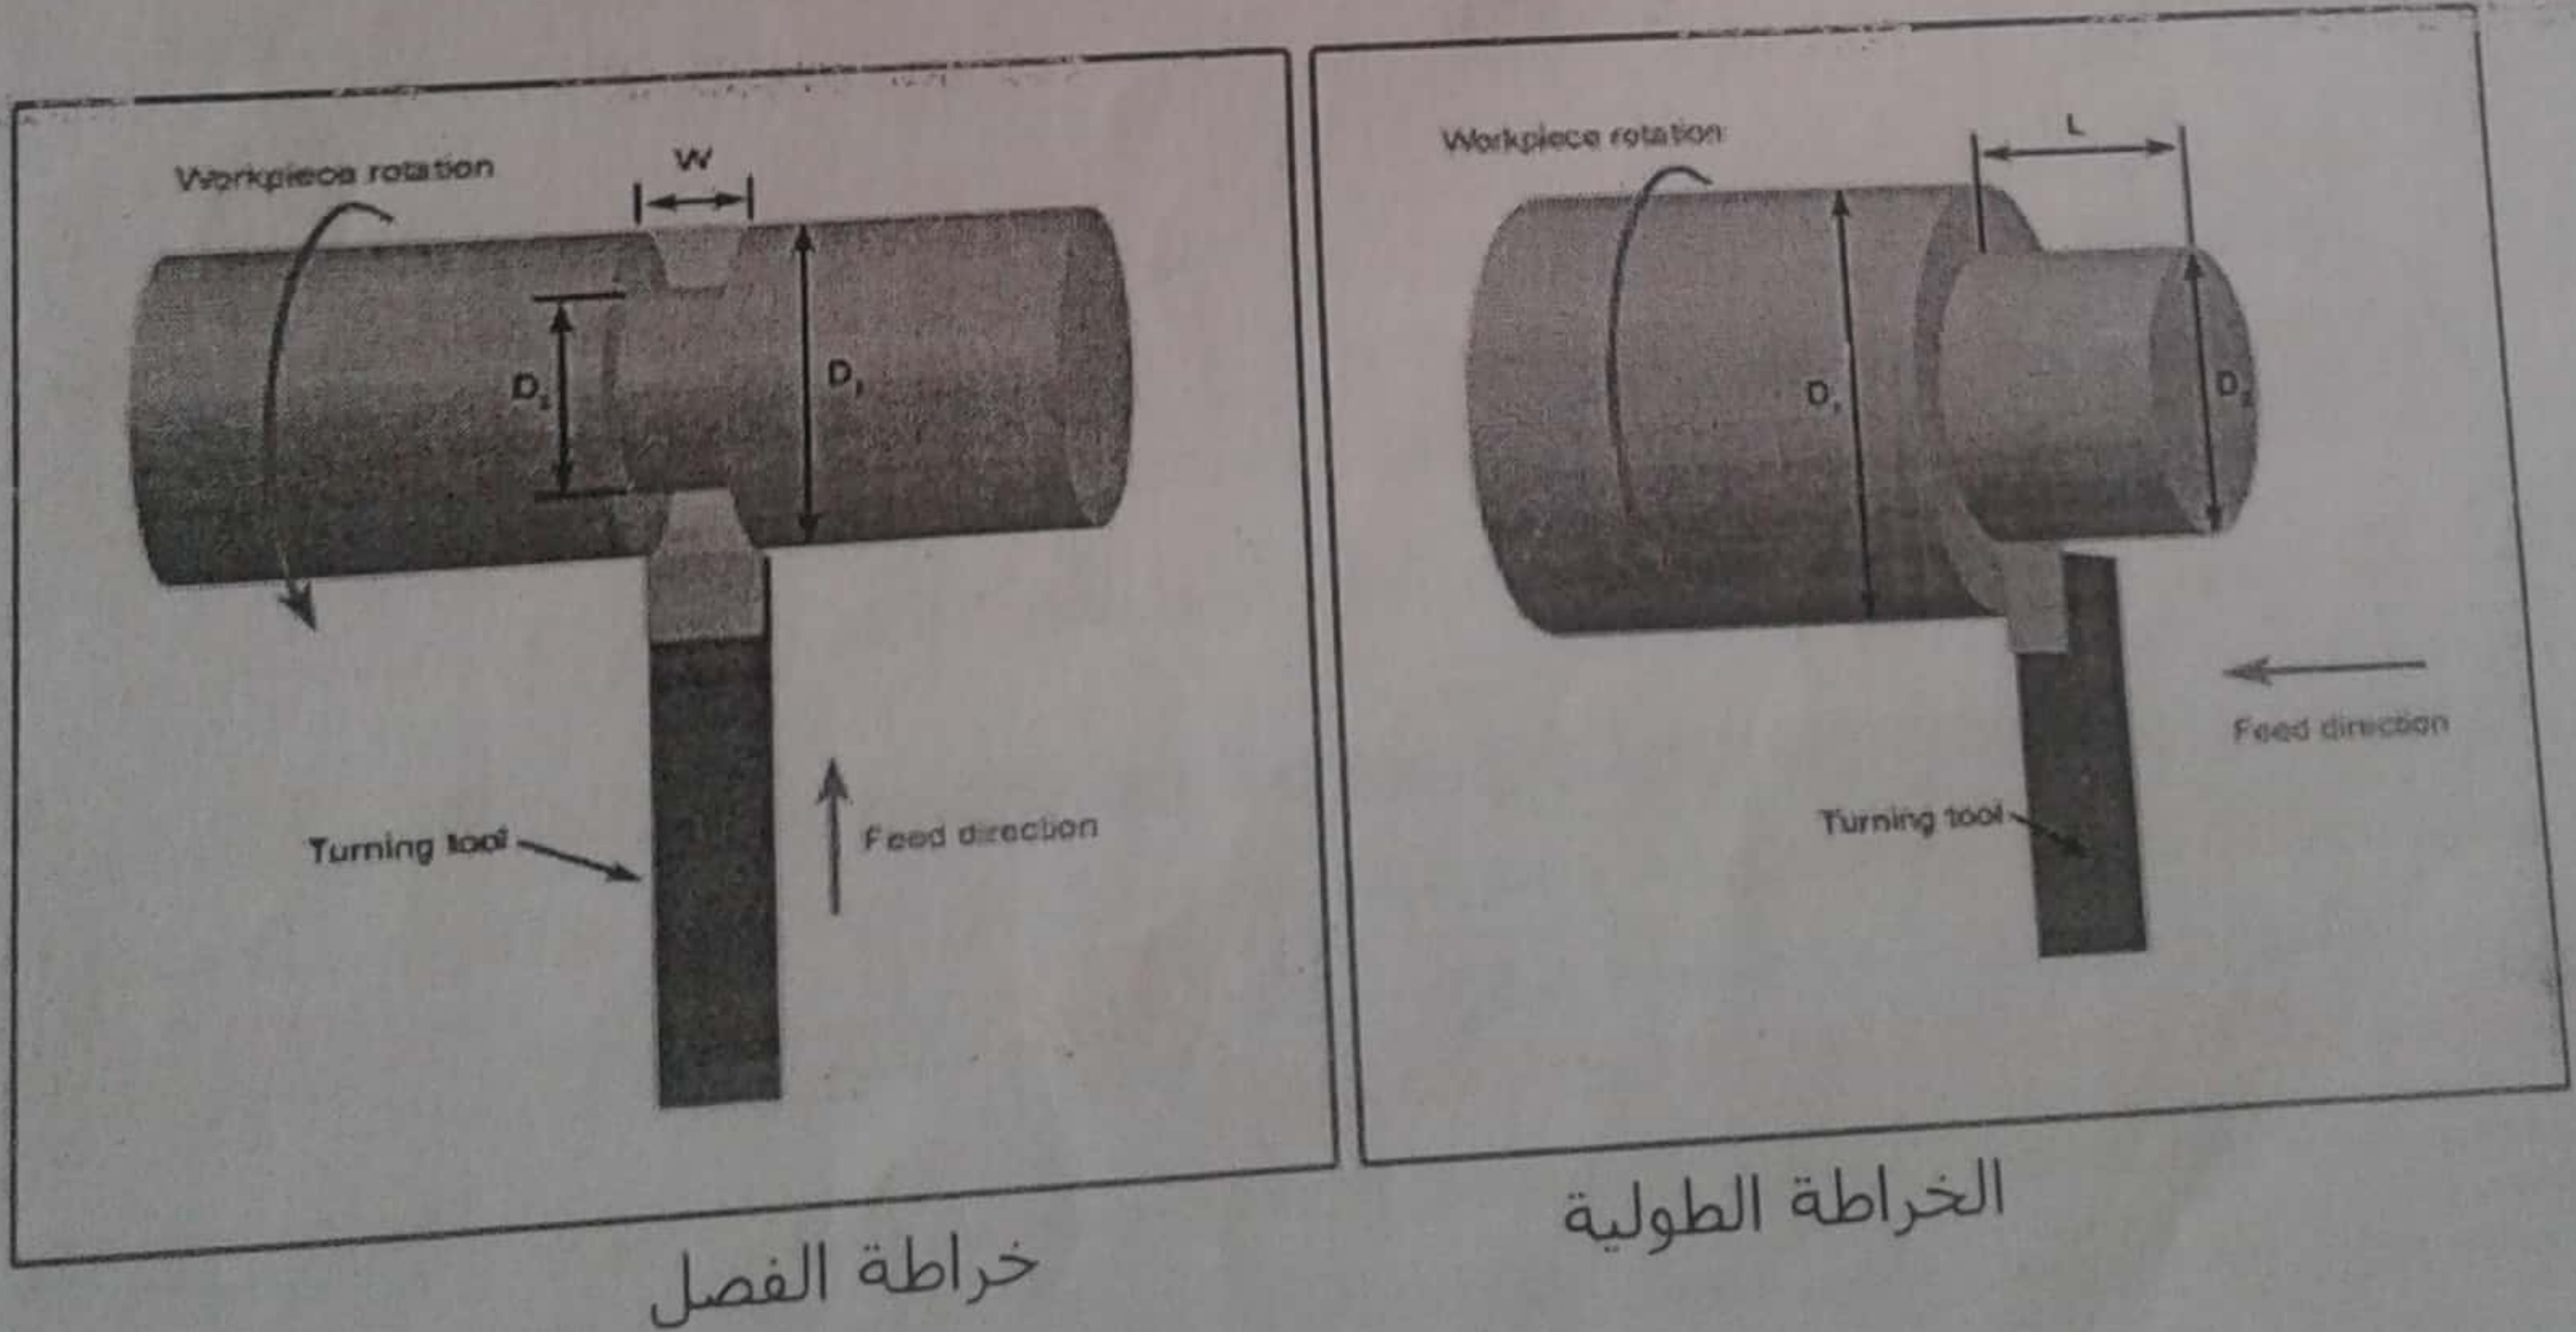


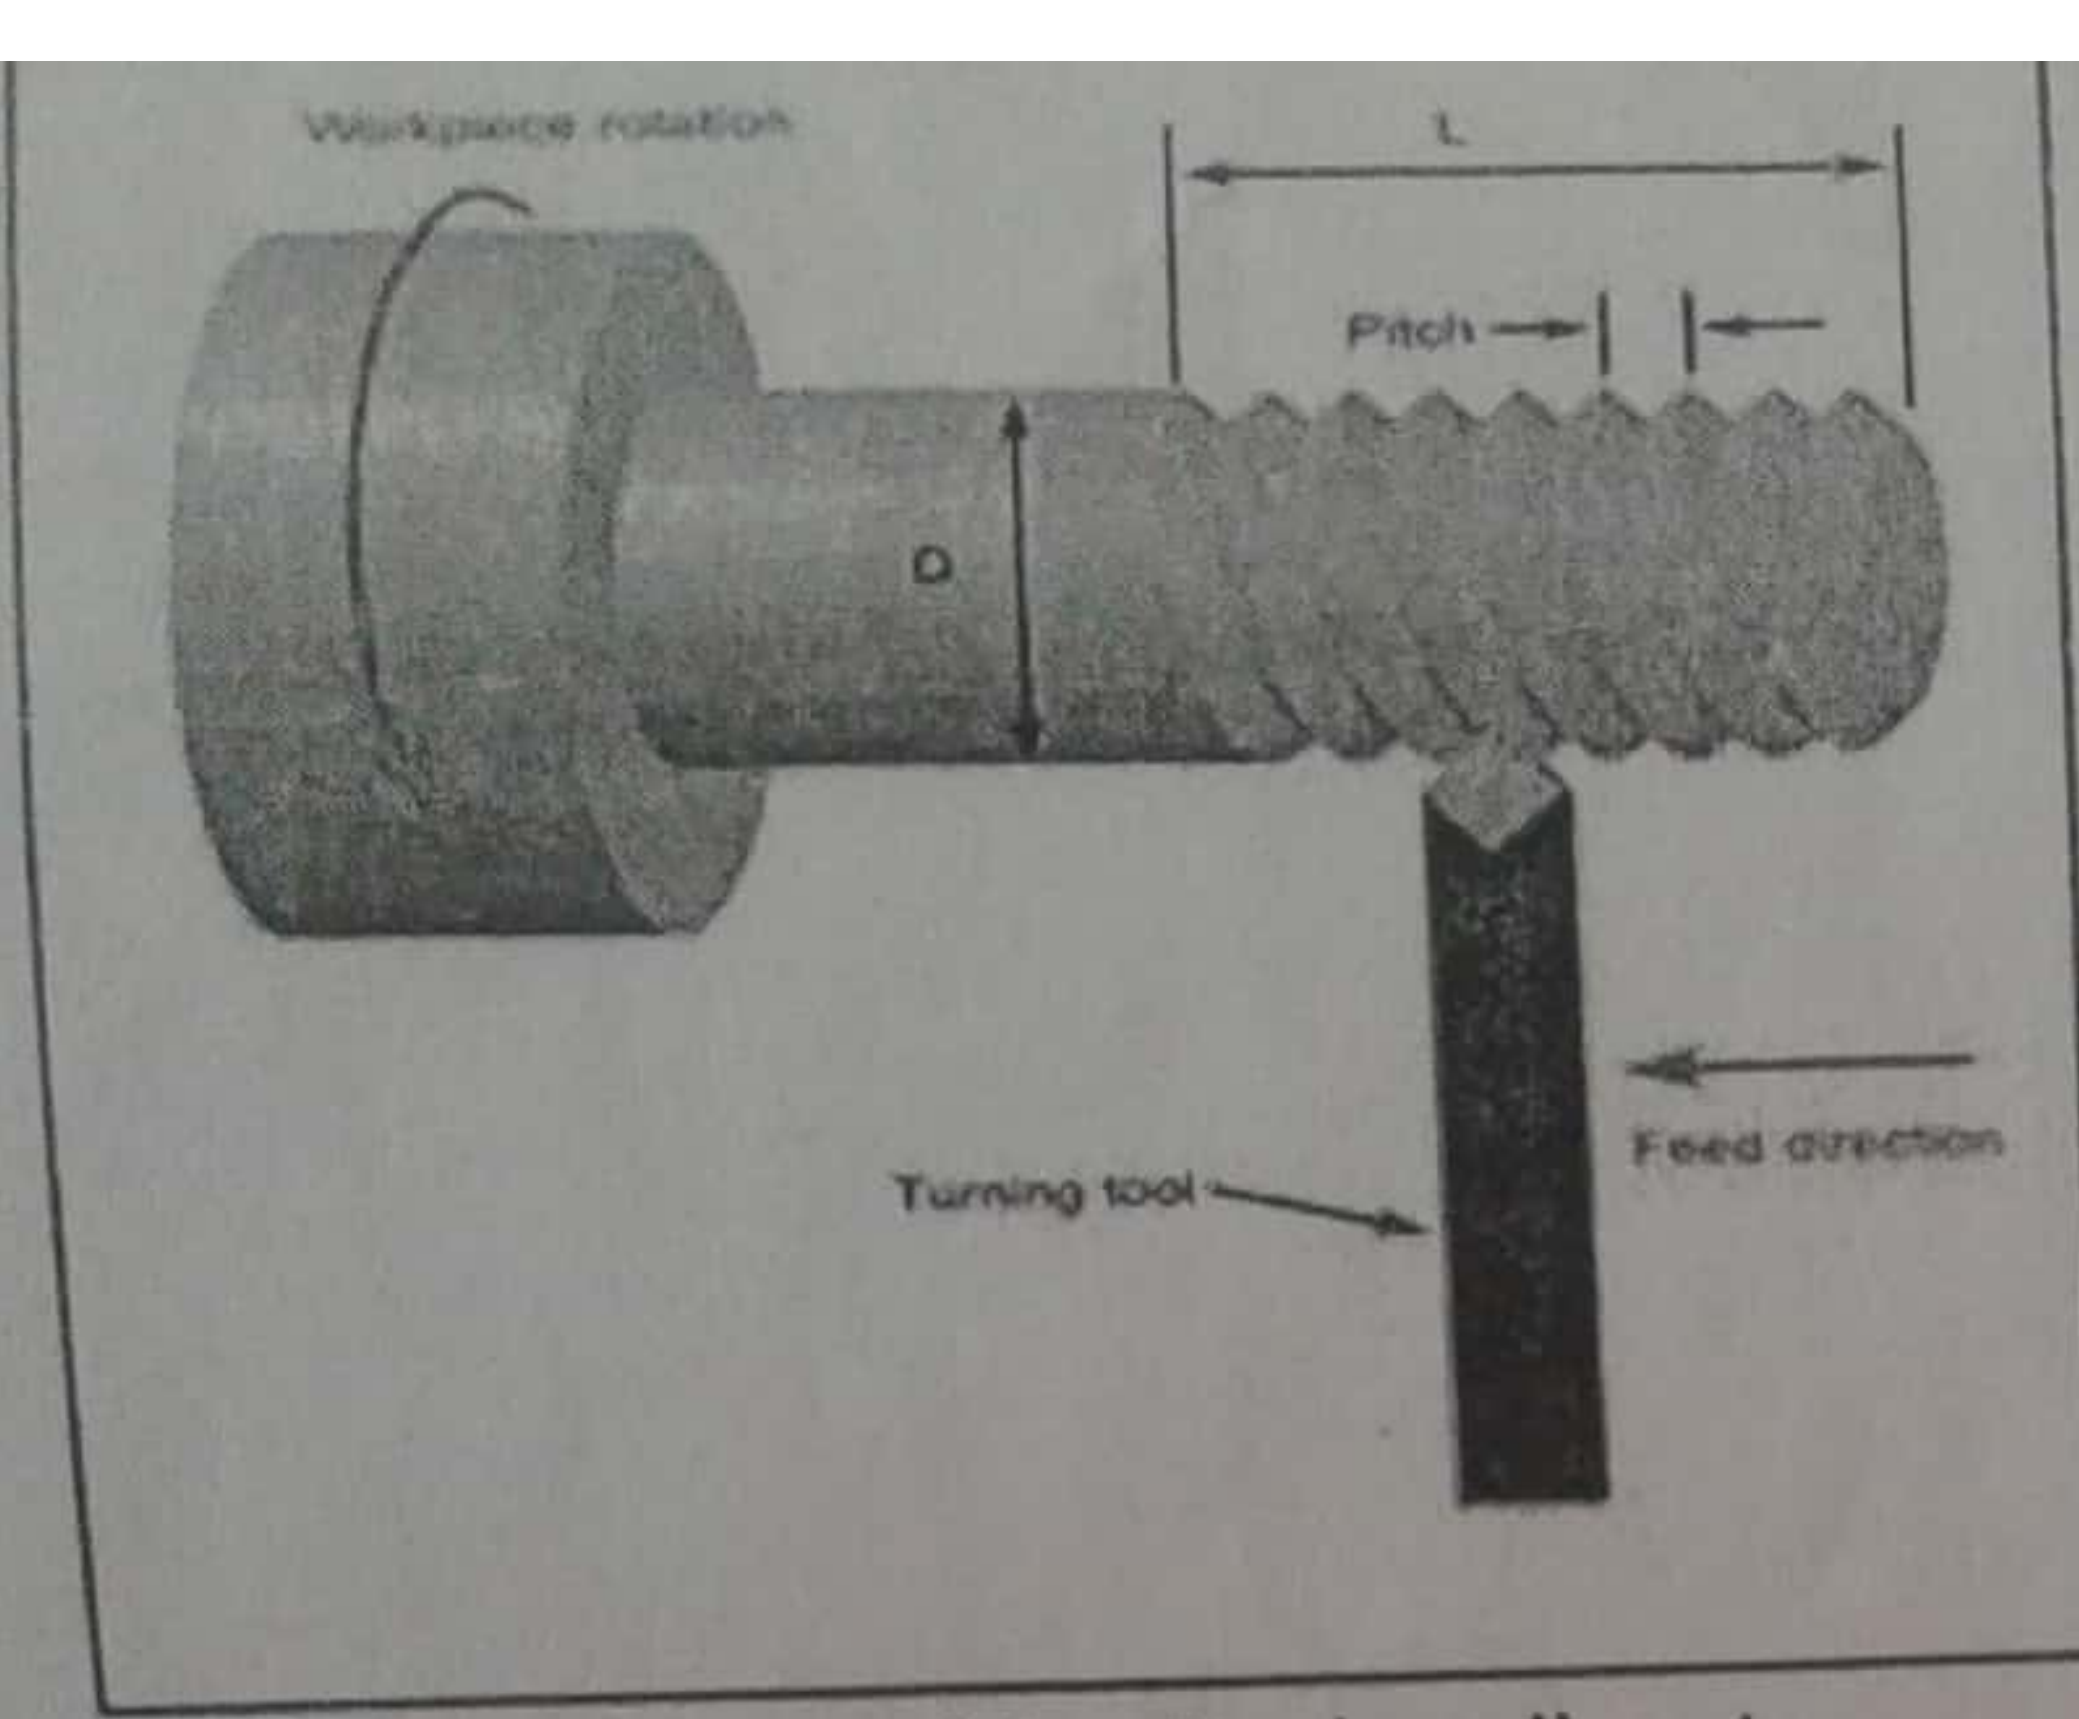


فتح الشرار بالخراطة

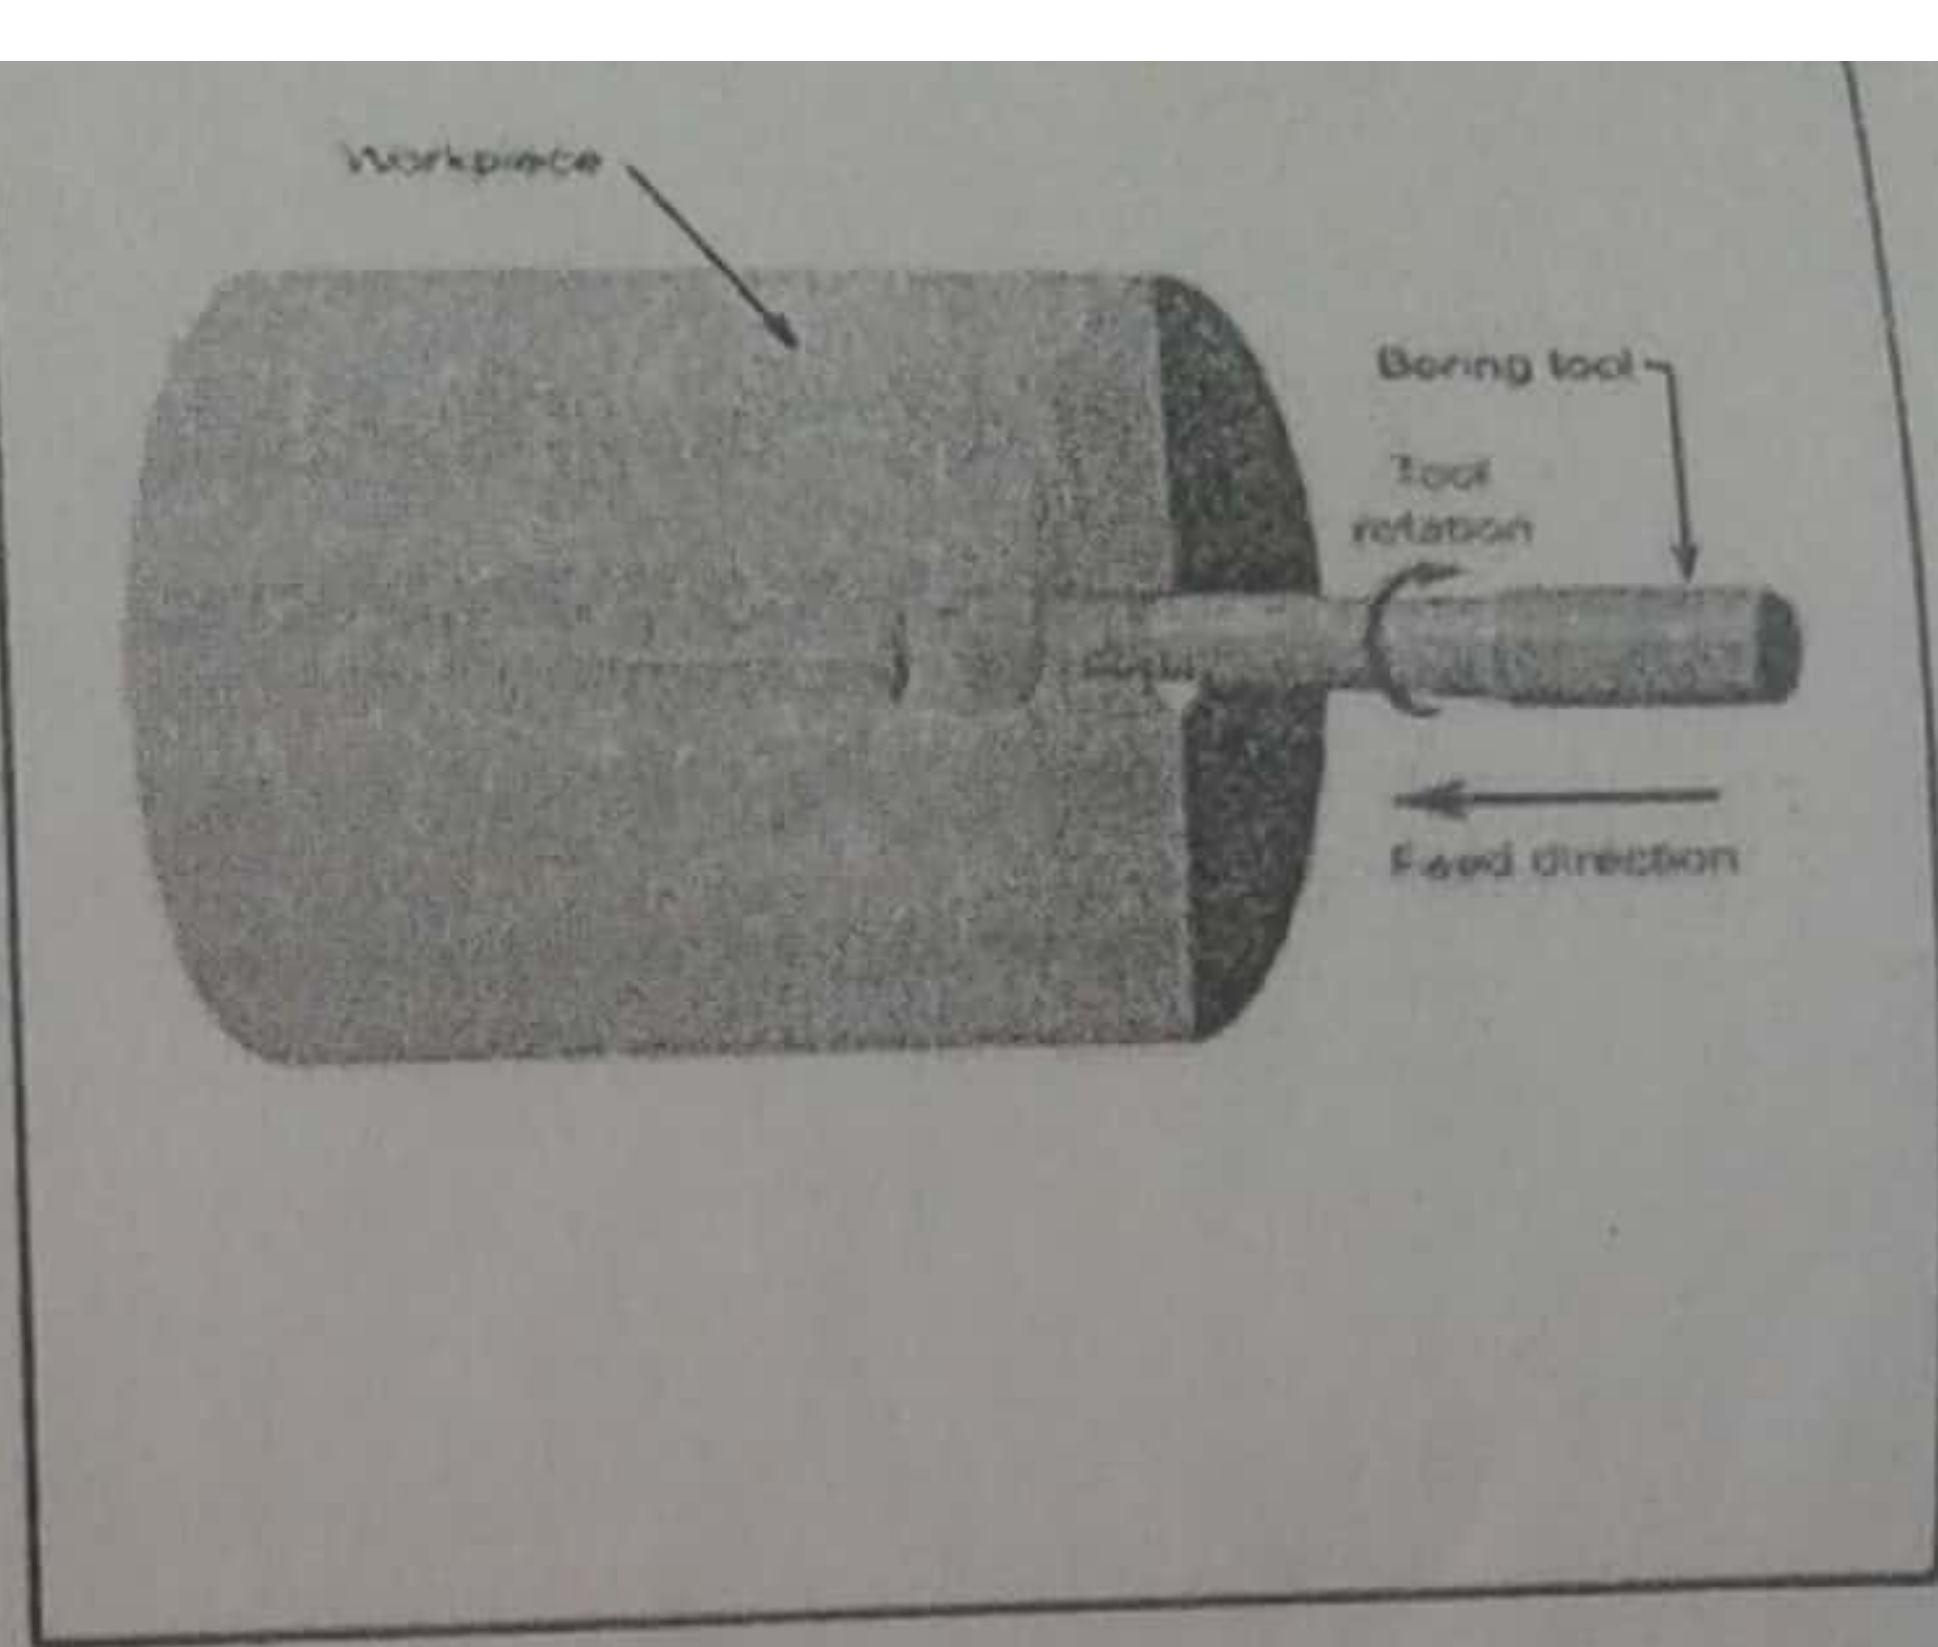

خراطة داخلية

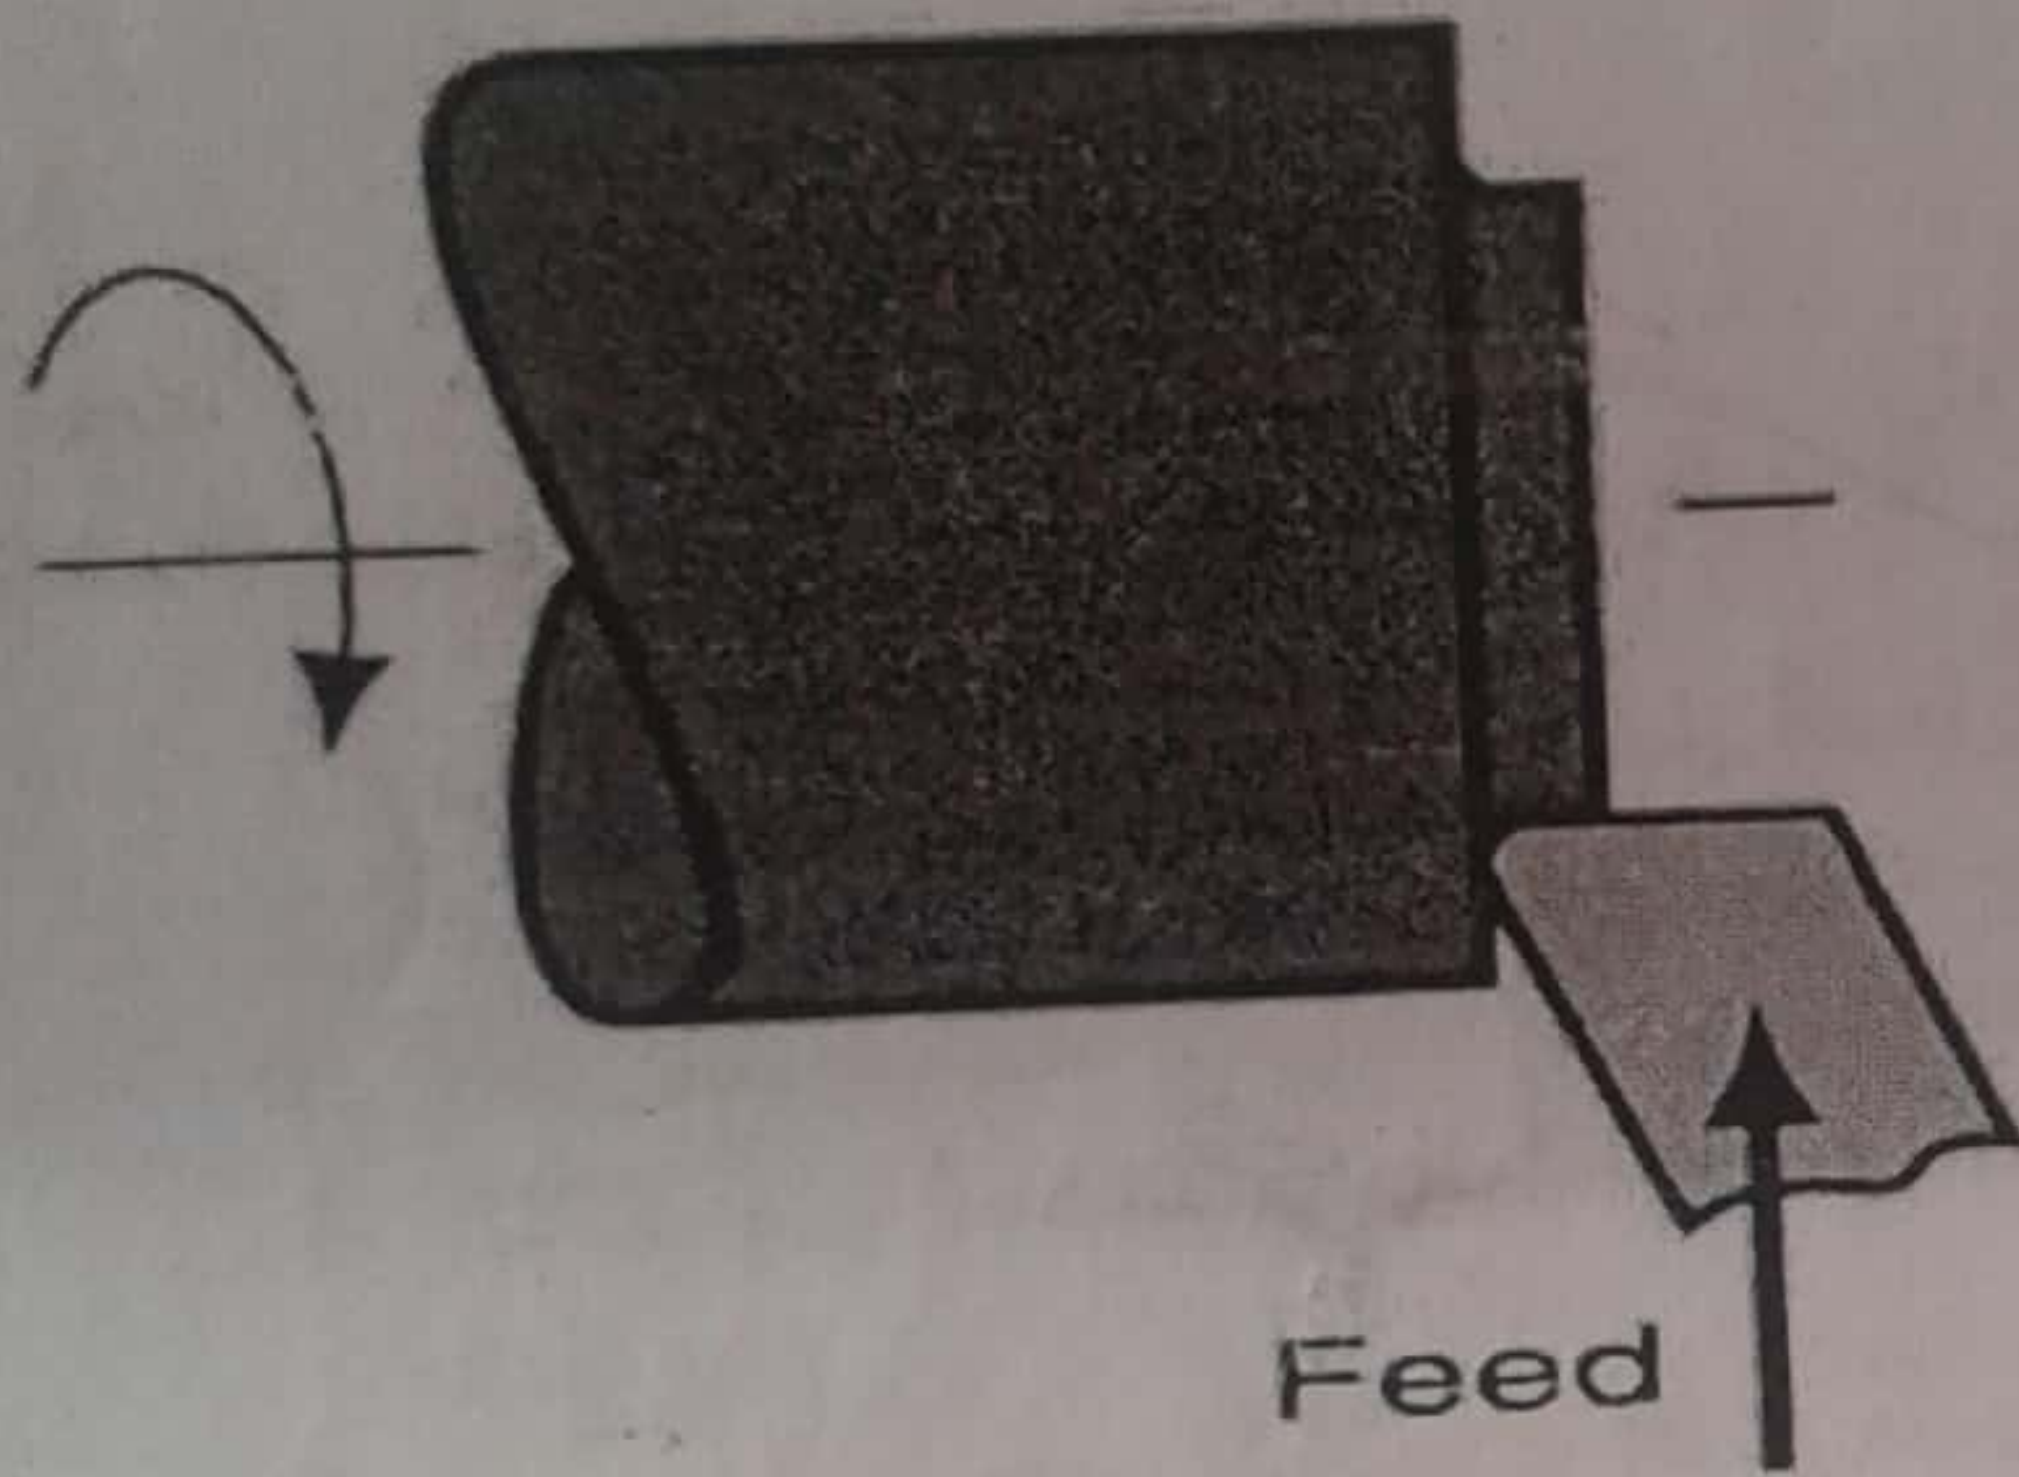

الخراطة العرضية (الجانبية)

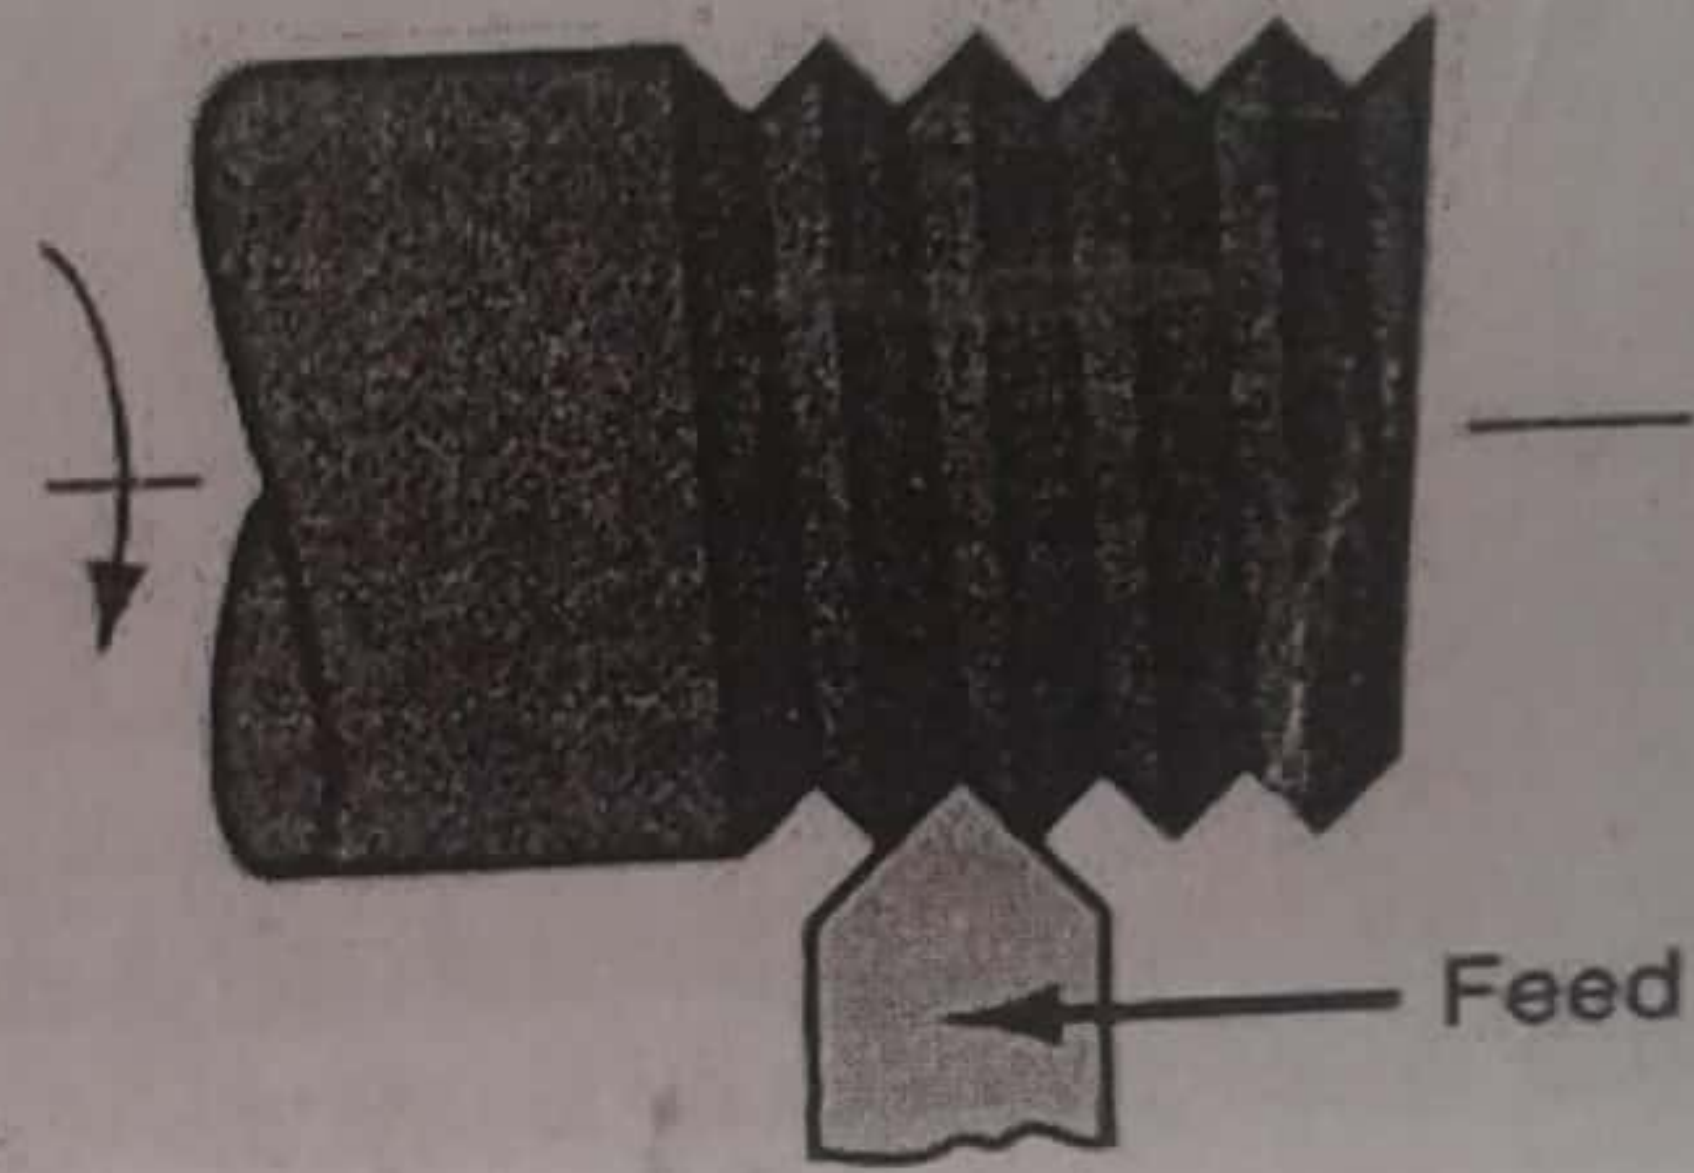

فتح القلووظ

الشكل ١١، بعض مهارات التشغيل بالخراطة مع الادوات الموافقة

قواعد السلامة عند استخدام المخارط:

1. دراسة أجزاء الآلة وحركاتها قبل العمل عليها لأول مرة.
2. عدم تغيير سرعة عمود الدوران أو تغيير التغذية أثناء عمل الآلة.
3. عدم تنظيف أداة الخراطة أو محاولة إبعاد الرايش أثناء عمل الآلة.
4. التأكد من استخدام واقى الرايش في حال وجوده لضمان لعدم تطايره أثناء القطع.
5. يجب عدم إيقاف الآلة وأداة اقطع داخل لمشغولة.
6. تثبيت المشغولة بشكل جيد.
7. لبس ثياب واقية وحذاء السلامة ونظارات واقية.


أسئلة نظري:

بعد الاطلاع على اجزاء الآلة و طريقة تشغيلها، بالإضافة الى الاطلاع على طريقة استثمار جدول سرع القطع و التغذية المرفق بالآلة يطلب ما يلي :

1. اشرح مع الرسم كيفية ضبط سرعة القطع على السرعة $n=400 \text{ r.p.m}$.
2. ما هي اكبر و أصغر سرعة دوران لظرف المخرطة.
3. ضبط علبة التغذية و سرعة الدوران بحيث يتم فتح سن (قلووظ) متري بخطوة 1 mm
4. ضبط المخرطة لإنجاز عملية التغذية الطولية و العرضية الآلية.

تجربة ٢/١

التشغيل باستخدام فارزة عمودية تقليدية
استثمار و تشغيل الفارزة العمودية

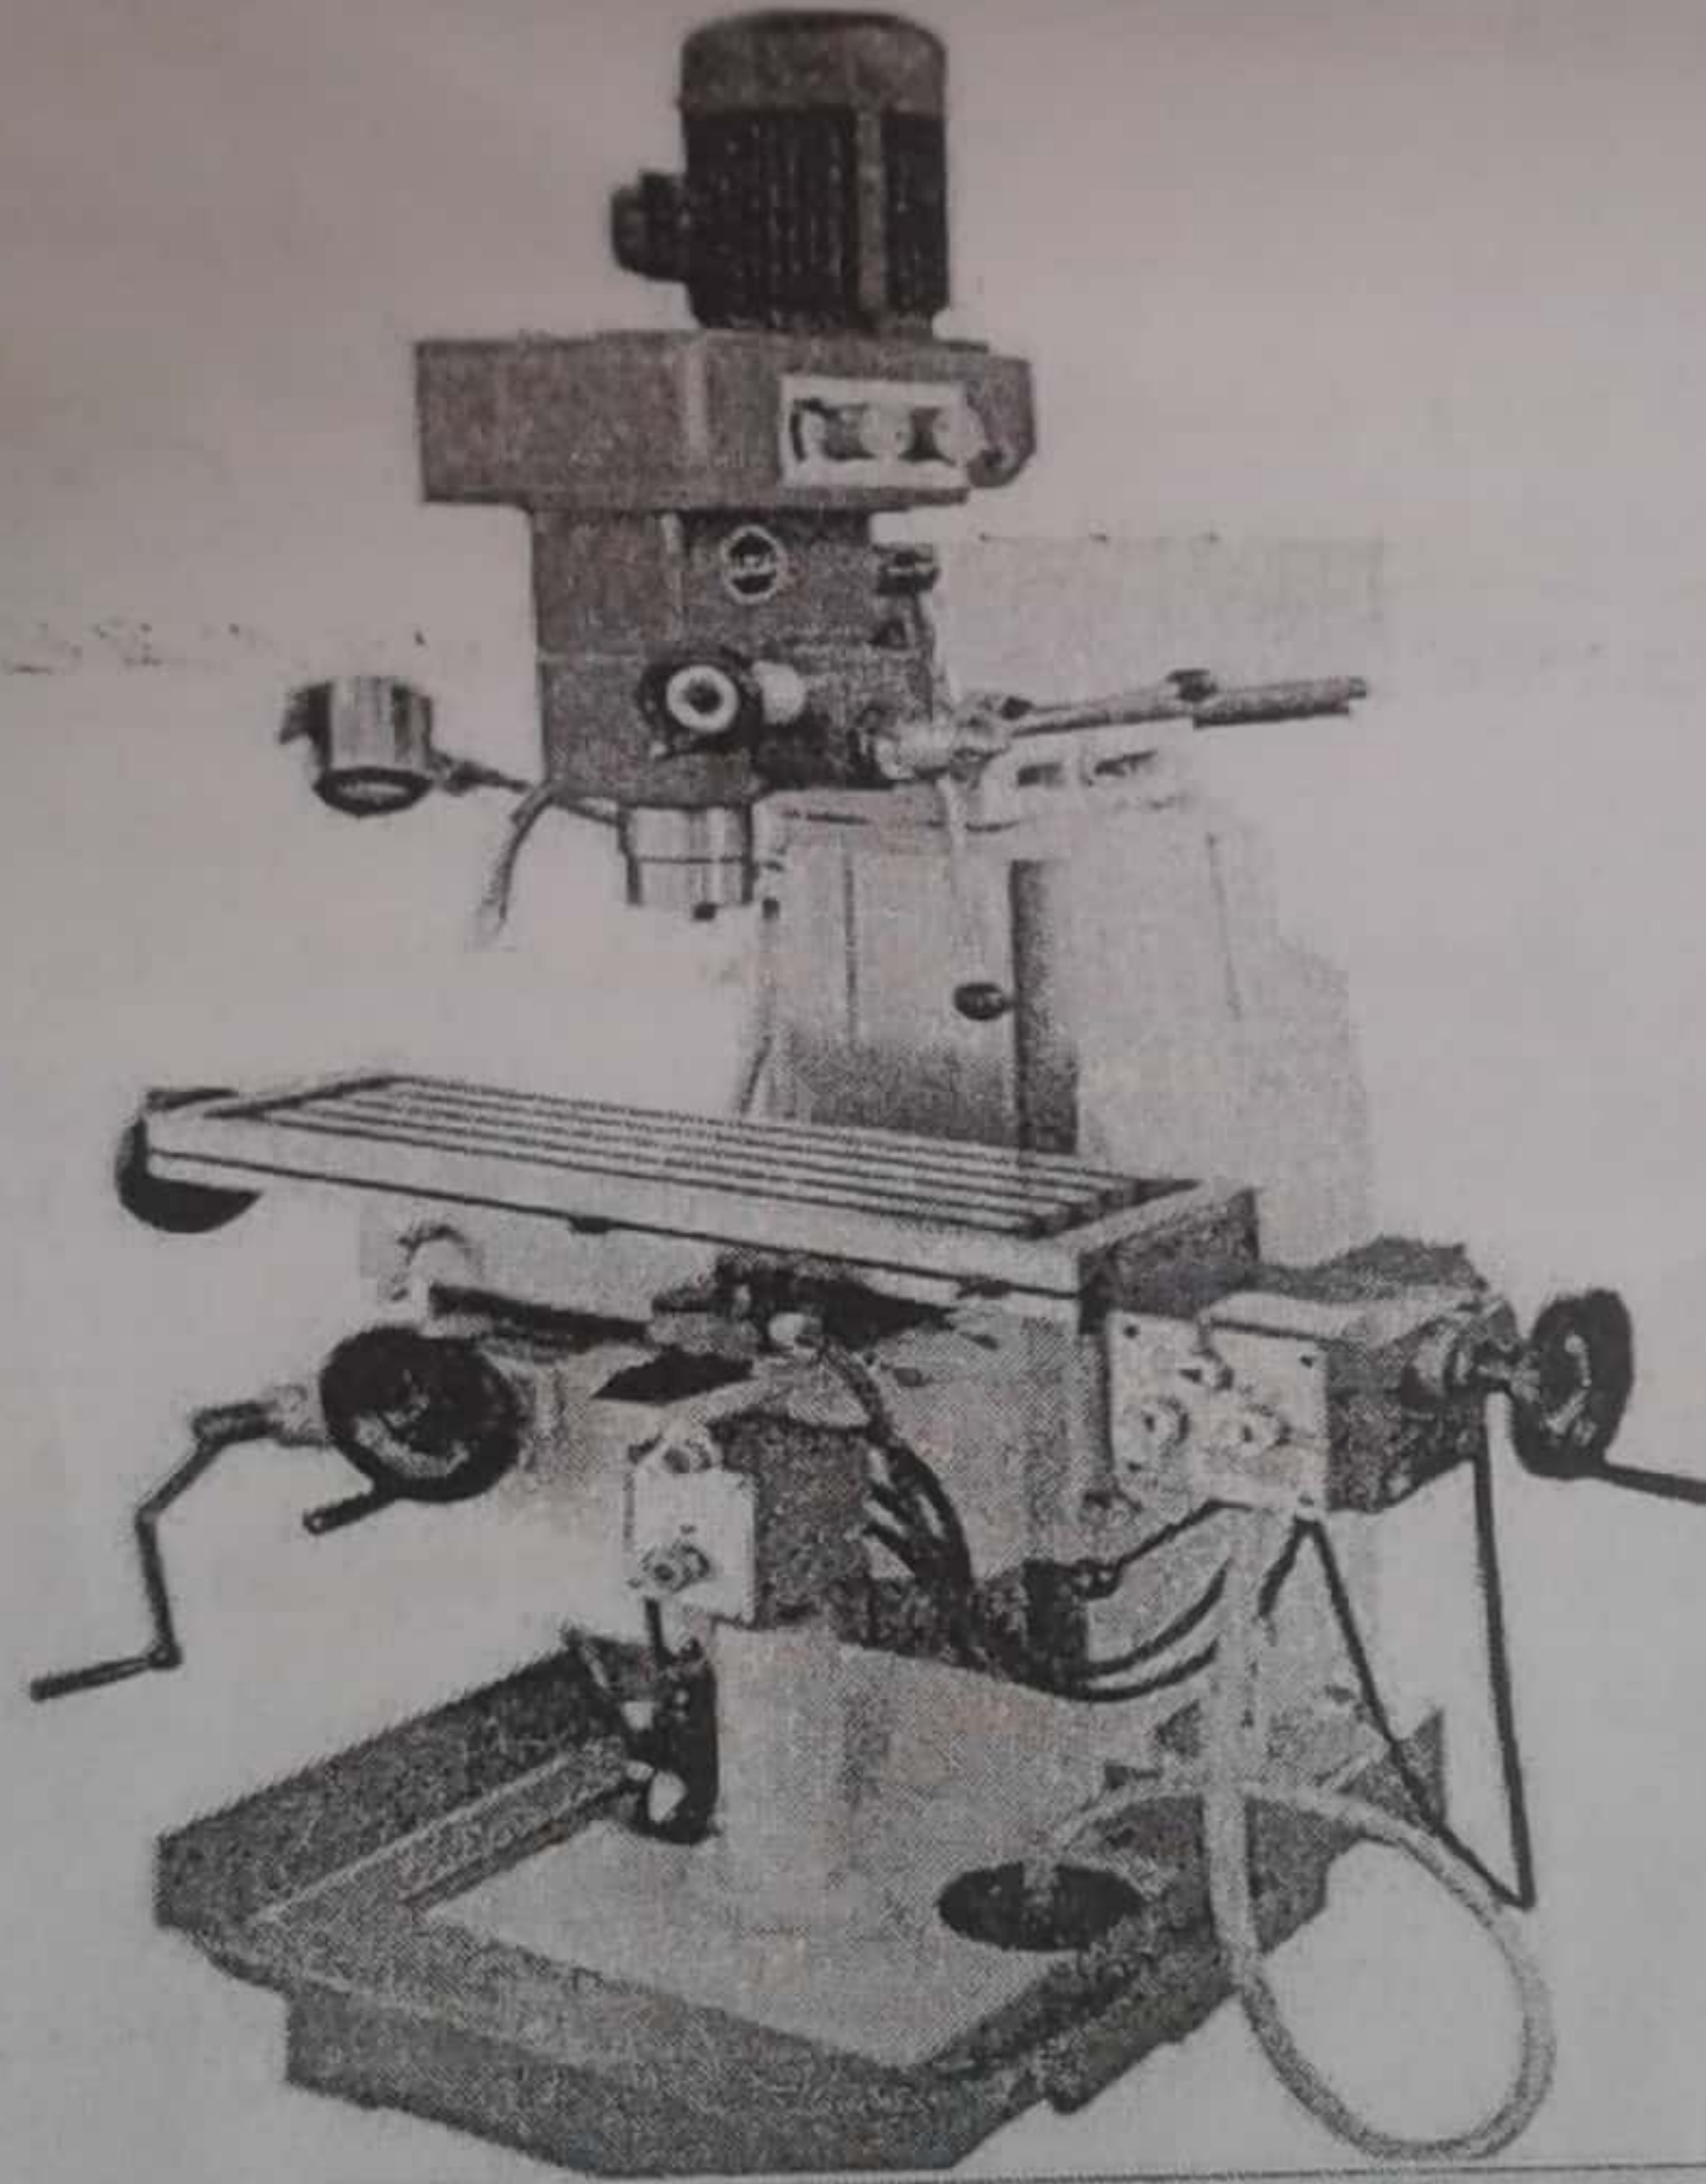

التشغيل باستخدام فارزة عمودية تقليدية استثمار و تشغيل الفارزة العمودية

الهدف من التمرين :

بعد الانتهاء من هذا التمرين سيكون الطالب قادرا على :

- التعرف على مختلف أجزاء آلة التفريز العمودية التقليدية و تشغيلها (اختيار معدلات القطع والتغذية على الآلة).
- التعرف على مختلف أدوات القطع و طرق تثبيتها.
- تثبيت قطعة العمل (المشغولة) على طاولة الآلة.
- استخدام جهاز التقسيم واجراء التقسيم المباشر وتشغيل المسننات على الآلة.
- إتباع قواعد السلامة أثناء العمل على الآلة.


تعريف عملية التفريز :

هي عملية تشغيل بإزالة الرايش بواسطة أداة ذات حدود قاطعة موزعة على محيطها تدعى أداة التفريز (سكين التفريز).

الهدف من عملية التفريز :

تهدف عملية التفريز لإنتاج السطوح المستوية والمنحنية وفتح المجاري المستقيمة والجلزونية وتشكيل القوالب والمسننات المختلفة. تتم عملية التفريز على آلات التفريز حيث يتم فصل جزيئات المعدن (الرايش) بالحركات الرئيسية للآلة، وهي :


- حركة دورانية لأداة التفريز (حركة القطع).
- حركة مستقيمة شاقولية للمشغولة (حركة عمق القطع).
- حركة أفقية في المستوى XY مستمرة للمشغولة (حركة التغذية).

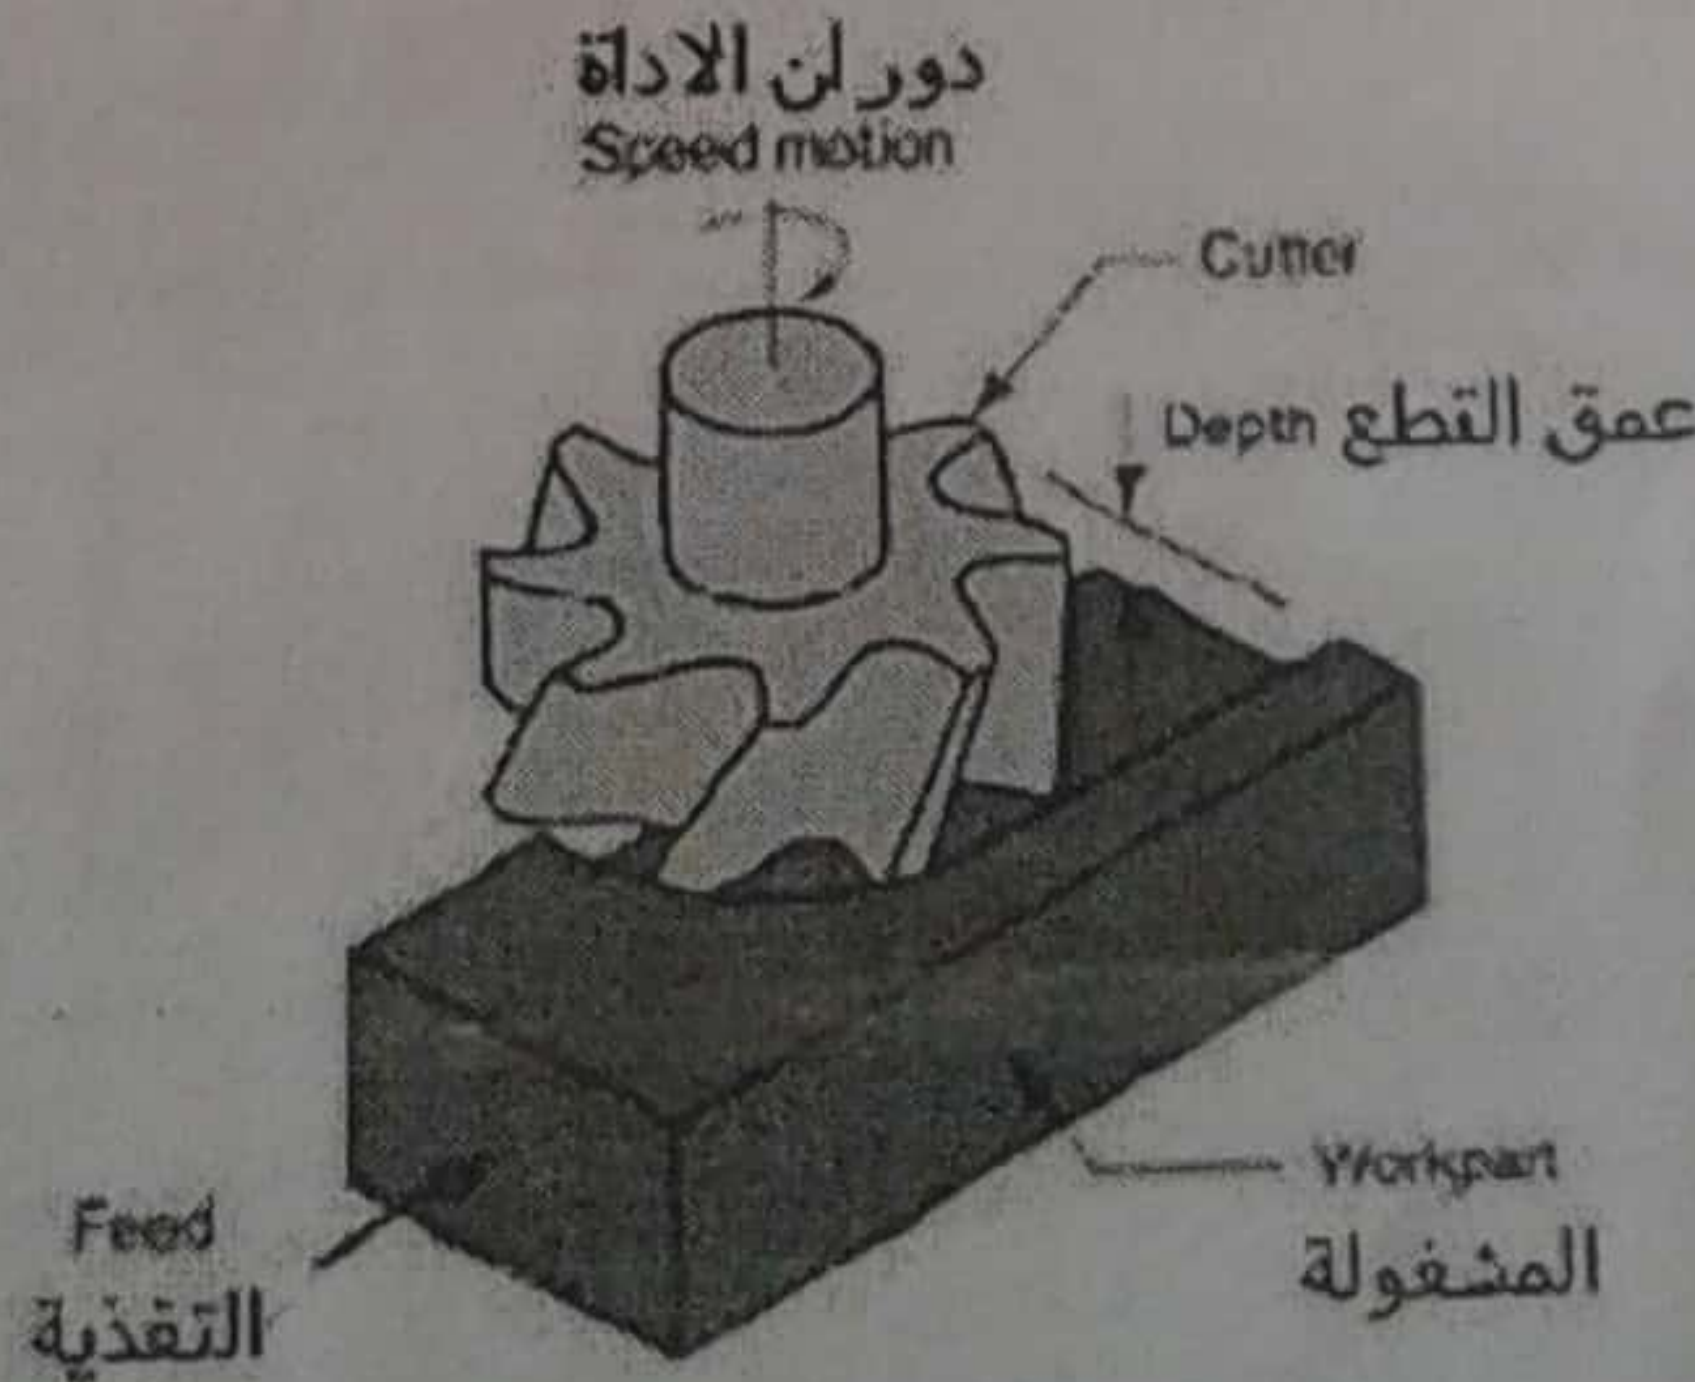

الشكل ١، الحركات الاساسية لأداة القطع

1. آلات التفريز الأفقية : Horizontal Milling Machine


- يكون فيها المحور الحامل لأداة القطع أفقياً و بصورة دائمة، تستخدم هذه الآلة غالباً لفتح المجاري وفتح الأسنان وإنجاز سطوح مستوية (إنتاجية) عالية نظراً لجسائتها العالية مقارنة بآلات التفريز العمودية. الشكل ٢ يوضح آلة تفريز أفقية.

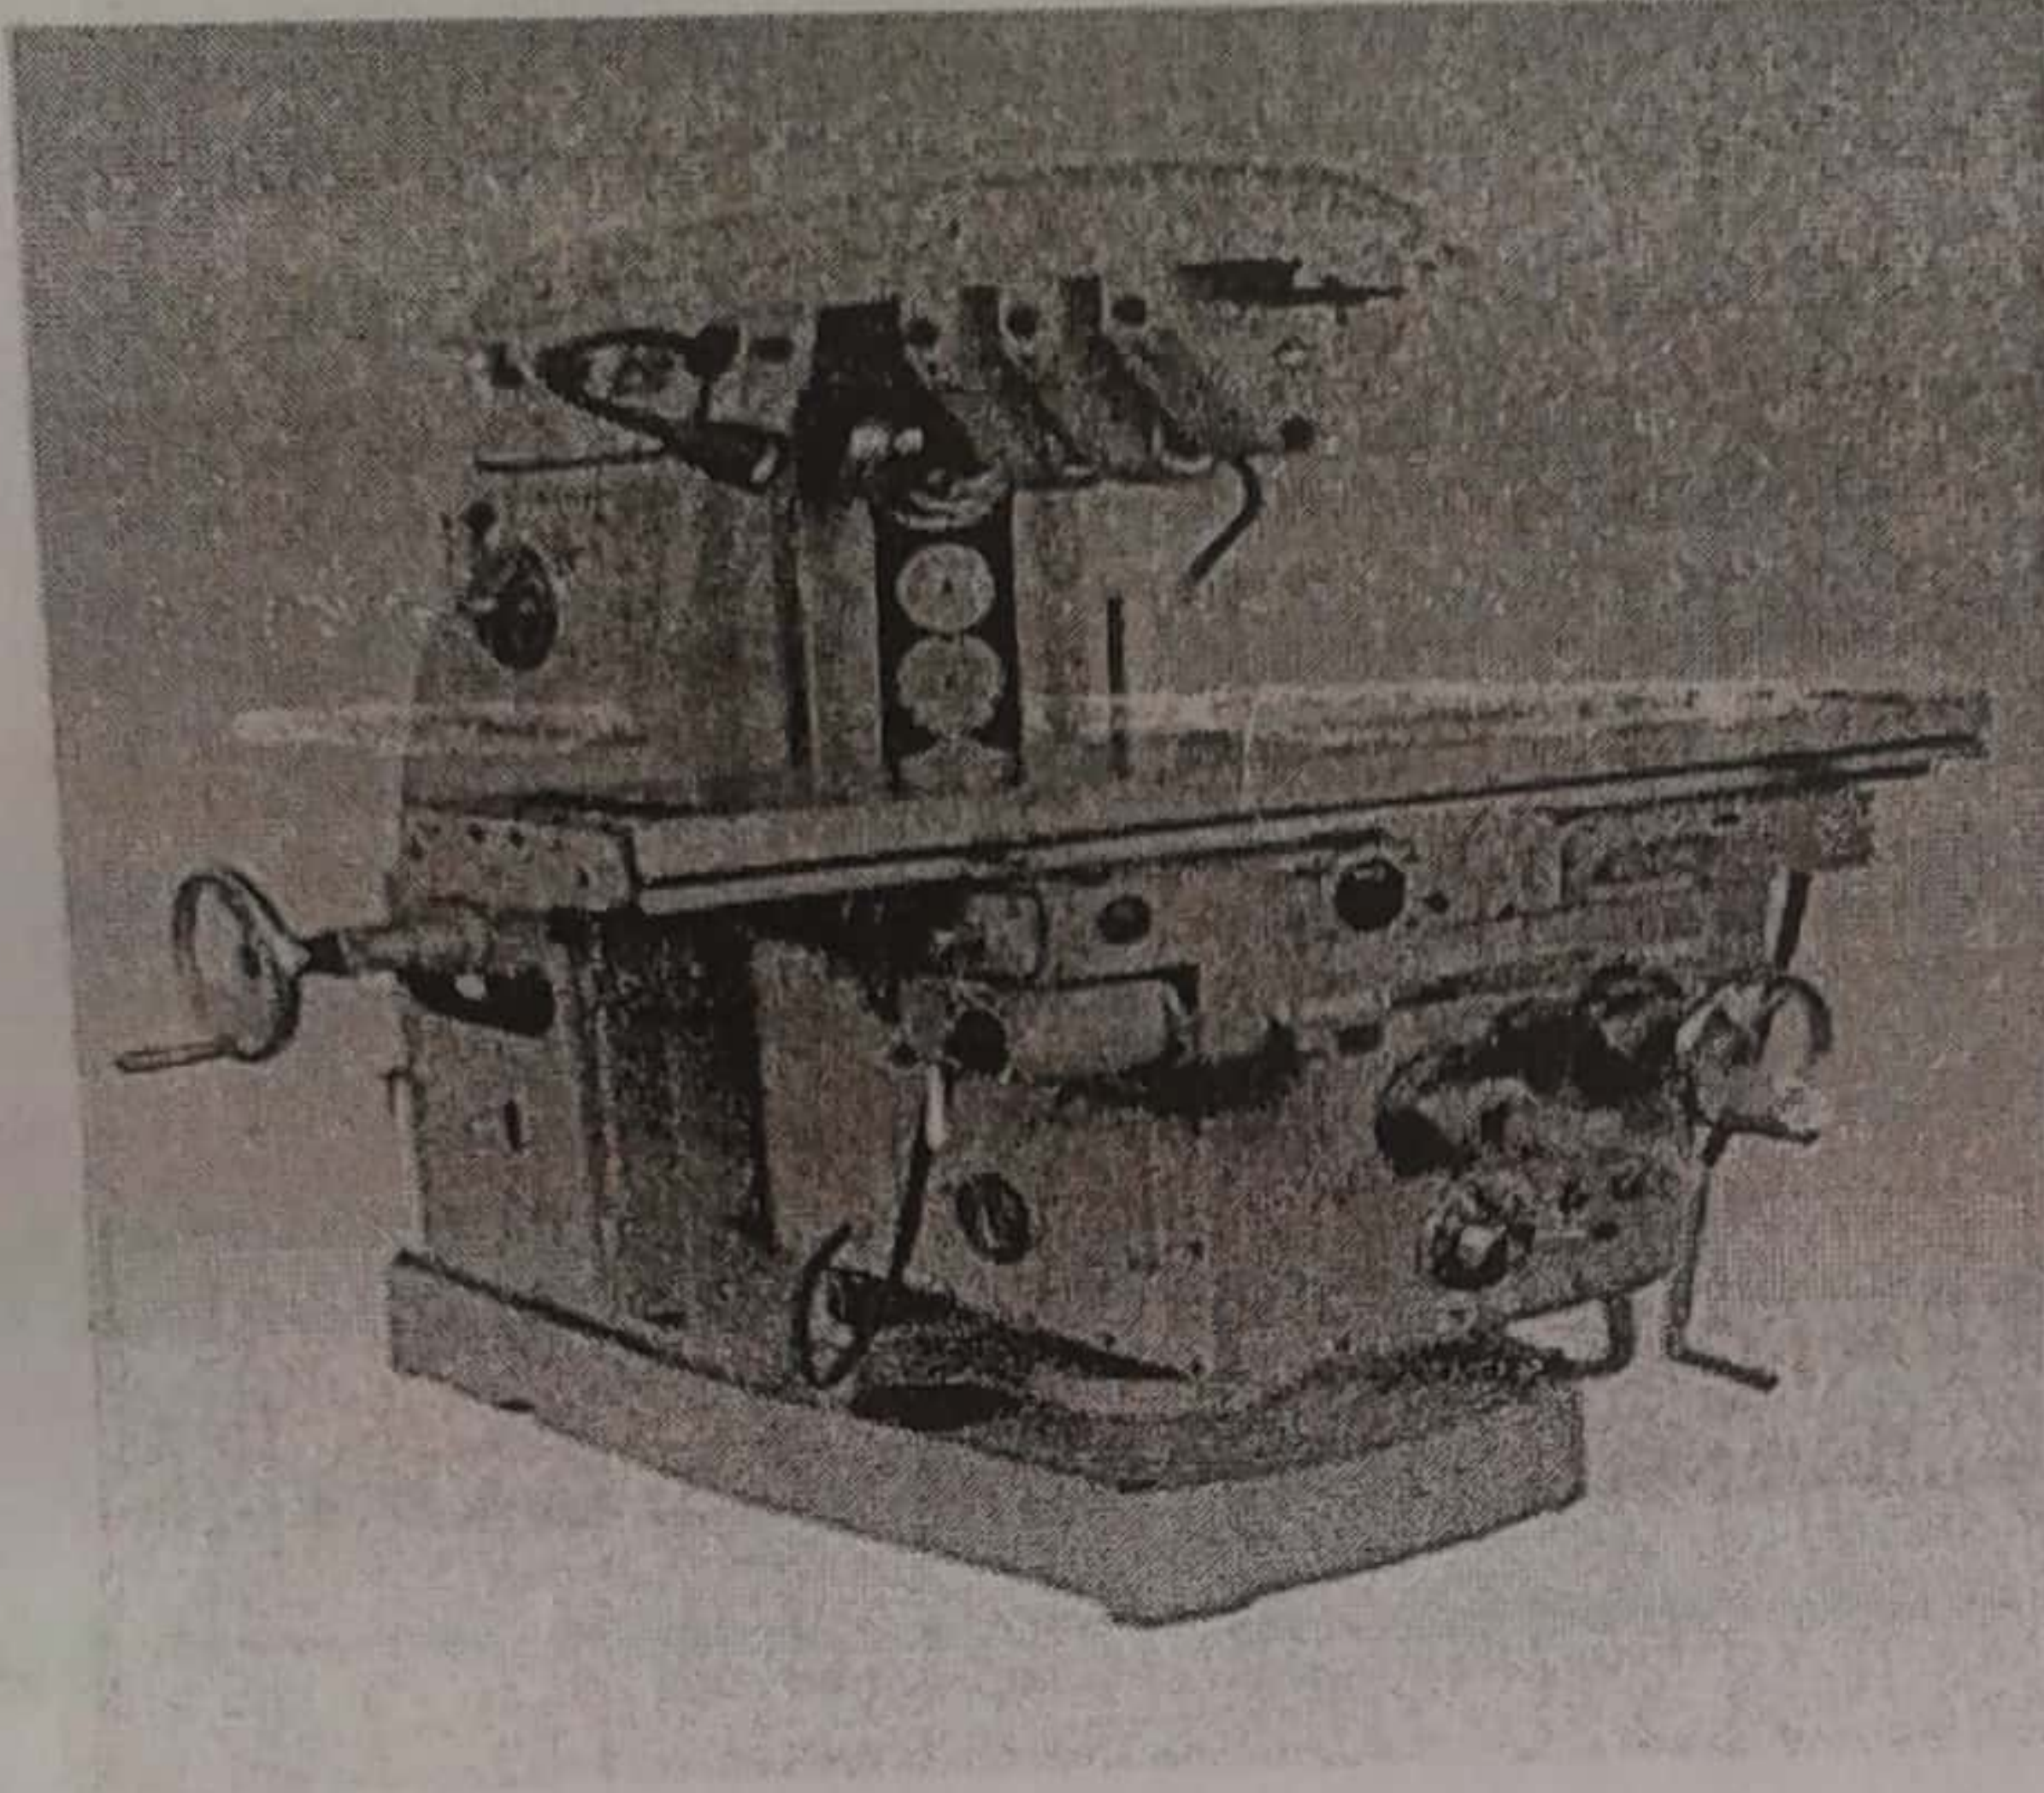

الشكل ٢، آلة تفريز أفقية (عمودية) ذات جساءة عالية

2. آلات التفريز العمودية : Vertical Milling Machine

- يكون فيها المحور الحامل لأداة القطع عمودياً (على طاولة العمل)، تستخدم لفرز السطوح المستوية والمائلة ويمكن إمالة الرأس وتشكيل سطوح مضلعة، ويمكن فتح الثقوب وتوسيعها. يطلق على هذا النوع من الفارزات بالفارزات التشكيلية و ذلك لتنوع المهارات التي يمكن تنفيذها و بأدوات مختلفة و تستخدم كآلة أساسية في تصنيع القوالب المعدنية و الأشكال المعقدة.

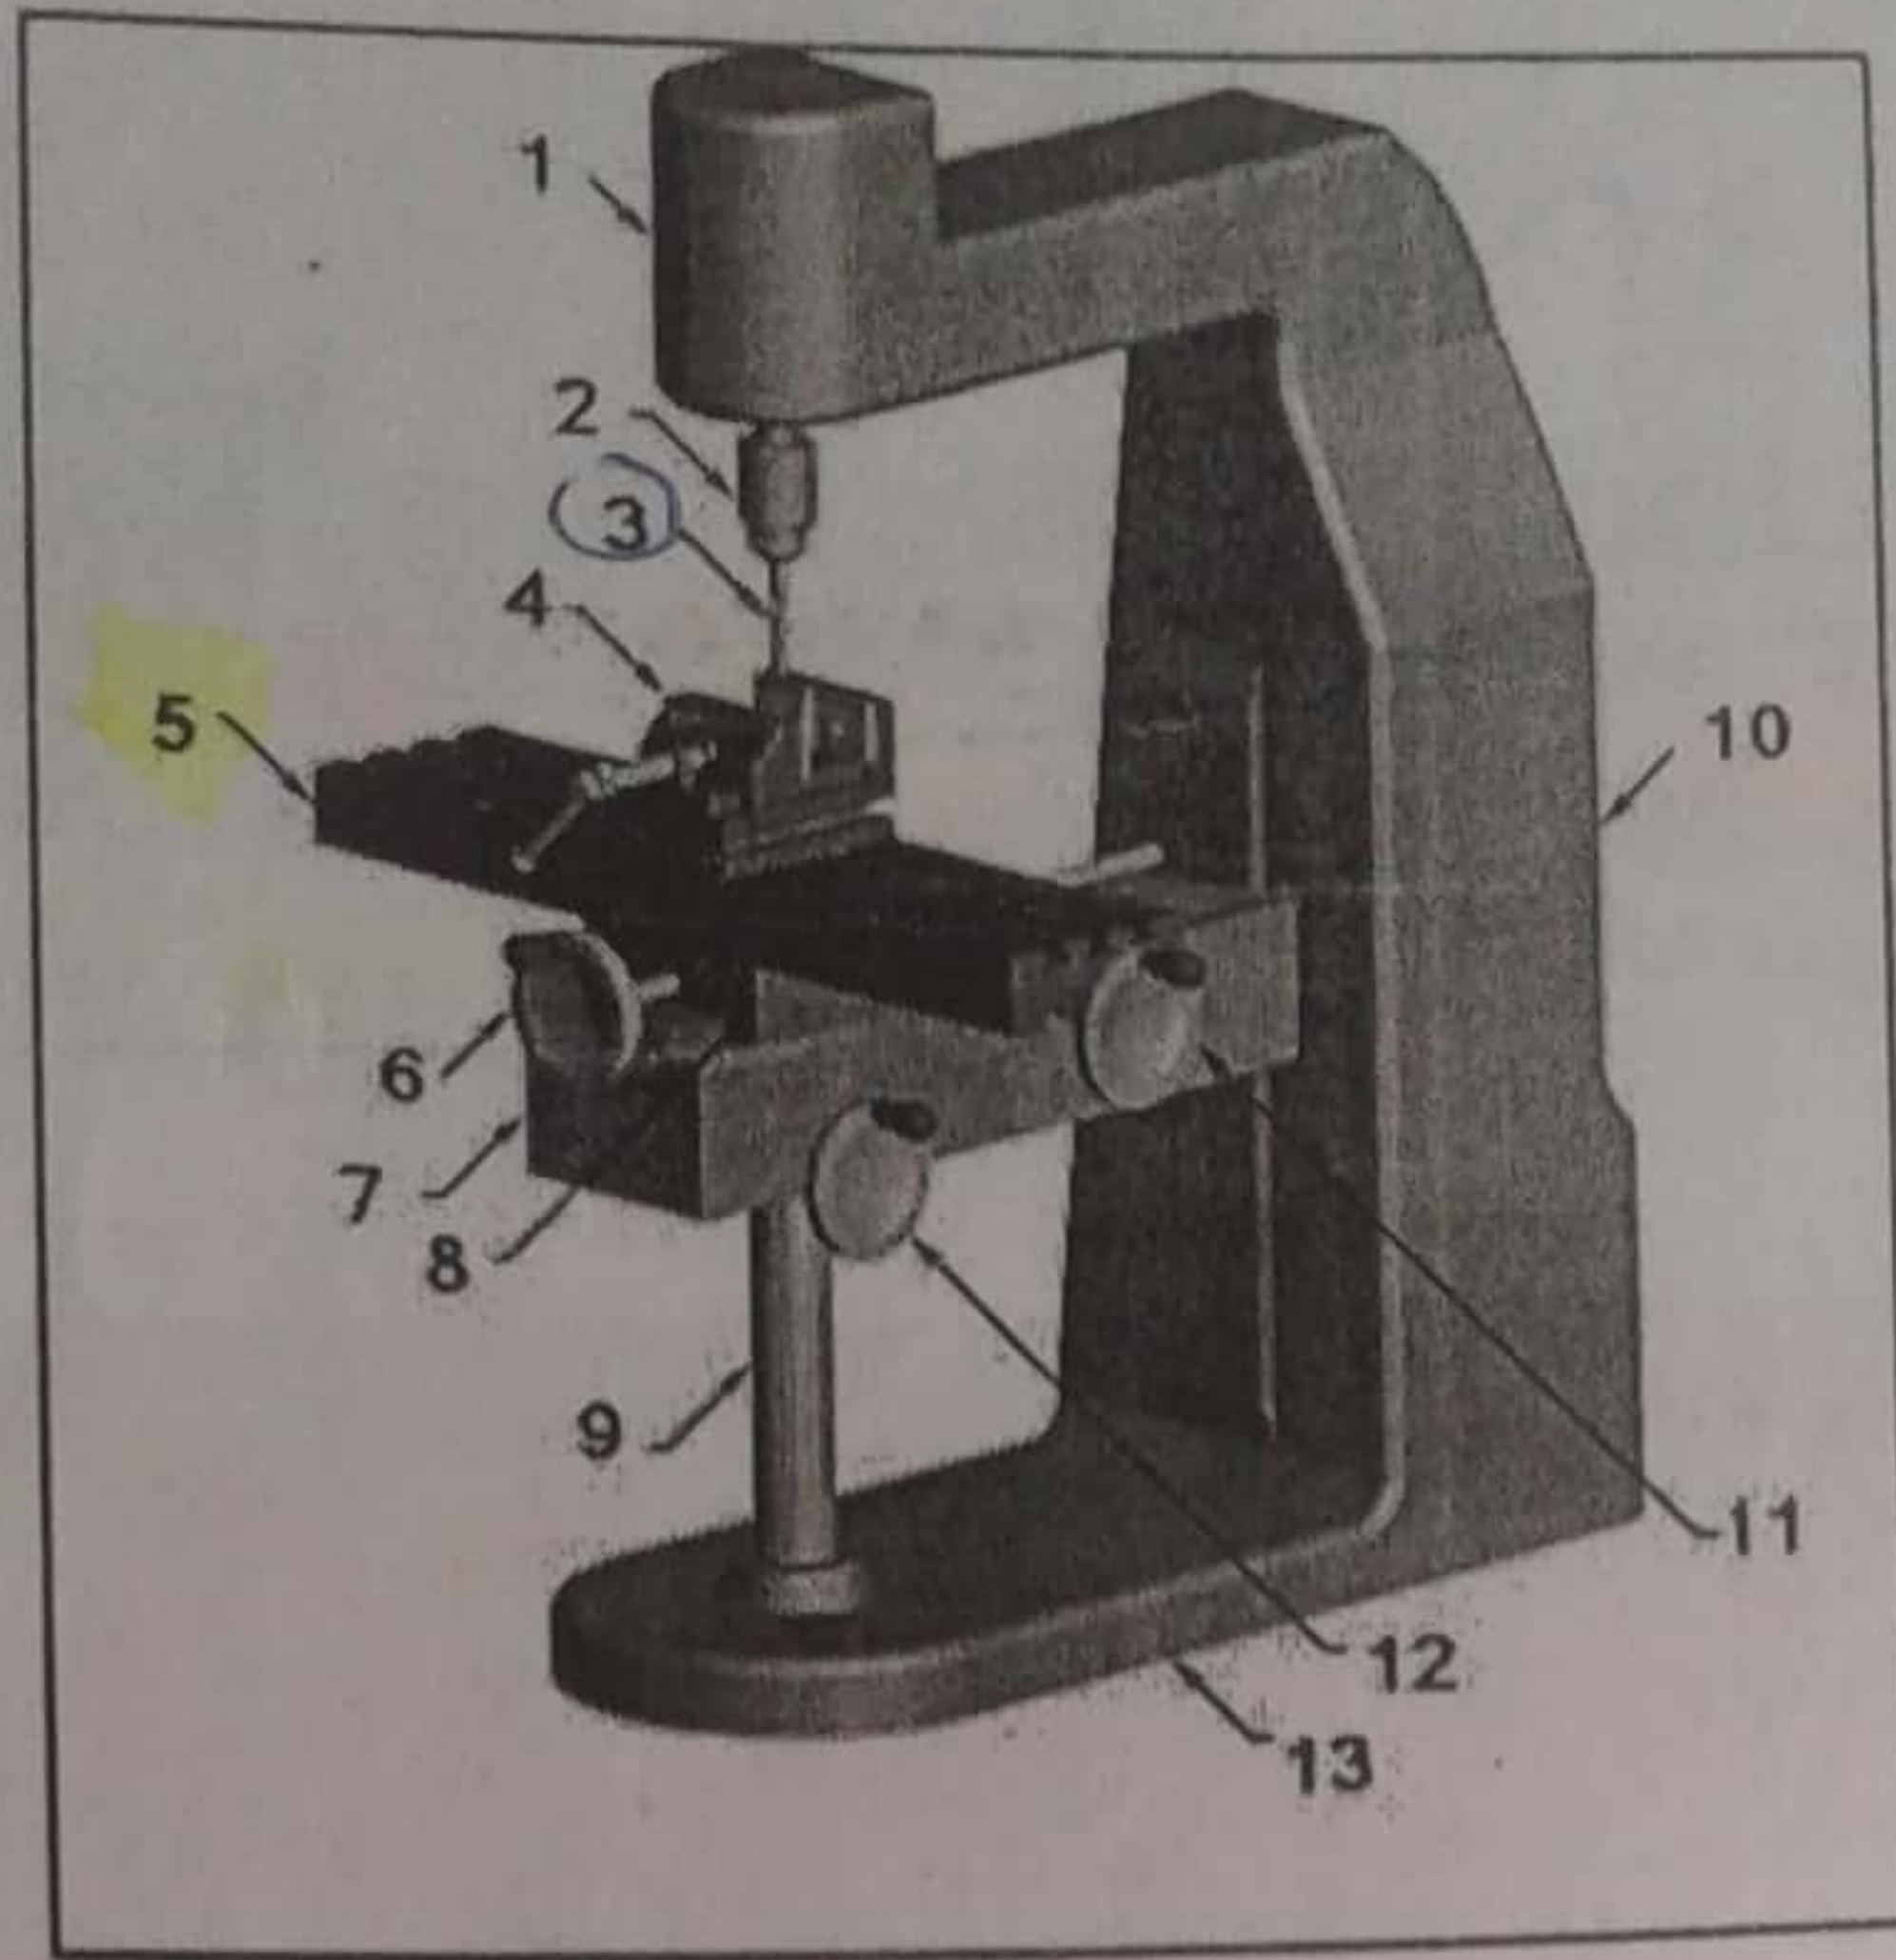

الشكل ٣، آلة تفريز عمودية (تشكيلية)

3. أجزاء آلة التفريز :

تأكيه الرسم وحدد أسماء الأجزاء

1. الرأس : ويحمل المحرك وعمود الدوران.
2. عمود الدوران : يتم بواسطته (إعطاء) الحركة الدورانية لأداة الفرز، وتعتمد دقة دوران أداة الفرز على دقة صنع ومتانة عمود الدوران، ويصنع من الفولاذ السبائكي ويكون مجوف من الداخل لتثبيت حامل أداة التفريز.
3. أداة التفريز.
4. الملزمة : وظيفتها تثبيت المشغولات.
5. الطاولة الطولانية : تقوم بإعطاء الحركة الطولانية للمشغولة.
6. ذراع تحريك الطاولة العرضية .
7. الركبة : وهي جزء مصنوع من حديد الصب ينزلق للأعلى والأسفل في الشاقلين للجسم بواسطة اللولب وصامولة.
8. الطاولة العرضانية.
9. حامل الركبة يحوي على جريدة مسننة.
10. الجسم : وهو الجزء الأساسي في الفارزة مصنوع من حديد الصب عالي الجودة، وهي على شكل صندوق يحوي أعصاب من الداخل لزيادة المتانة ويحوي آلية نقل الحركة.


11. ذراع تحريك الطاولة الطولانية.

12. ذراع تحريك الطاولة الركبة.

13. القاعدة : مصنوعة من حديد الصب، تستخدم كخزان لسائل التبريد.

4. آلات التفريز العامة : Machine Universal Milling

14. وهي التي تجمع ميزات الفارزتين الأفقية والعمودية وتجهز هذه الآلة برؤوس سهلة التبديل بحيث تؤمن الوضعية المناسبة لأداة التفريز لتحقيق العملية المطلوبة.

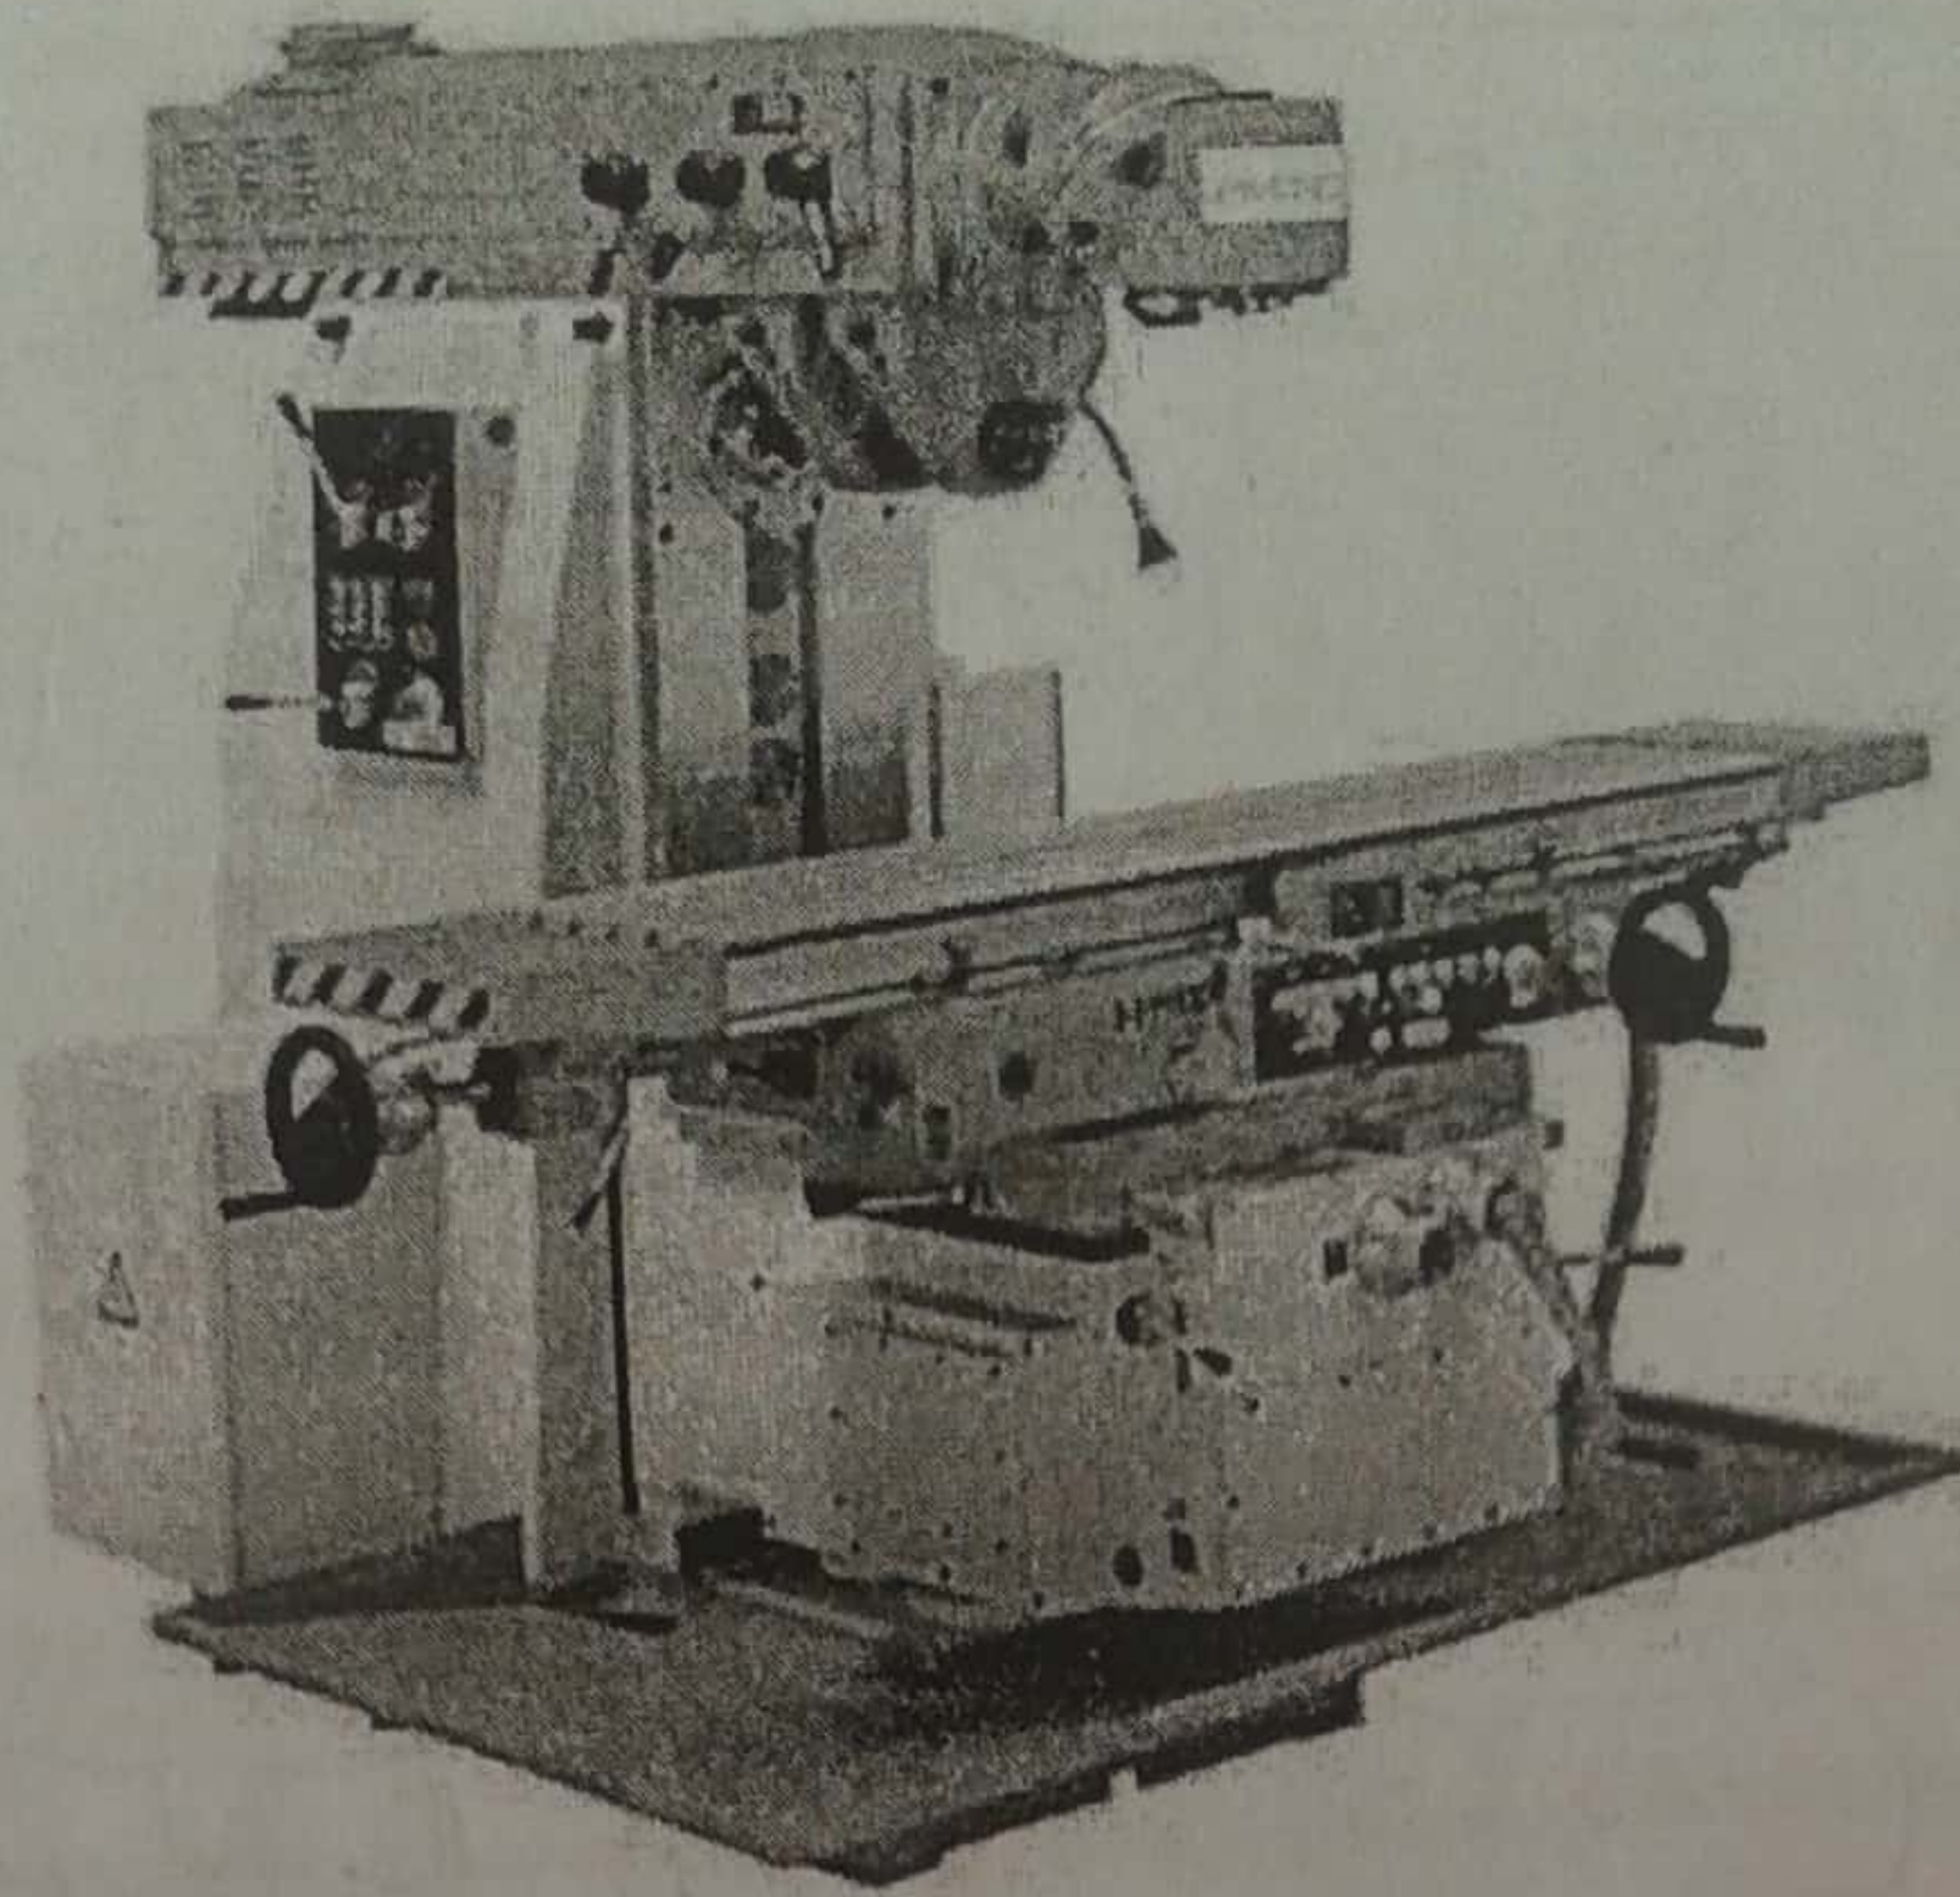

الشكل ٤، آلة تفريز عمومية


عمليات التفريز : Milling Methods

يمكن تقسيم عمليات التفريز إلى نوعين رئيسيين هما :

- التفريز السطحي Surface Milling.
- التفريز الوجهي Face Milling.

• **التفريز السطحي :** ويسمى كذلك التفريز الاسطواناني milling Cylindrical وفيه (يكون) محور مقطع التفريز موازيا لسطح التشغيل ويكون شكل الرايش الناتج غير منتظم على شكل حرف (و) والسطح الناتج يكون مموجا waved. و يؤدي استخدام مقاطع التفريز ذات الأسنان المائلة إلى خفض التحميل الديناميكي.

• **التفريز الوجهي :** وفيه (يقع) محور مقطع التفريز عموديا على سطح التشغيل ويكون سمك الرايش الناتج منتظما فتعمل الآلة بهدوء نتيجة لعملية التحميل المنتظم. وهنا يجب أن يكون محور مقطع التفريز عموديا تماما على قطعه التشغيل وإلا أصبح سطح التشغيل مقعرا.

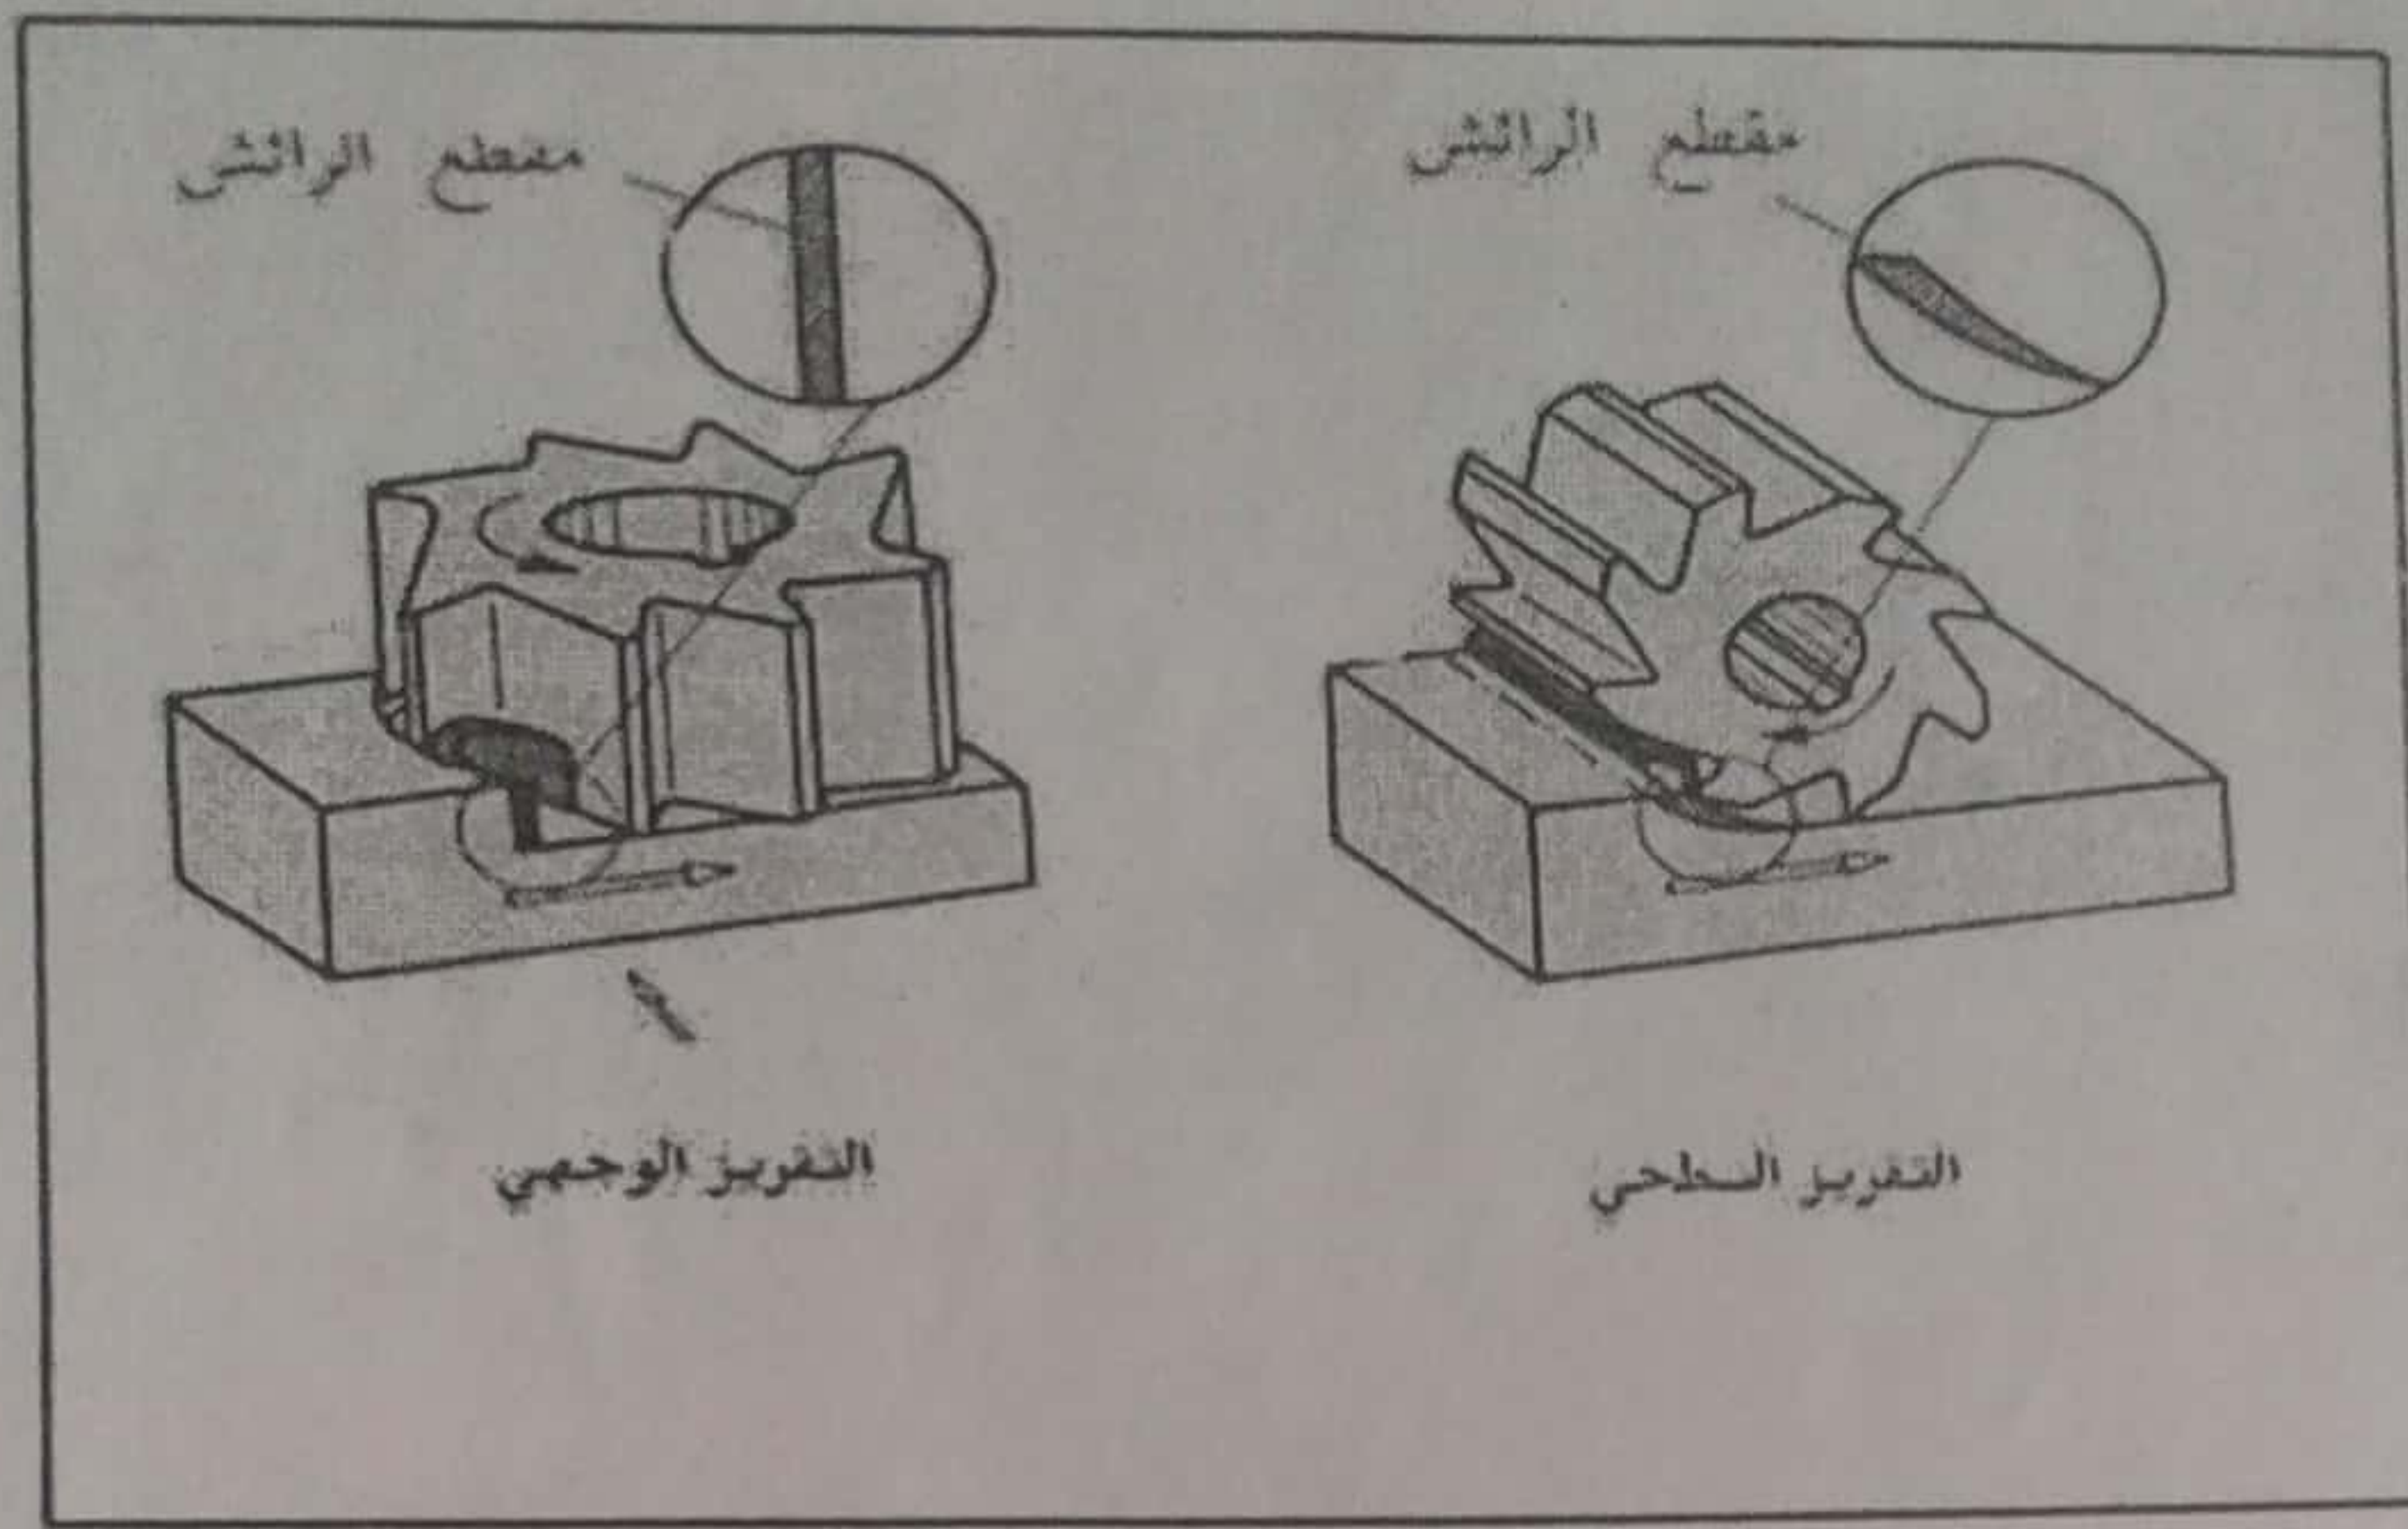

الشكل ٥، التفريز الأفقي (السطحي) و التفريز العمودي (الوجهي)

كذلك يمكن تقسيم التفريز السطحي إلى نوعين رئيسيين هما :


- التفريز للأعلى Up Milling .
- التفريز للأسفل Down Milling .

١. التفريز للأعلى (التفريز المعاكس) :

وفيه تتم التغذية Feed في الاتجاه المضاد لحركة القطع. ويمكن استخدام هذه العملية في جميع ماكينات التفريز وتتمثل عيوب هذه الطريقة في أن مقطع التفريز ينزلق أولاً لمسافة صغيرة على سطح المشغولة إلى أن يبدأ في القطع، فتتآكل بذلك حدود القطع سريعاً، وتكون قدره القطع منخفضة.

٢. التفريز للأسفل (التفريز المسار) :

وفيه تكون حركتا التغذية والقطع في نفس الاتجاه وتتمثل مميزات هذه العملية في بدء قيام الأسنان بعملية القطع تحت ظروف مناسبة، وفي إطالة عمر أداة التفريز وفي زيادة عمق القطع وقدره التشغيل، ولا يجوز اتباع طريقة التفريز للأسفل بالنسبة للمشغولات ذات القشرة الناتجة عن عمليات السباكة Casting أو الدرفلة Rolling و ذلك تفادياً لتصادم الحدود القاطعة مع القشرة الخارجية التي تكون عالية القساوة، ولا يمكن اتباع طريقة التفريز المسار إلا باستعمال ماكينات التفريز ذات الجساءة والجودة العالية، حيث يتعين ألا يكون بعمود لولب التغذية أي خلوص لتجنب الاهتزازات و الصدمات.

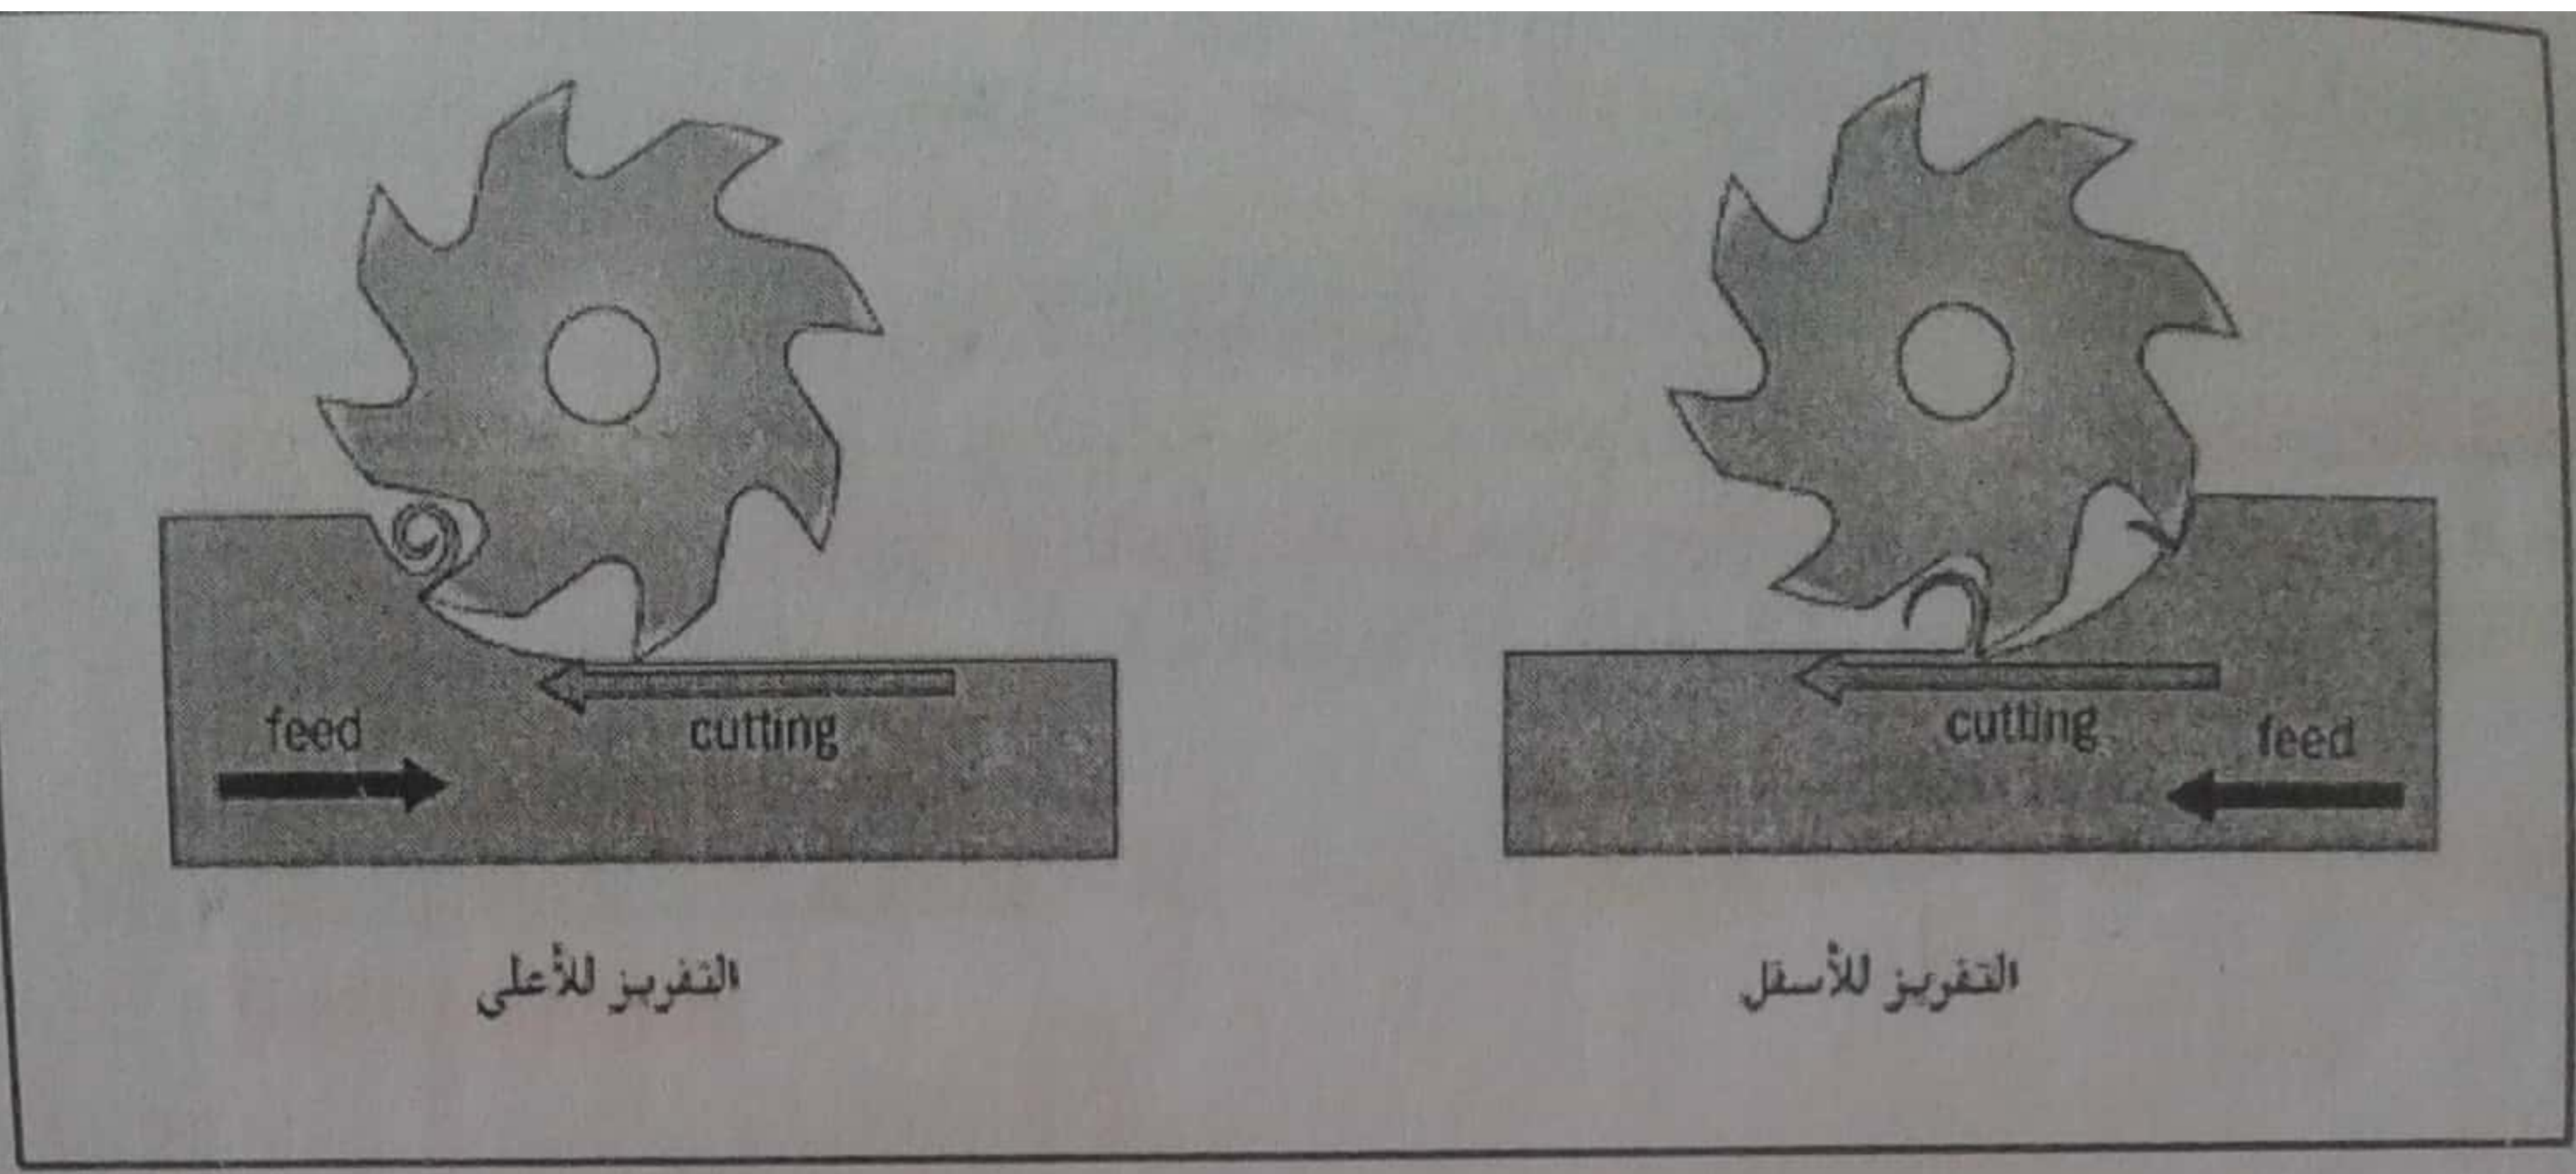

الشكل ٦، التفريز المسير و التفريز المعاكس

أنواع أدوات التفريز : Milling cutters

توجد أنواع عديدة من سكاكين التفريز وذلك بسبب تنوع مهارات التفريز، تختلف سكاكين التفريز تبعاً لما يلي :

- موضع أسنانها، هل هي على المحيط أم على الواجهة.
- قطر السكين، فبعضها صغير جداً وبعضها كبير.
- عدد الأسنان، فهو كبير عند المعادن الصلدة وقليل عند المعادن الطرية.
- لأشكالها، حيث يمكن إنتاج مجاري، تروس، لواب، أسطح مستوية.
- شكل مجرى الرايش فهي إما مستقيمة أو منحنية أو حلزونية.

1. **أدوات الفرز المدحلية** : غالباً ما تكون حدودها القاطعة مائلة ويتراوح عددها بين (4-16) حداً في أداة فرز ذات قطر واحد، (فأداة الفرز ذات 16 حداً تصلح لفرز أسطح المعادن القاسية تكون مصنوعة من فولاذ سريع القطع) أما أداة التفريز ذات 4 حدود تصلح لتفريز أسطح المعادن الطرية وتكون مصنوعة من الفولاذ الكربوني.

2. **أداة التفريز الجبهية** : وهي تعمل على تفريز سطحين متجاورين في وقت واحد وتكون حدودها القاطعة (متعامدة) أو تحصر بينها زاوية محددة، منها ذات حدود قاطعة كثيرة ومنها ذات حدود قاطعة قليلة.

3. **أدوات التفريز العمودية** : تعمل على فتح الأخاديد والمجاري على شكل حرف T والمجاري المائلة الأسطح وغالباً ما تكون معدة لفرز سطحين متجاورين بوقت واحد وتكون حدودها القاطعة الجبهية والمحيطية متعامدة أو تكون بينها زاوية.

4


معد

4. أدوات الفرز التشكيلية : تعمل على فرز (أقواس) داخلية وخارجية وبأقطار وفق الأبعاد المطلوبة وتستخدم لفرز أسنان المسننات.


5. أدوات التفريز ذات اللقم الكربيدية : وهي تصلح لفرز المعادن القاسية ومن مميزاتا تحمل ضغوط القطع العالية ودرجات الحرارة المرتفعة وتكون اللقم الكربيدية ملتصقة على أداة القطع باللحام أو تركيب بصورة ميكانيكية ، ومنها أدوات فرز قرصية وجبهية وعمودية. تستخدم أدوات القطع ذات اللقم الكربيدية المثبتة ميكانيكيا في آلات التشغيل المبرمج.

6. أدوات التفريز القرصية : تعمل على فتح أخاديد قائمة أو موشورية وحدودها القاطعة متعامدة.

الشكل ٧، يبين عدة أنواع لمقاطع التفريز.

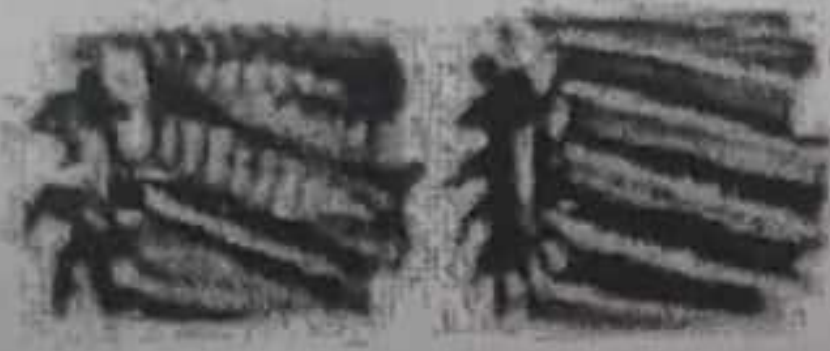


مقاطع تفريز مدحلية

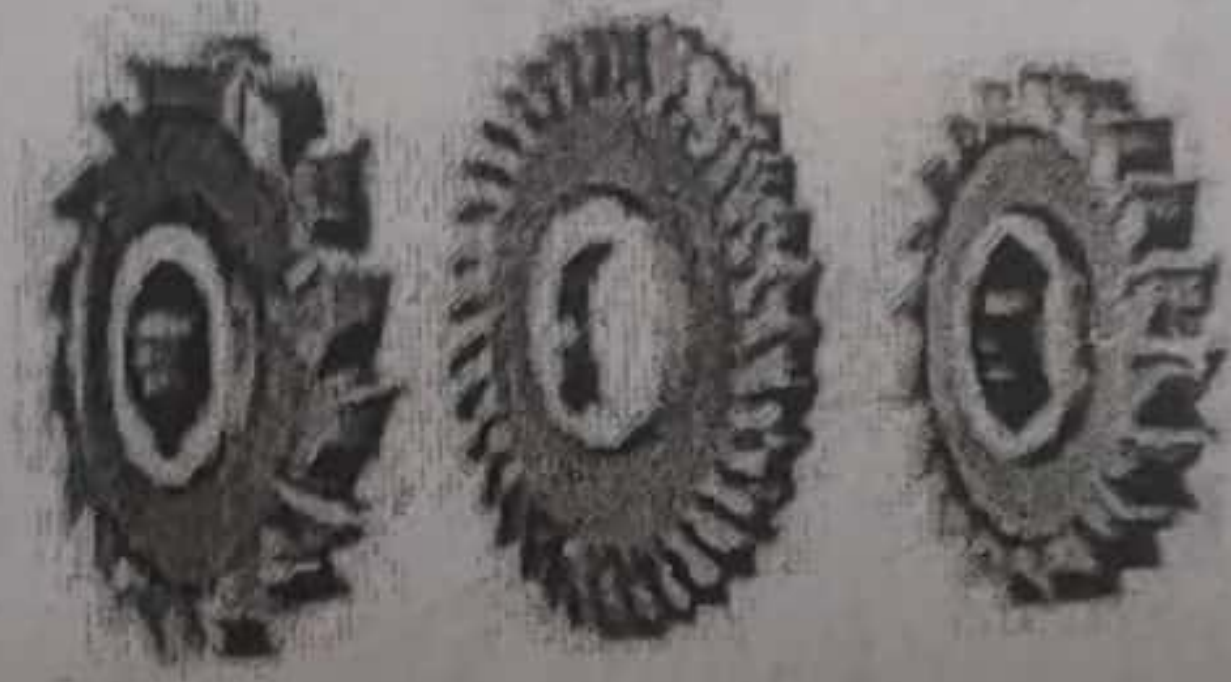



مقاطع تفريز قرصية



مقطع تفريز جبهي

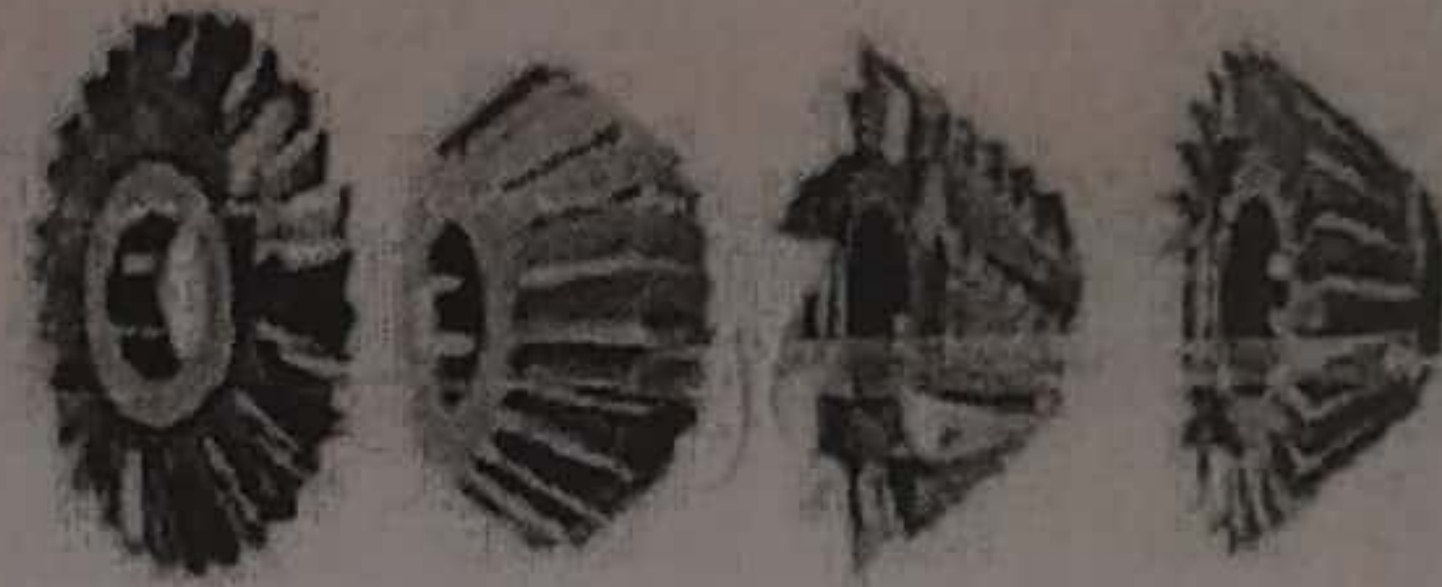

مقطع تفريز زاوي جبهي و مقطع موشوري

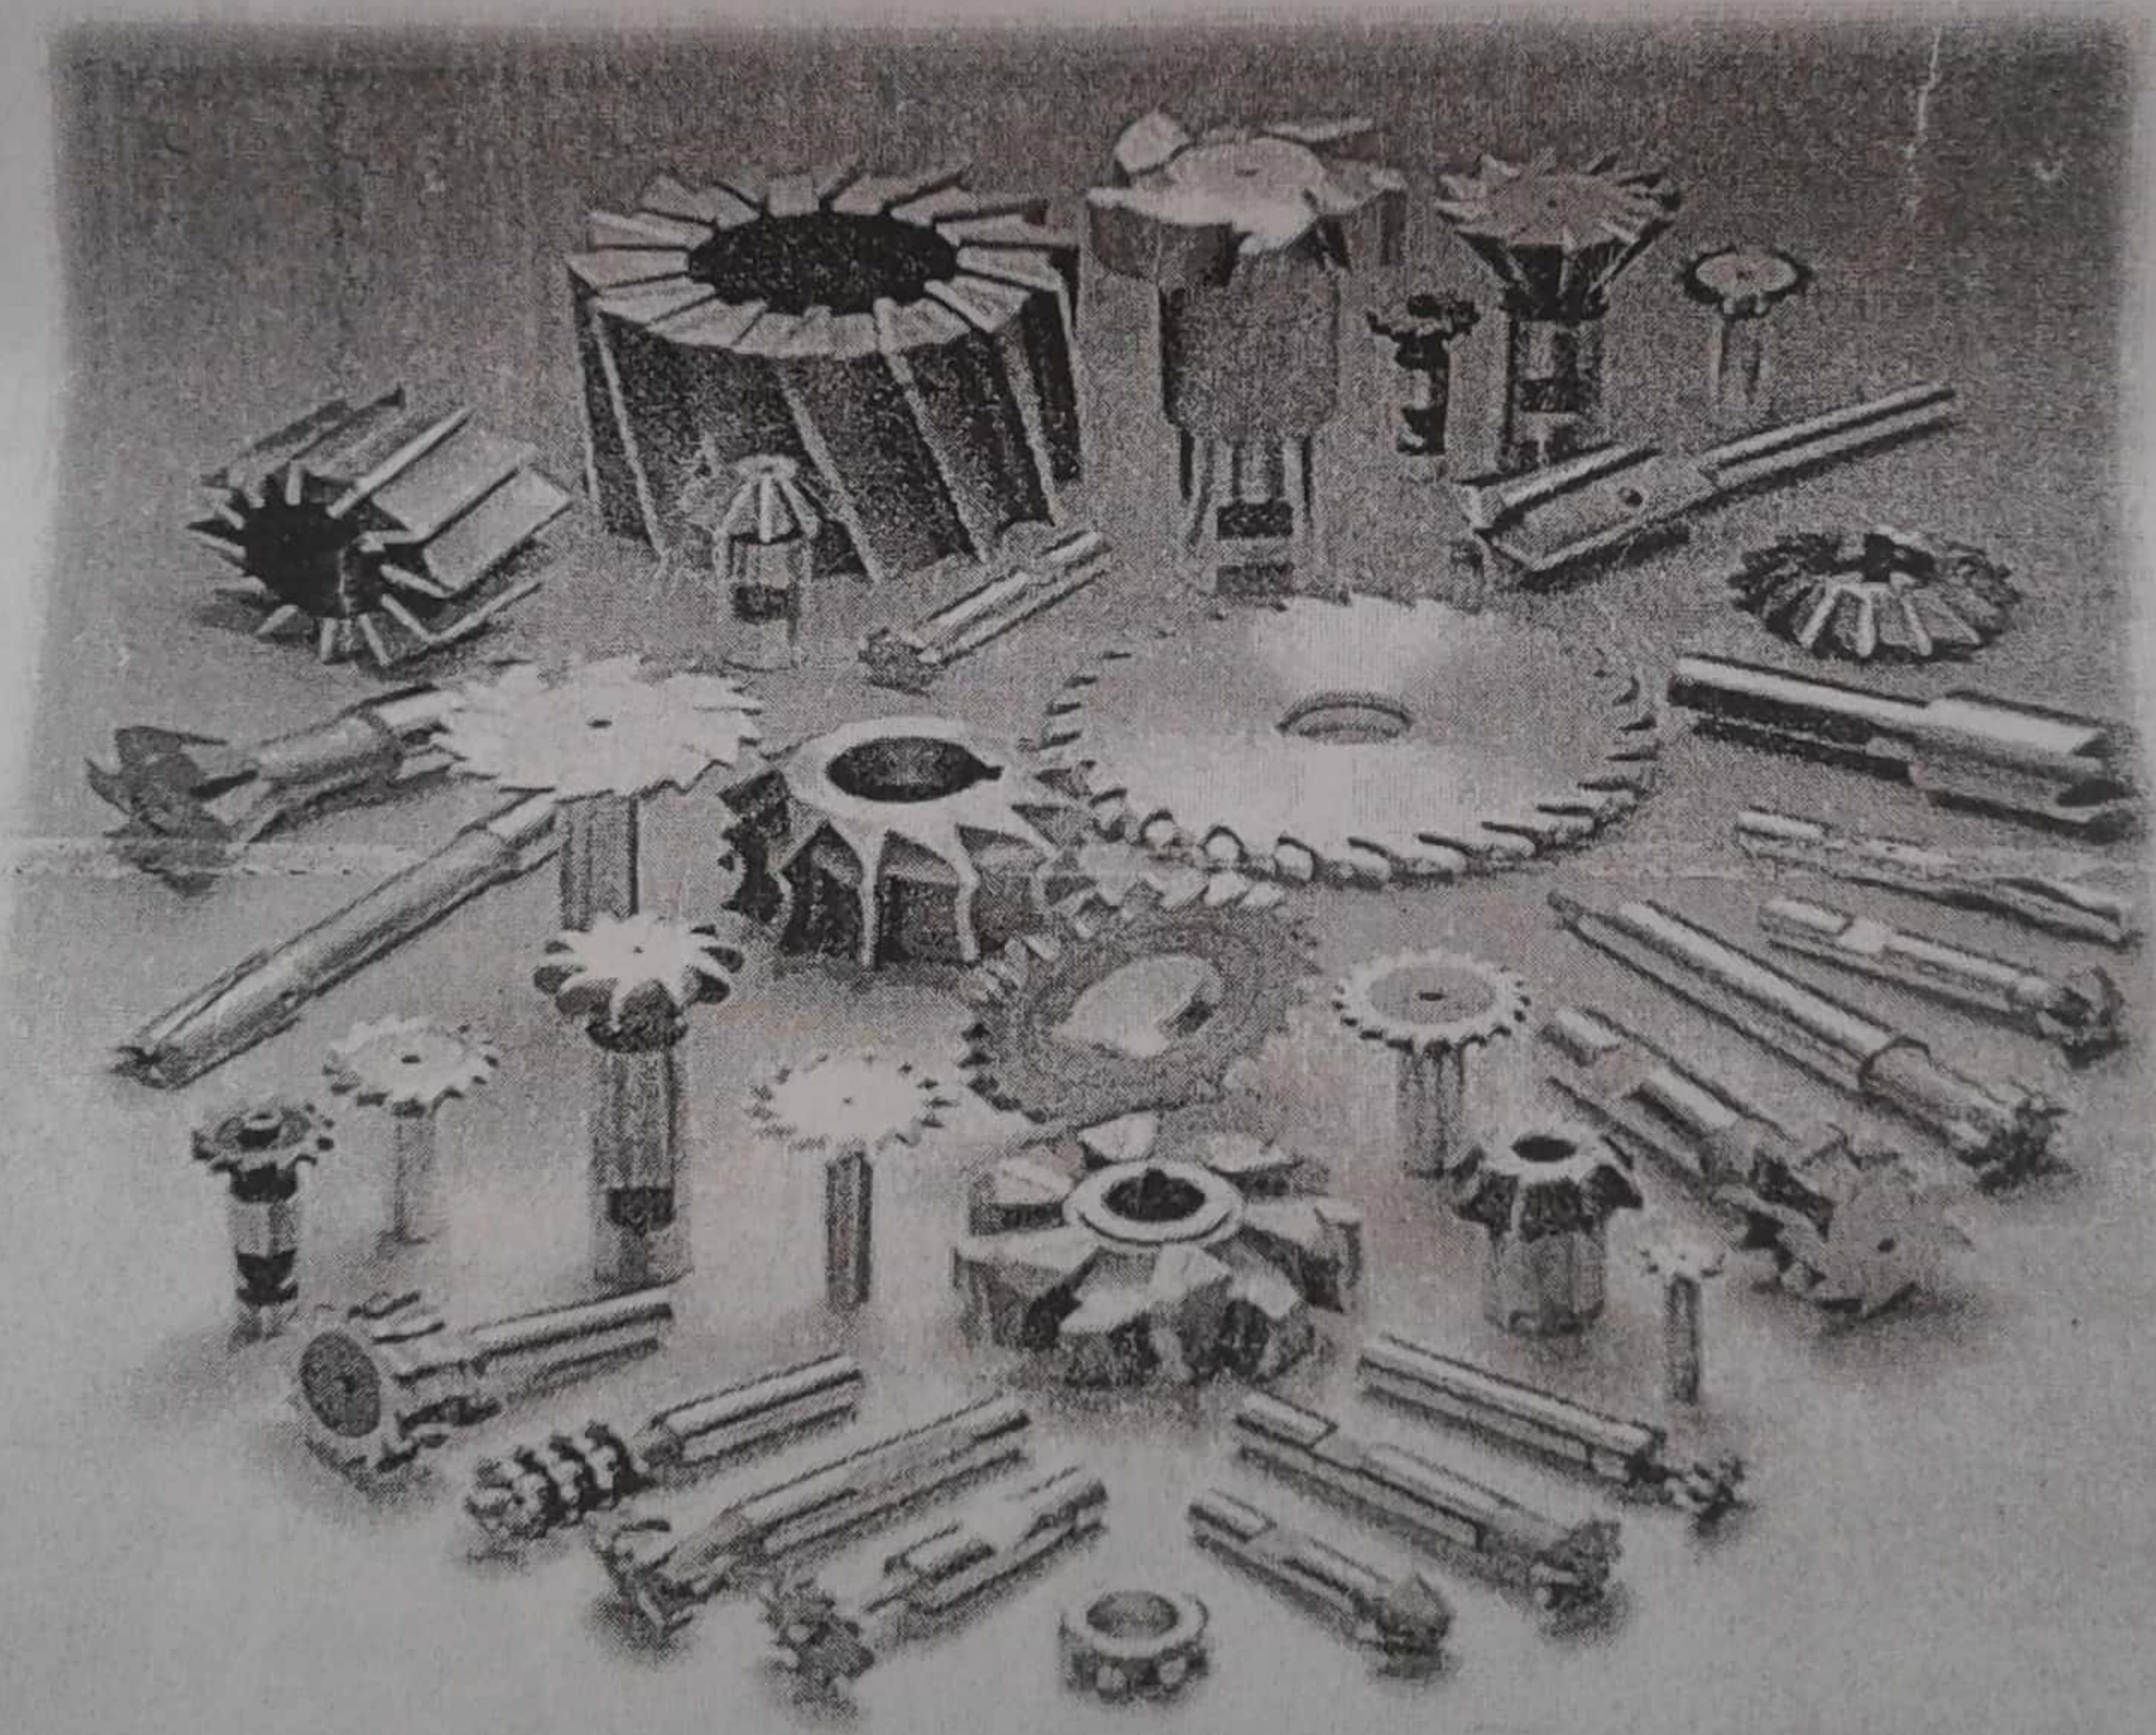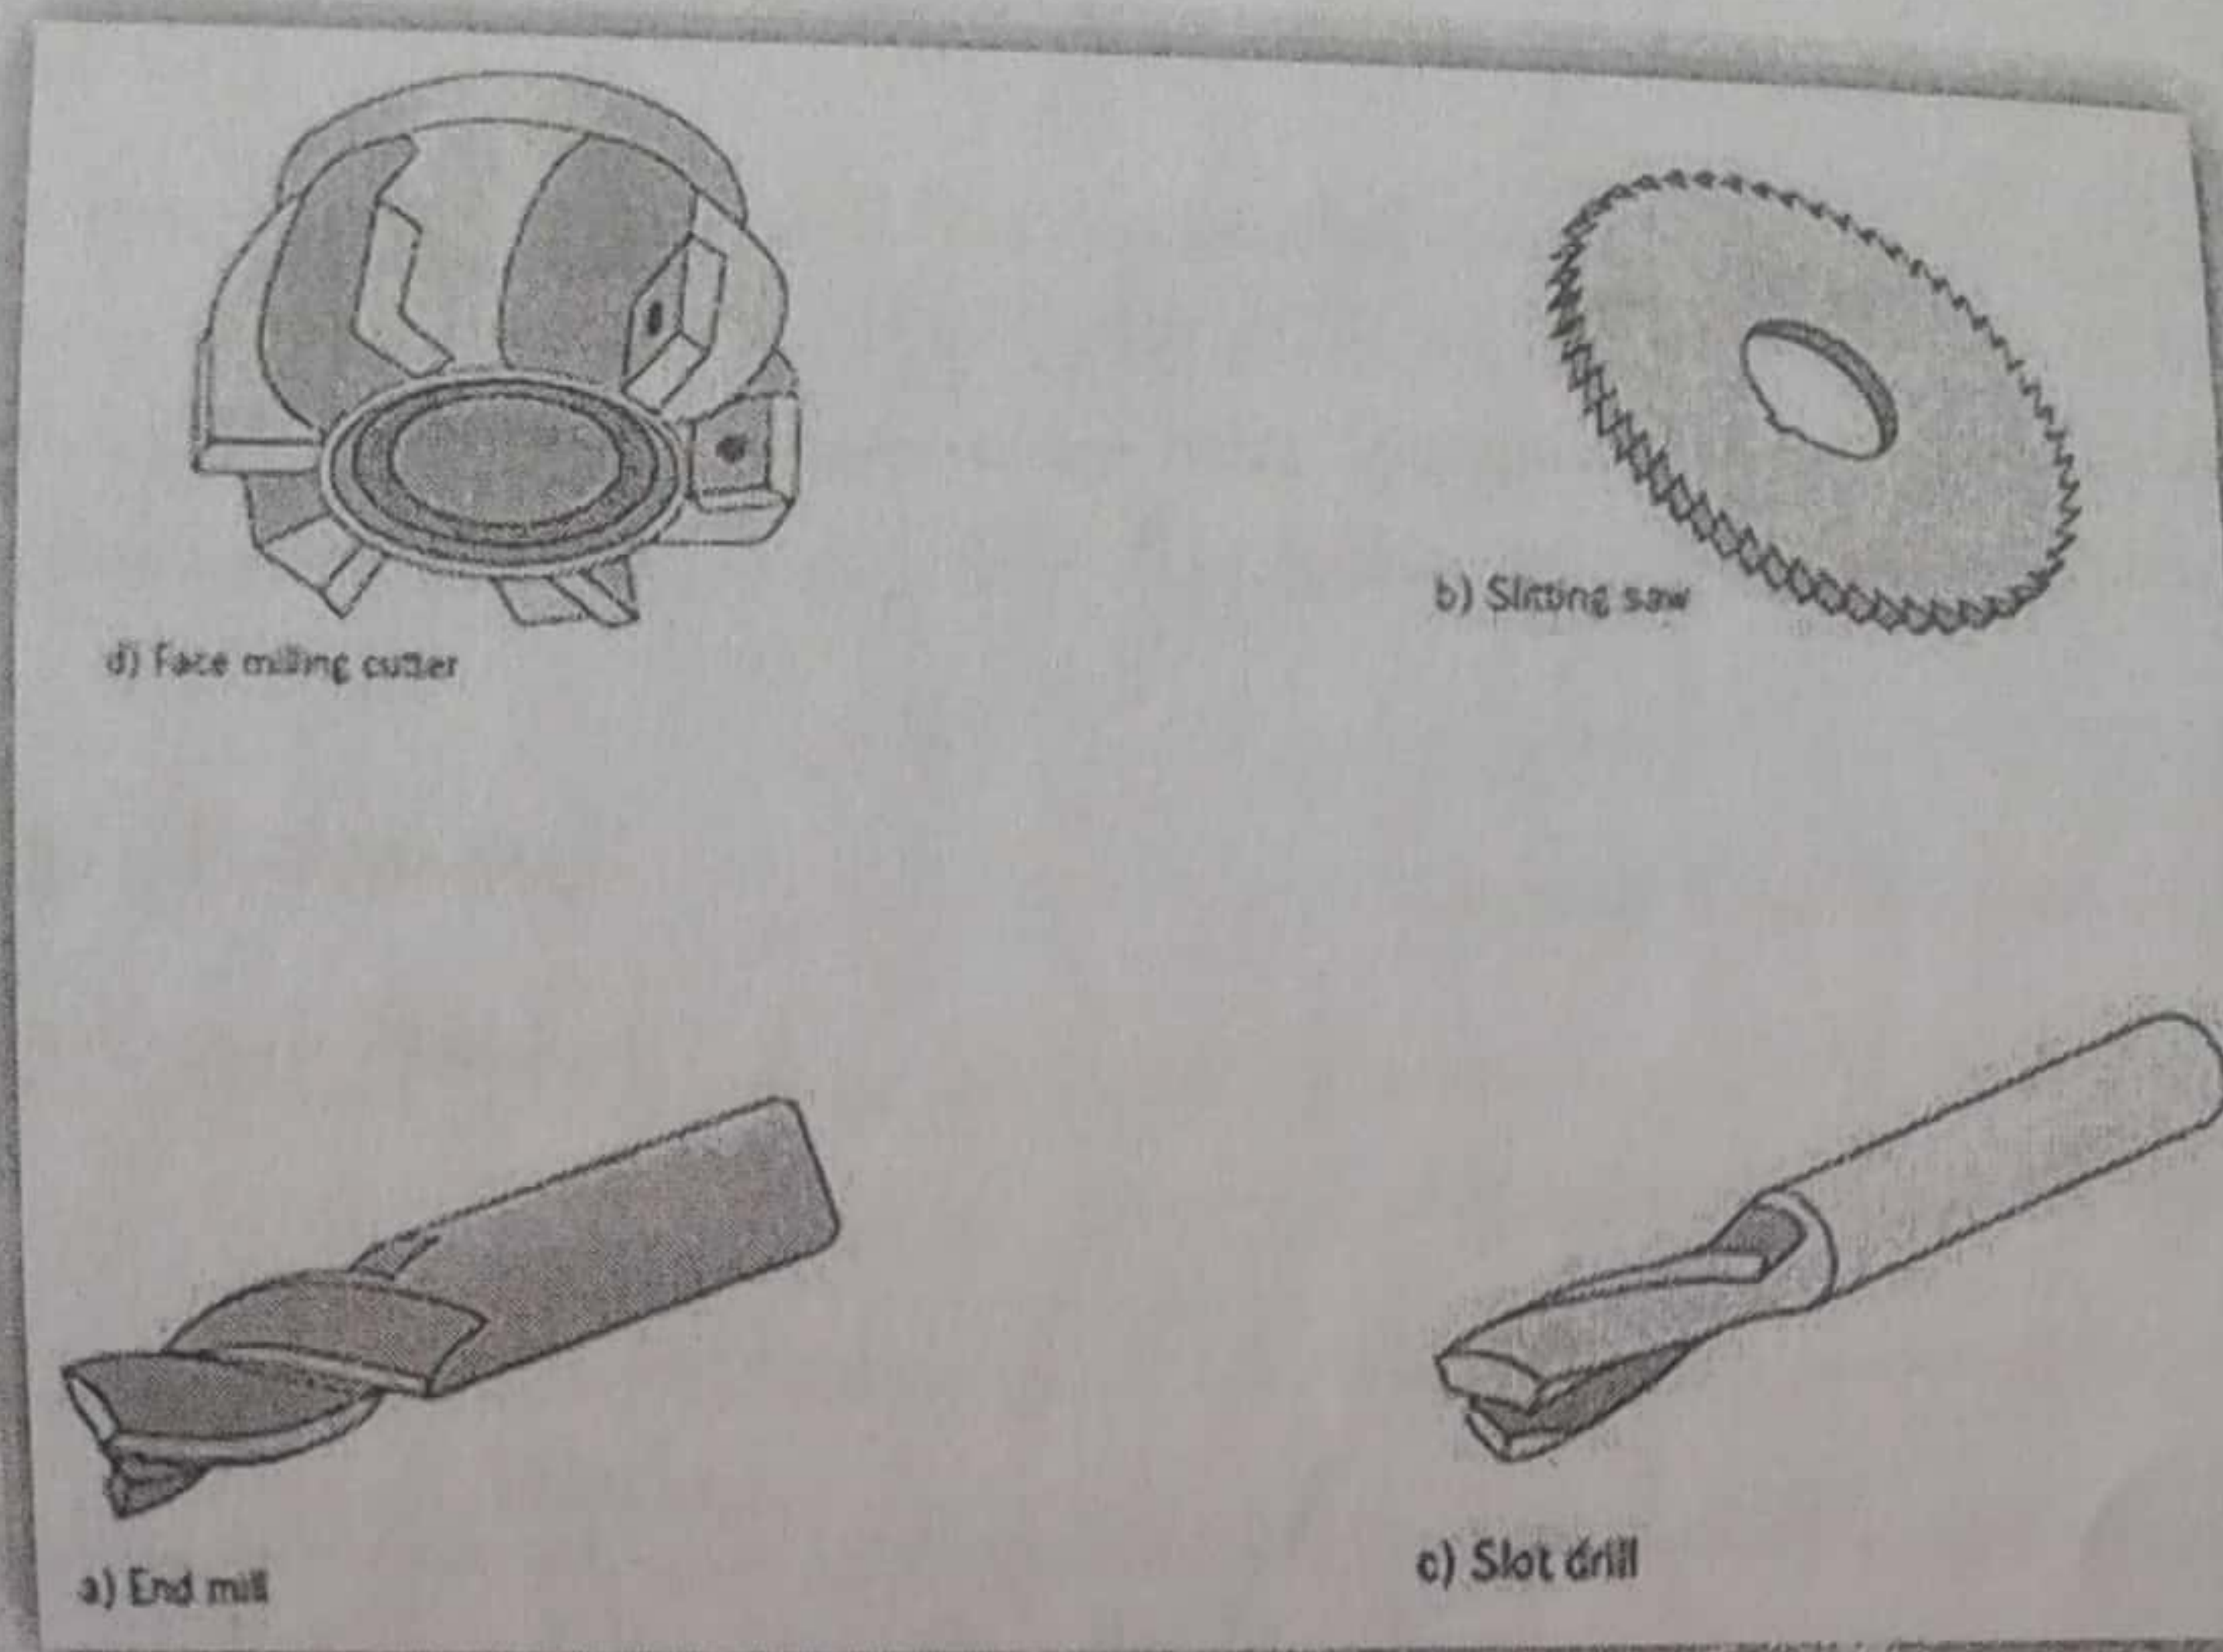

الشكل ٨، مقاطع تفريز متنوعة للفارزات العمودية و الأفقية

تفريز المسننات :


تعتبر المسننات احد القطع الهندسية الأكثر استخداما في التطبيقات الميكانيكية و فيها يتكرر تجويف السن بانتظام، ويحتاج انتظام القطع وتكراره إلى إمكانية تحريك الكتلة الأولية بزاوية محددة وثباتها على هذه الوضعية حتى قطع التجويف ثم تحريك الكتلة مرة ثانية، ويتم تكرار هذه العملية حتى الانتهاء من كافة التجاويف، ومن أجل هذه العملية يستخدم جهاز التقسيم.

آلية عمل جهاز التقسيم :

هناك ثلاثة أنواع لأجهزة التقسيم :

- مباشر.
- غير مباشر.
- تفاضلي.

بين الشكل ٩، جهاز التقسيم (المباشر وغير المباشر).

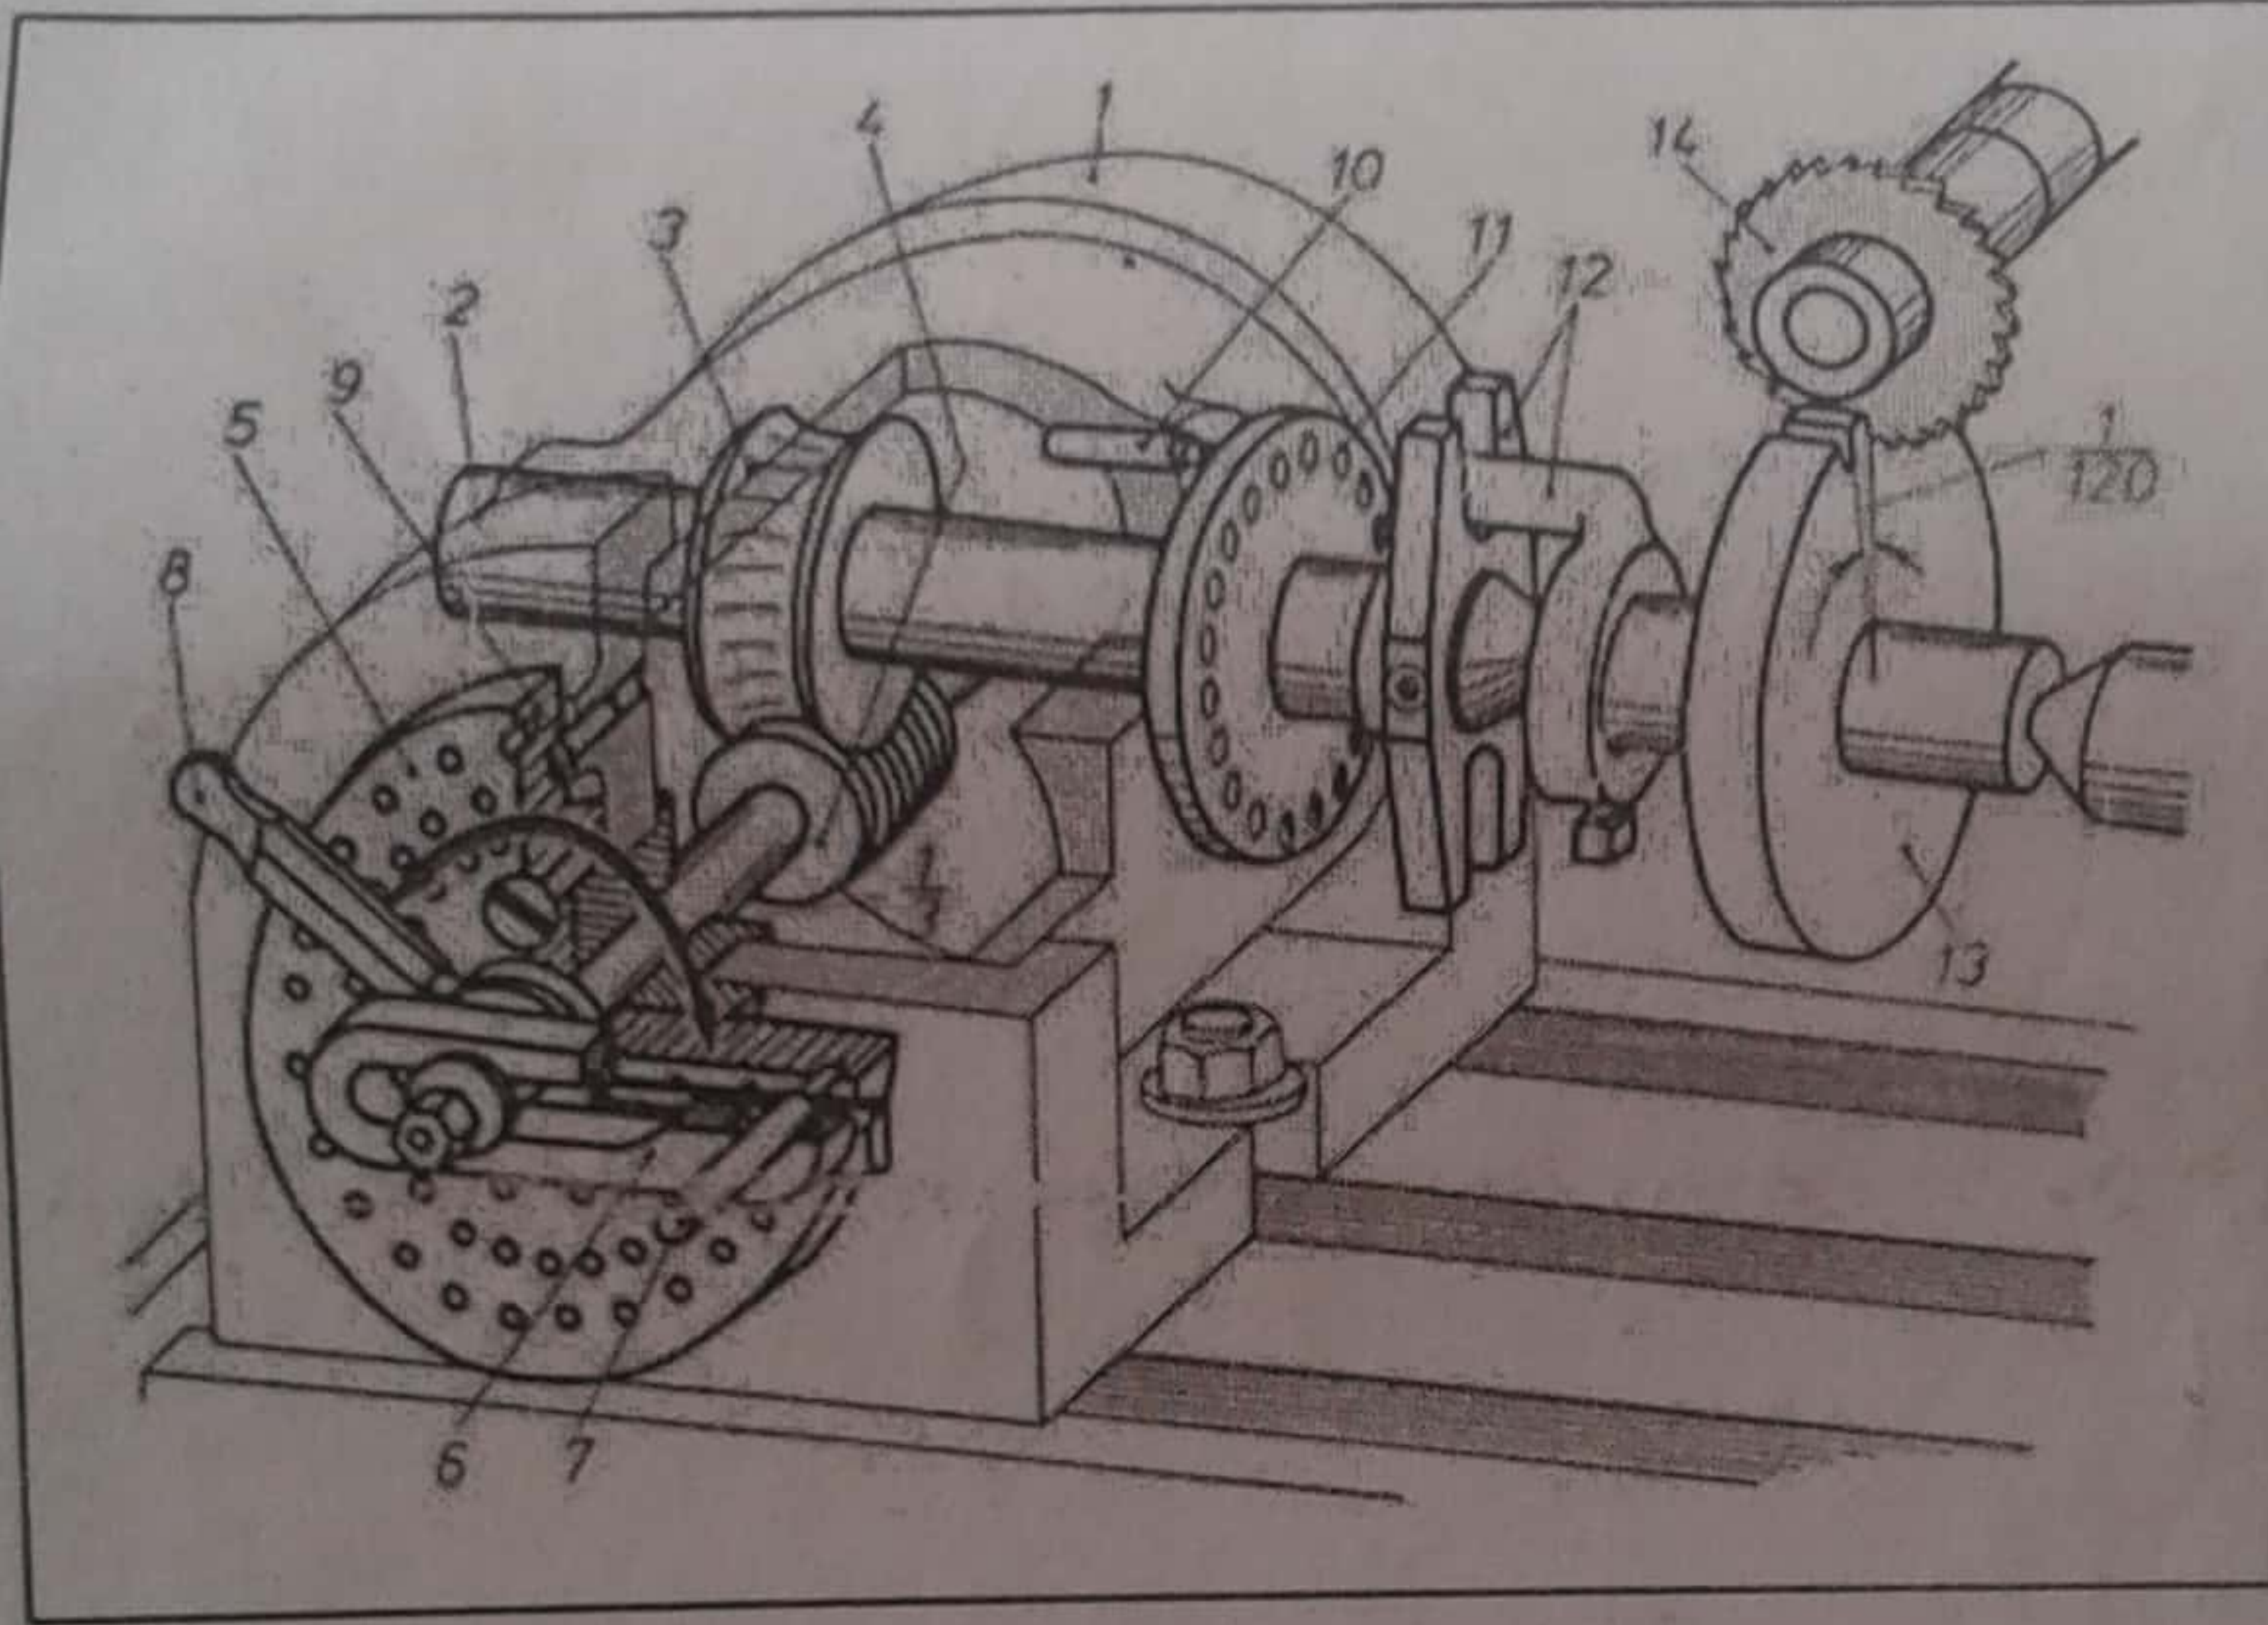

الشكل ٩، جهاز التقسيم التقليدي الملحق بالفارزات

عندما يدور المسنن الدودي (٤) المتصل بالقرص المثقب (٥)، اربعين دورة يدور عندها المسنن (٣) المثبت على المحور (٢) دورة واحدة، وبالتالي تدور المشغولة المثبتة على نفس المحور دورة واحدة.

لإدارة القرص جزءاً من دورة يستخدم الخابور (٧) والمقص (٦) و (٨) ودوائر الثقوب المختلفة المتواجدة على القرص (٥)، توجد أقراص ذات دوائر ثقوب (١٥، ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠)، (٢١، ٢٣، ٢٧، ٢٩، ٣١، ٣٣)، (٣٧، ٣٩، ٤١، ٤٣، ٤٧، ٤٩).

إذا لإدارة المشغولة جزءاً من دورة تساوي الفراغ بين سنين يجب قسمة العدد ٤٠ على عدد الأسنان المطلوب تشكيلها.

نستخدم العلاقة التالية لمعرفة عدد دورات قرص التقسيم :

$$a = \frac{40}{A_z}$$

حيث a : عدد دورات قرص التقسيم بين السن والآخر.

A_z : عدد التقسيمات المراد فتحها.

القرص (١١) والإصبع (١٠) يستخدمان عند التفريز البسيط (المباشر) ، مساعد الإدارة (١٢) مهمته ضمان دوران المشغولة.

— مثال: مطلوب إنتاج مسنن عدد أسنانه ١٨ سن باستخدام جهاز تقسيم بسيط.

الحل : عدد دورت قرص التقسيم لتحريك سكين الفرز من تجويف لآخر يساوي :

عدد دورات قرص تقسيم بين السن والآخر ← $a = \frac{40}{A_z} = \frac{40}{18} = 2 \frac{4}{18}$ ← عدد تقسيمات مراد فتحها

إذا لتحريك السكين من تجويف لآخر يتم تدوير قرص التقسيم دورتان و ٤ مسافات ثقبية من دائرة تحوي ١٨ ثقب.

وبتكرار هذه العملية ١٨ مرة نكون قد أنجزنا ترس بـ ١٨ سن .

ملاحظة : في حال كان لدينا الكسر $\frac{4}{12}$ ولعدم وجود دائرة ثقوب بعدد ١٢ يتم تعديل الكسر

$\frac{4}{12}$ وذلك بضربه أو بقسمته على عدد ثابت مثلاً :

$$= \frac{4}{12} = \frac{1}{3} = \frac{9}{27}$$

إذا ندور قرص التقسيم ٩ ثقوب من دائرة تحوي ٢٧ ثقب (حيث توجد دائرة ٢٧ ثقب).

يستخدم التقسيم التفاضلي عندما يكون عدد الأسنان المراد تشكيلها لا يمكن تبسيطه مع العدد ٤٠ مثلاً :


إذا كان عدد الأسنان ٥٩ وبالتالي الكسر ٤٠/٥٩ لا يمكن تبسيطه ولا توجد دائرة تحوي ٥٩ ثقب لذلك نلجأ لجهاز التقسيم التفاضلي حيث يحوي مجموعة من المسننات التفاضلية التي تمكن من الحصول على مجال أوسع من التقسيمات.

قواعد السلامة عند استخدام الفارزات :

١. دراسة أجزاء الآلة وحركاتها قبل العمل عليها لأول مرة.
٢. عدم تغيير سرعة عمود الدوران أو تغيير التغذية أثناء عمل الآلة .
٣. عدم تنظيف أداة التفريز أثناء عمل الآلة ، واستخدام الفرشاة للتنظيف.
٤. عند فك السكين يجب استخدام قطعة قماش لعدم جرح اليدين.
٥. التأكد من استخدام واقي الرايش لعدم تطايره أثناء القطع .
٦. يجب عدم إيقاف الآلة وأداة اقطع داخل لمشغولة.
٧. تثبيت المشغولة بشكل جيد.
٨. لبس ثياب واقية وحذاء السلامة ونظارات واقية.


أبعاد طاولة الآلة :

طول شوط العربة الطولية 600mm ودقة ورنية العربة الطولية (0,02 mm) ، وتعني المسافة بين تقسيمتين متتاليتين وكل دورة كاملة لذراع تحريك العربة تتحرك العربة بمقدار (5 mm) ، كما هو موضح بالشكل ١٠.

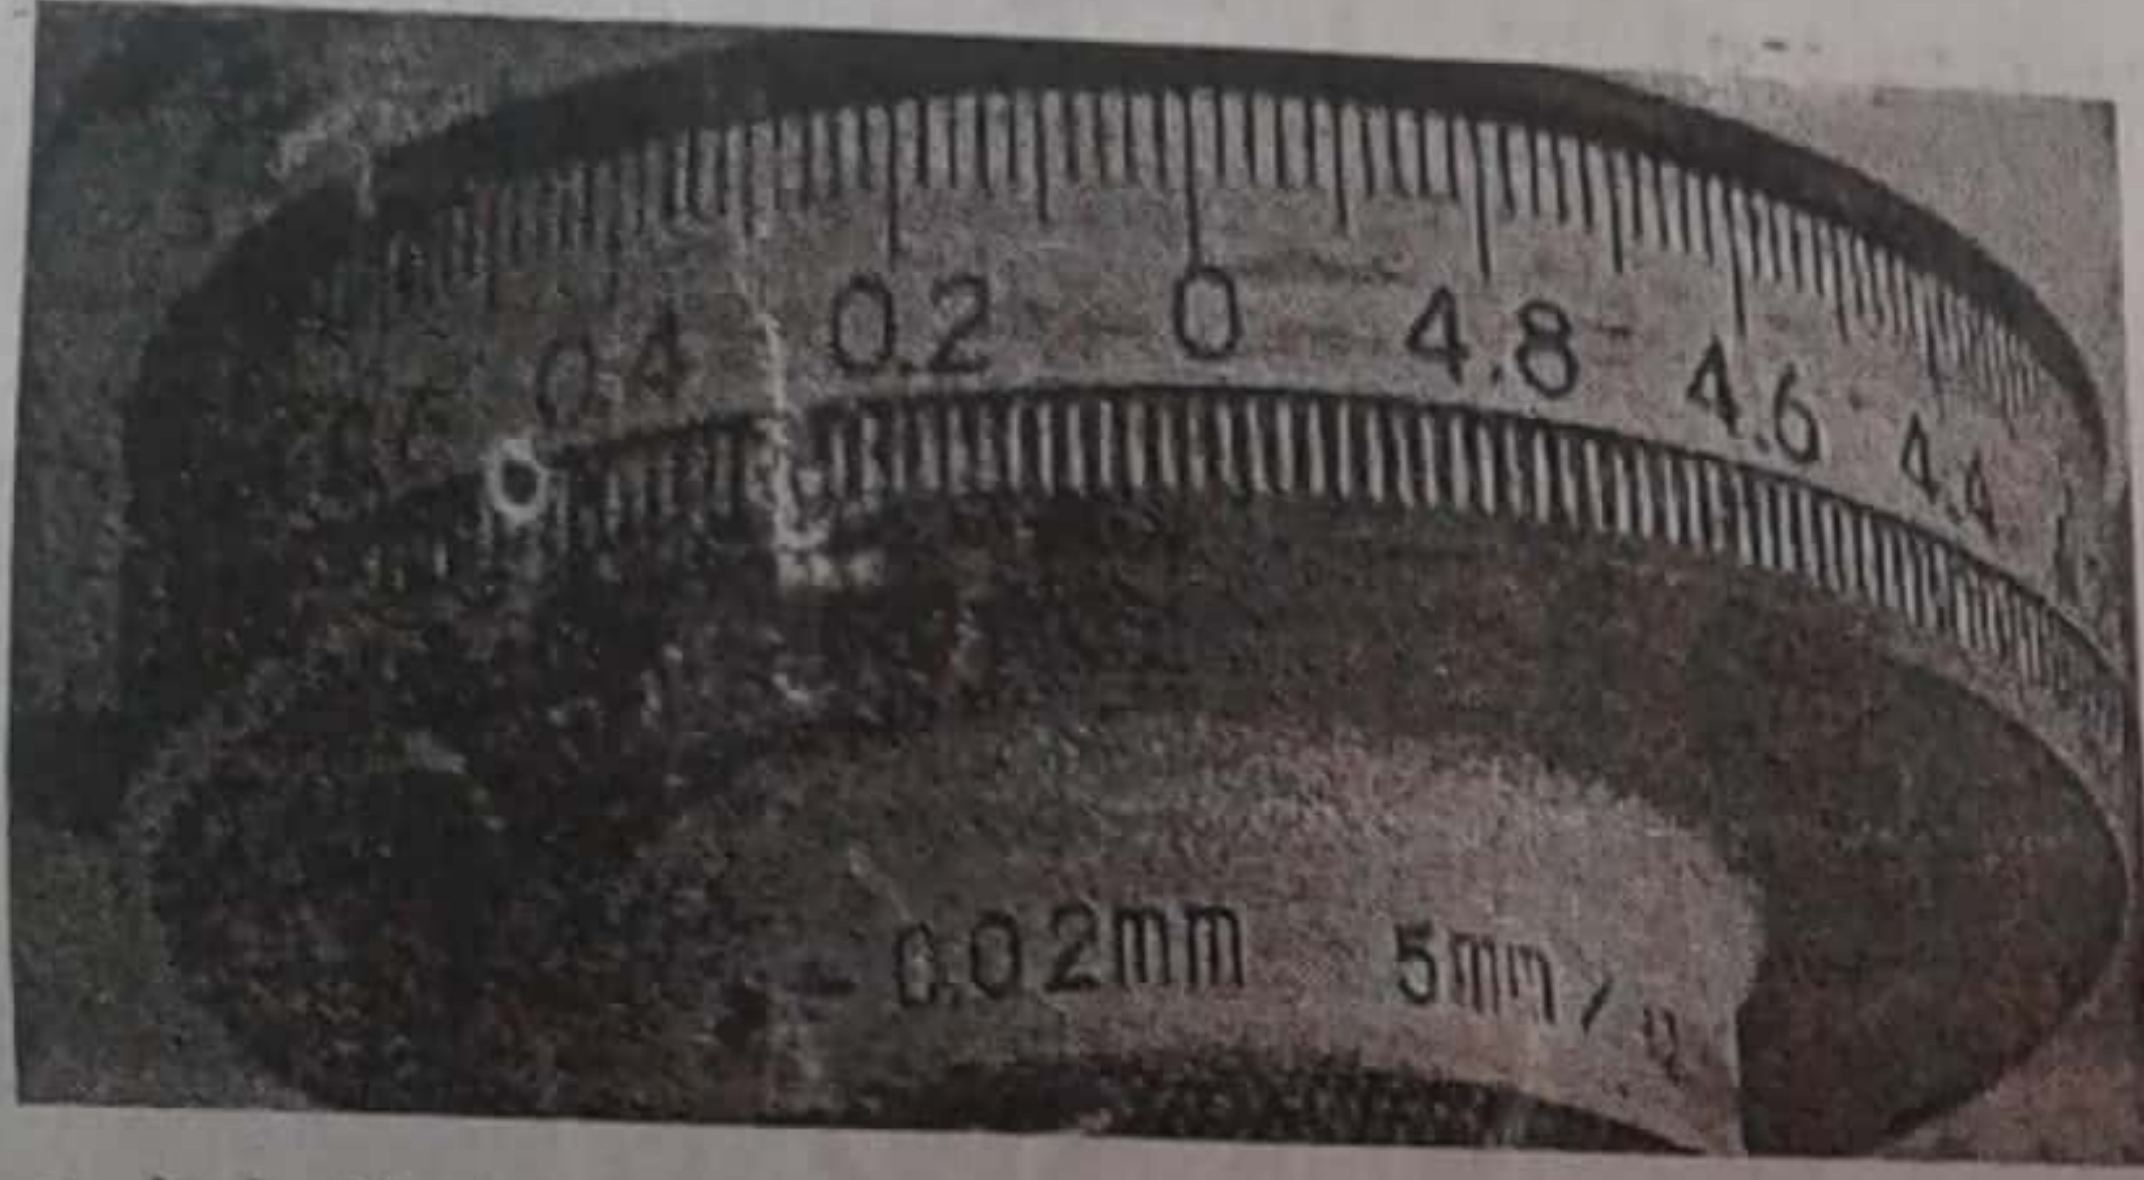

الشكل ١٠ ، الورنية في الحركة الطولية

طول شوط العربة العرضية 240 mm ودقة ورنية العربة العرضية (0,02 mm) وكل دورة كاملة لذراع تحريك العربة تتحرك العربة بمقدار (5 mm) ، كما هو موضح بالشكل ١١.

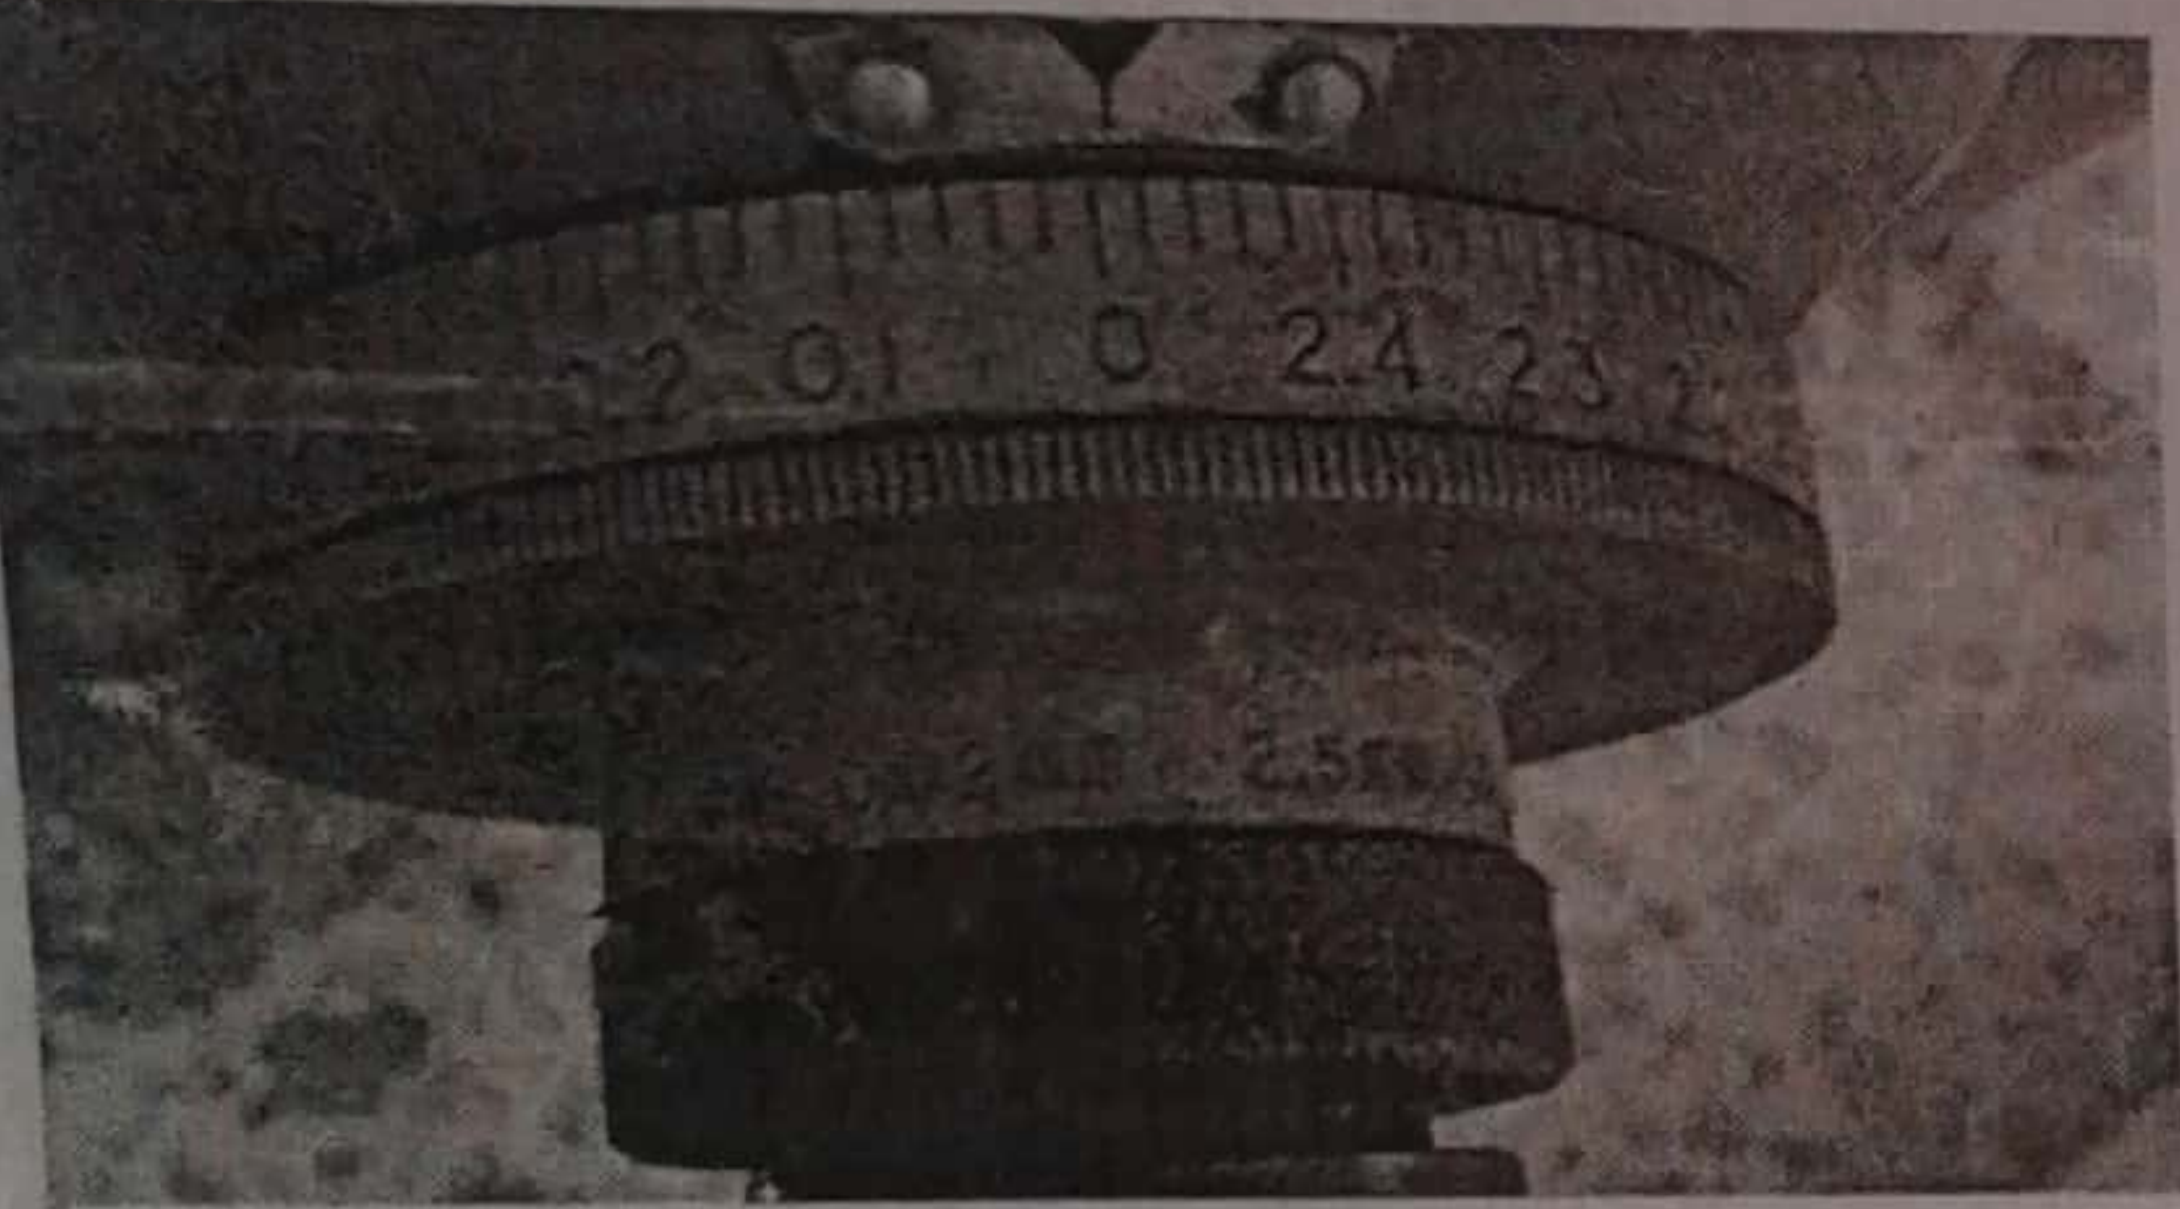


الشكل ١٠ ، الورنية في الحركة العرضية

طول شوط العربة الشاقولية 500 mm ودقة ورنية العربة الطولية (0,02 mm)

وكل دورة كاملة لذراع تحريك العربة تتحرك العربة بمقدار (2,5 mm).

ضبط سرعة دوران أداة القطع في الفارزة العمودية :

يتم تبديل السرعة في الفارزة الشاقولية الموجودة في المخبر من خلال مجموعتي بكرات تحوي كل مجموعة على أربع بكرات ، أربع بكرات على المحور القائد المربوط مع المحرك وأربع بكرات على المحور المقود المرتبط بأداة التفريز.

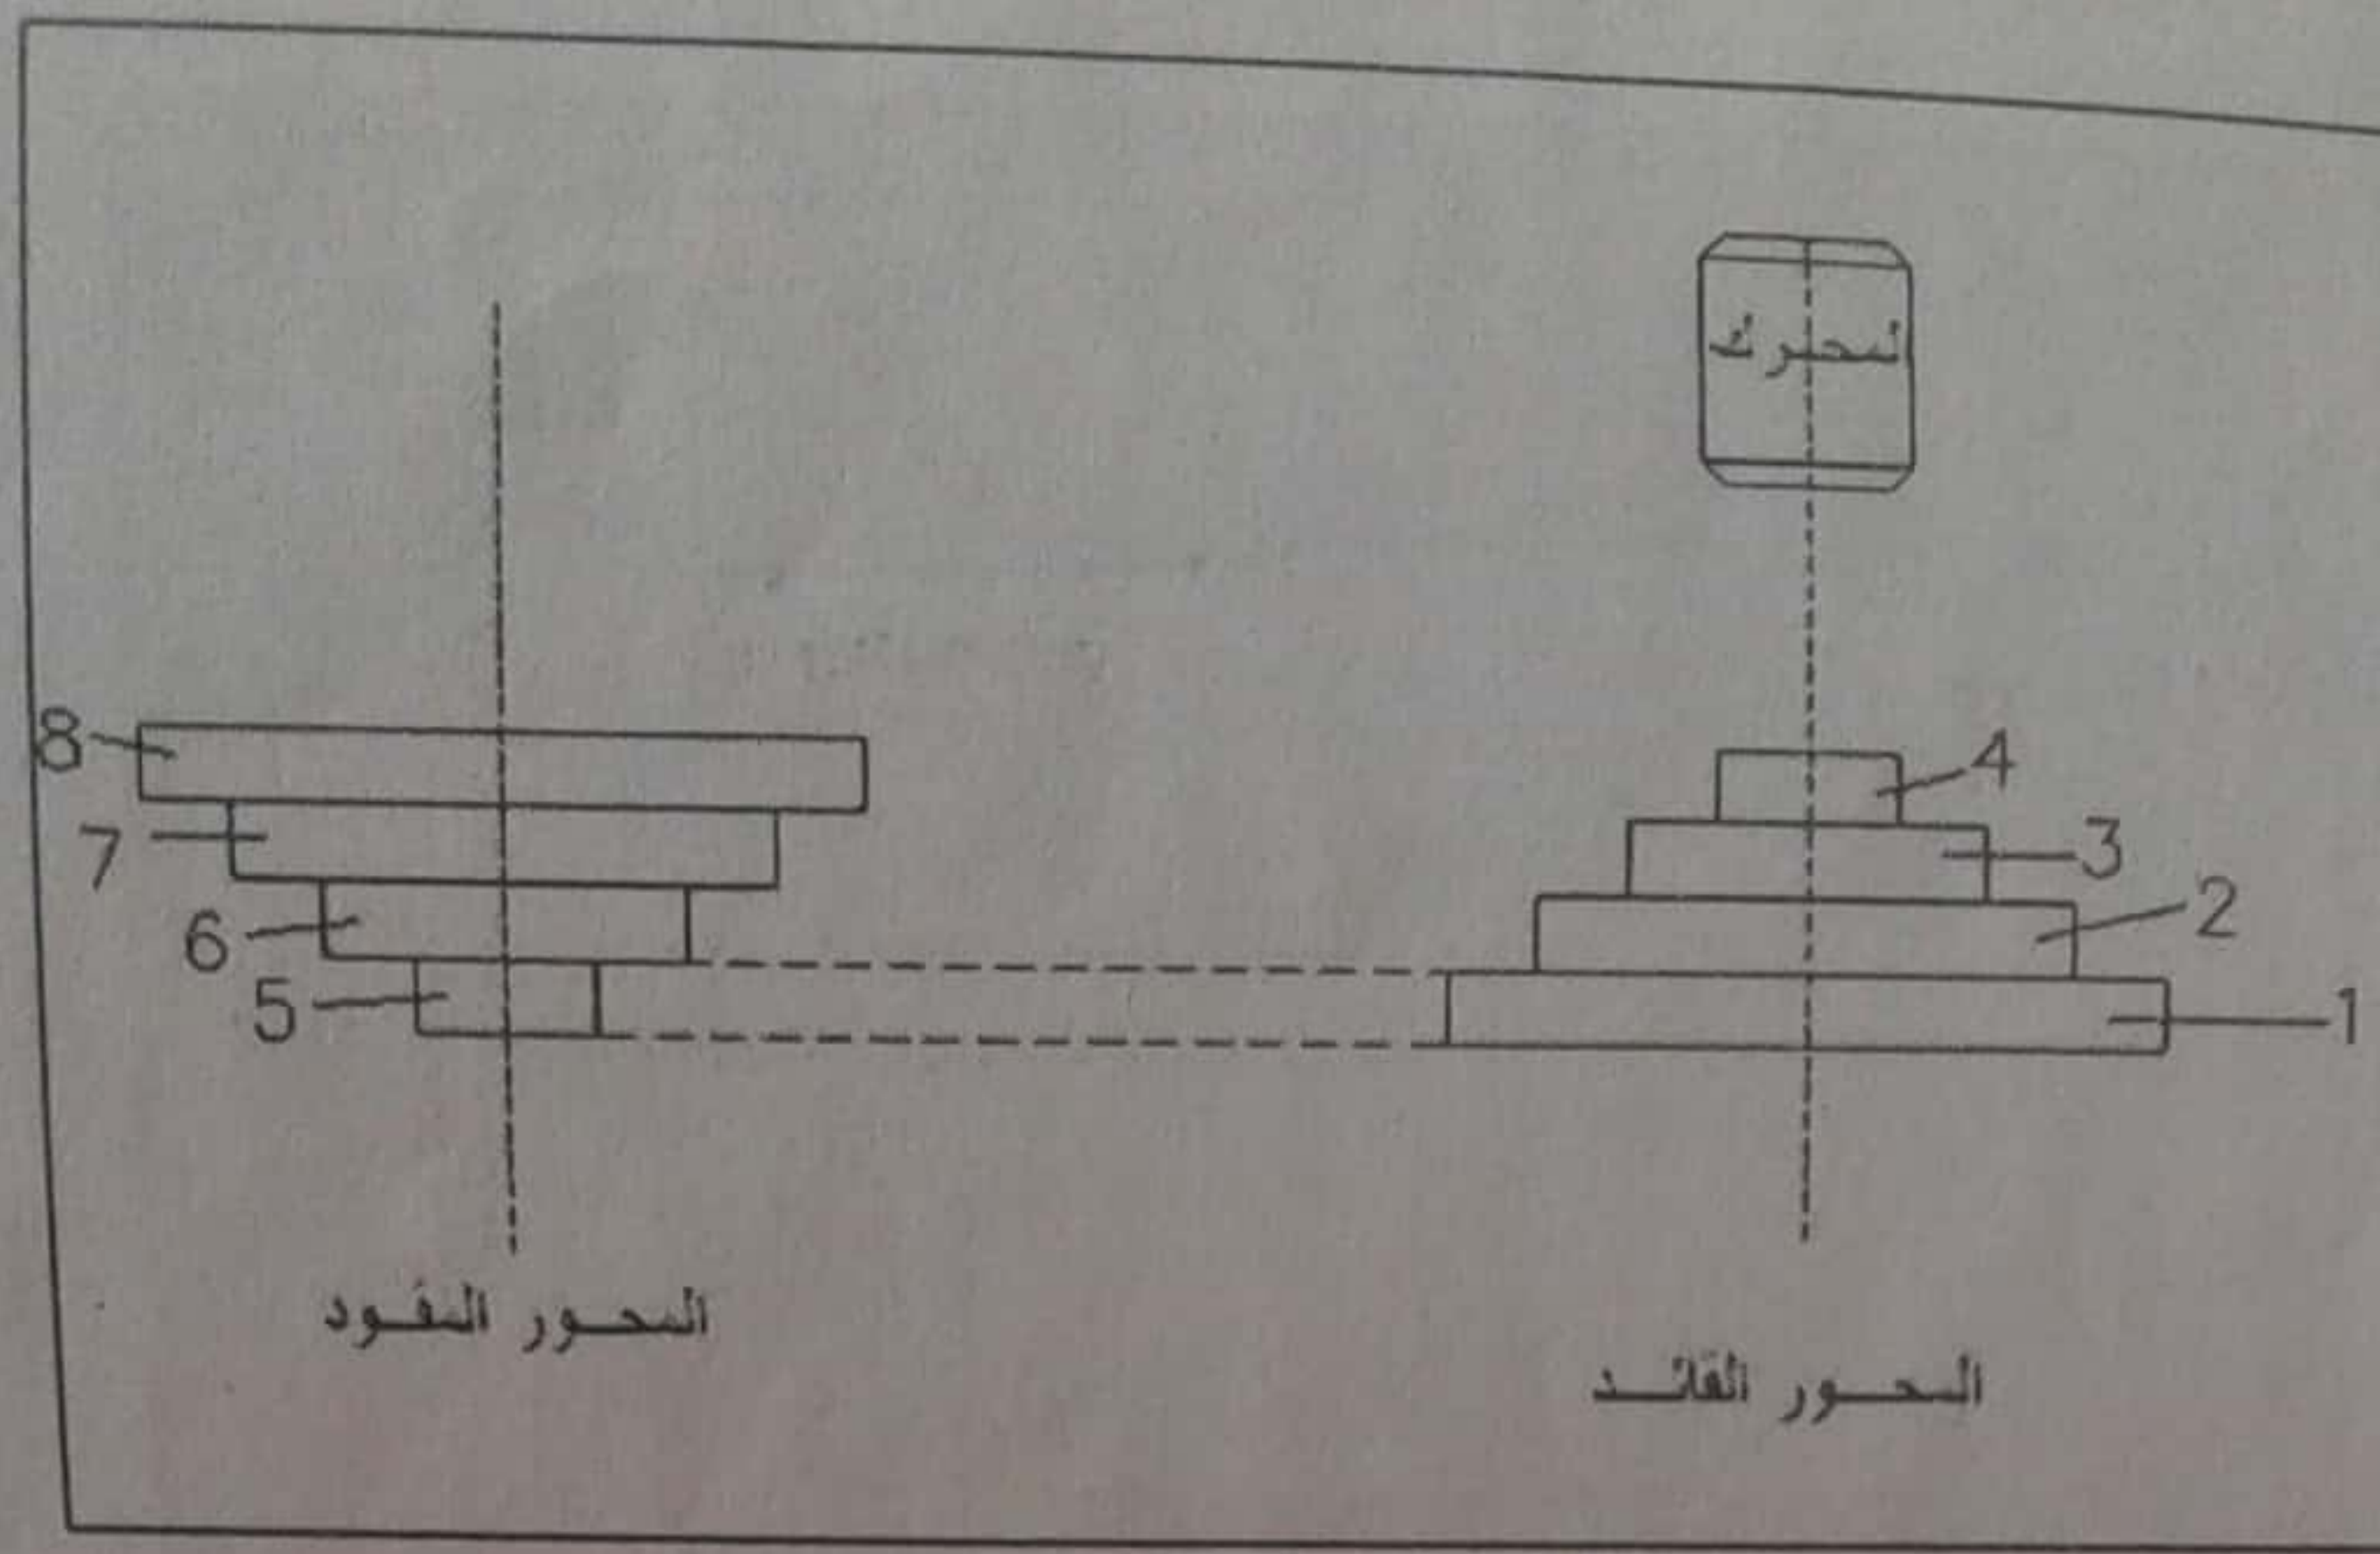


الشكل ١٢، مخطط تبديل السرعة باستخدام السيور
الجدول التالي يبين سرع الدوران الموجودة في الآلة بالدورة بالدقيقة :

Low Range	230	290
(Rpm)	720	905
High Range	465	585
(Rpm)	1445	1825

ضبط سرعة التغذية للعربة :

لتغيير سرعة التغذية للحركة الآلية للطاولة، حيث يوجد محرك مثبت على الطاولة وعليه سرعة يتم التحكم بها من خلال ثلاث أذرع يتم وضعها على وضعيات معينة و يمكن الحصول على ٨ سرع تغذية ويوجد ذراع رابع لحركة الطاولة السريعة.

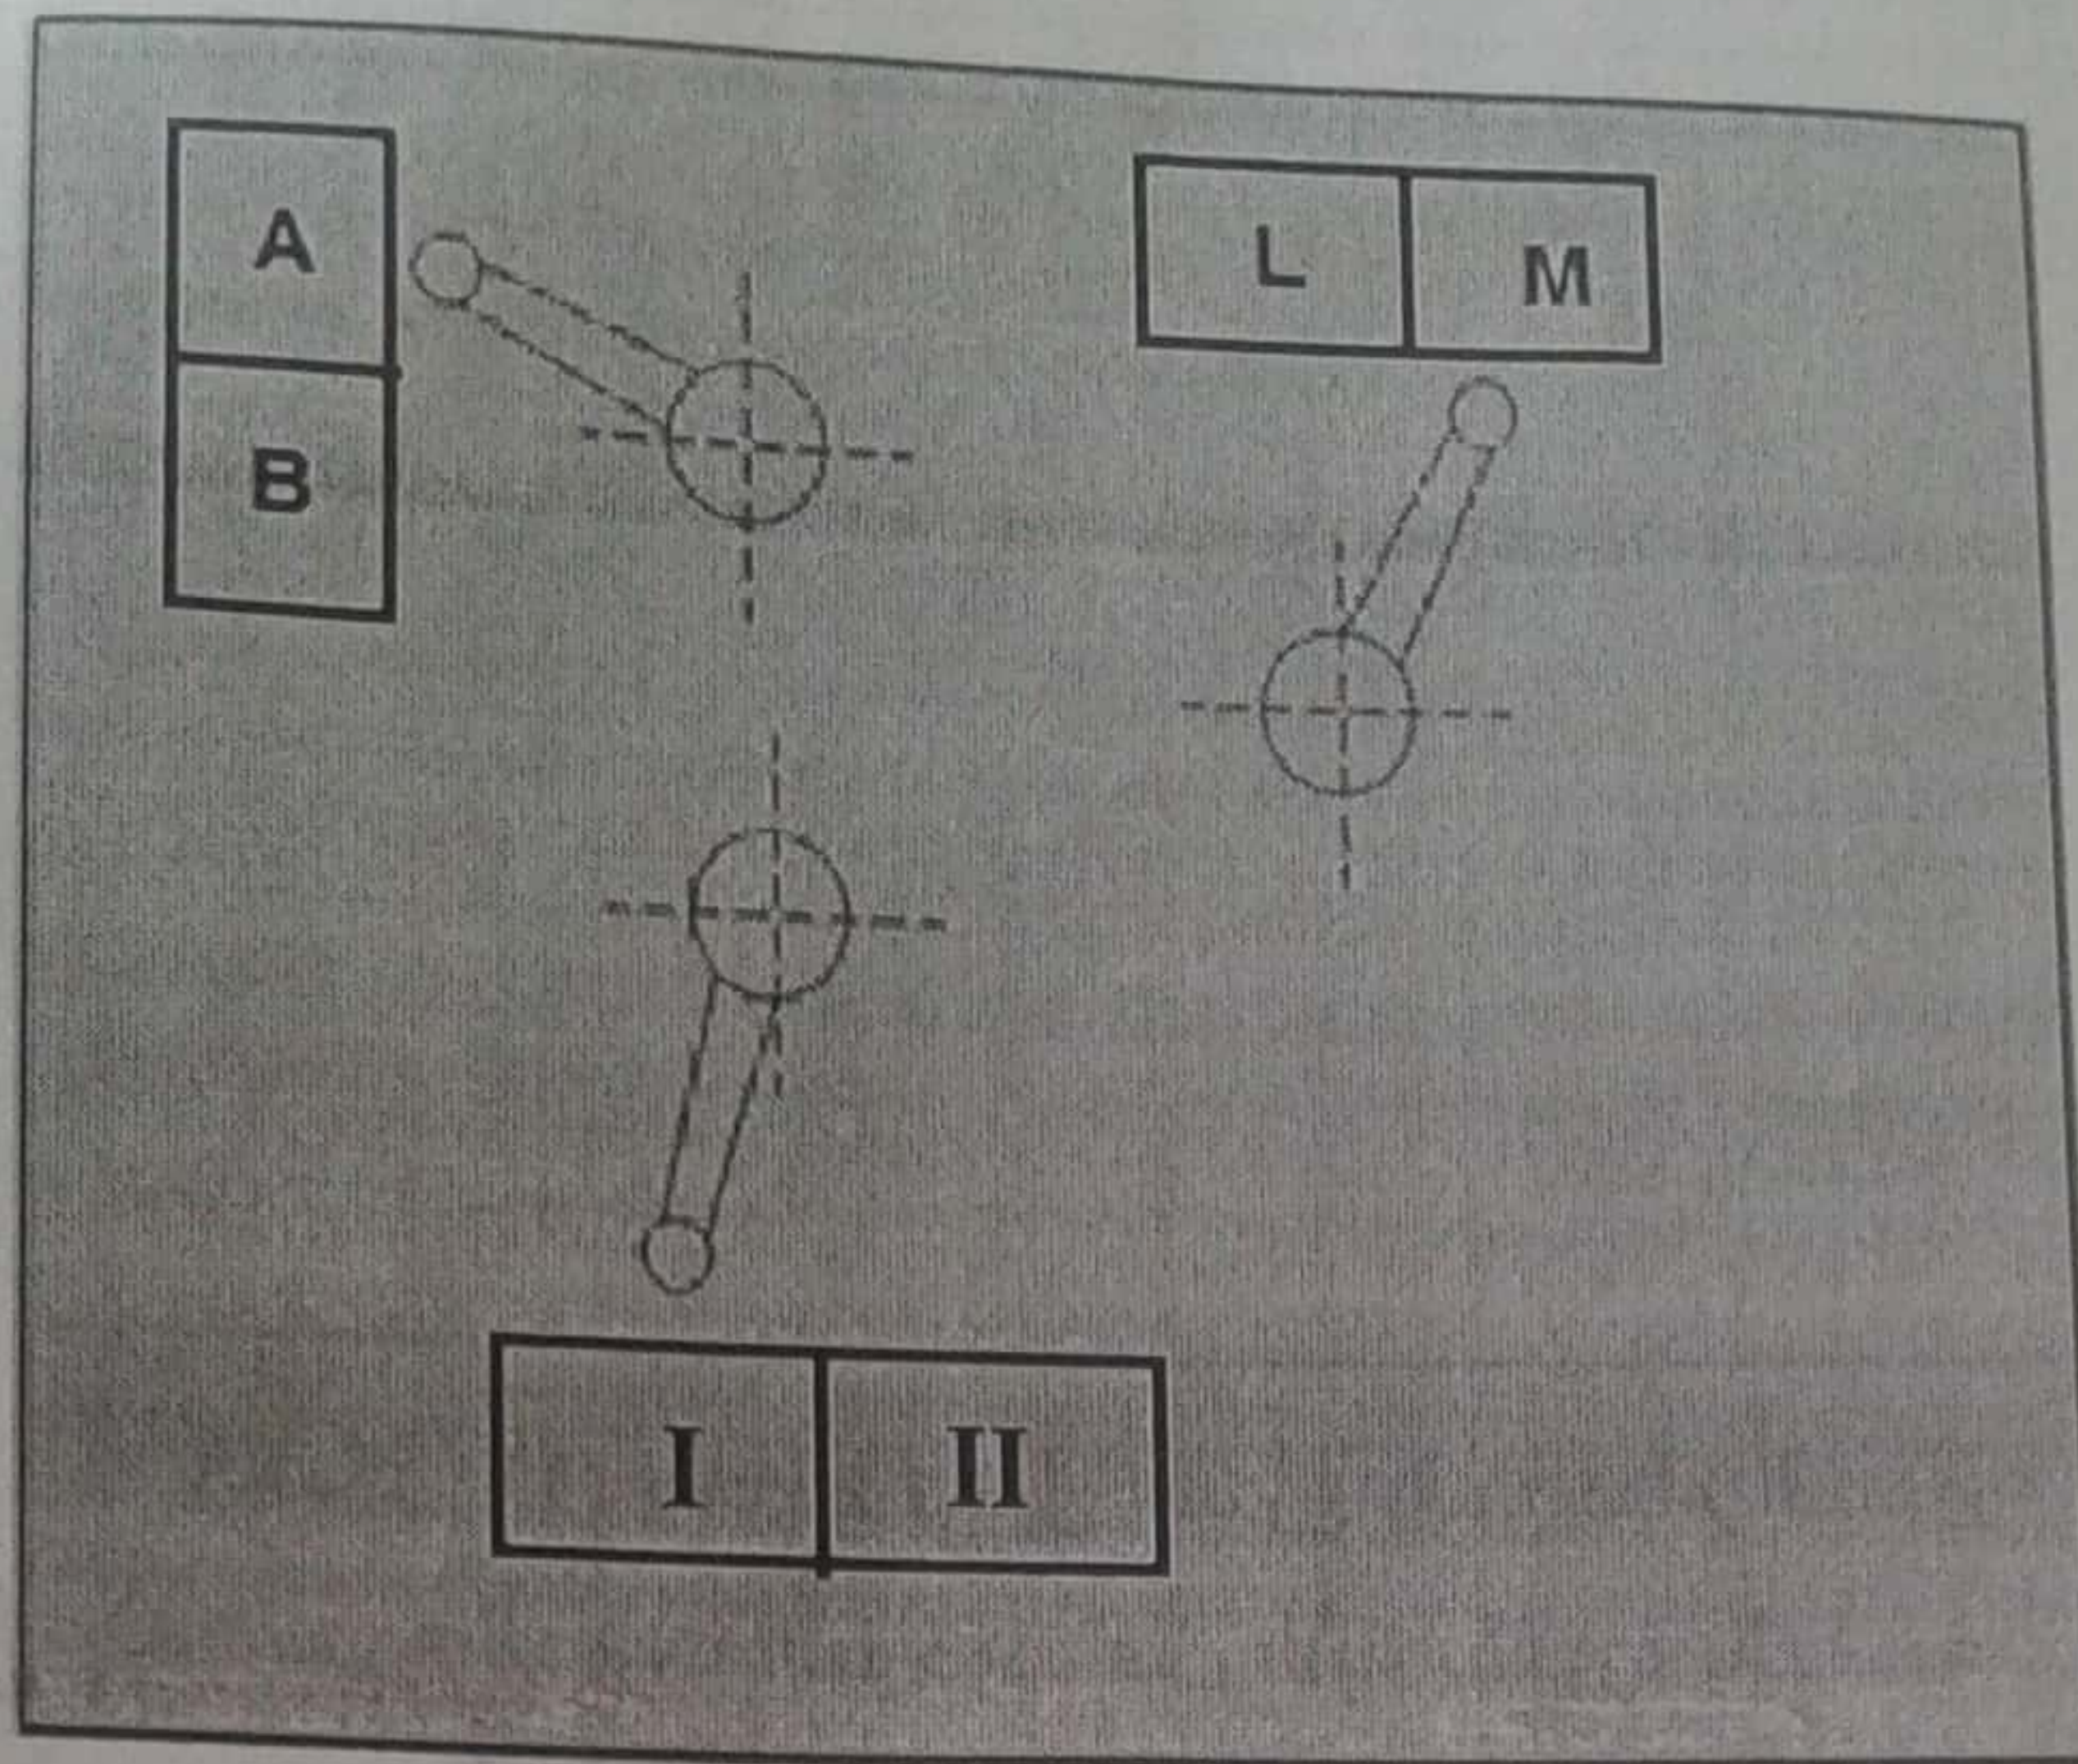

الشكل ١٣، جدول ضبط معدلات التغذية في الفارزة العمودية نوع ARCHYM - 3SHG
الجدول التالية تبين سرع التغذية التي يمكن الحصول عليها :


		A		B	
		M	L	M	L
mm	I	12	20	95	145
min	II	33	50	240	370
inch	I	1/2	13/16	3 3/4	5 11/16
min	II	1 5/16	2	9 7/16	14 9/16

فعندما يكون الذراع الأول موضوع على الرقم (II) والذراع الثاني موضوع على الحرف (B) والذراع الثالث موضوع على الحرف (L) نحصل على سرعة تغذية 370 mm/min وهي أعظم سرعة يمكن تحقيقها بالآلة.

تجربة ٢/١

التشغيل باستخدام المقشطة النطاحة

استثمار و تشغيل المقشطة B635A

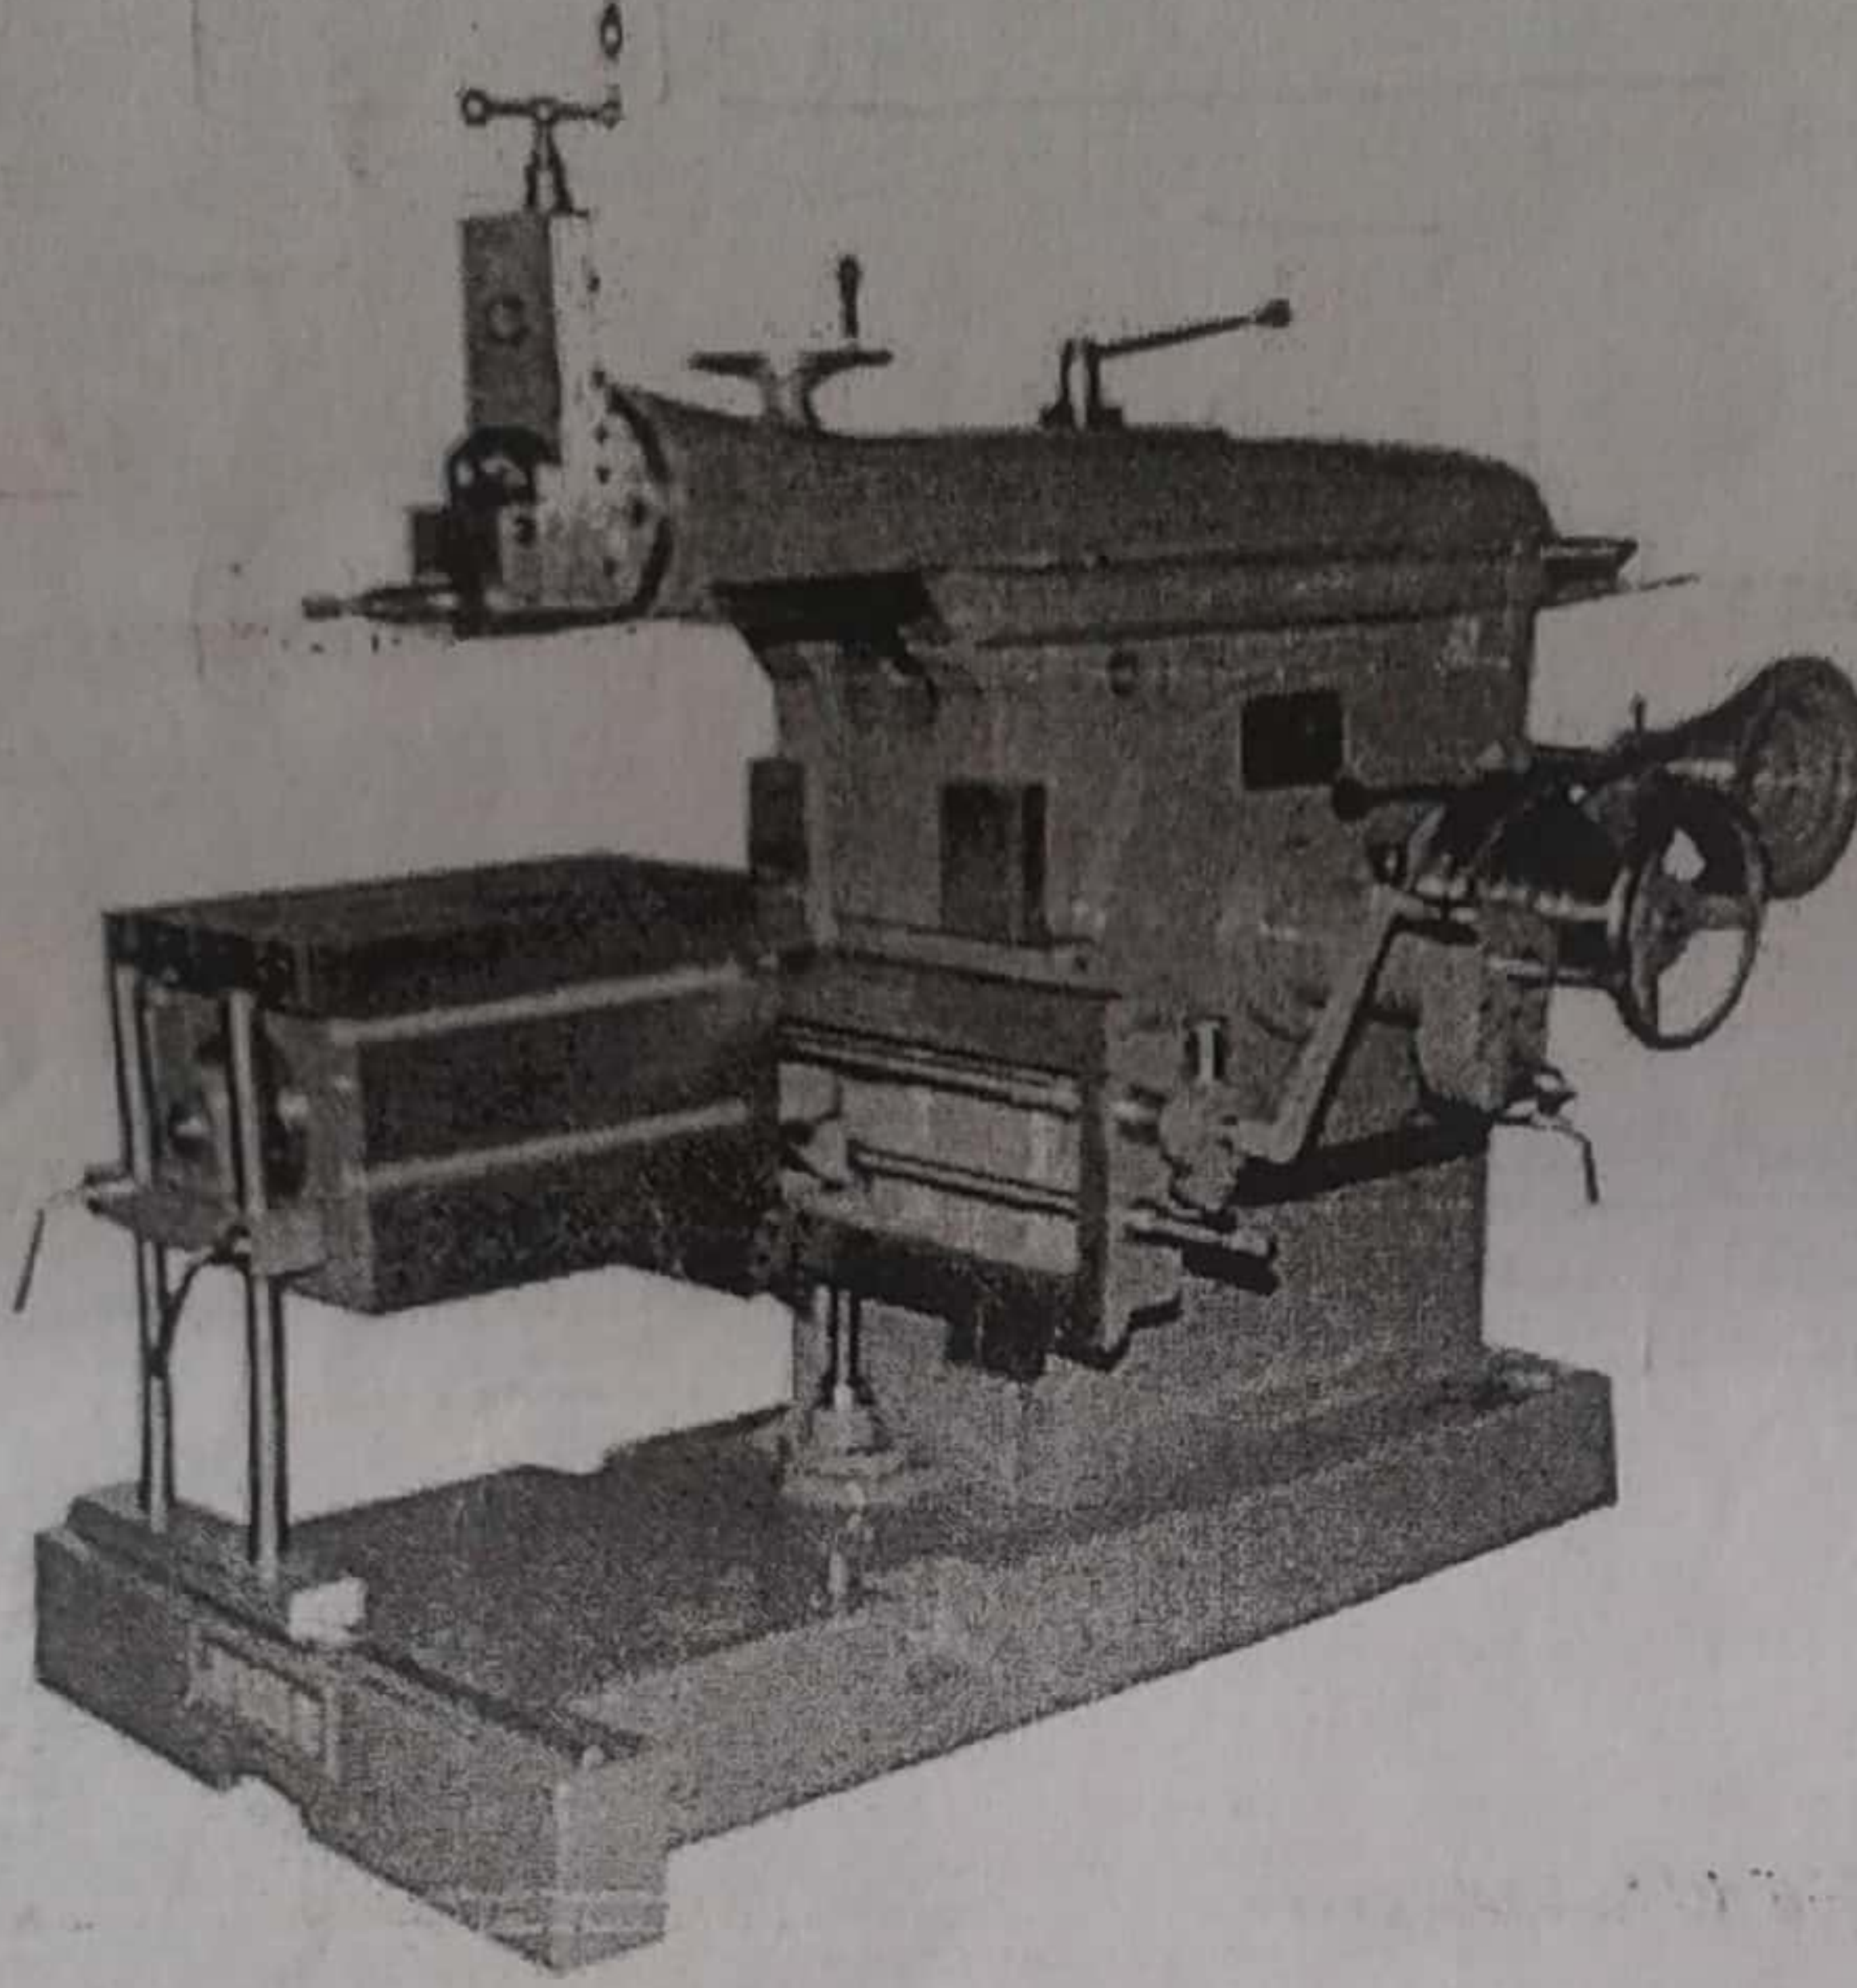

عملية القشط

الهدف من التمرين :

بعد الانتهاء من هذا التمرين سيكون الطالب قادرا على :

- التعرف على مختلف أجزاء آلة المقشطة النطاحة وأنواع المقاشط الرئيسية .
- التعرف على مختلف أدوات القطع في المقشطة .
- التعرف على مختلف المهارات الأساسية الممكن تنفيذها على المقشطة (تسوية السطوح المستوية ، السطوح المائلة ، فتح الأخاديد والمجاري)

تعريف آلة القشط (المقسطة) :

تُعرف آلة القشط (مقشطة)

هي آلة تشغيل بإزالة الرايش تعمل على تسوية السطوح المستوية والمائلة وفتح المجاري والأخاديد .

يعتمد مبدأ القشط ، على أداء حركة القطع بواسطة الحركة الترددية المستقيمة لأداة القطع مع إنجاز التغذية العمودية على اتجاه الحركة بشكل دوري مع كل شوط/بحيث يتم إنجاز القشط على شكل صدمة تبدأ من أول الشوط.

- الأنواع الرئيسية للمقاشط :

١- المقشطة النطاحة :


فيها يتحرك الحد القاطع حركة [ترددية أفقية] عن طريق تمساح المقشطة وتتحدد مواصفات هذه المقشطة بأقصى مسافة يتحركها التمساح وكذلك أعلى ارتفاع للمشغولة عندما تكون الطاولة في أدنى مستوى لها.

2 - المقشطة العربة :


فيها تتحرك المشغولة حركة [ترددية أفقية] وهي مثبتة على العربة ويمكن تحديد طول المشوار العربة حسب طول المشغولة ، وتتحدد مواصفات هذه المقشطة بأقصى مسافة تتحركها العربة وبأقصى ارتفاع للمشغولة.

3 - المقشطة الرأسية :

فيها يتحرك الحد القاطع حركة ترددية رأسية ولهذا سميت بالمقشطة الرأسية وتتحدد مواصفات هذه المقشطة بأقصى مسافة يتحركها التمساح و بأقصى ارتفاع عندما تكون طاولة المقشطة

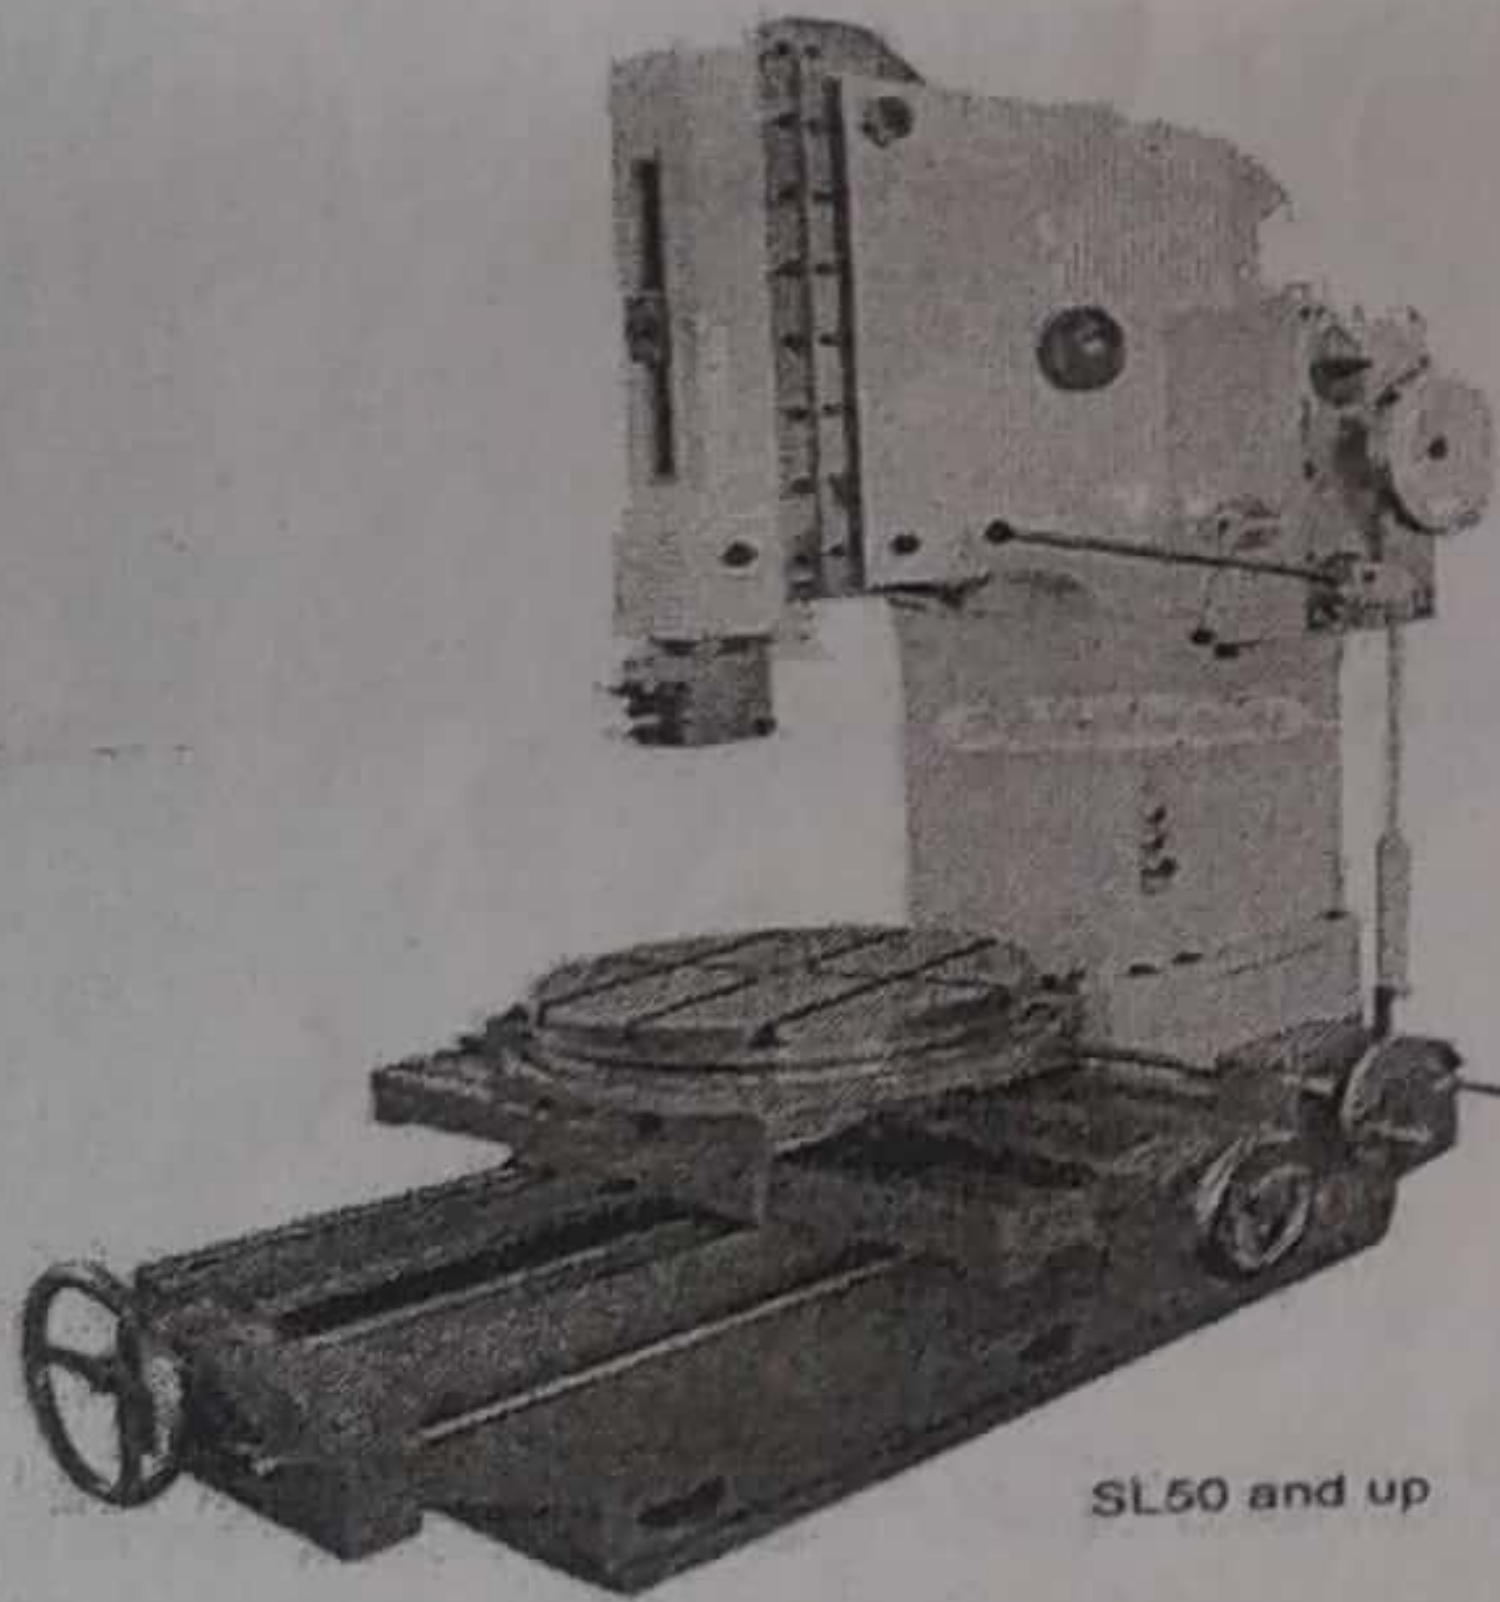


الشكل (٢) المقشطة الرأسية

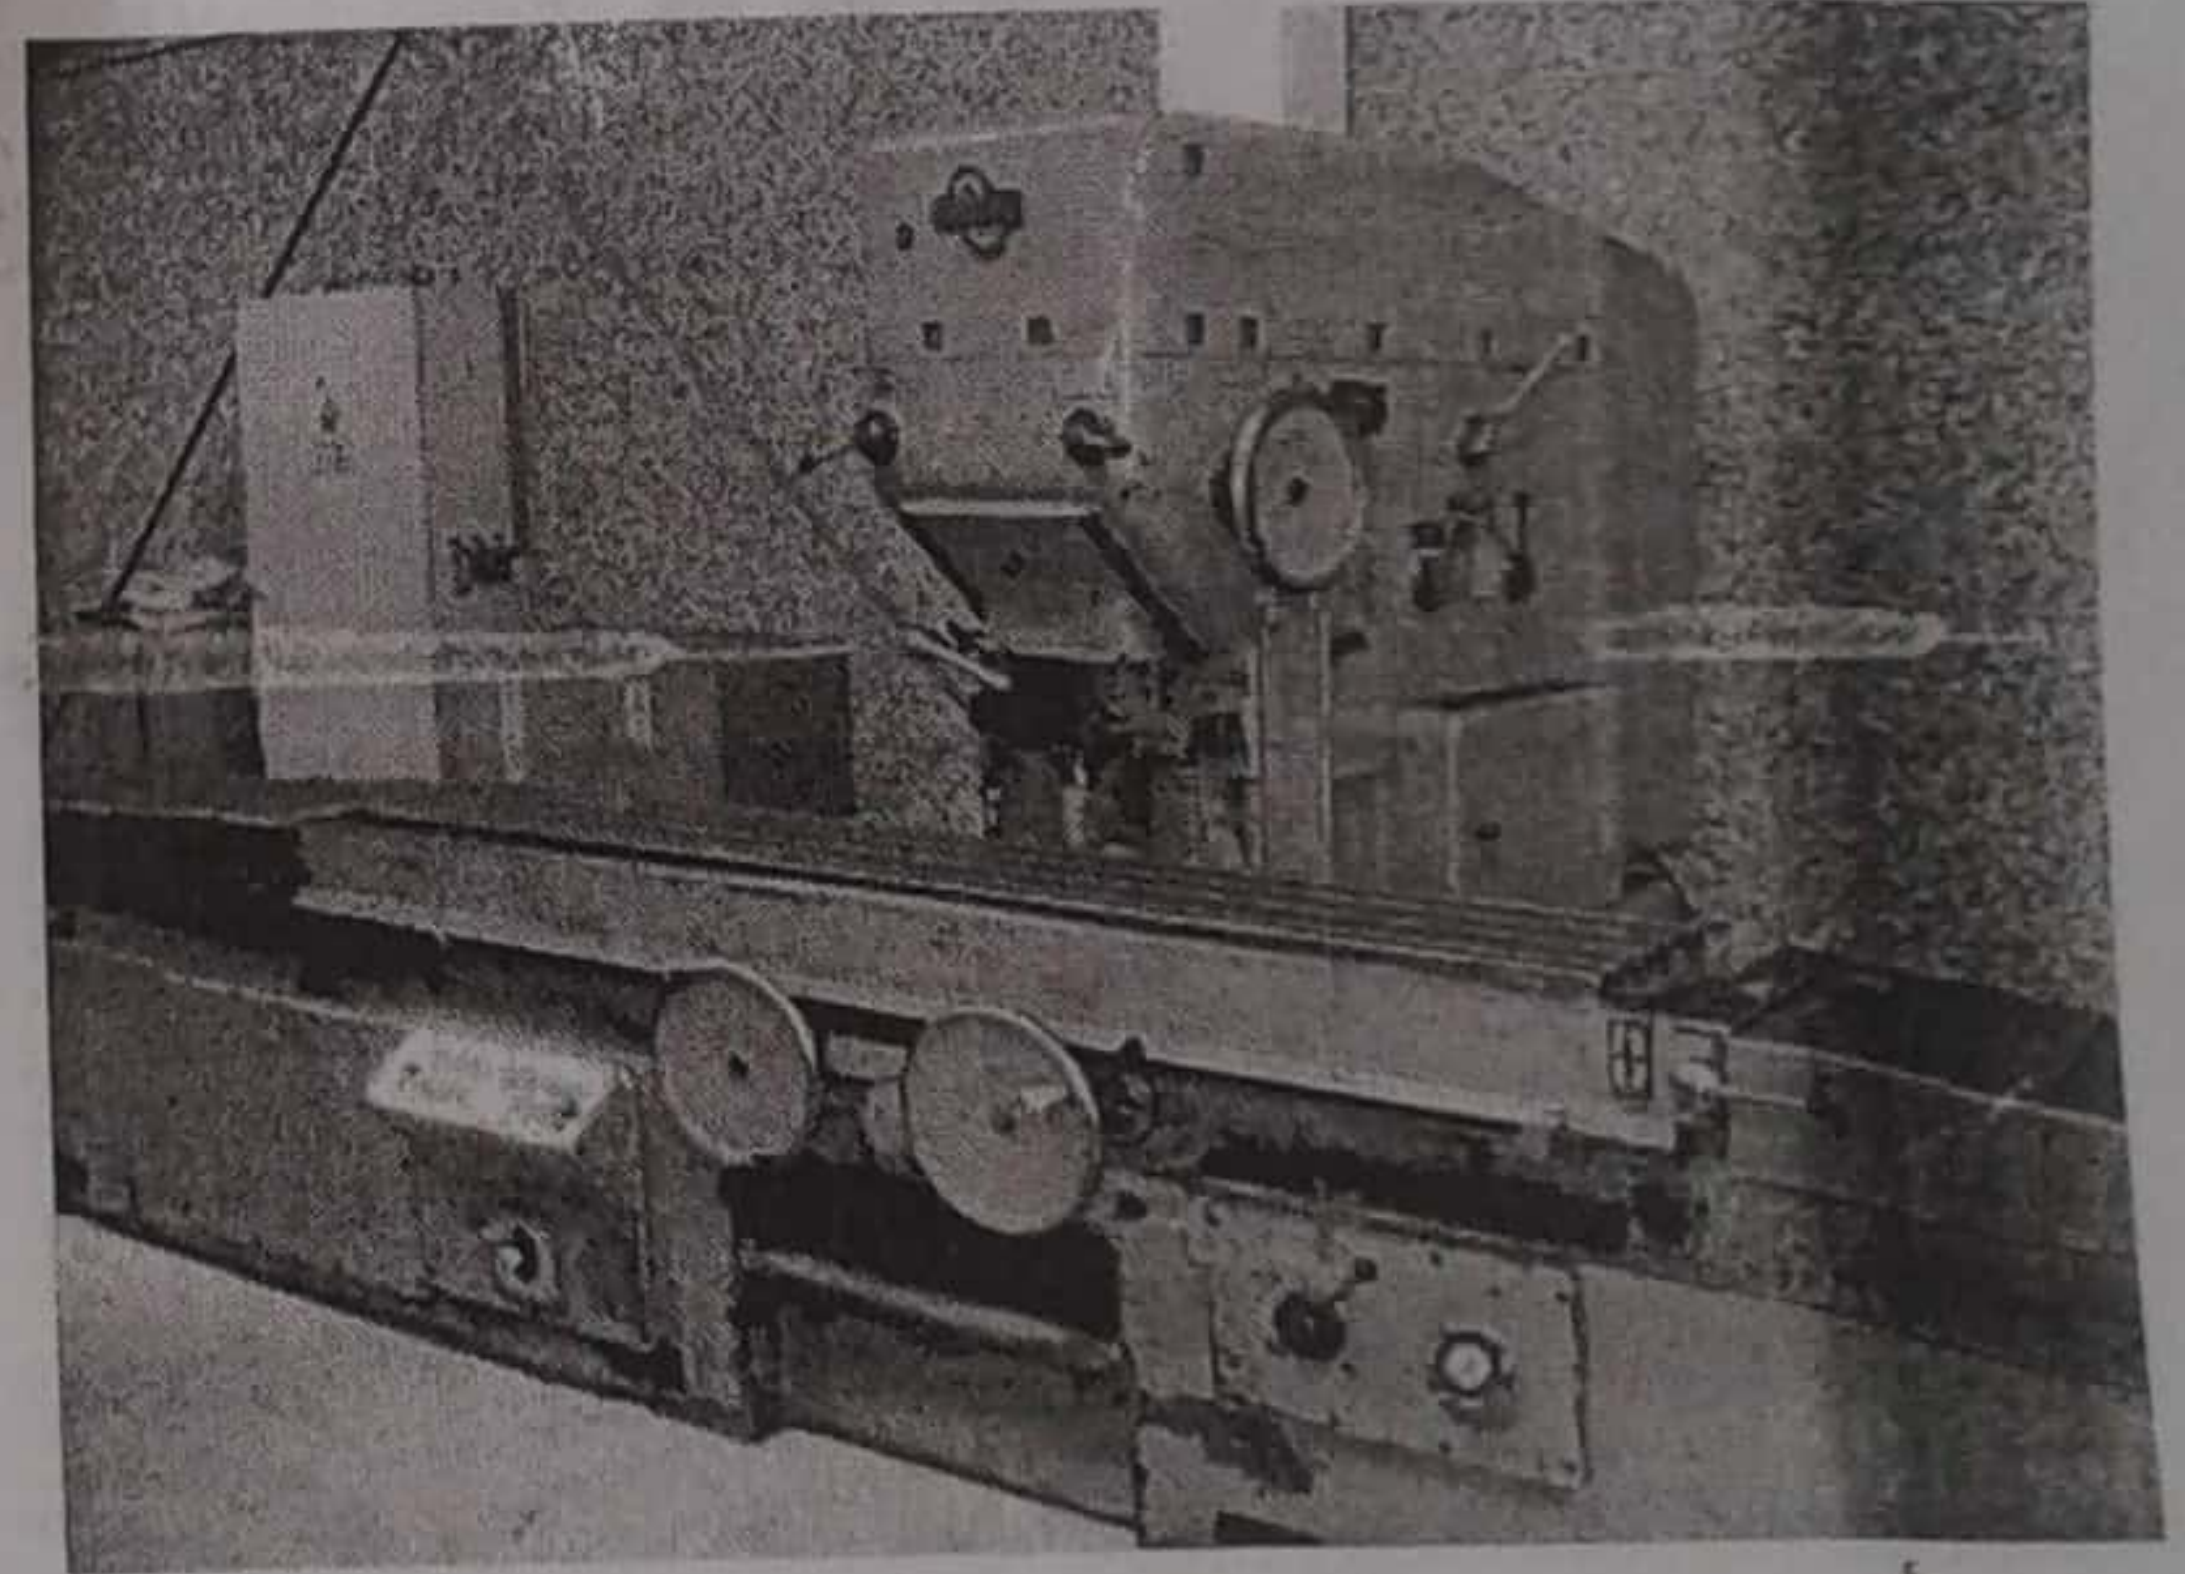

الشكل (١) المقشطة العربة

إن المقشطة الموجودة في مخبر هندسة الإنتاج هي مقشطة نطاحة نوع B635A

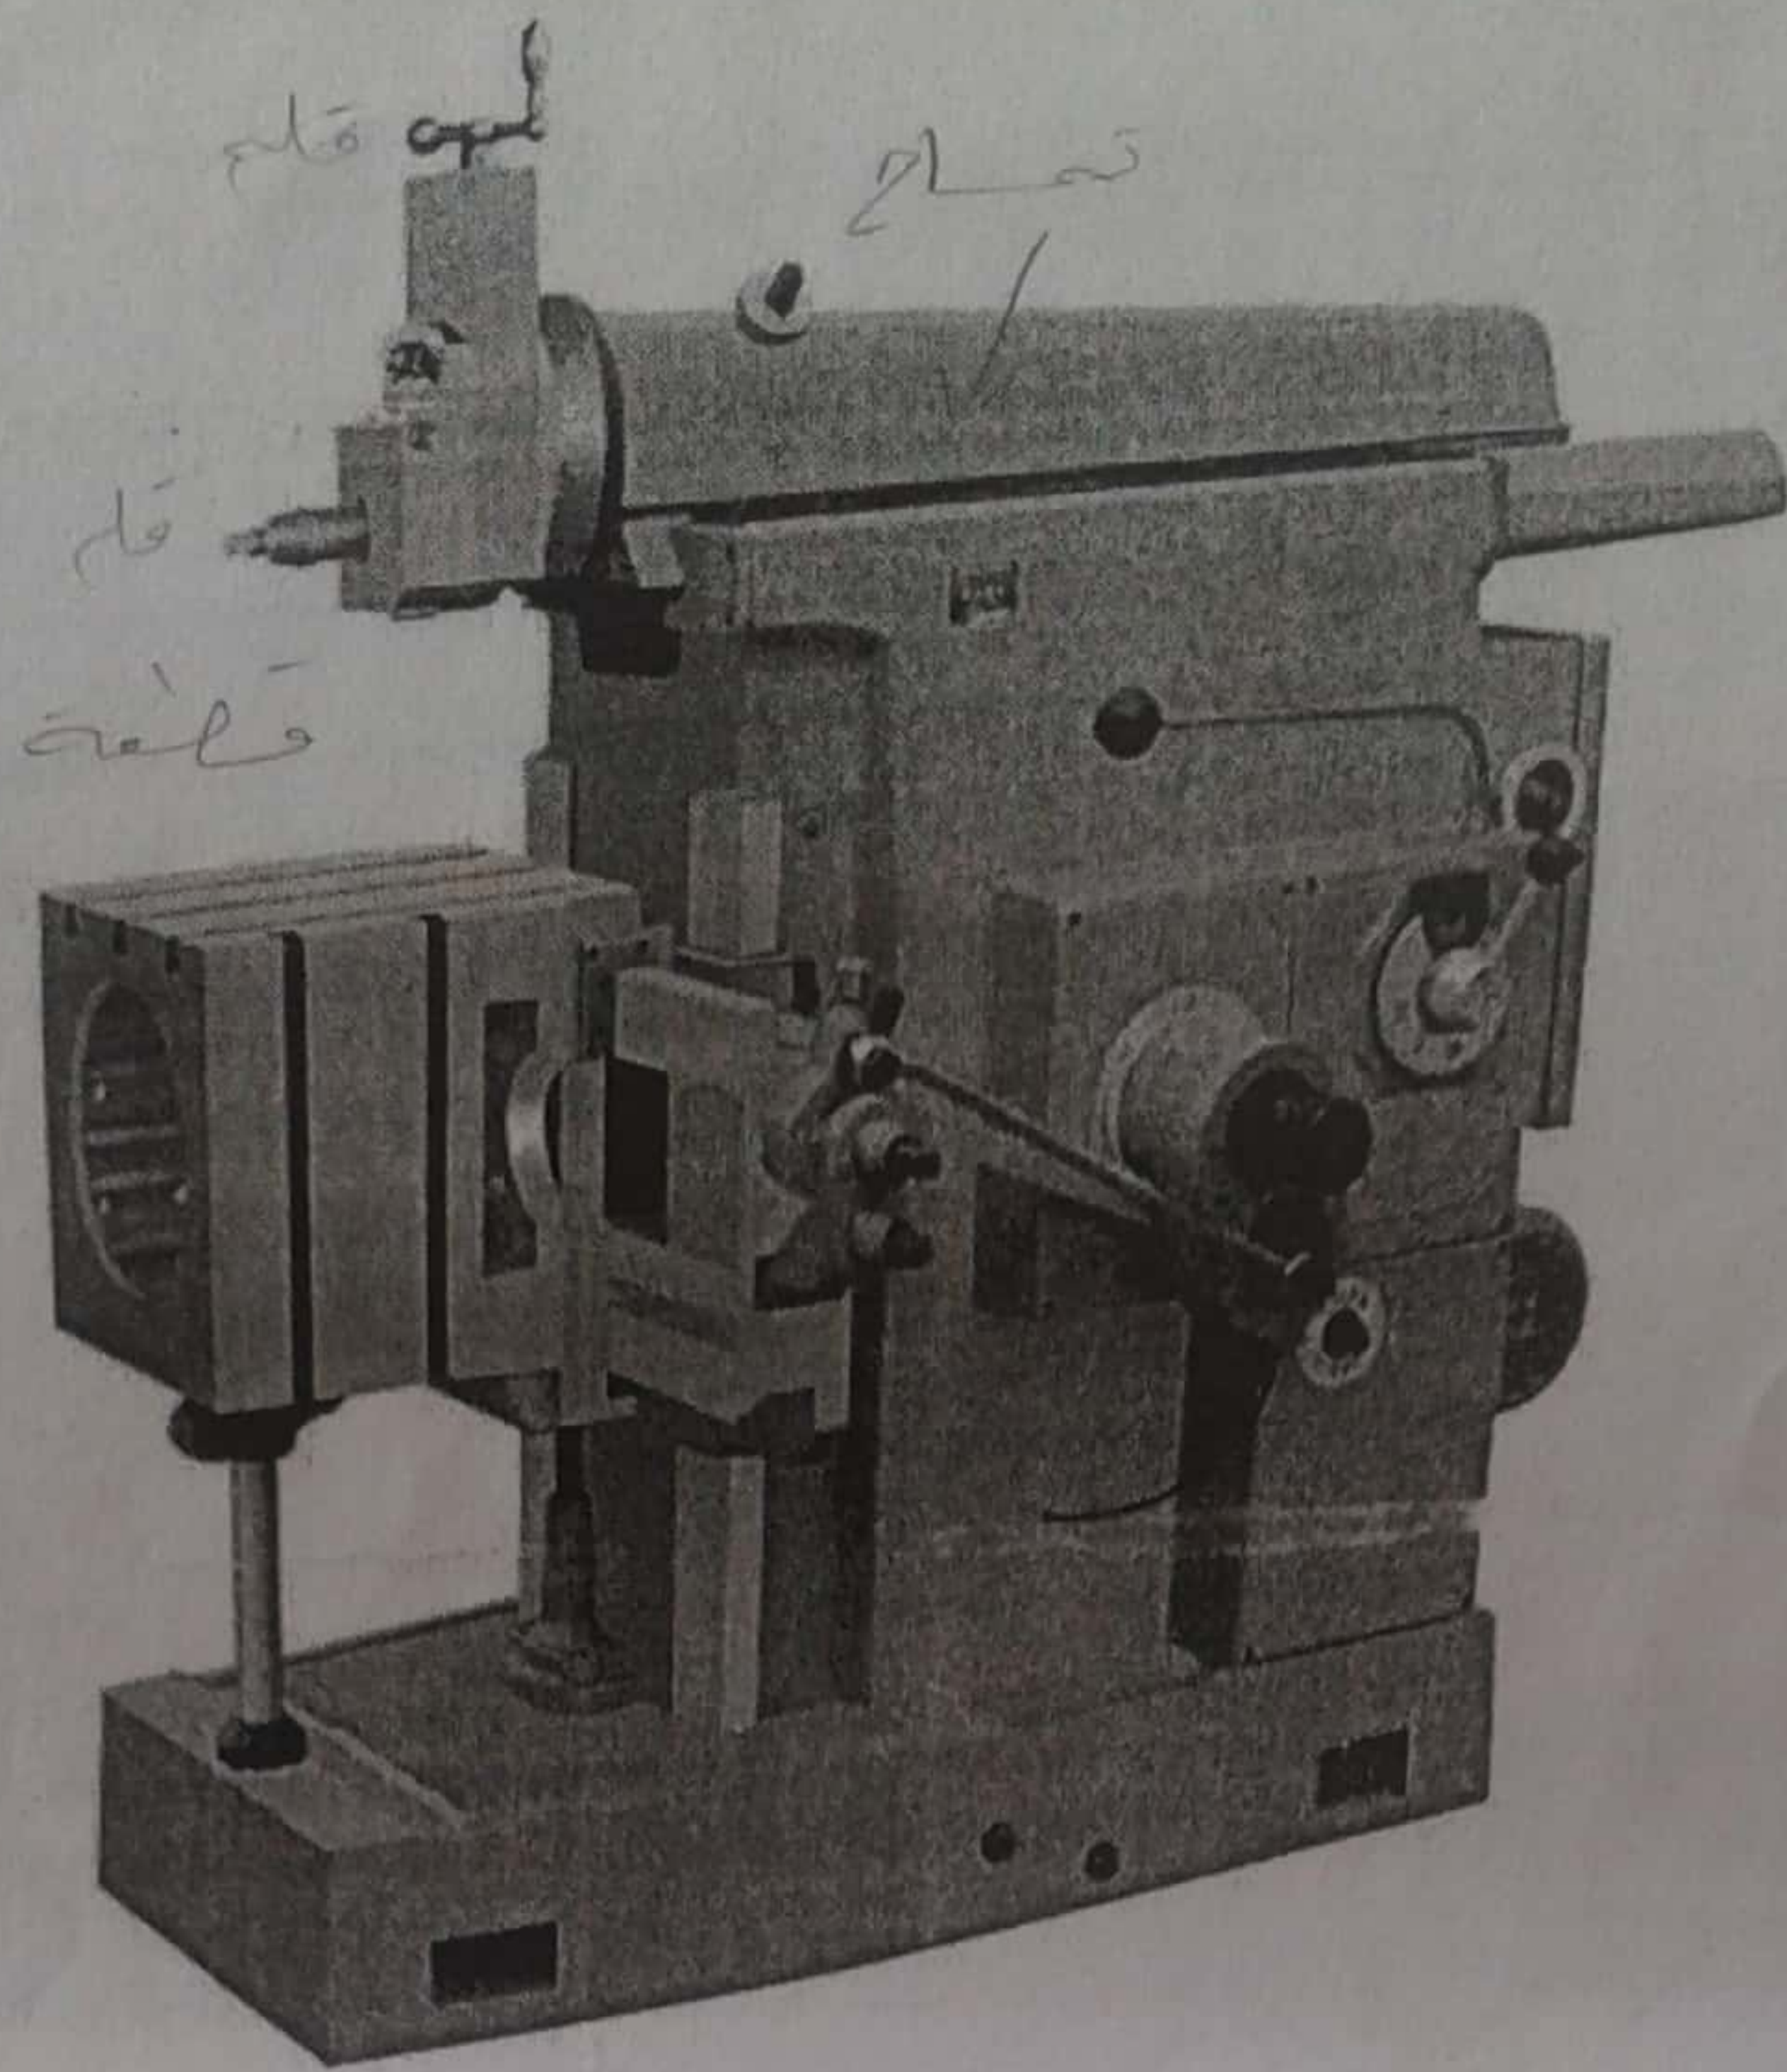

الشكل (٢) المقشطة النظاحة نوع B635A


ولها المواصفات التالية :

350 mm	طول سطح التسوية الأعظمي
330 mm	المسافة القصوى بين الراسمة والطاولة
400 mm	الإزاحة العظمى للطاولة أفقياً
270 mm	الإزاحة العظمى للطاولة عمودياً
170 mm	الإزاحة العظمى للتمساح
$90 \pm$ درجة	زاوية الدوران العظمى للطاولة (بدون مشغولة)
$50 \pm$ درجة	زاوية الدوران العظمى للطاولة (مشغولة)
110 mm	الإزاحة العظمى للرأسمة عمودياً

32, 50, 80, 125	تردد التمساح بالدقيقة
1.5 KW 1400 r.p.m	استطاعة المحرك
1200 Kg	الوزن الصافي
الصين	بلد المنشأ

الأجزاء الرئيسية للمقشطة النطاحة :

- ١- طاولة التثبيت
- ٢- أداة القطع (قلم القشط)
- ٣- حامل أداة القطع مع القلاب
- ٤- الراسمة المنزلقة مع رأس دوار بزوايا محددة
- ٥- التمساح الترددي
- ٦- المحرك الكهربائي (من جهة ثانية)
- ٧- جسم الآلة
- ٨- المنزلقات (الأفقية والعمودية) للطاولة

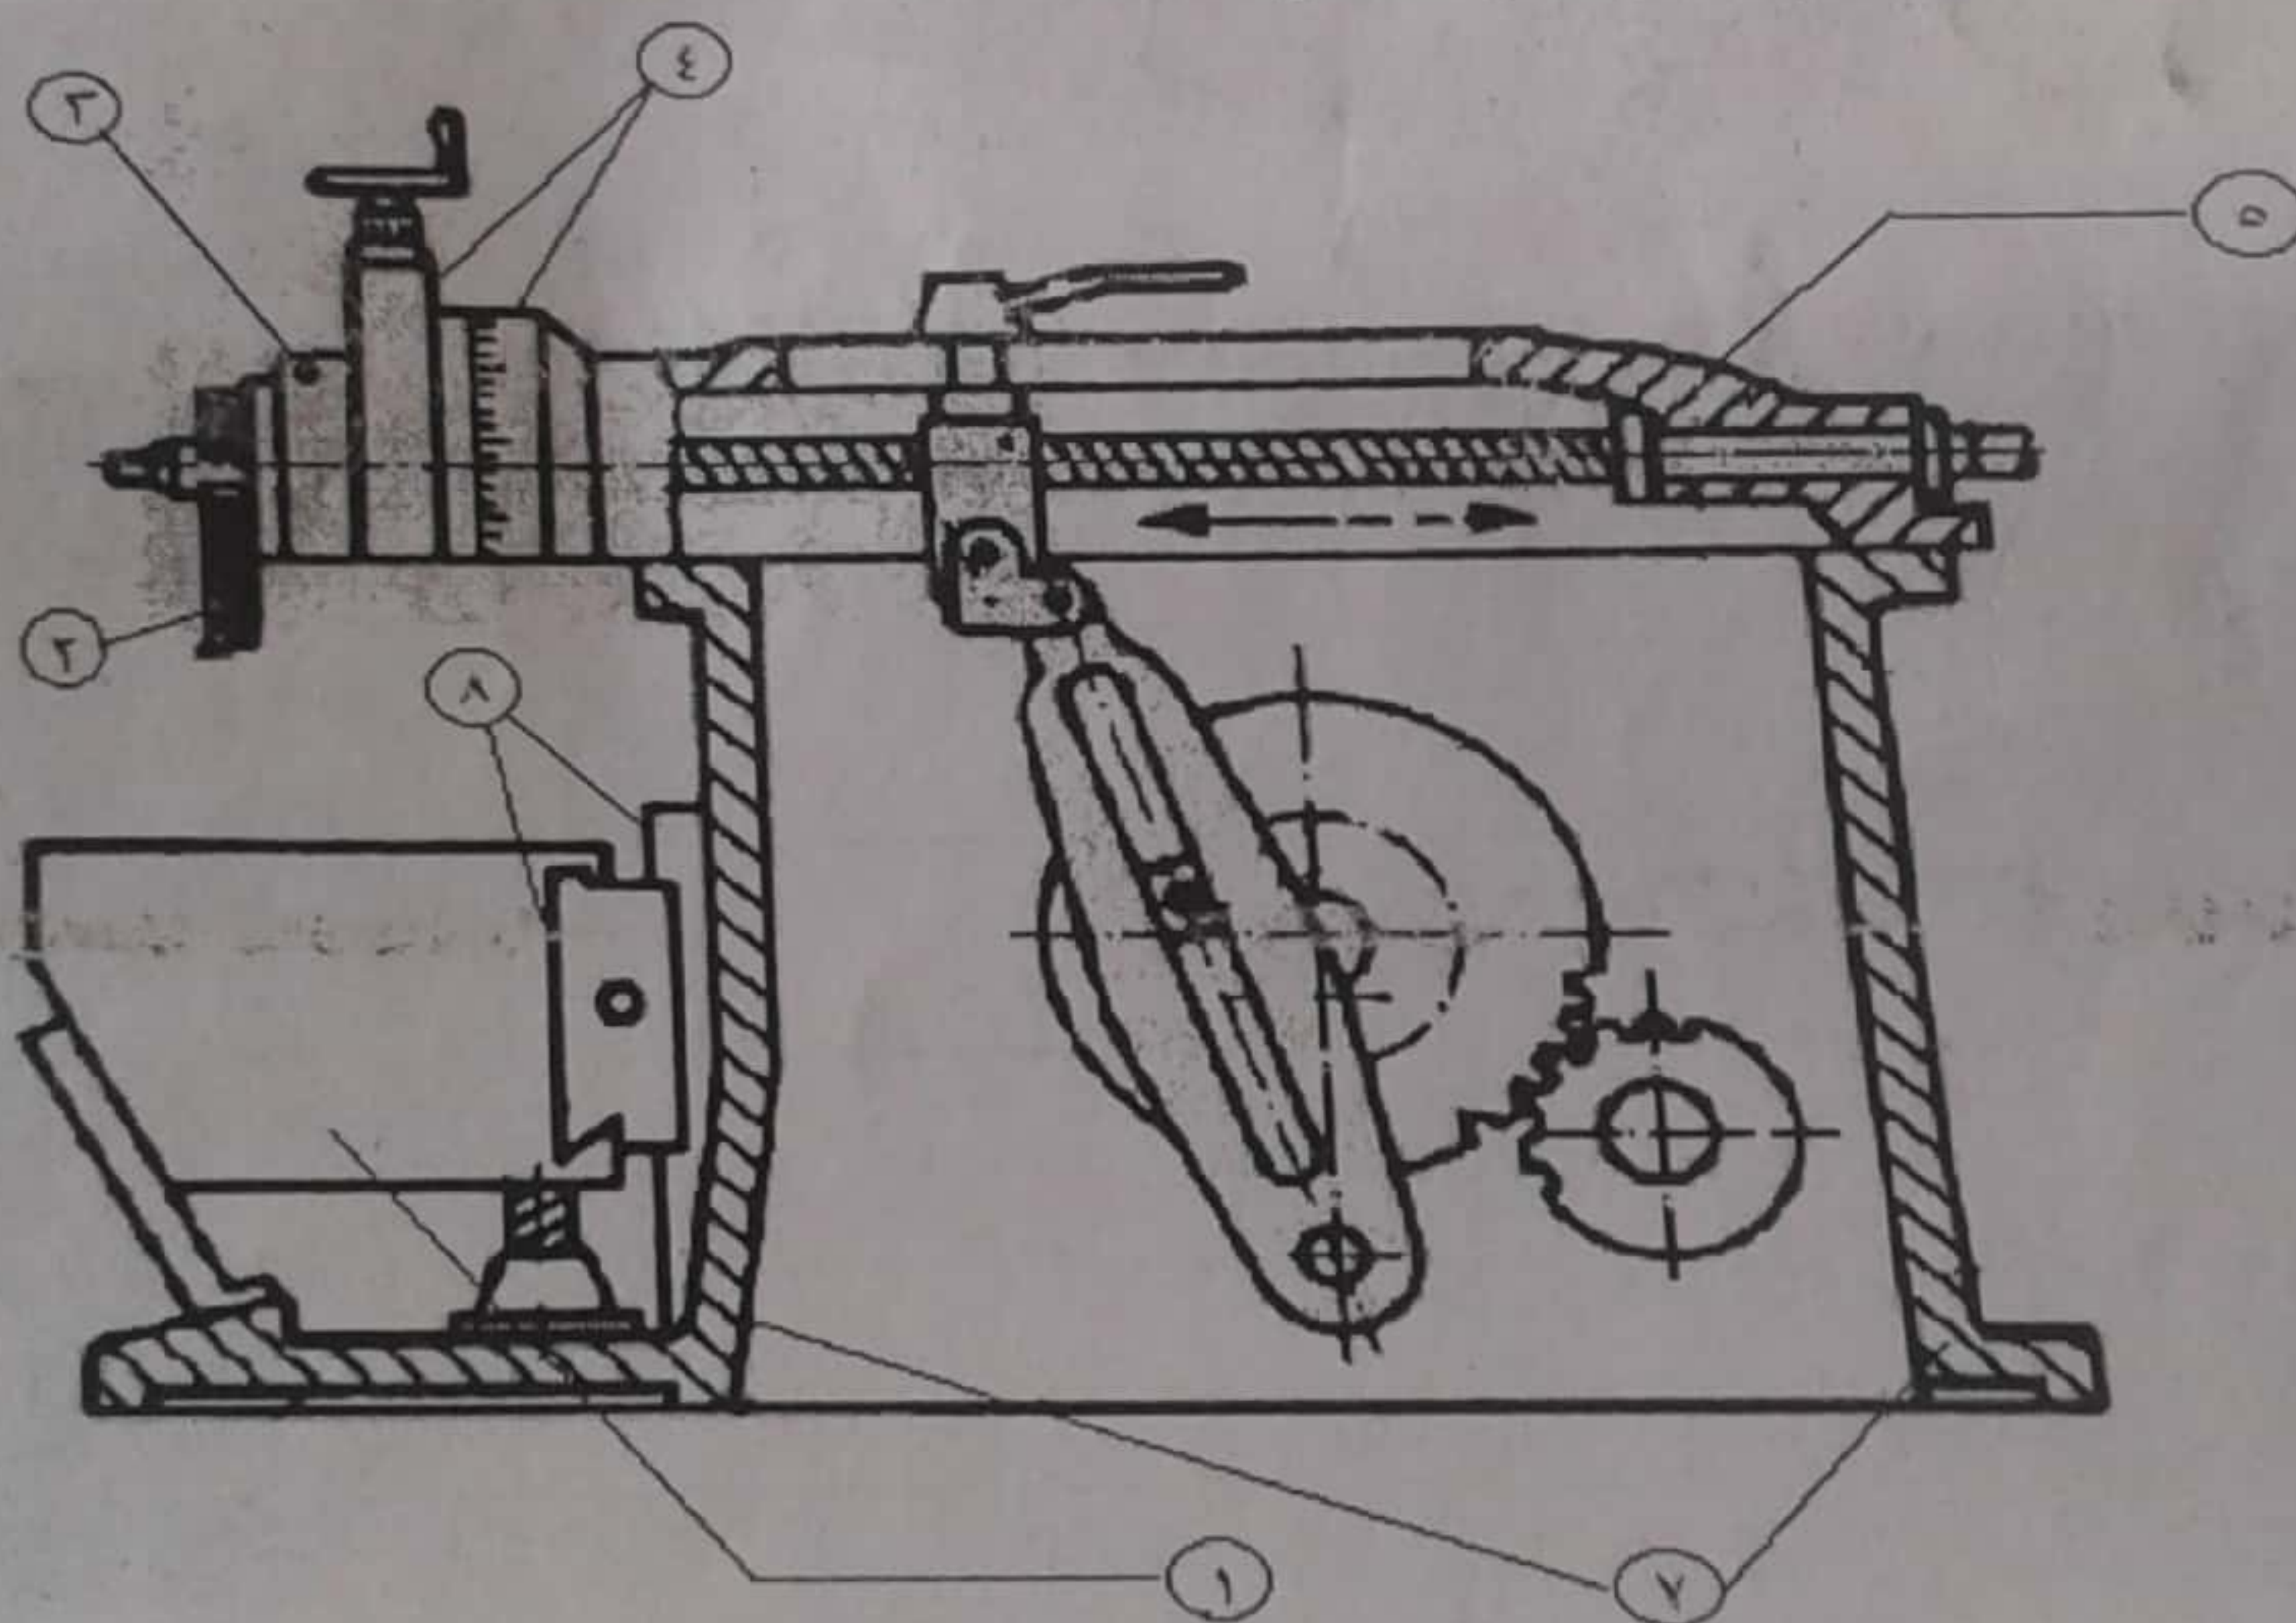

الشكل (4) الأجزاء الرئيسية للمقشطة النطاحة

المهارات التي يمكن القيام بها على المقشطة النطاحة :

تناسب المقشطة النطاحة التشغيل بإزالة الرايش للسطوح المستوية بواسطة قلم القشط

حيث يمكن انتاج المشغولات ذات الأشكال الرباعية المتوازية والأشكال المدببة وفتح المجاري بكافة أنواعها.

ويمكن تصنيف المهارات التي يمكن القيام بها وفق التالي :


١- تسوية السطوح المستوية

٢- فتح المجاري


٣- تسوية السطوح المائلة

٤- انتاج اسطح مقوسة بواسطة أقلام التشكيل


٥- تشغيل الجريدة المسننة

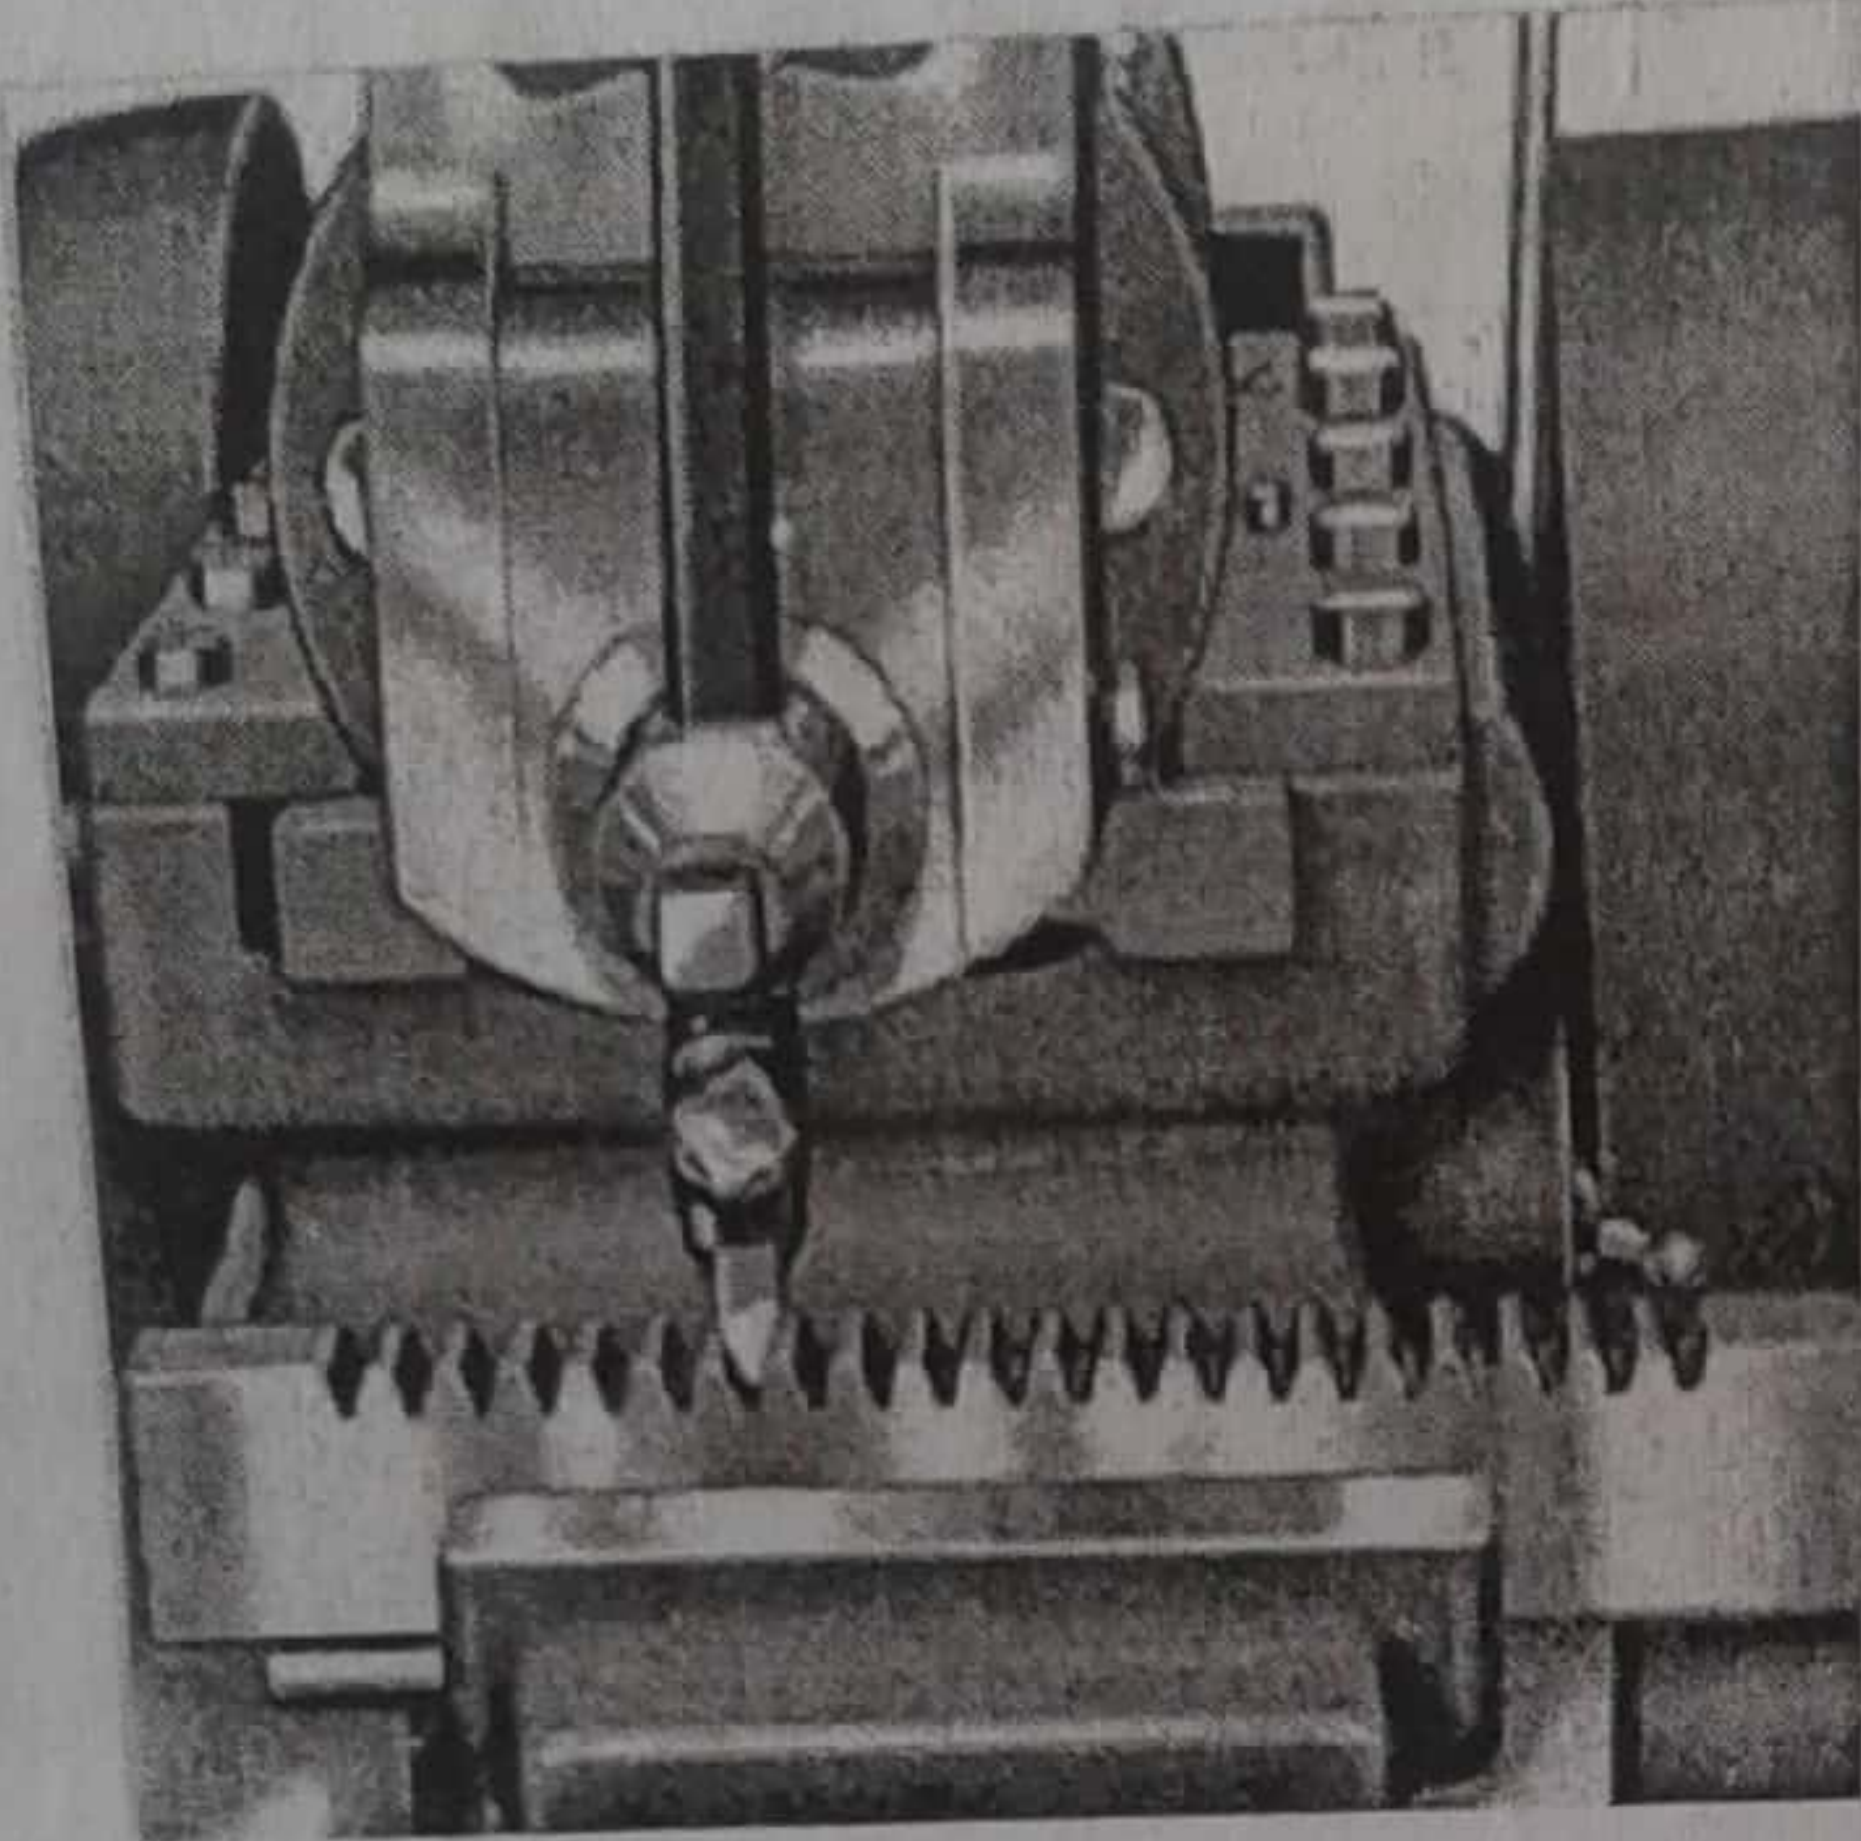


(b) تشغيل جريدة مسننة

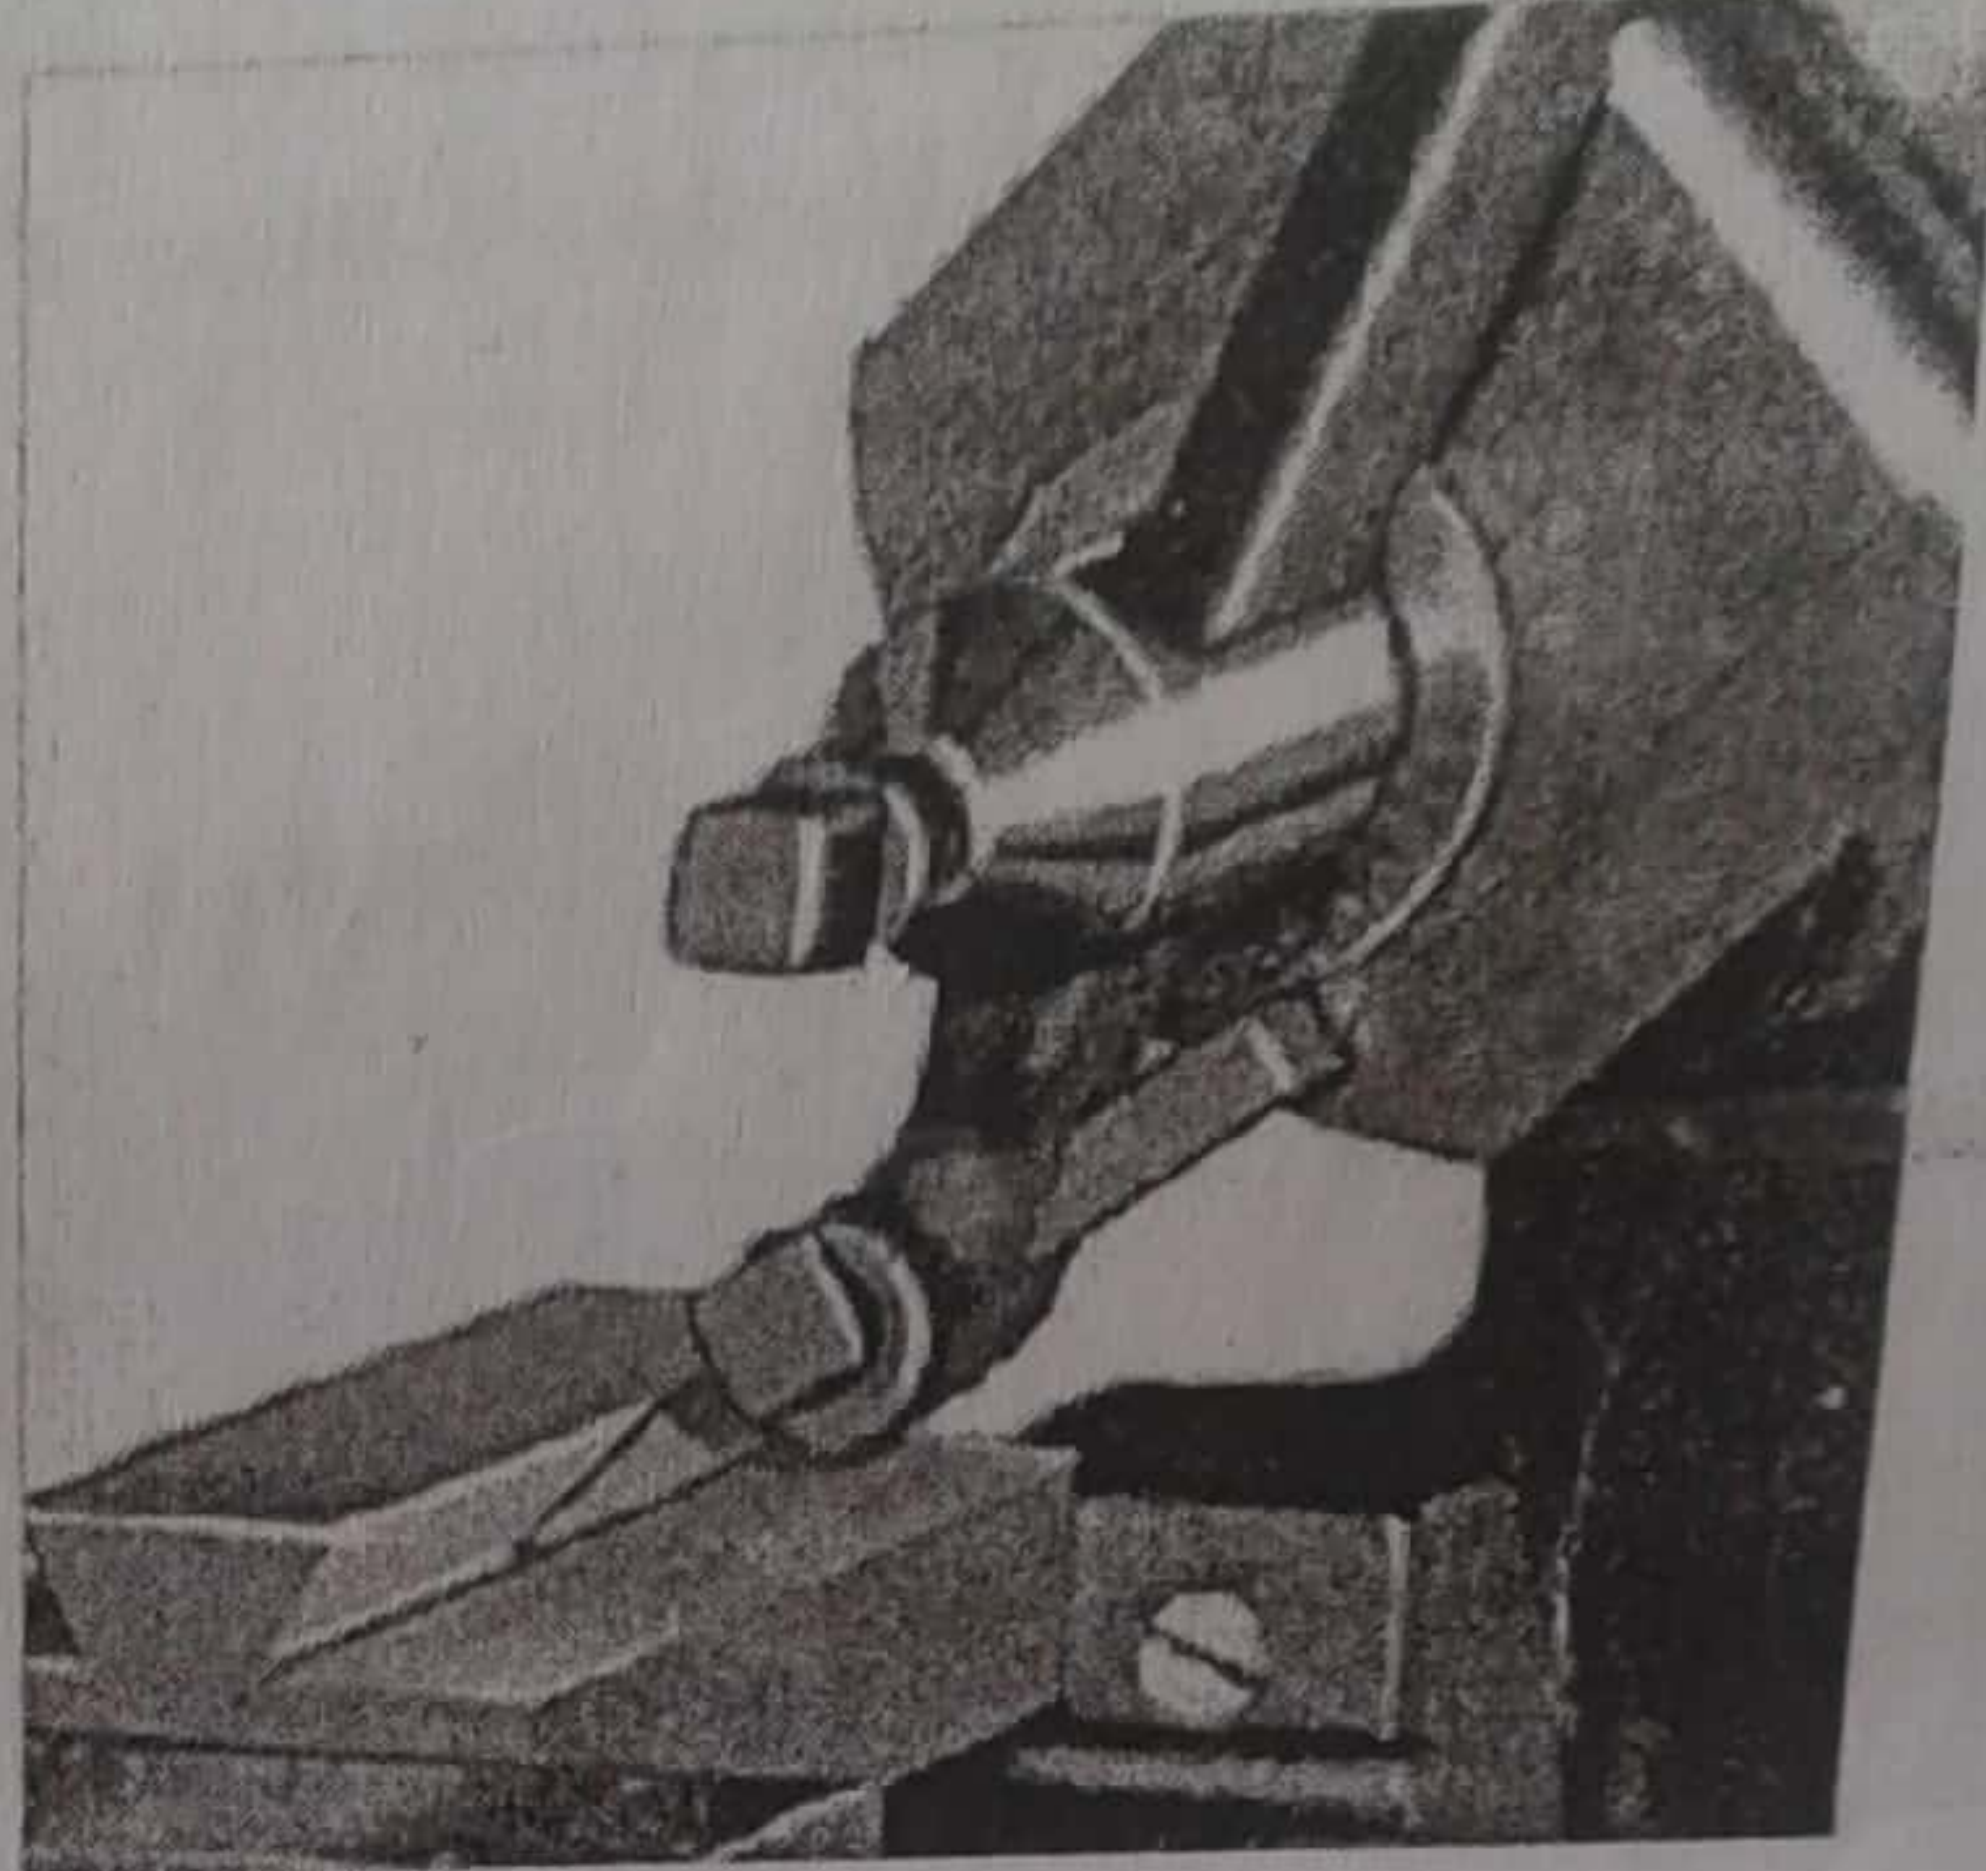

(a) فتح مجرى مائل

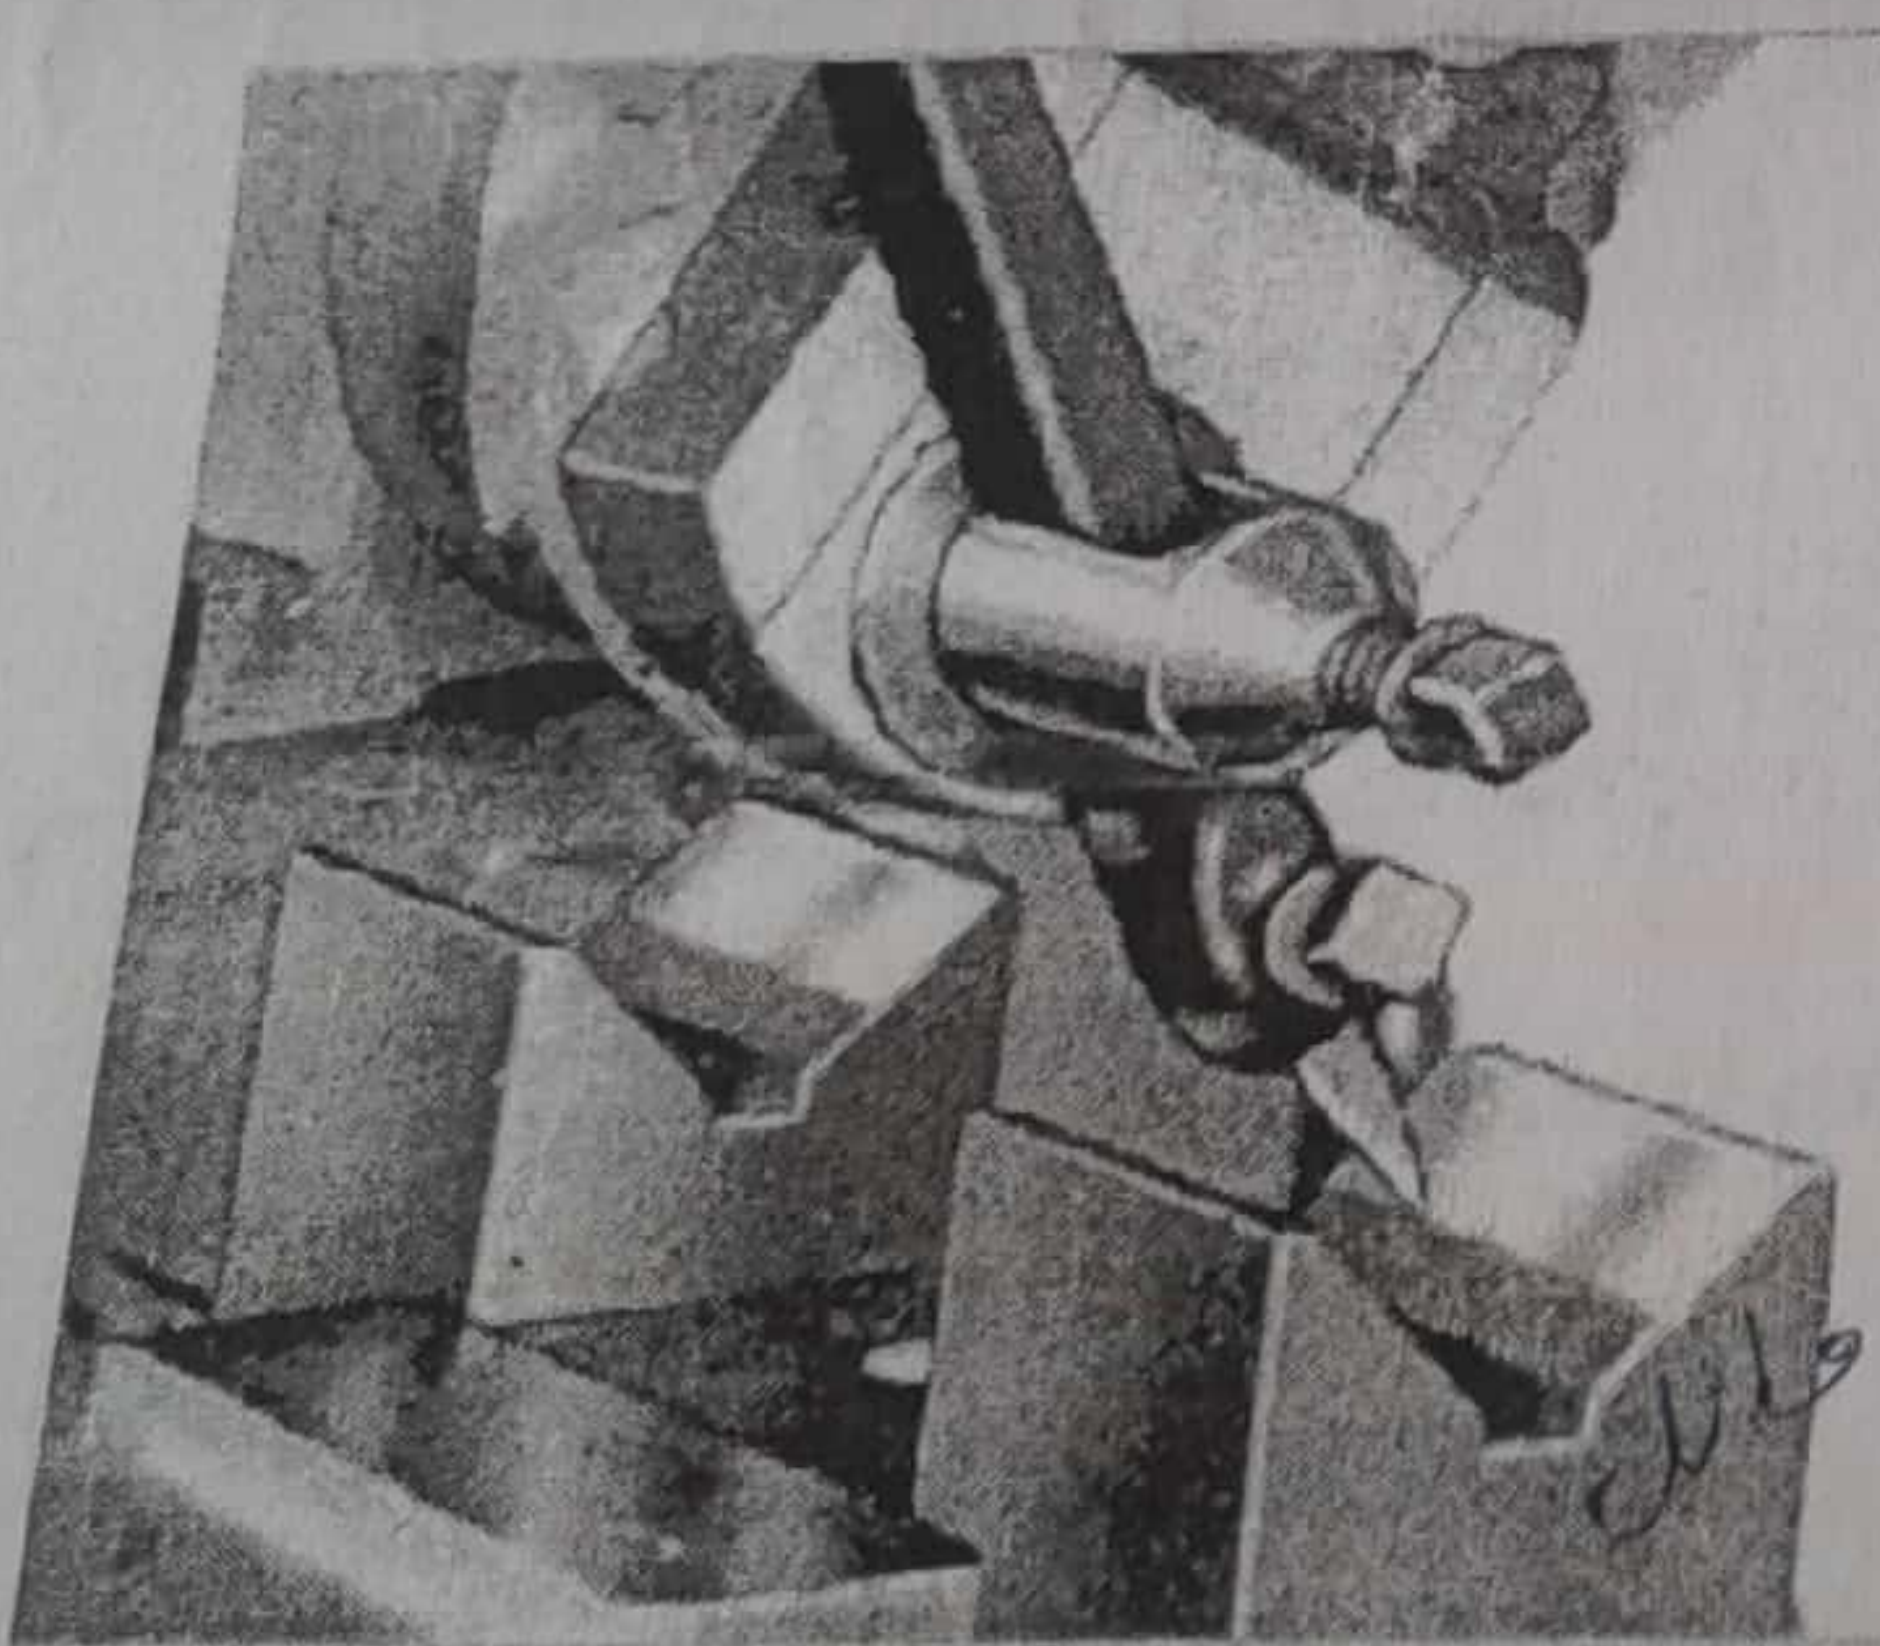

(d) تشغيل سطوح مائلة

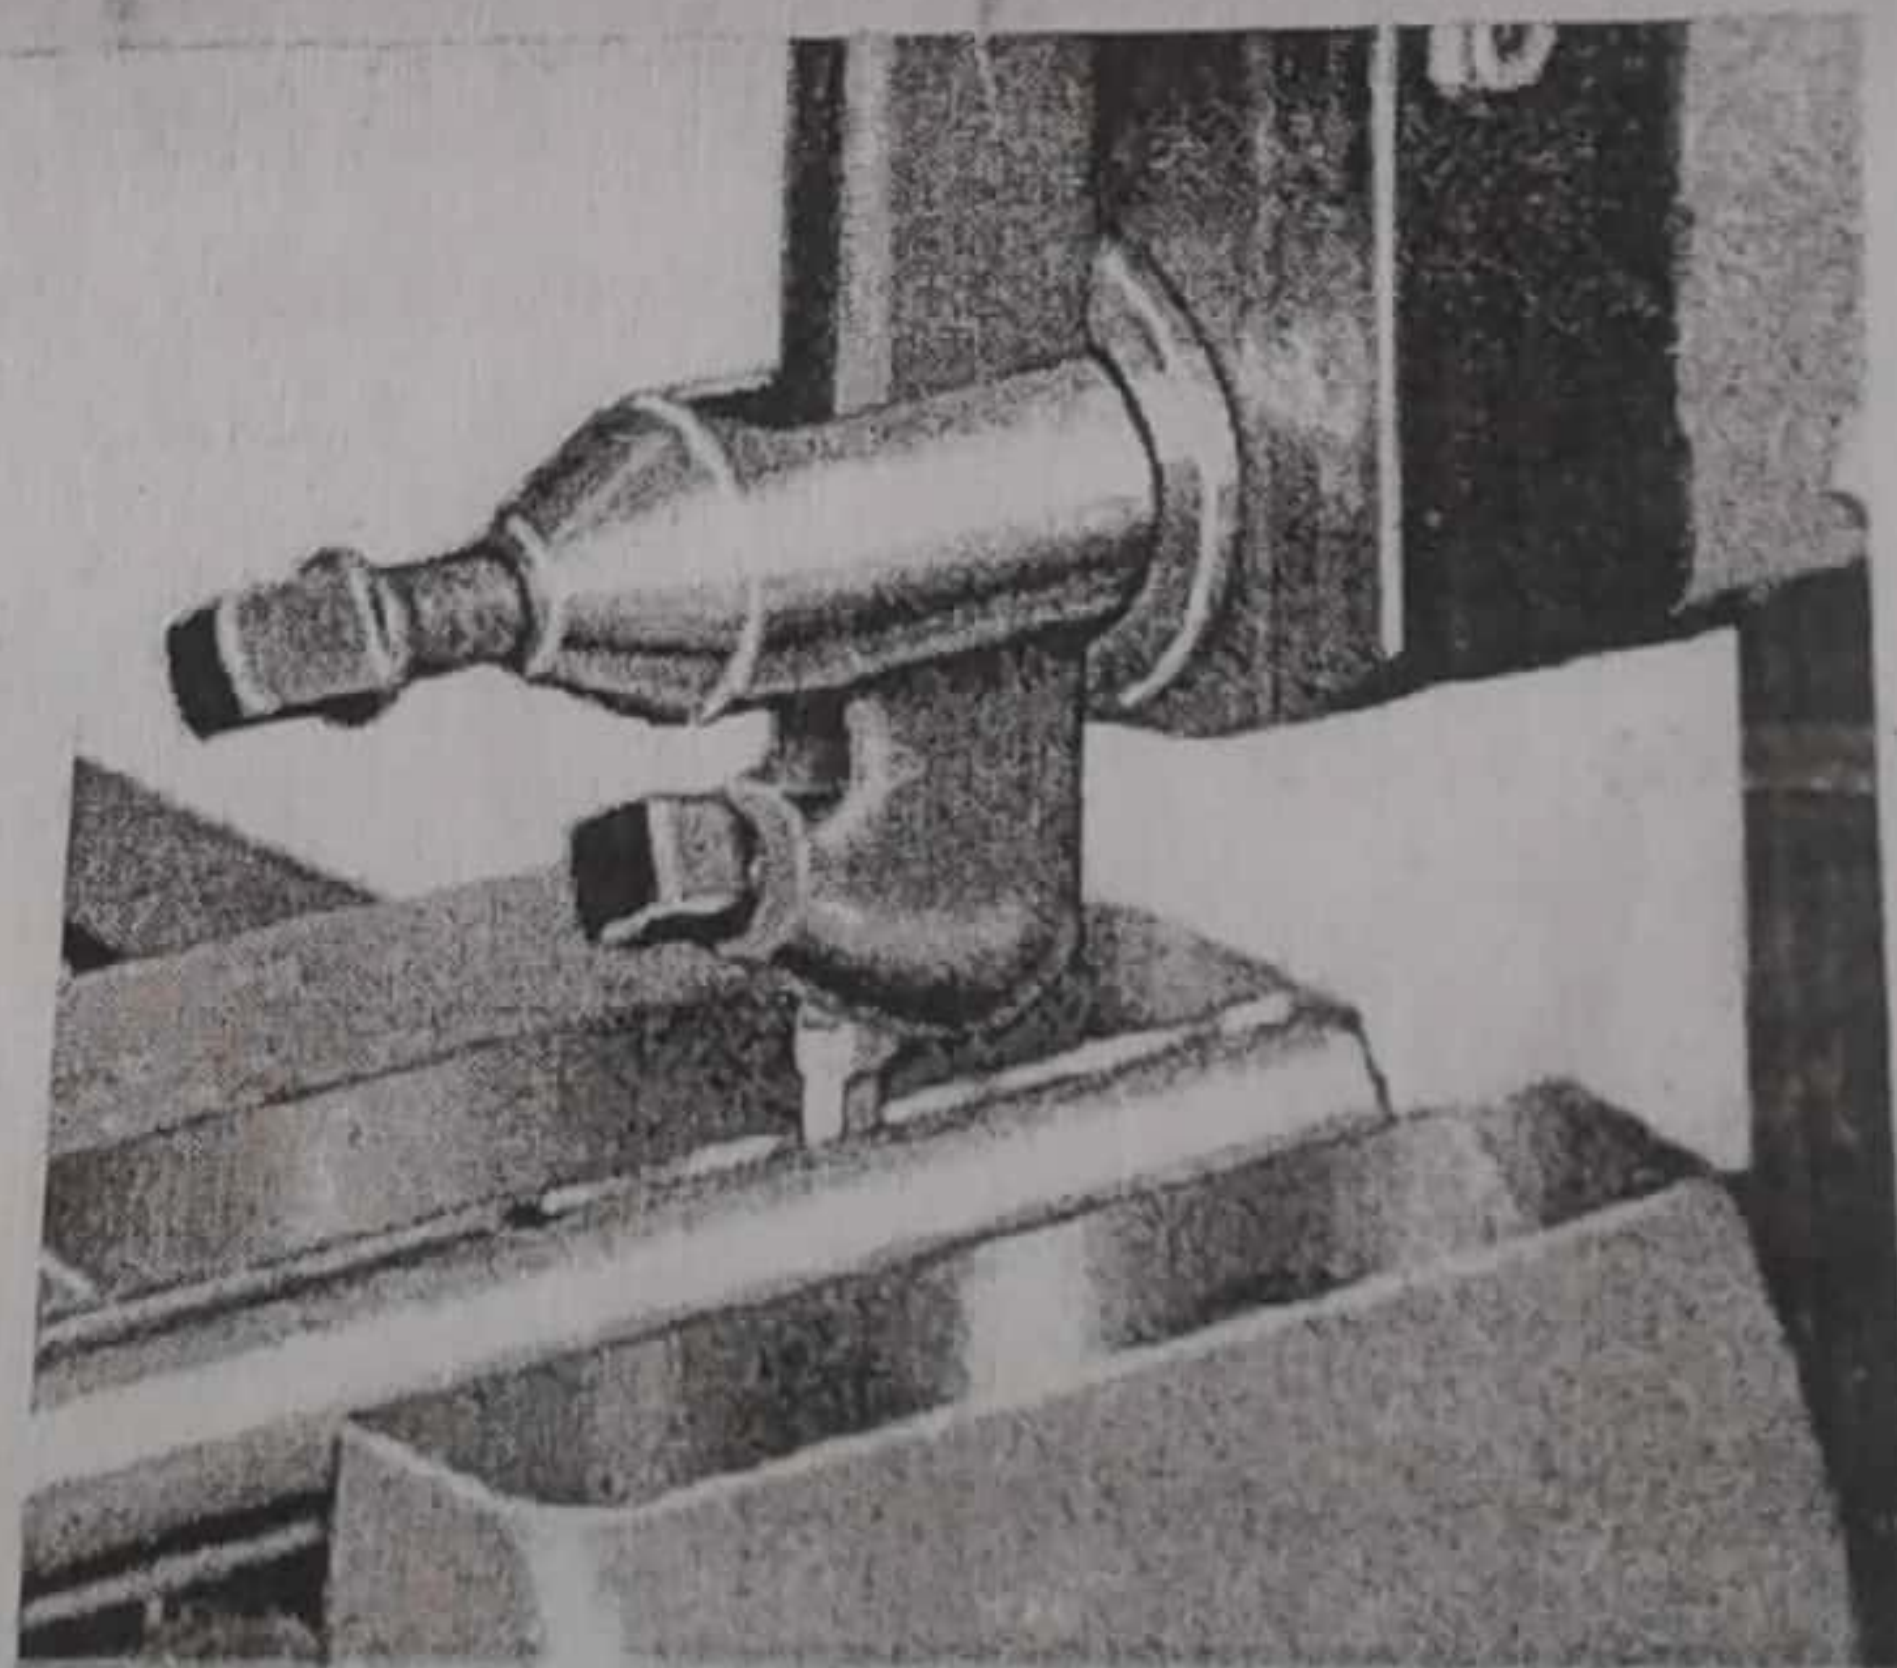

(c) فتح مجرى

الشكل (٥) العمليات الرئيسية على المقشطة

أدوات القطع المستخدمة في عملية القشط :

١. أقلام القشط المستقيمة :


وهي أقلام ذات جسم مستقيم وتستخدم لأعمال التسوية السطحية.

٢. قلم قشط عريض :

يفضل استخدامه في عمليات التنعيم كونه يعتمد على قشط طبقة من الرايش بعمق قليل وتغذية كبيرة.

٣. قلم الفصل :

يستخدم من أجل فصل القطعة إلى جزئين أو شكله شبه منحرف بأضلاع شاقولية مستدقة للخلف بزاوية ٢ درجة من كل جانب من أجل منع الاحتكاك بجوانب الأخدود المشغل.

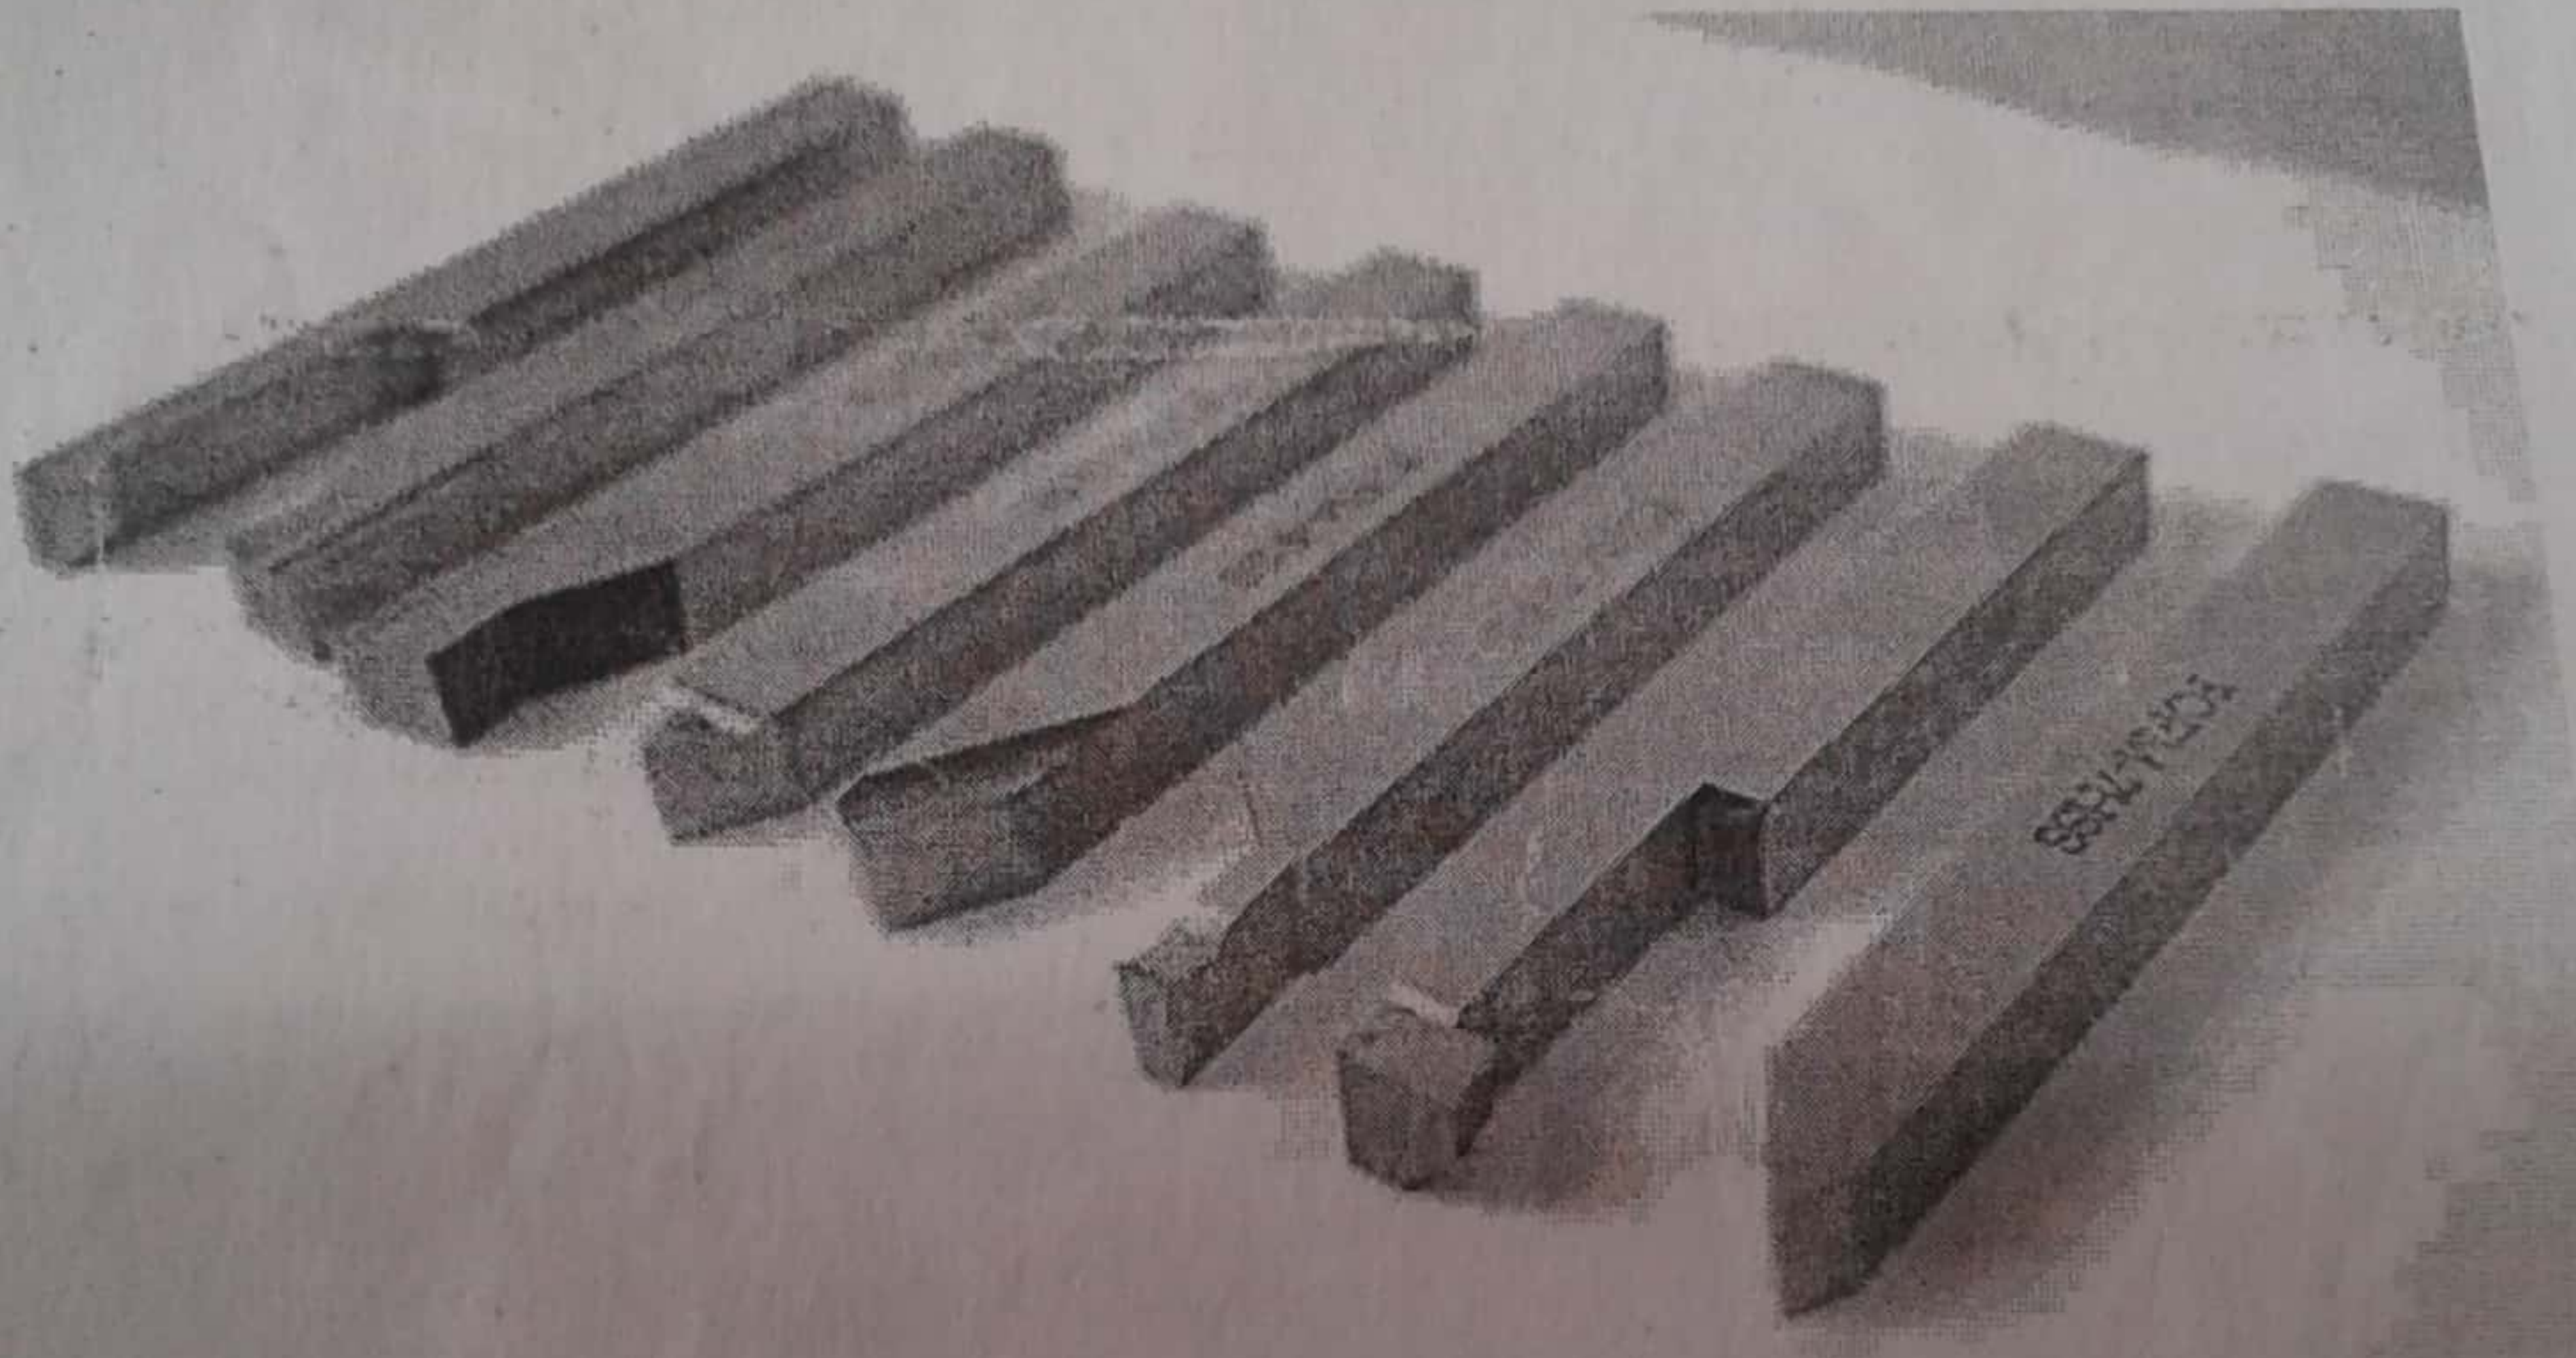

الشكل (٦) أنواع أقلام القشط

استثمار وتشغيل المقشطة النطاحة :

تحدد مكنة المقشطة النطاحة الأفقية من خلال الشوط الأفقي للتمساح والحركة الرئيسية وطاولة التثبيت القصيرة والتي تستعمل لتثبيت المشغولات الخفيفة والقصيرة وتستخدم في تصنيع الأجزاء المفردة أو الإنتاج الكمي .

حيث يتم تحريك التمساح إما ميكانيكياً أو هيدروليكياً .

أولاً : حركة التغذية يجري أداؤها بواسطة :

- طاولة تثبيت المشغولة في الاتجاه العرضي.
- حامل أداة القطع بالاتجاه العمودي .

حيث تجري عملية التغذية إما يدوياً أو آلياً عن طريق تجهيزة التغذية الآلية في الآلة .
كما يمكن تغيير ارتفاع الطاولة من خلال ضبط الارتفاع التقريبي .

ثانياً : ضبط طاولة العمل :


يمكن ضبط طاولة العمل المعدة لتثبيت القطع في وضع أفقي أو رأسي حيث يتم تثبيت المشغولات إما مباشرة أو عن طريق الملزمة المثبتة على الطاولة .
ويتم ضبط ارتفاع طاولة العمل بواسطة مرفق يدوي موجود على الجانب السفلي من طاولة العمل
ويمكن تحريك الطاولة في المستوي الأفقي إما يدوياً بواسطة ذراع موجود على يمين الطاولة أو آلياً عن طريق تجهيزة تشغيل التغذية .

ثالثاً : ضبط الراسمة المنزلقة :

يادارة عتلة الراسمة المنزلقة تتحرك الراسمة حركة رأسية إلى أعلى و أسفل ويمكن قراءة الارتفاع الواجب الضبط عليه على ورنية عتلة الراسمة المنزلقة .
ويستخدم ذراع القمط الموجود على جانب المنزلق لفرملة المنزلق بعد إجراء عملية الضبط .
إن القلاب الموجود على الراسمة والذي يثبت عليه حامل قلم القشط يستقر في شوط العمل على حامل القلابة بثبات نتيجة لتأثير قوة القطع .
أما في شوط الرجوع فترفع القلابة القلم حتى لا ينزلق الحد القاطع لقلم القشط فوق المشغولة .

استعمالات الراسمة المنزلقة :

- ضبط عمق القطع في حالة القشط الأفقي
- حركة التغذية في حالة القشط الأفقي باتجاه عمودي
- قشط السطوح المائلة

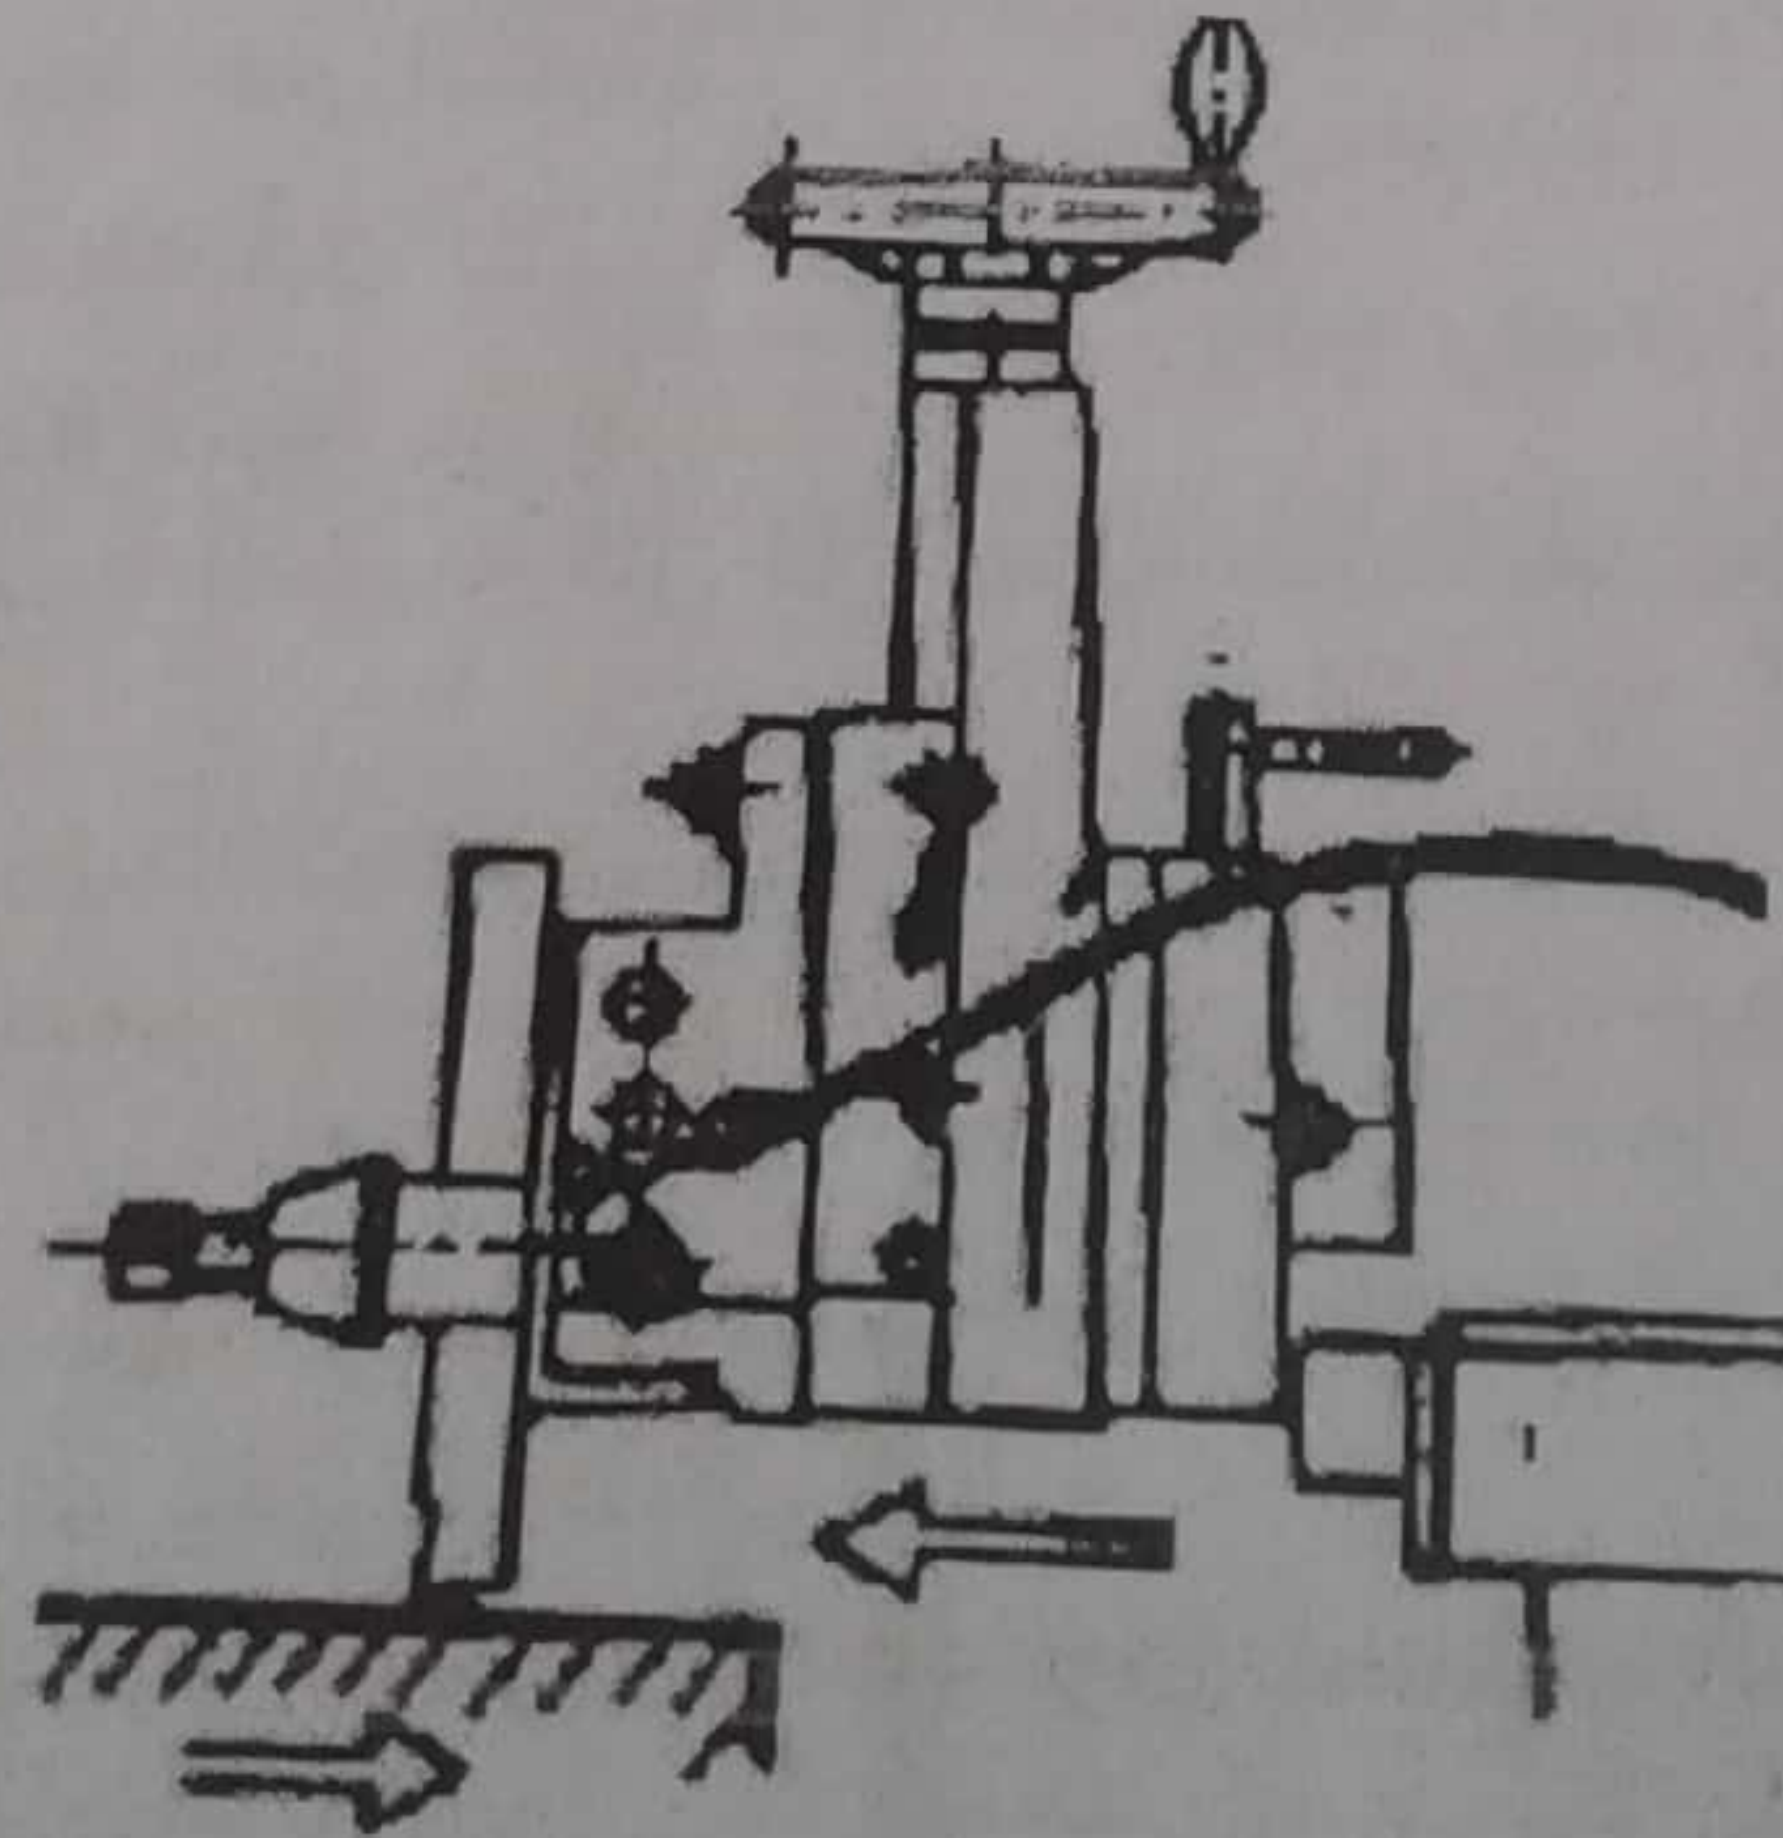

رابعاً : تثبيت عدد القشط :

يجب اتباع القواعد التالية لتثبيت قلم القشط :

١- يجب فحص حد القطع الرئيسي بالنسبة لجودة تجليخه . فإن أقلام القشط الثالمة تقطع قطعاً رديئاً وتسخن بسرعة وتنتج سطوح رديئة .

٢- يثبت قلم القشط بحيث يبرز رأس القلم بمقدار صغير فقط خارج القلابة لأن البروز الكبير لرأس قلم المقشطة تأثيراً نابضياً على رأس قلم المقشطة .

٣- يثبت قلم القشط بحيث تكون ساقه عمودية على سطح المشغولة .

٤- لتثبيت قلم القشط في حامل الأقلام . لا يستخدم إلا الذراع المخصص لذلك يحظر تماماً الاستعانة بطرقات المطرقة لتثبيت القلم فإن الربط بقوة اليد يكفي تماماً .

خامساً : ضبط منزلة المقشطة :

يجب تثبيت الملزمة بحيث يستطيع الفك المتحرك تلقي الصدمات وغالباً تكون الملزمة المستخدمة في المقشطة أكثر متانة من تلك المستعملة في عملية التفريز .

تثبت الملزمة على سطح الطاولة بواسطة لوالب تثبيت توضع في مجاري حرف T بطاولة المقشطة

بحيث يكون مقاس وشكل رؤوس التثبيت متلائم مع مقاس وشكل المجاري حرف T .

يوجد نوعان من لوالب التثبيت الأول يكون برغي رأسه حرف T والنوع الثاني جاويط مع صامولة حرف T .

قواعد العمل لتثبيت المشغولة في الملزمة :

١- يجب فحص أبعاد المشغولة قبل التثبيت في الملزمة

٢- يفضل أن تكون المشغولة خالية من الزوائد

٣- يجب تنظيف سطح التثبيت للملزمة قبل كل عملية تثبيت باستخدام فرشاة حتى تزول بقايا الرايش .

٤- يجب تثبيت المشغولة بحيث تكون في وضع متوسط بين الفكين قدر الإمكان .

٥- يجب تثبيت المشغولة بأعمق قدر ممكن بين الفكين . بحيث يبرز الجزء اللازم لعملية التشغيل .

٦- يفضل تثبيت السطح المستوي والتنظيف على الفك الثابت .

٧- طريقة التثبيت الصحيحة تتم وفق الخطوات التالية :

١- توضع السنادات المتوازية (التسميكات) فوق المجاري الدليلية .

٢- توضع المشغولة فوق السنادات .

٣- يغلق فك الملزمة بواسطة الذراع وبالقوة العضلية فقط .

- ٤- يطرق على المشغولة بواسطة المطرقة المطاط لتثبيتها فوق السنادات .
٥- تصبح القطعة تامة الإستقرار عندما يكون دفع السنادات المتوازية باليد غير ممكن .

سادساً : ضبط طول الشوط للتمساح :

يجب أن يكون طول الشوط (L) كافياً تماماً لأن يتحرك قلم القشط على طول السطح المراد تشغيله من المشغولة مع خلوص البداية و خلوص النهاية .

ونظراً لرفع قلم القشط أثناء شوط الرجوع فيلزم وجود خلوص البداية (L3) حتى يتاح للقلم الوقت الكافي كي يسقط في وضع بداية الشوط بحيث يستطيع أن يندفع في سطح المشغولة من بدايته عند كل بداية لشوط جديد.

كما يلزم وجود خلوص النهاية (L2) حتى يتاح للقلم الوقت الكافي كي يرتفع قبل أن يعاود الحركة على سطح المشغولة في شوط الرجوع .

كما يجب الإبقاء على خلوصي البداية والنهاية قصيرين بقدر الإمكان حتى لايزداد طول الشوط زيادة غير ضرورية .

يكون طول الشوط هو $L = l_1 + l_2 + l_3$

بشكل عام نختار القيم التالية :

$$l_2 = 5 - 10 \text{ mm} \quad l_3 = 15 - 20 \text{ mm}$$


خطوات العمل لضبط طول الشوط :

- ١- تثبيت المشغولة في وضع متوسط على الملزمة.
- ٢- يضبط كل من طاولة العمل وقلم القشط على ارتفاع التشغيل بحيث يرتفع الحد القاطع ملليمترات قليلة عن سطح التشغيل .
- ٣- تفك صامولة الزنق للشوط ويضبط الطول الجديد للشوط ثم يعاد إحكام صامولة الزنق.
- ٤- يختبر طول الشوط بالإدارة اليدوية لحركة شوط واحد.
- ٥- يصحح طول الشوط إذا استدعى الأمر ذلك.

قواعد السلامة عند العمل على المقشطة:

١. عدم ملازمة الرأس الحامل للأداة أثناء العمل
٢. تثبيت المشغولة بشكل جيد.
٣. عدم تنظيف أداة القطع وابعاد الرايش أثناء عمل الآلة.
٤. يجب تشحيم وتزييت منزلقات الآلة بشكل دوري.
٥. يجب عدم إيقاف الآلة وأداة القطع داخل المشغولة.
٦. ارتداء الملابس الواقية وحذاء السلامة والنظارات الواقية و عدم ارتداء الملابس الفضفاضة.
٧. عدم تغير سرعة القطع أو التغذية أثناء عملية القشط
٨. فحص القلابة يدوياً للتأكد من عملها قبل البدء بعملية القشط

تجربة ٢/١
التسوية اليدوية
(عملية البرادة)

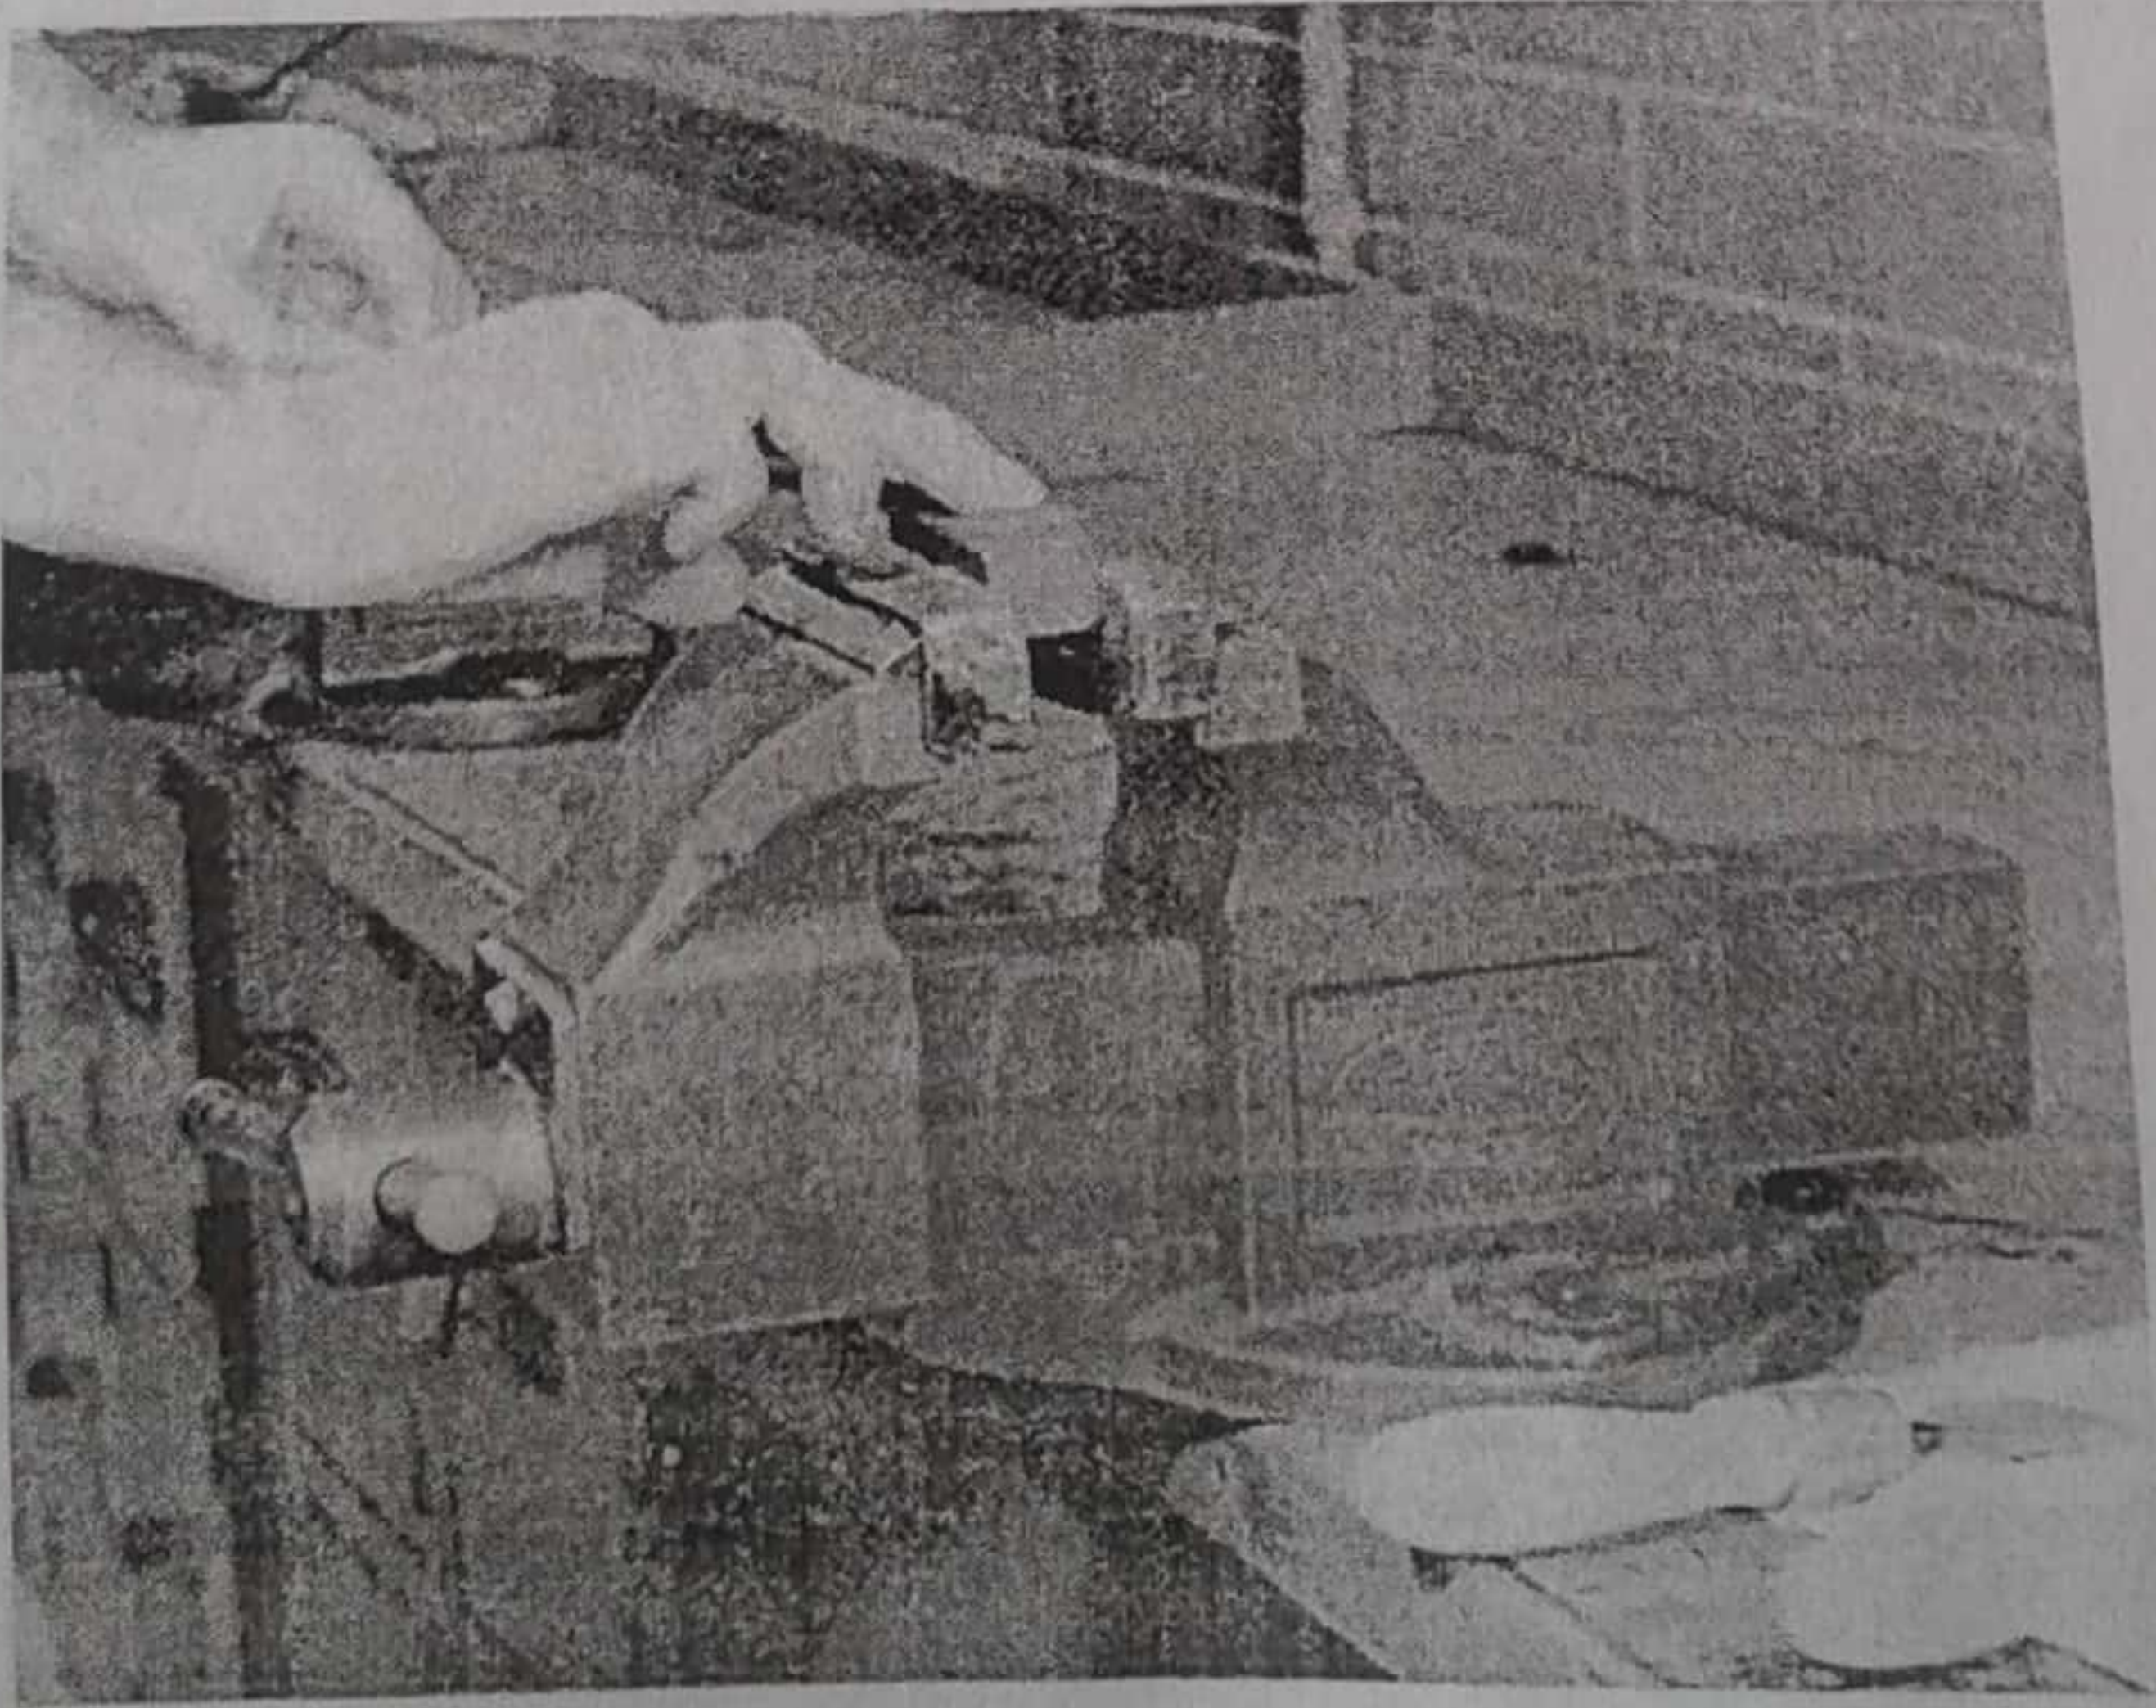

قسم : التصنيع الميكانيكي

الهدف من التمرين :

بعد الانتهاء من هذا التمرين سيكون الطالب قادرا على :


- التعرف على مختلف أنواع المبراد وكيفية استعمالها .
- التعرف على الاحتياطات الواجب مراعاتها في ورشة التسوية اليدوية .
- التعرف على مختلف المهارات الأساسية لعملية البرادة اليدوية .

تعريف عملية البرادة :

هي عملية قطع لإزالة طبقة من المعدن عن طريق ازاحة قطع صغيره بواسطة (اسنان) حدود قطع صغيرة على

شكل الازميل، تكون متراصة بجانب بعضها البعض على سطح اداة البرادة (المبرد)

اذ يعمل عدد كبير من اسنان المبرد في الوقت نفسه وتتم البرادة بالمبارد اليدوية او المبارد الالية.

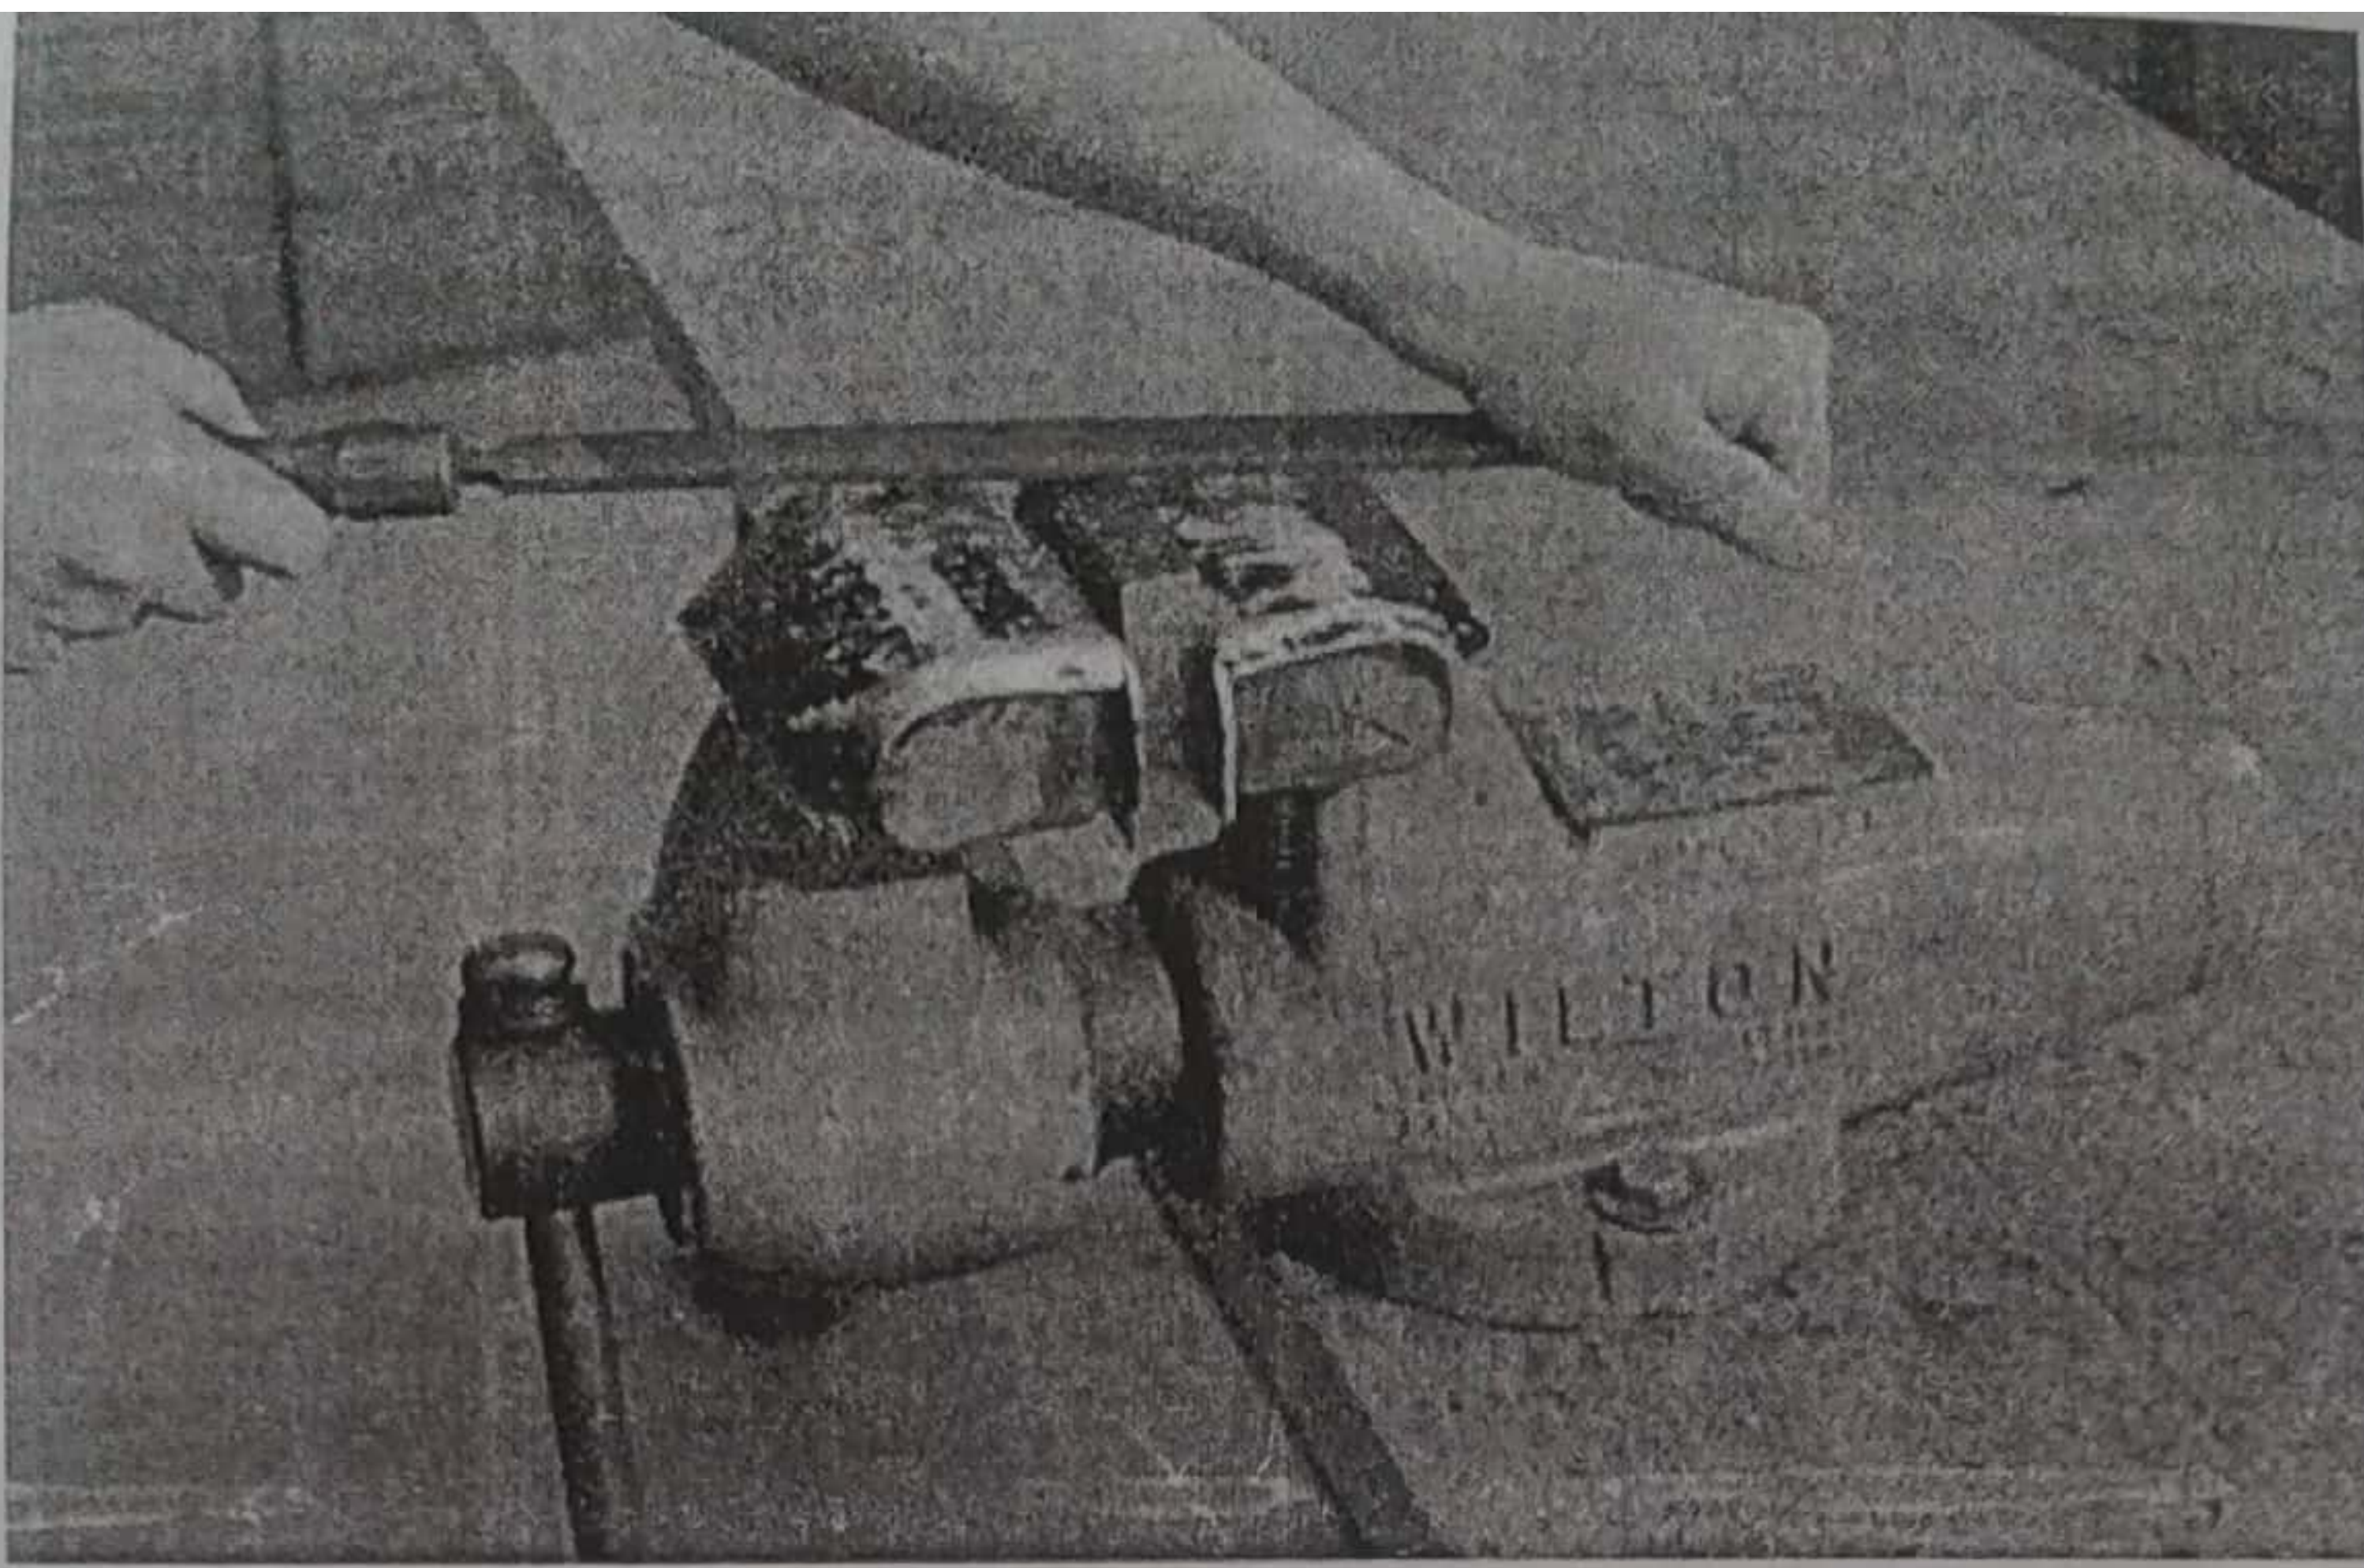


الشكل (١) عملية البرادة اليدوية

مبدأ العمل

تتم عملية البرادة بواسطة حركة ترددية وفق التالي :

- ١- حركة القطع : يتم القطع في البرادة من جراء الضغط على المبرد عموديا على سطح قطعة العمل والضغط على المبرد الى الامام كما هو موضح بالشكل (٢) ومن جراء هذا الضغط تغلغل الاسنان في مادة العمل وبسبب الضغط الى الامام تحرك الاسنان المغروسة في المعدن فتزيل معها الرايش

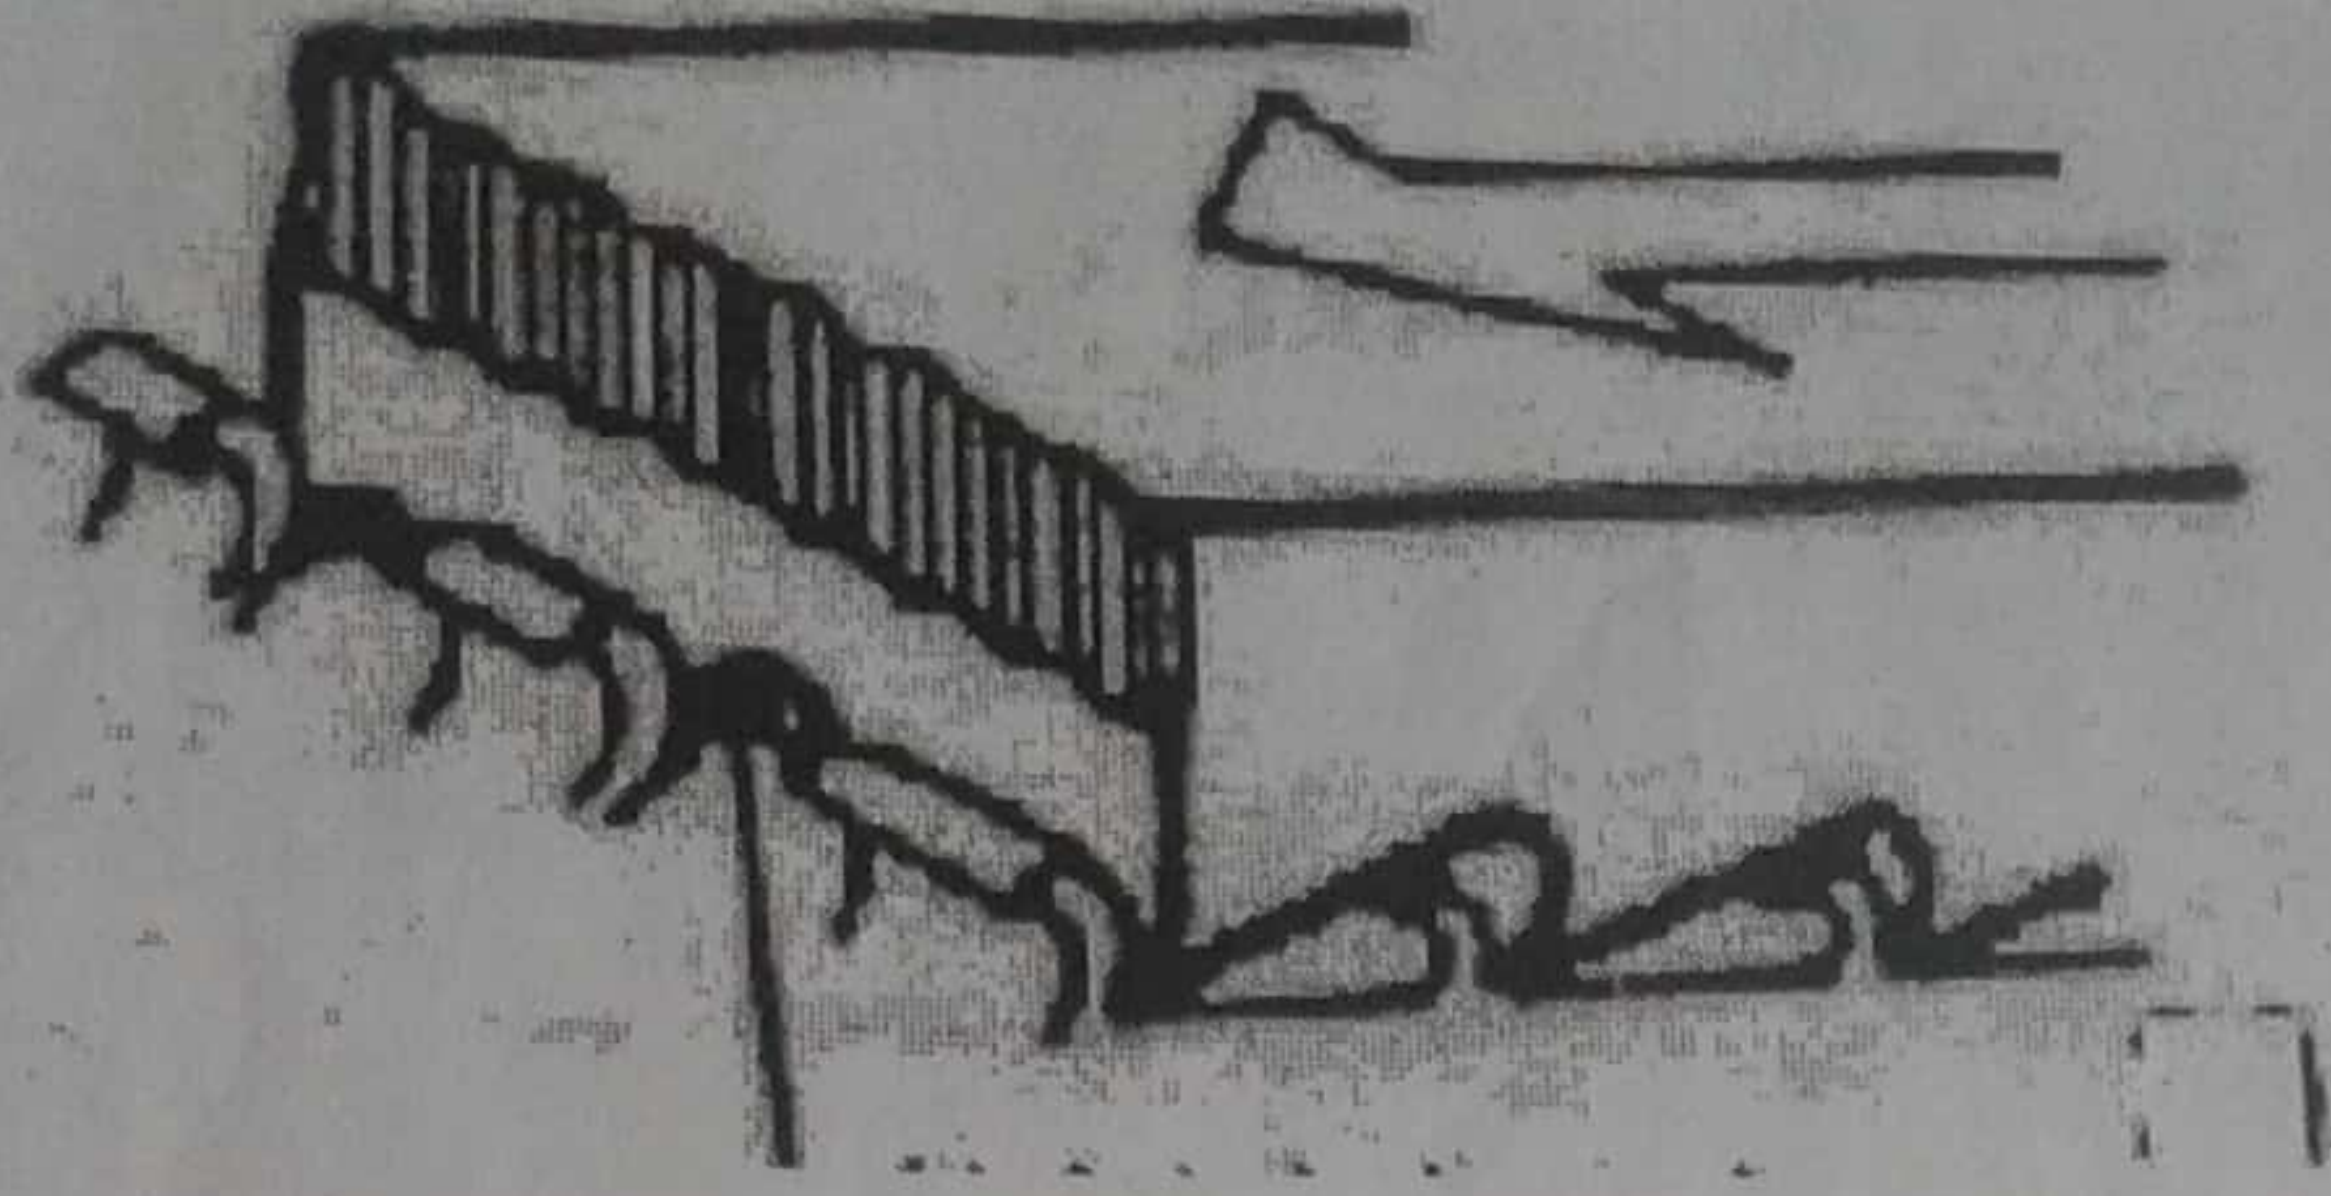


الشكل (٢) حركة القطع في عملية البرادة

٢- حركة الرجوع: يُزال الضغط العمودي على المبرد ويُسحب المبرد إلى الخلف وتكون حركة القطع دائماً باتجاه المحور الطولي للمبرد لتحاشي تكوين الشقوق (الحزون).

المبرد اليدوي

المبرد اليدوي قضيب ذو شكل وطول محددين وله أسنان متراصة على سطحه ويصنع المبرد اليدوي من الفولاذ عالي الكربون (فولاذ العدد) أما ذيل المبرد فيركب في مقبض خشبي (أو بلاستيكي)

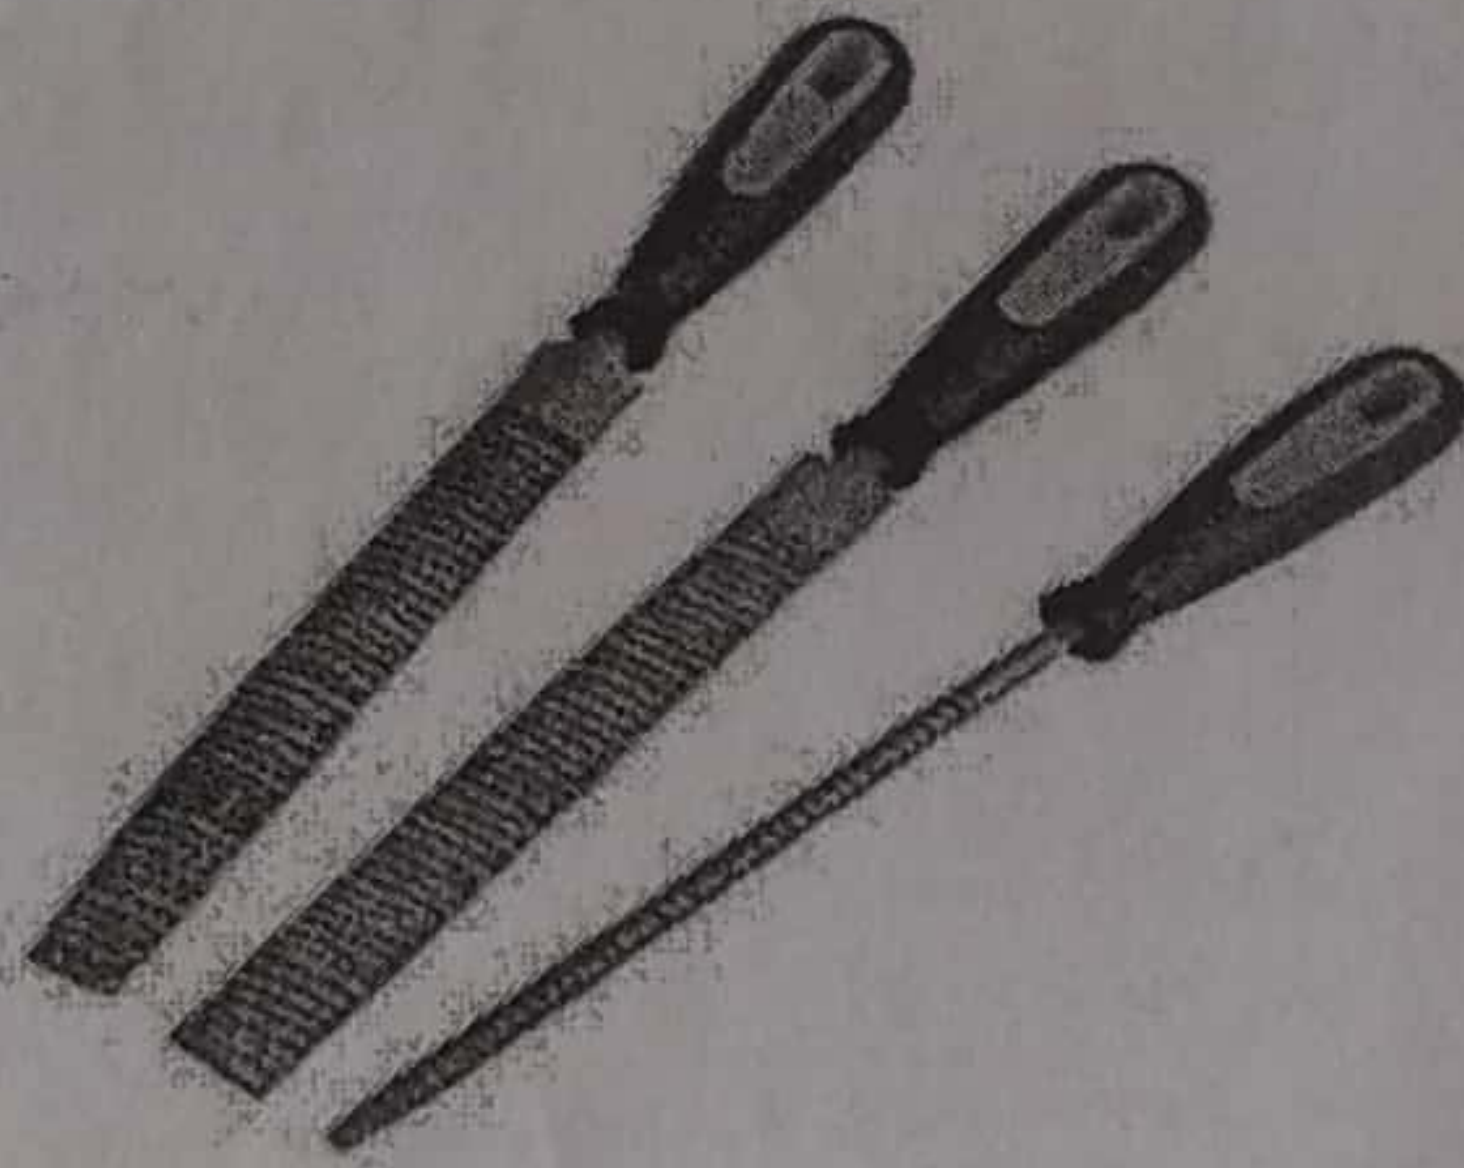

الشكل (٣) مبرد يدوية

تصنيف المبرد اليدوية

قسم : التصنيع الميكانيكي

تصنع المبراد بأشكال وأنواع كثيرة ومقاسات مختلفة لتناسب عملية التشغيل المطلوبة من حيث شكل السطح المراد

برده ودرجة صلابته ودرجة النعومة المطلوبة.

سؤال

تأخذ مواصفات المبرد كالاتي:

١. طول المبرد.

٢. شكل القطع.

٣. نوع الأسنان.

٤. عدد الأسنان في وحدة الطول.

يمكن تصنيف المبراد اليدوية بطرق عدة بحسب


١- شكل الاسنان

وتوفر بالأشكال الآتية:


أ- الاسنان المطروقة وتشمل:

- أحادي (مفرد) التحزير ويستخدم لمواد العمل الطرية/ كما في الشكل (٥)

- مزدوج التحزير ويستخدم لمواد العمل الصلبة كما في الشكل (٤)

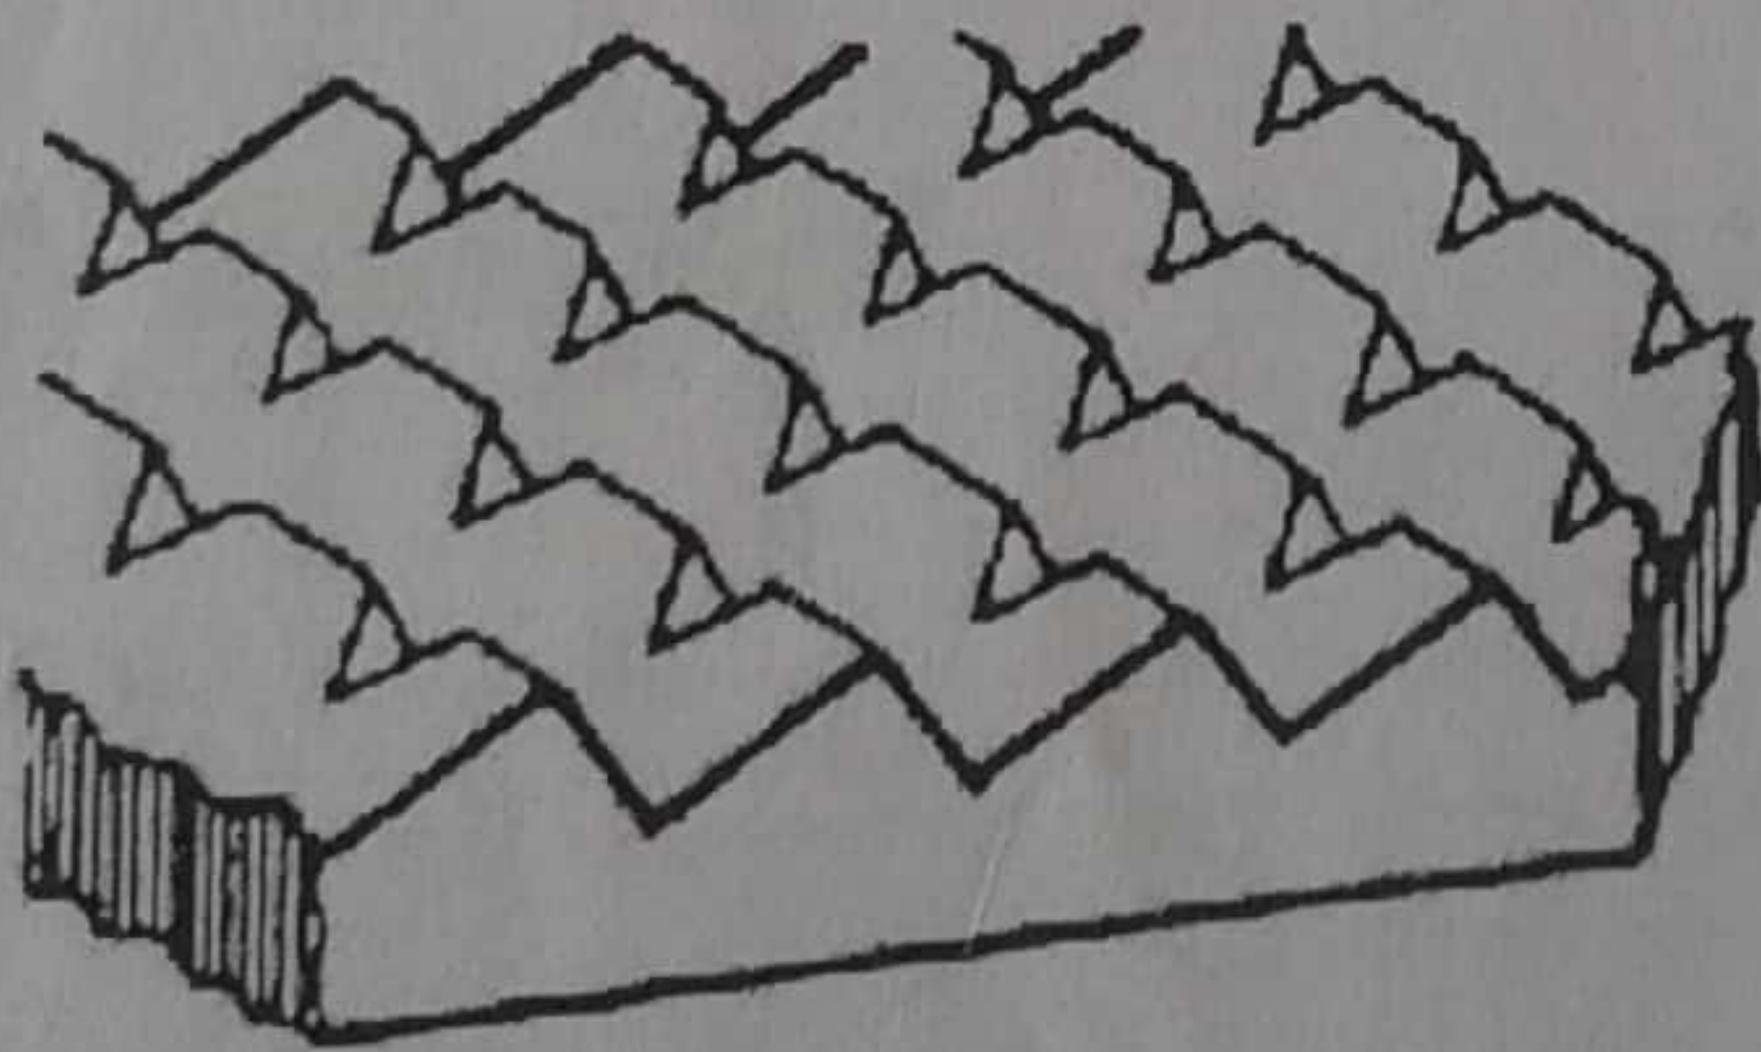

الشكل (٥) أحادي التحزير

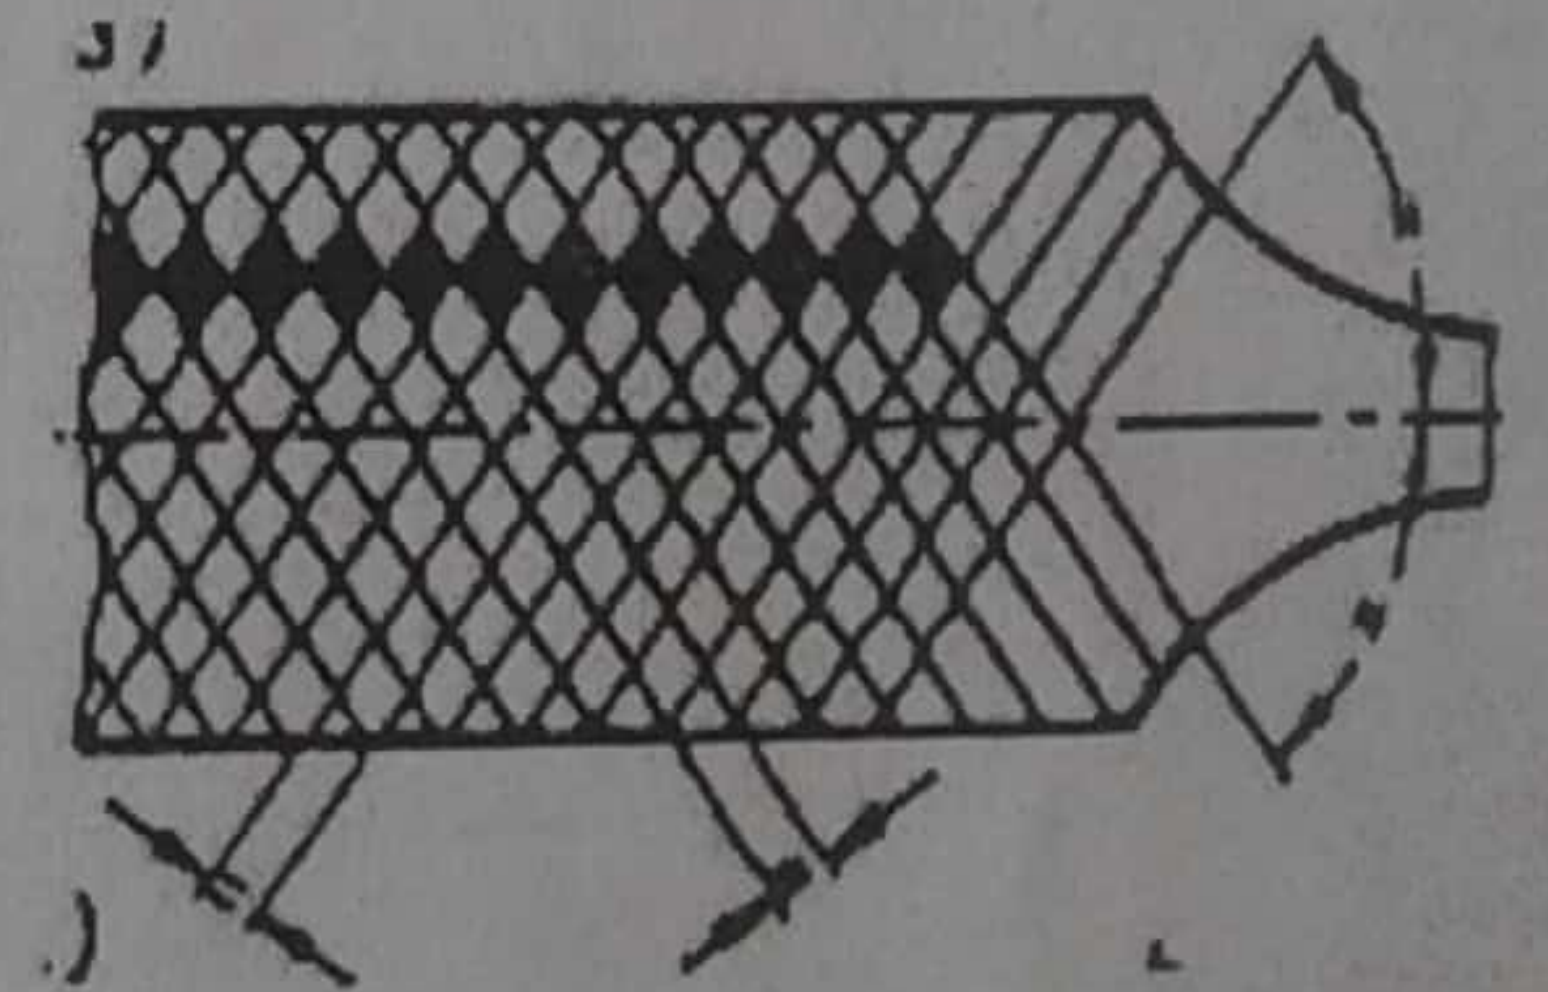


الشكل (٤) مزدوج التحزير

ب- الاسنان المفروزة:


وتشمل:

١- الاسنان المقوسة: وهي ذات خدوش لتكسير الرايش وتستعمل لبرادة الألمنيوم

٢- الاسنان المائلة: وهي ذات خدوش لتكسير الرايش وتستعمل لبرادة اللدائن البلاستيكية

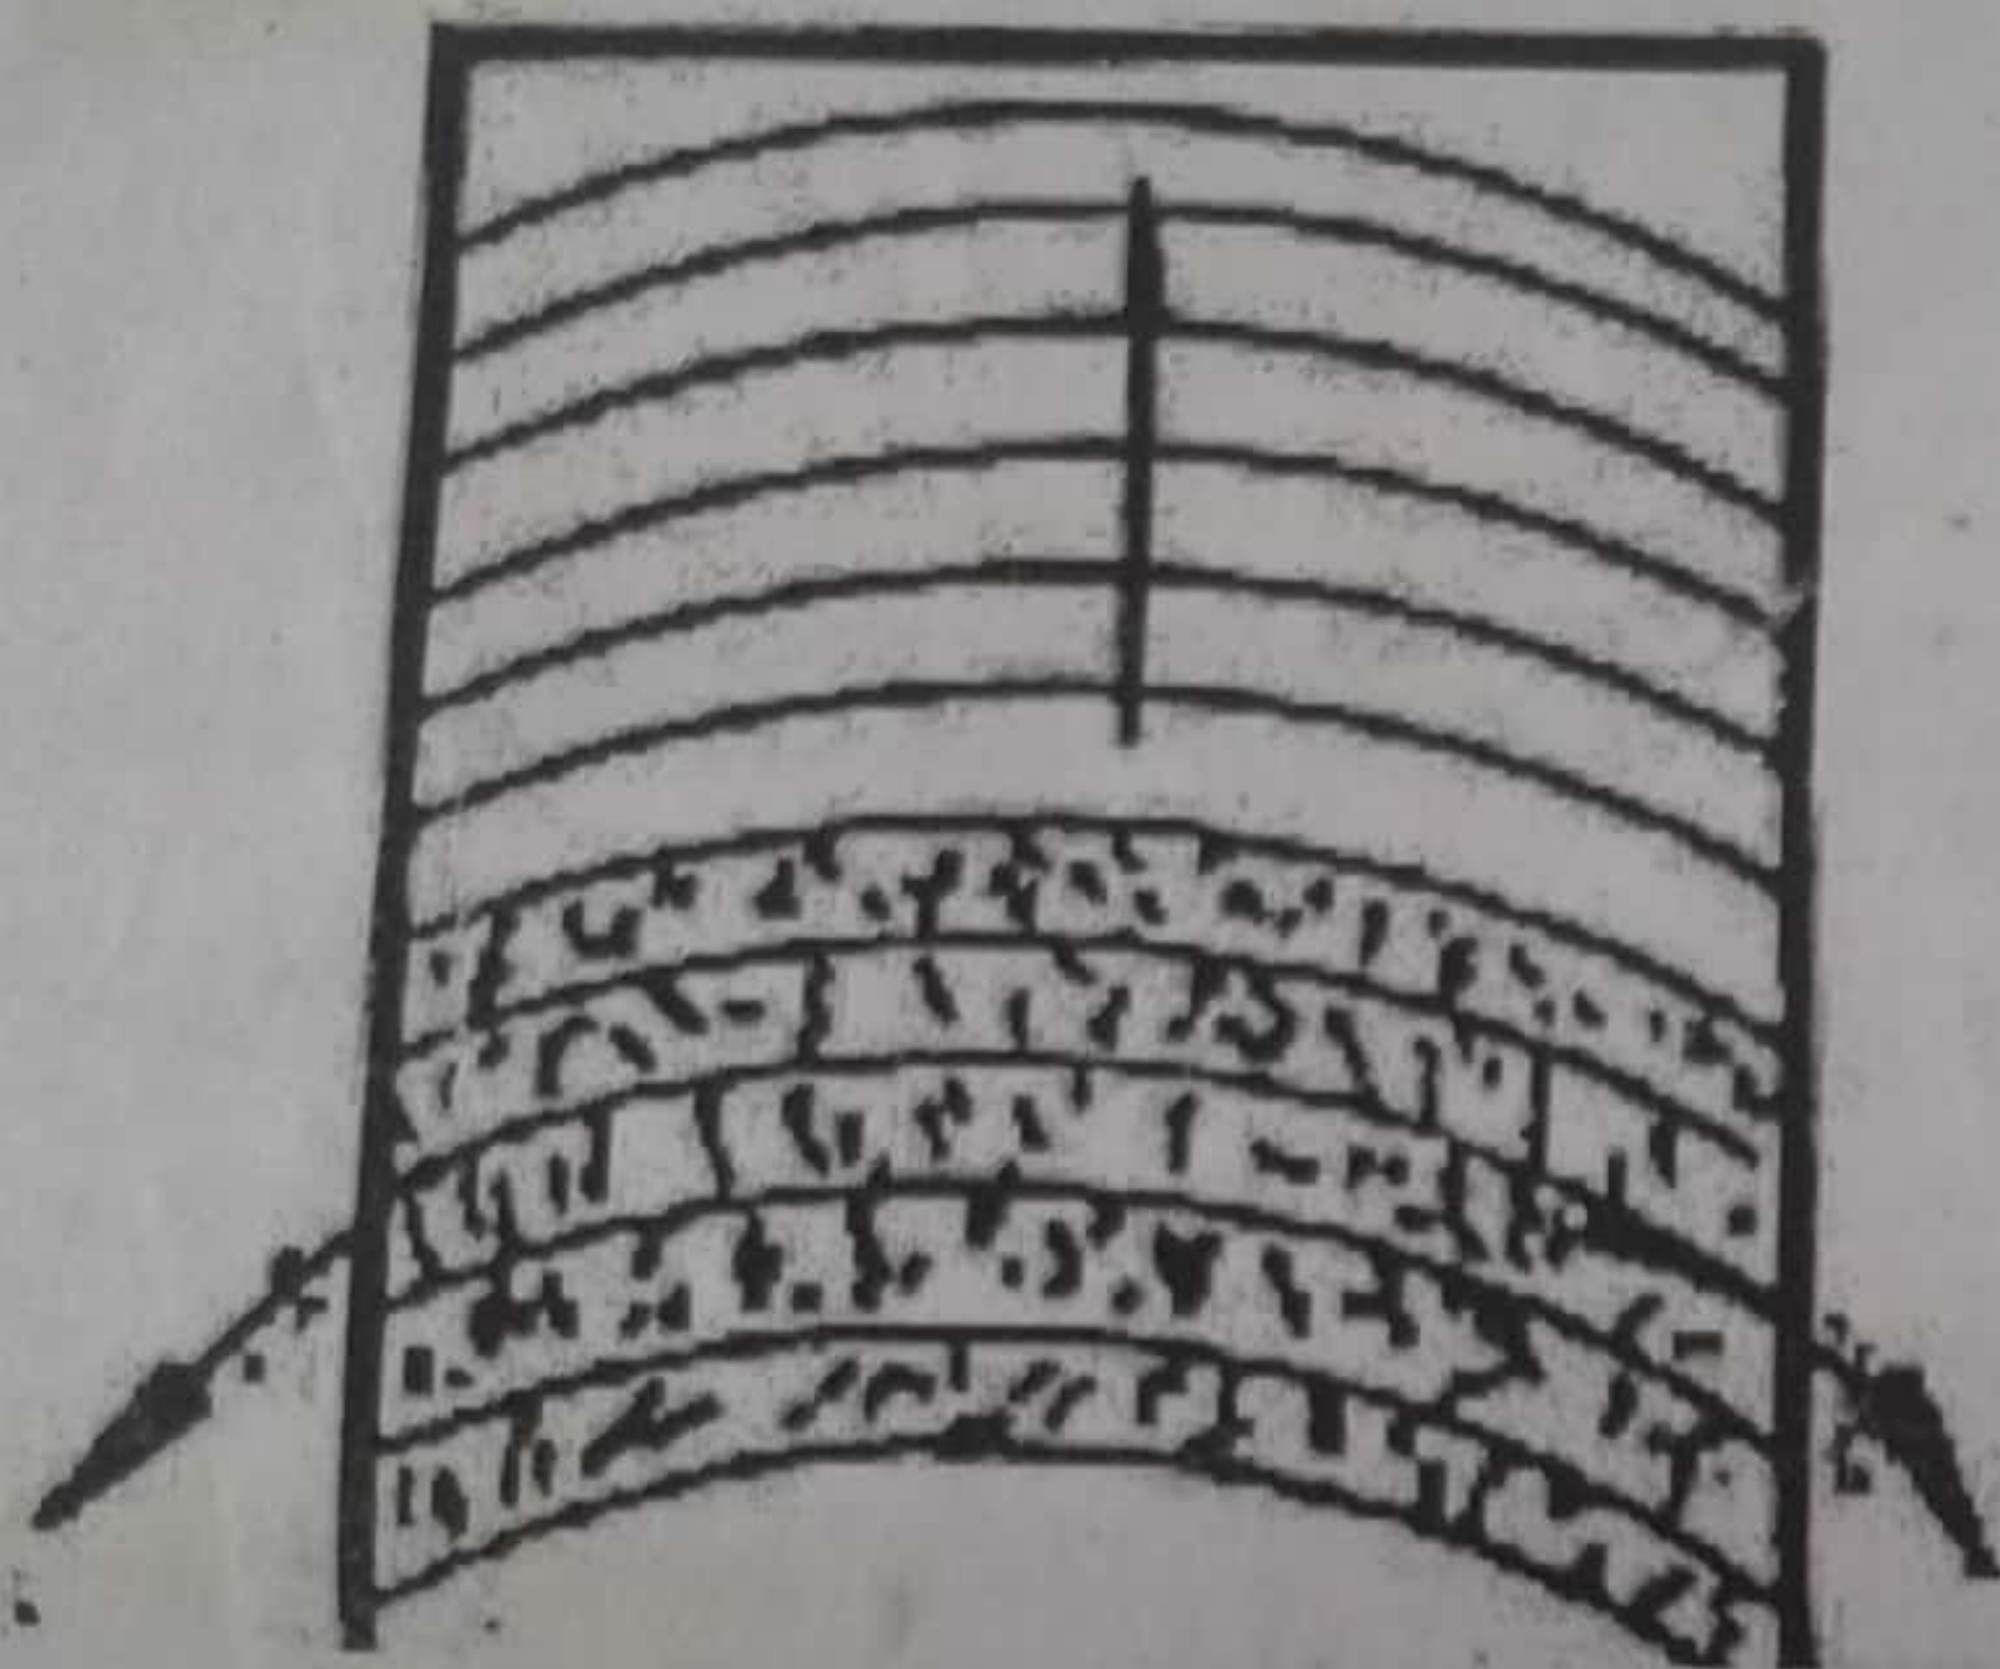

الشكل (٧) أسنان مقوسة

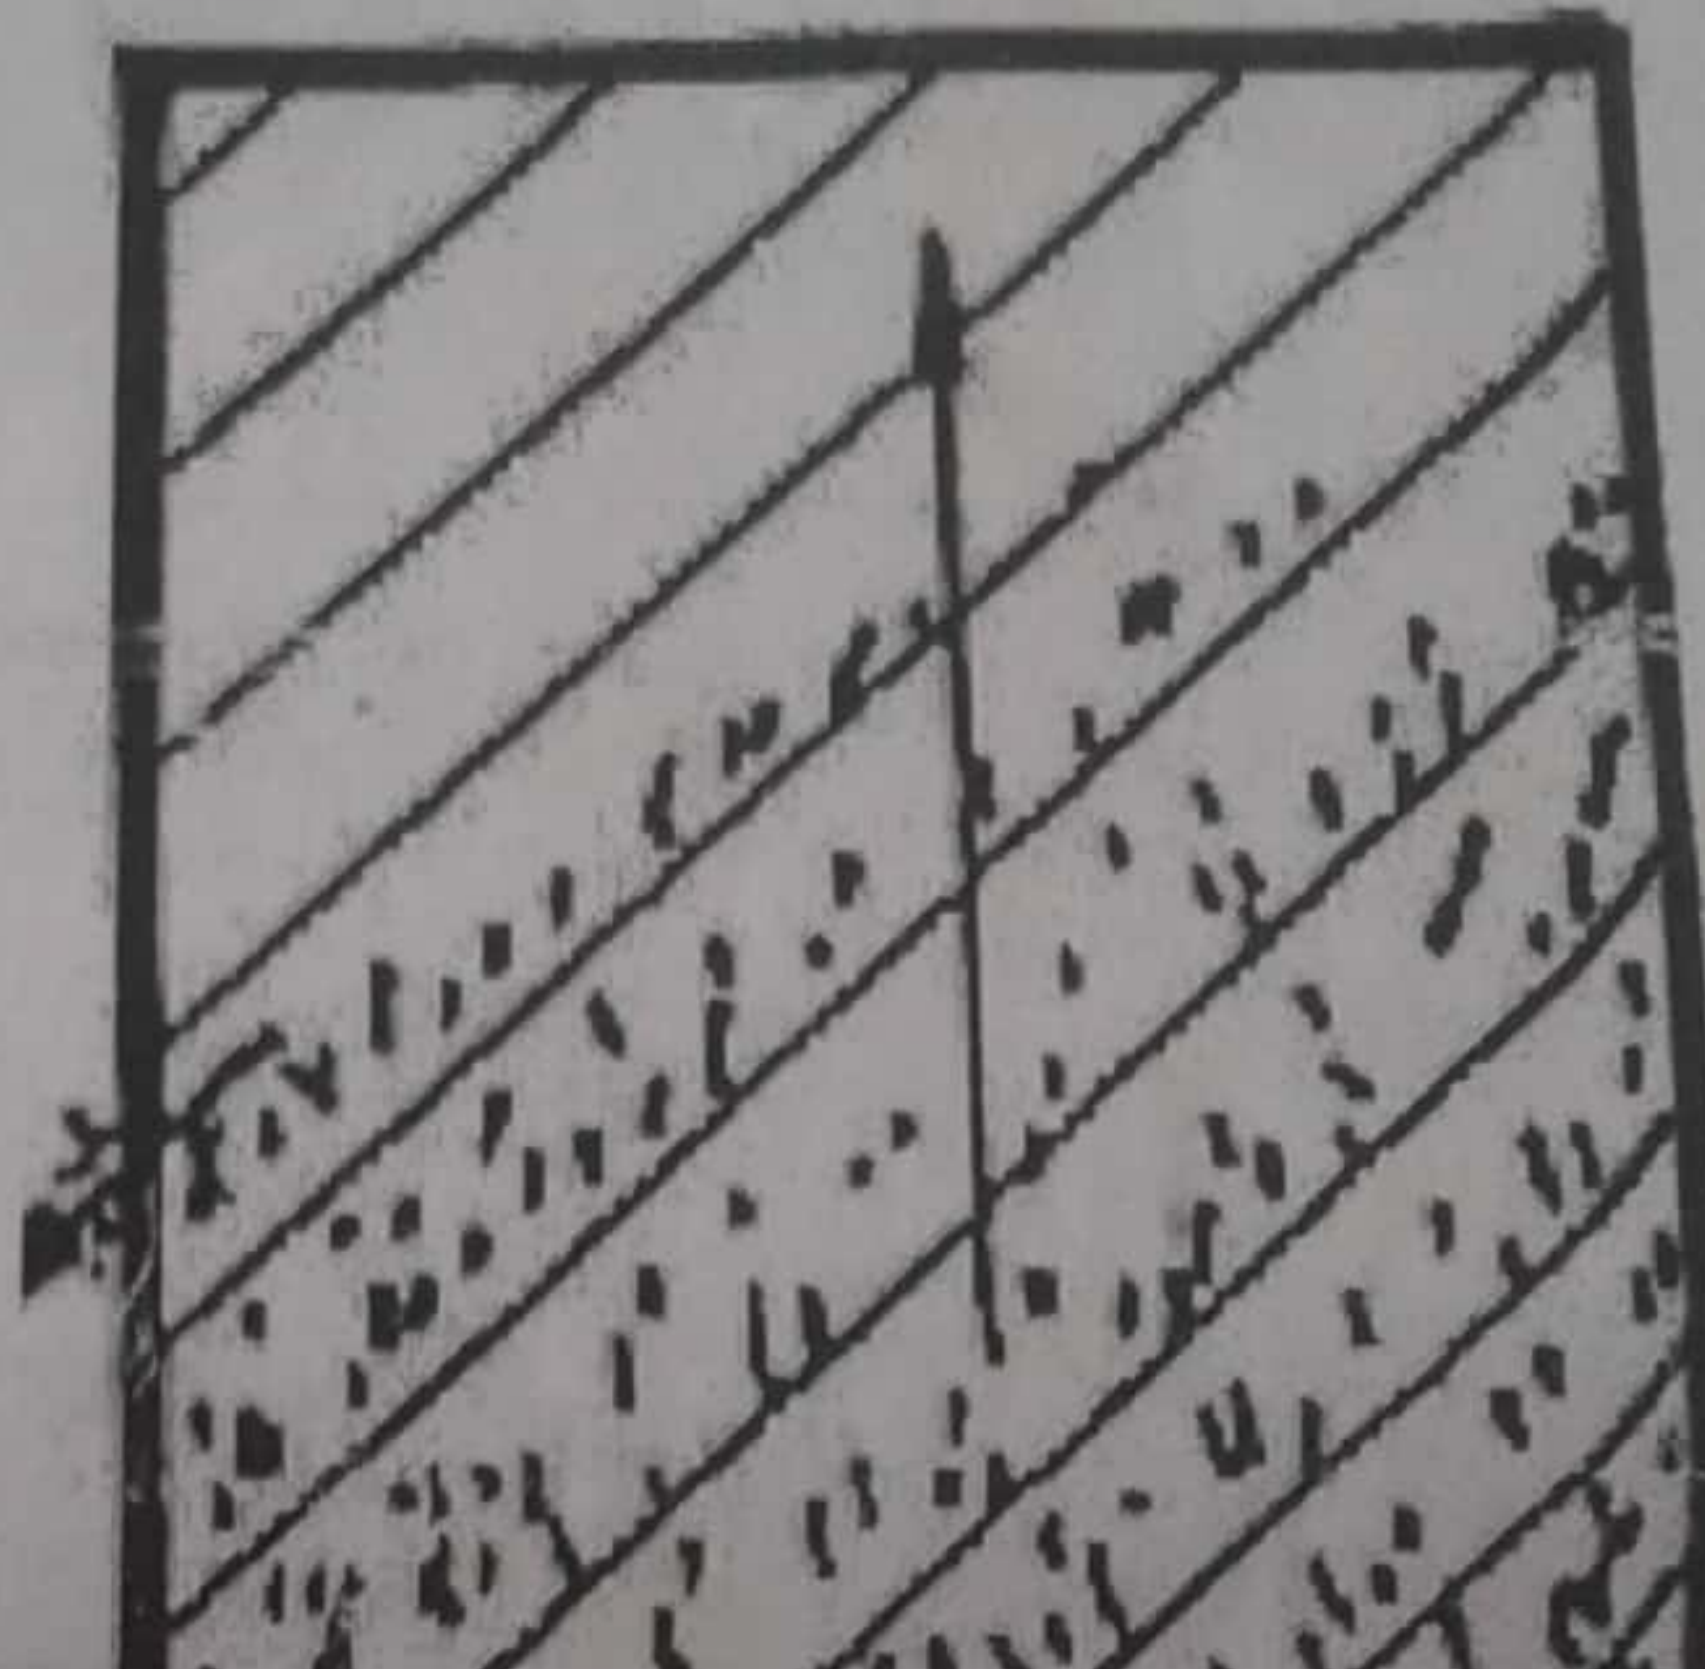

الشكل (٦) أسنان مائلة

٢- تصنيف المبرد حسب المقطع


مركزياً



١ المبرد النبسط (المسطح): وهو يستخدم لتسوية الاسطح العادية.


٢ المبرد المربع: وهو يستخدم لتشغيل الثقوب المربعة

٣ المبرد المثلث: وهو يستخدم لبرادة الزوايا.

قسم: التصنيع الميكانيكي

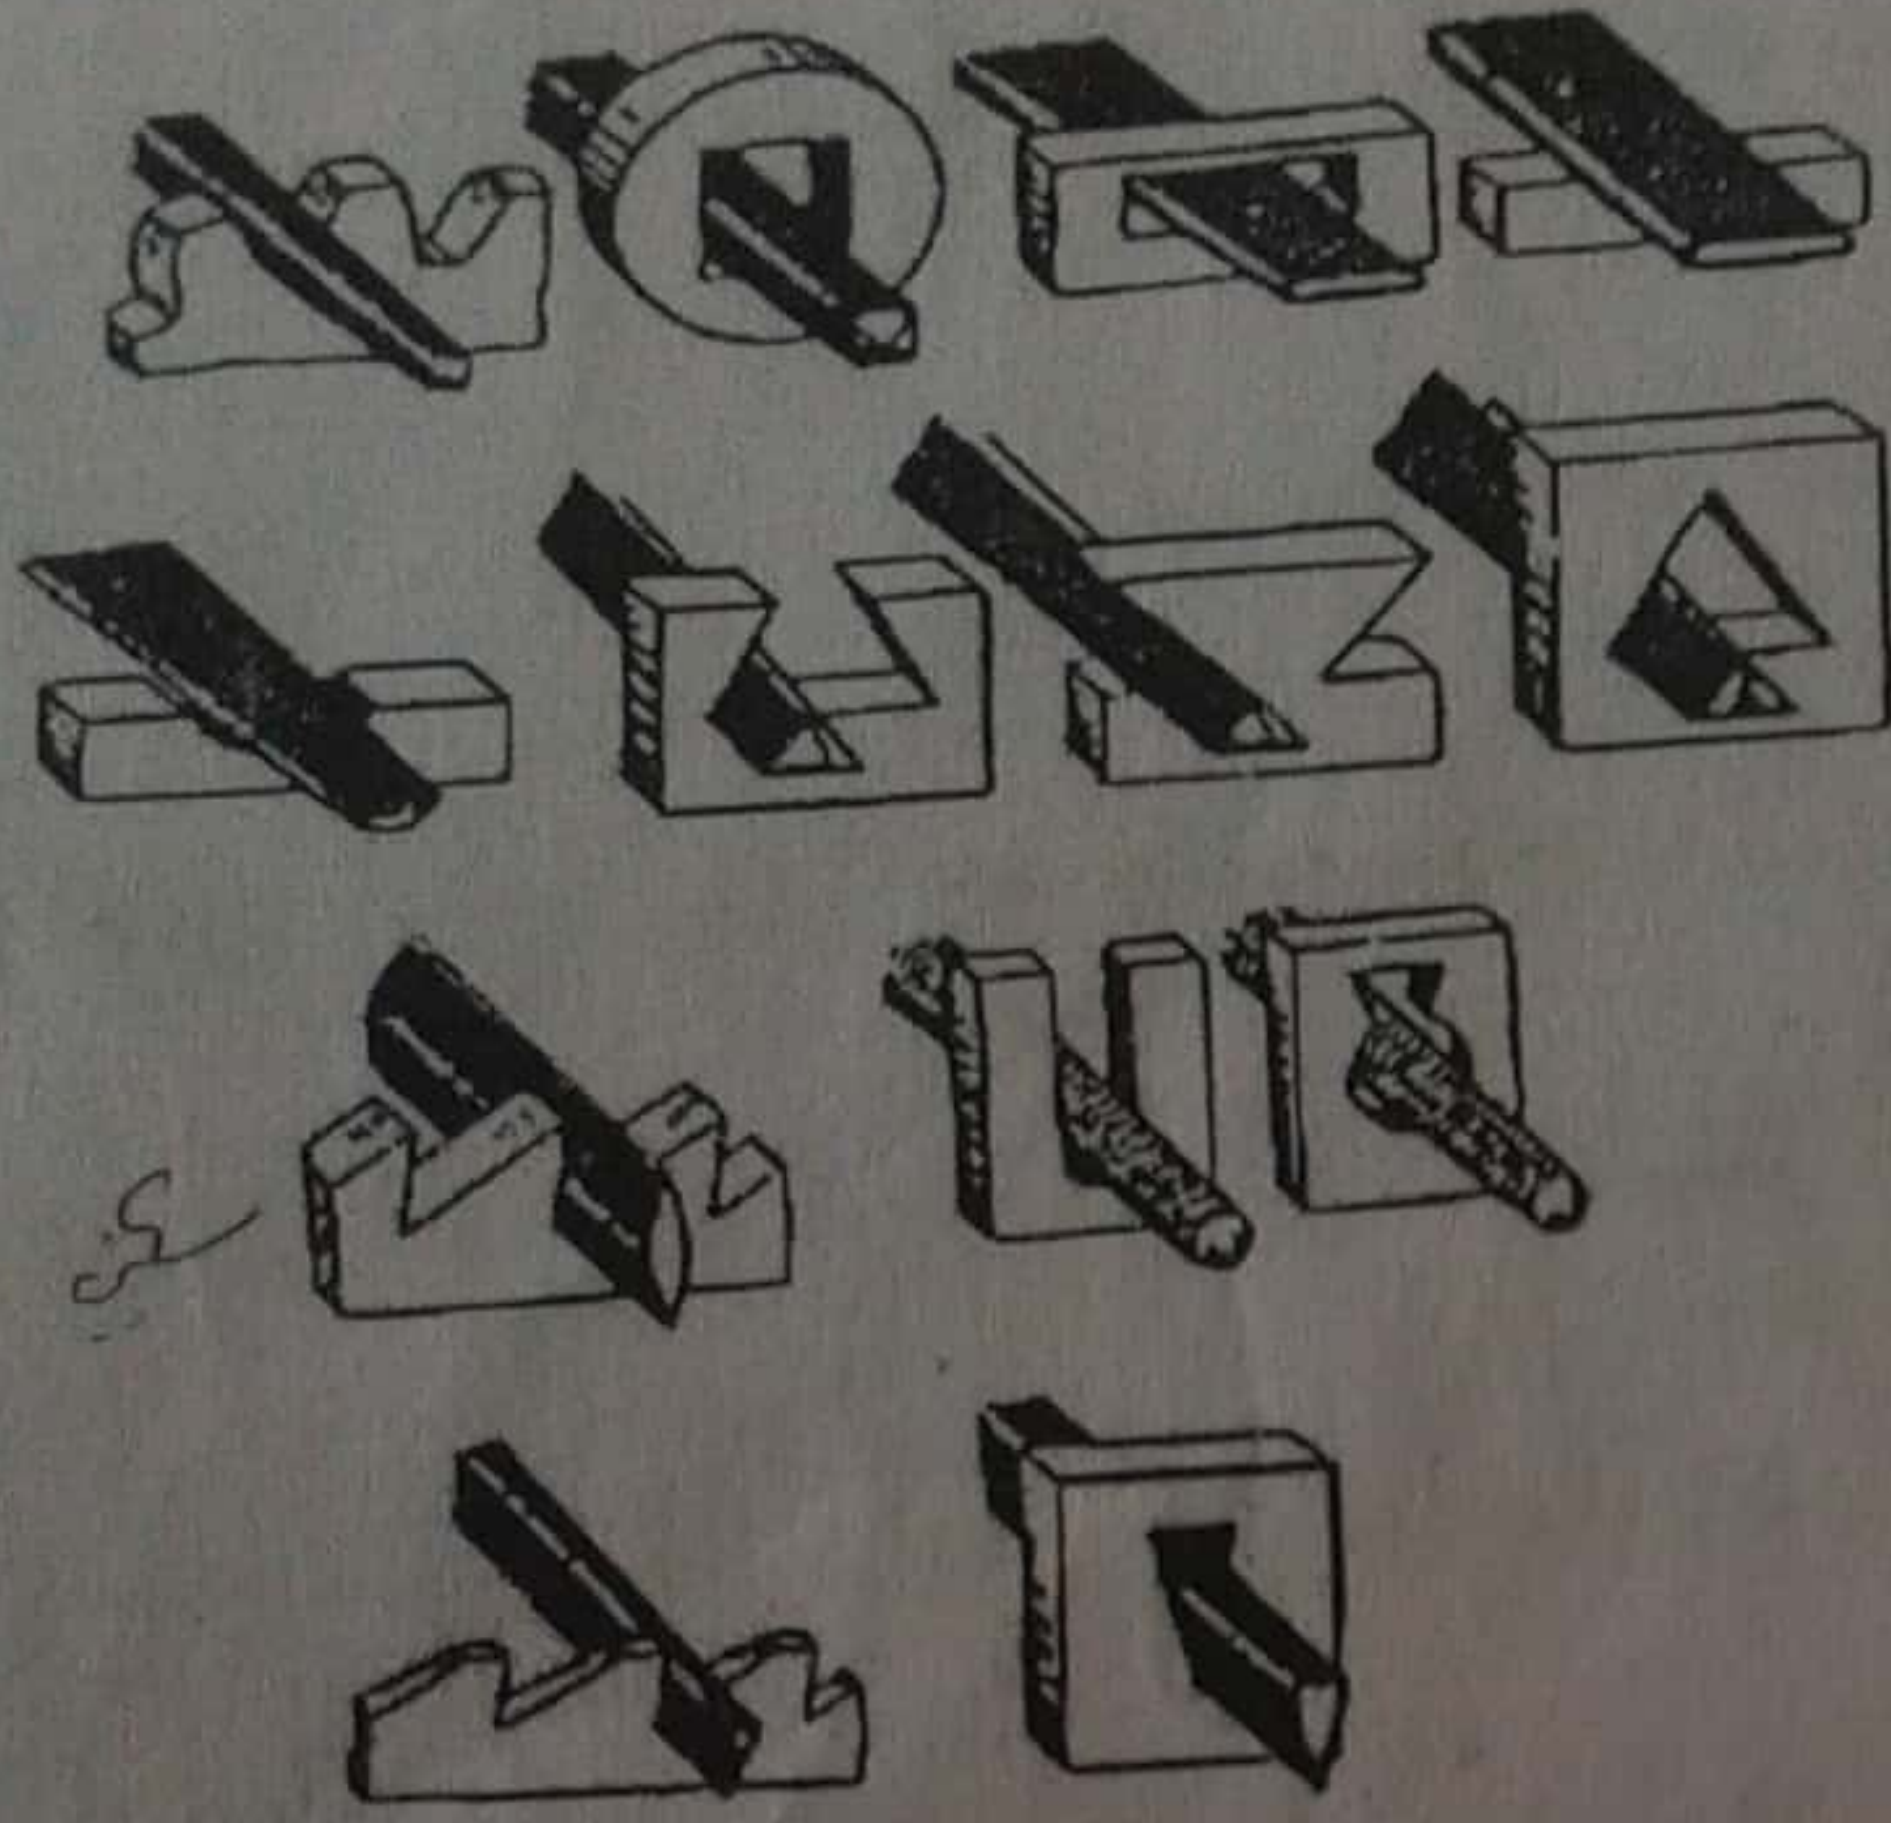

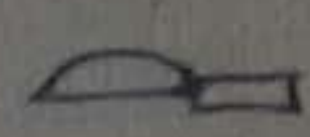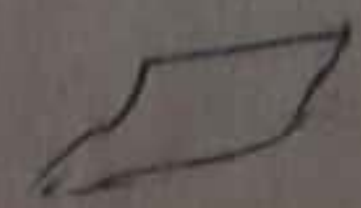- ٤ المبرد الدائري. 
- ٥ المبرد نصف الدائري. 
- ٦ المبرد السكيني. 
- ٧ المبرد المعيني. 
- ٨ المبرد البيضوي. 
- ٩ المبرد شبه المنحرف. 

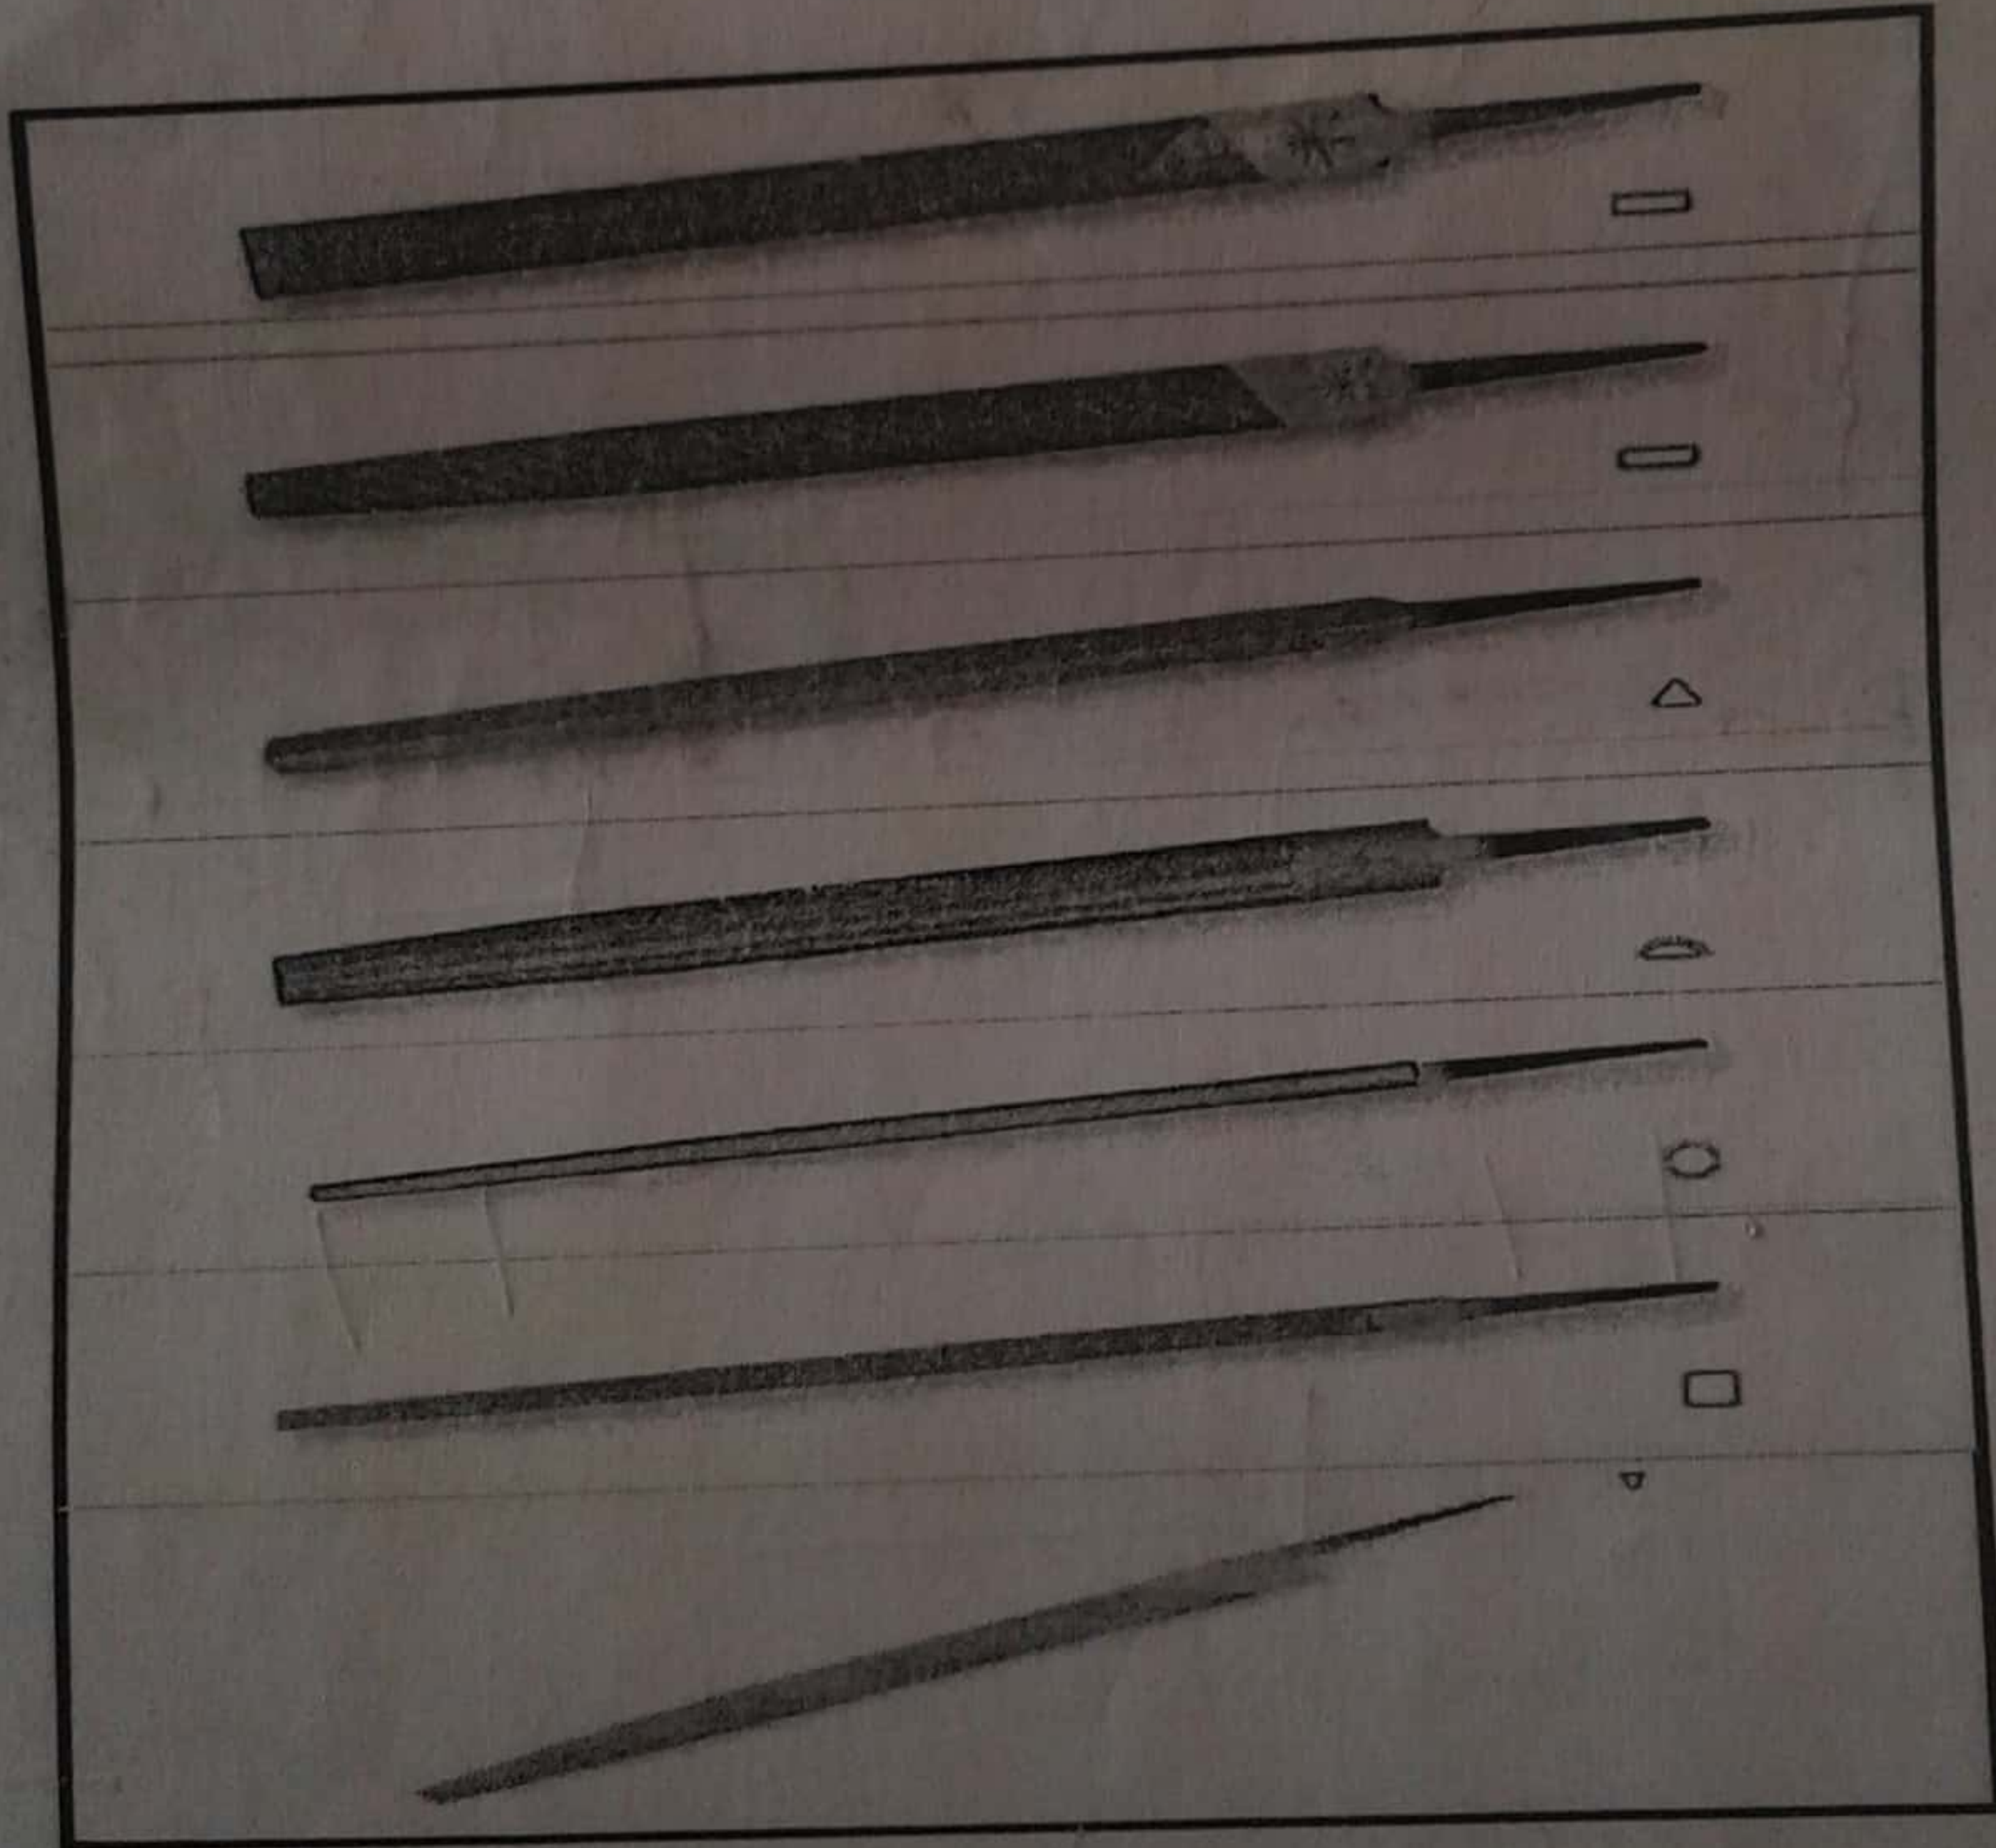

الشكل (٨) انواع المبراد حسب المقطع

طرق حماية وصيانة المبرد:

إن عمر الحدود القاطعة لأسنان المبرد تكون قصيرة جداً إن أسى اختيارها، أو استعمالها أو قصر في العناية بها، ويعجز المبرد عن القطع وتقل كفاءته عند تأكل قمم الأسنان فيه ويظهر هذا التأكل للعين المجردة حيث ينعكس الضوء على سطح وجه المبرد فتظهر الأسنان المتأكله لامعة، كذلك يعجز المبرد عن القطع إن امتلأت الفراغات الواقعة بين أسنانه بالرايش أو المواد الغريبة، ولا ينشأ المبرد من سوء الاستعمال فحسب، وإنما قد يرجع سبب التلف إلى تعرض قمم أسنان المبرد للكسر، أو للتآكل نتيجة الإهمال في الحفاظ عليه، وفيما يلي بعض الاعتبارات الواجب مراعاتها للمحافظة على جودة المبردة:

أولاً: العناية بالمبرد عند استعماله:

- ١- تستعمل المبردة الجديدة في تسوية سطوح المعادن الرخوة نسبياً / السهلة القطع كالألومنيوم والنحاس الأحمر والأصفر والحديد والصلب اللين:
- ٢- تستعمل المبردة الجديدة في تشغيل / السطوح العريضة الواسعة، والمبردة القديمة في تشغيل / السطوح الضيقة.
- ٣- تستعمل المبردة - بعد تشغيلها لمدة مناسبة في برادة المعادن الرخوة - في تسوية سطوح المعادن الصلدة كالصلب المقسي وحديد الزهر المقسي.
- ٤- يجب تنظيف المبردة من الرايش والمواد الغريبة العالقة بها (المحشورة بين الأسنان) باستعمال سلك رفيع من معدن لين أو قطع من الصفيح.

ثانياً: العناية بالمبرد وتخزينه:

- ١- يجب إن لا تكس المبرد في صناديق أو أوعية من دون ترتيب حتى لا تتعرض أسنانها إلى الكسر ، كما يجب حفظها مغلقة ووضعها مرتبة برفق في أماكن مناسبة .
- ٢- يجب تنظيف المبرد قبل تخزينه وتغطيته بطبقة رقيقة من الزيت وعند التخزين لفترات طويلة تحفظ المبرد في الملح أو الطفل إذا لم يتيسر لفها بالورق المناسب.

الاحتياطات الواجب إتباعها في الورشة:

- ١- التأكد من سلامة الأدوات قبل وبعد الاستعمال .
- ٢- إتباع الطريقة الصحيحة عند استعمال كل أداة .
- ٣- إتباع الطريقة الصحيحة في الوقوف أثناء عملية البرادة .
- ٤- ارتداء الملابس الواقية الخاصة بالعمل .
- ٥- الحذر من الأطراف الحادة مثل شفرة المنشار و حواف المعادن .
- ٦- التأكد من ربط المشغولة جيداً بواسطة المثبتات .
- ٧- استخدام الأدوات السليمة فقط .

٨- إتباع النظام والدقة في العمل .

٩- إتباع الطريقة السلسة في استخدام المبرد للتأكد من استعمال الأدوات في الأغراض المخصصة لها .

١٠- تنظيف الأدوات والمكان بعد الانتهاء من العمل .

١١- وضع كل أداة في المكان المخصص لها .

١٢- عمل صيانة دورية علي المعدات باستمرار.

الطريقة الصحيحة للبرادة

كيا في سوا


١- يجب أن يستند ثقل الجسم على القدم الأيسر ، والساق اليمنى تبقى مستقيمة والأقدام ثابتة.

٢- يكون البرد على طول المبرد.

٣- حركة البرادة تتم بحركة الأذرع والجسم.

٤- لتحريك المبرد بصورة مستقيمة يجب الضغط على طرفي المبرد بصورة متساوية .

٥. سرعة البرد تتراوح ما بين ٤٥ الى ٥٥ مشوارا في الدقيقة.

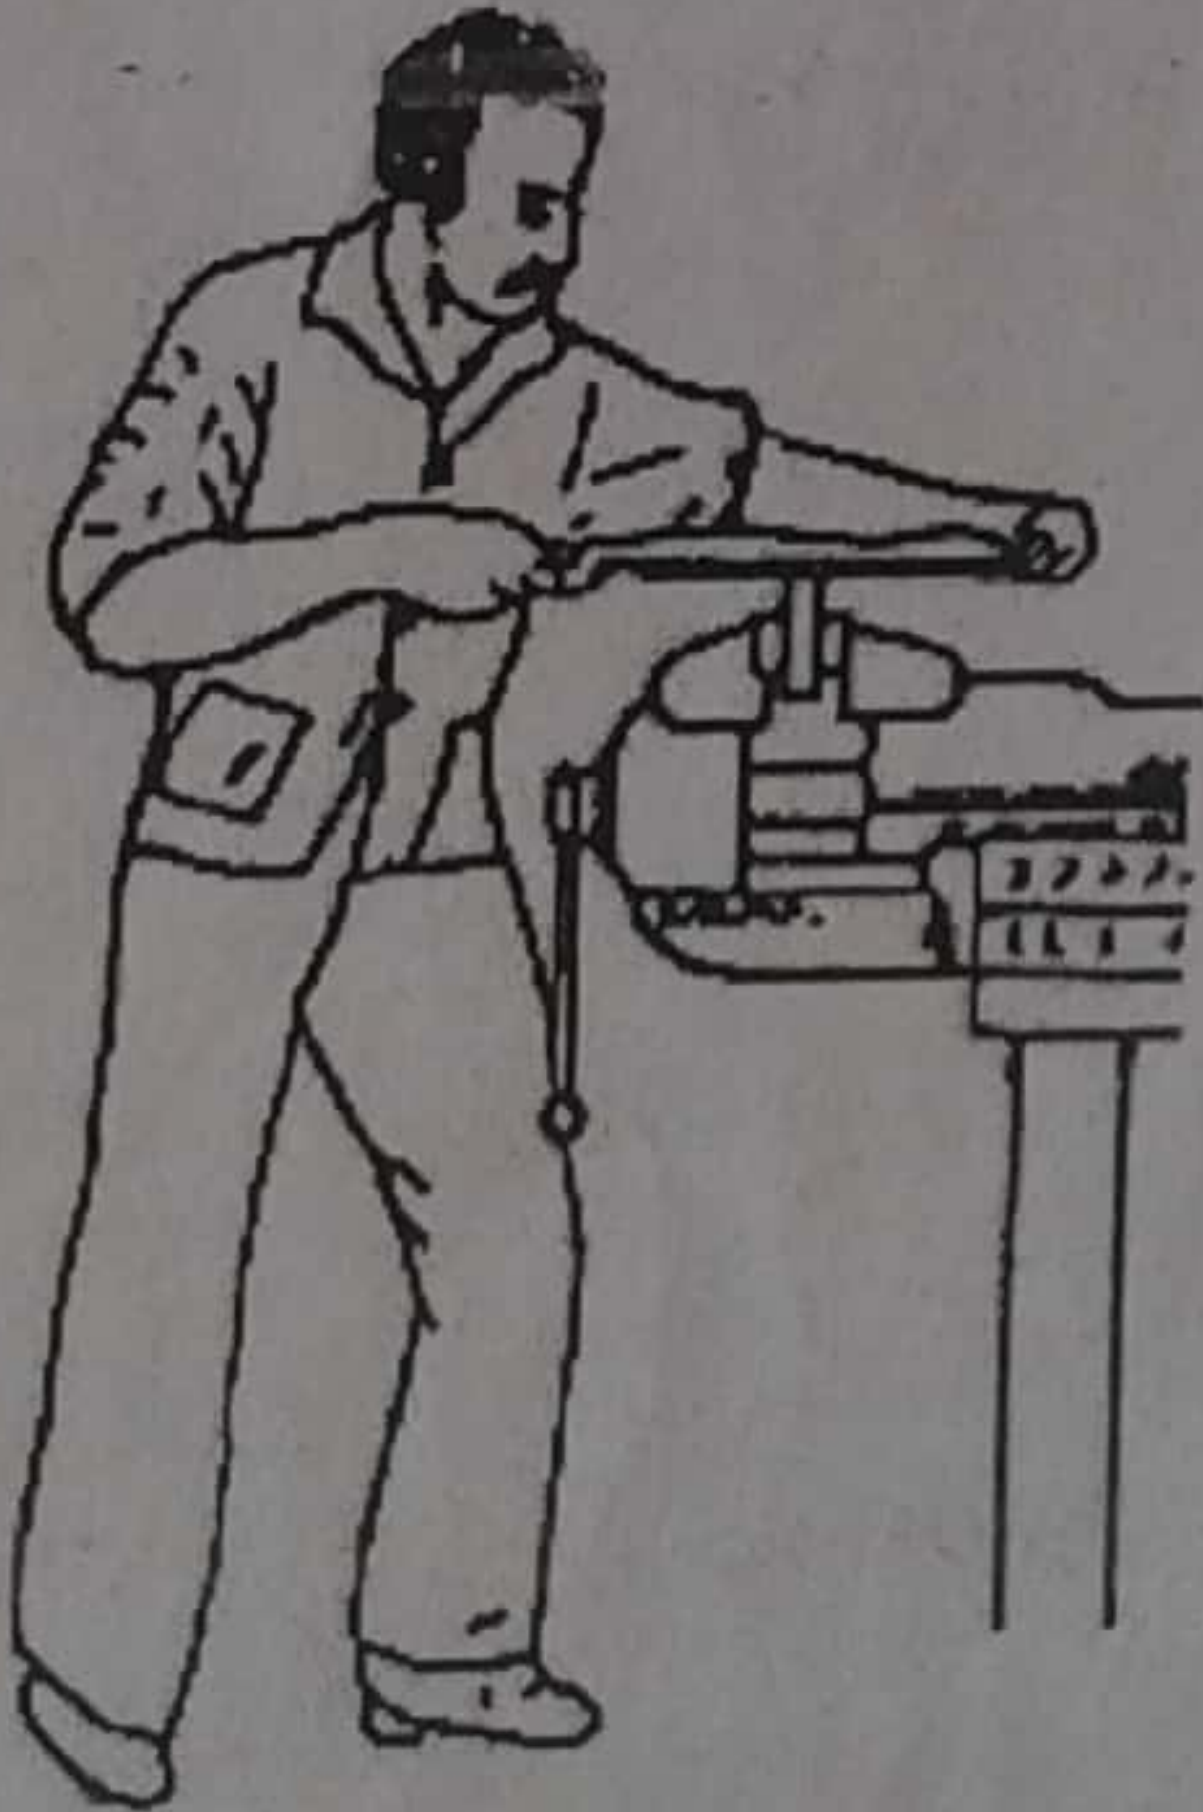

الشكل (٩) الطريقة الصحيحة للبرادة

قسم: التصنيع الميكانيكي

الكلية التطبيقية

اللحام : هو عملية وصل بين ~~عدد~~ قطعتين او عدد من القطع وصلا دائما غير قابل

للفك باستخدام الحرارة او الضغط او كلاهما وذلك بوجود مادة مضاف او بدونها

*** القوس الكهربائي:** هو عمود من اللهب ينشئ بين الاكترود و قطعة العمل

تصل درجة حرارة الى ٣٥٠٠ درجة مئوية كافيه لصهر المعد الاساسي والمضاف


*** اللحام بالقوس الكهربائي:** هو عملية وصل قطعتين او اكثر من معدنين

متشابهين أو مختلفين وصلا دائما للحصول الى الشكل المطلوب .

*** كيف يحدث القوس الكهربائي:**

عند ملامسة الاكترود لقطعه العمل تتغلق الدارة الكهربائية فيتدفق التيار عبر الاسلاك وقطعة العمل والاكترود مما يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة النقطة الاضعف في الدارة نتيجة المقاومة الكهربائية وهي رأس الاكترود وعند رفع الاكترود من ٢-٣ مم يحدث شرار فترتفع درجة حرارة الفجوة الهوائية المحصورة بين الاكترود وقطعة العمل الى درجة عالية فتتشطر الذرات في الهواء وتبتعد الالكترونات عن النواة ويصبح الهواء متأين ومن خواص الهواء المتأين انه ناقل للتيار الكهربائي فتتخطم خاصية العزل الموجودة في الهواء ويصبح ناقل للتيار الكهربائي مما يؤدي الى استمرار تدفق التيار في الدارة واستمرار اشتعال القوس الكهربائي الذي يصهر الاكترود وقطعة العمل .

ويبين الشكل التالي القوس الكهربائي مع الاكترود مع قطعه العمل

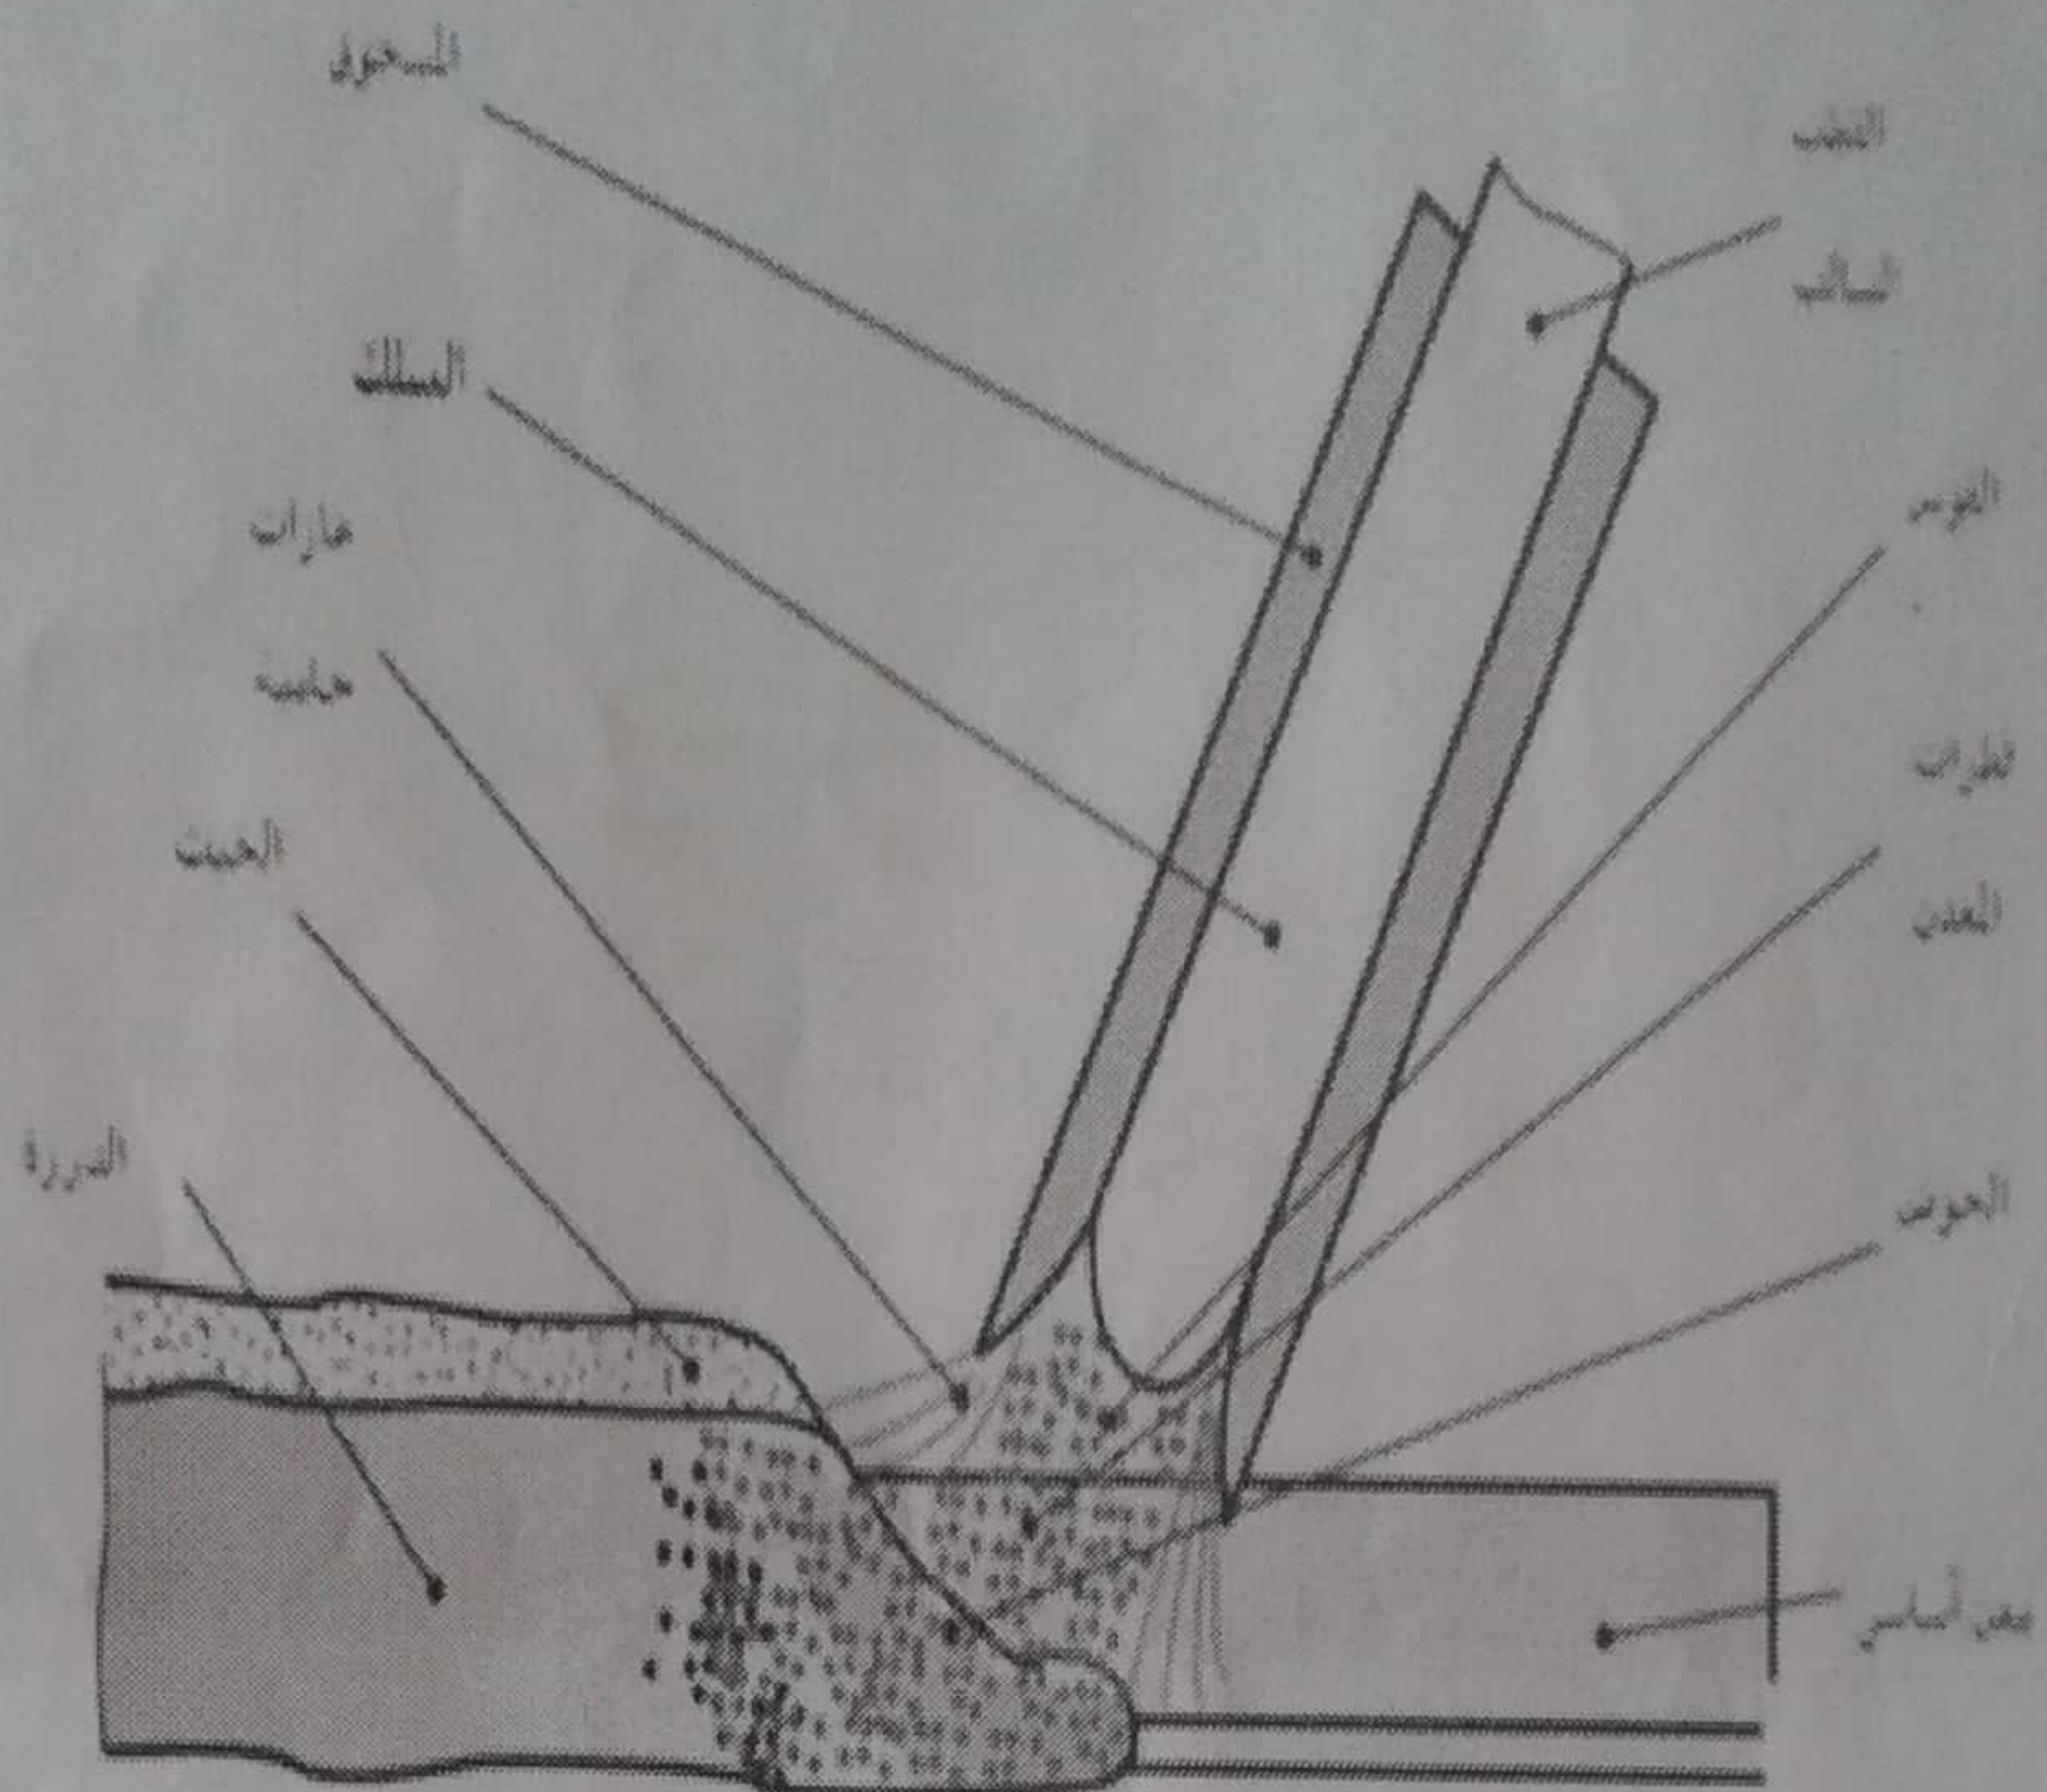

* مزایا اللحم بالقوس الكهربائي :

- ١- لحام كل المعادن الهندسية بسبب توفر الطاقة الحرارية اللازمة للصهر التي تصل الى ٣٥٠٠ درجة مئوية
- ٢- جوده عاليه للحام بسبب حماية الطبقة المغلفة للسلك او الغازات الخاملة
- ٣- سرعه عمليه اللحام بسبب الحرارة العالية
- ٤- عدم الإفراط في تسخين موضع اللحام
- ٥- تقليل مساحه المنطقة المجاورة لبركة الانصهار والتي تسبب في تغير خواص المعدن الميكانيكية

يتم الحصول على تيار اللحام من الترنس الذي يقوم برقع الأمبير وخفض الفولط والمؤلف من ملفين ابتدائي وثانوي ويتم إضافة دائرة توحيد للحصول على تيار لحام مستمر القطبية الذي يساعد في لحام المعادن اللا حديديه ويبين الشكل التالي ترنس لحام بسيط



* وظيفة خلافة الالكترود :

تساعد على استقرار اشتعال القوس الكهربائي: تسهل عملية إشعال القوس الكهربائي - حماية منطقة اللحام من الأوكسجين الموجود في الهواء - إضافة عناصر جديدة إلى الوصلة اللحاميه - حماية منطقة اللحام من التبريد المفاجئ- طرد الشوائب من خط اللحام


* **شكال الوصلة اللحامية** : يعتمد شكل الوصلة اللحامية على الوضعية المراد

ترتيب القطع وفقها ومن أهم هذه الأوضاع :

التراكبية Butt ، التراكبية Lap ، الركنية Corner

الطريقية Edge ، وصلة حرف (T) T-joint .

الشكل (1.1) يوضح أنواع الوصلات. تبعا للشكل المطلوب إنتاجه.

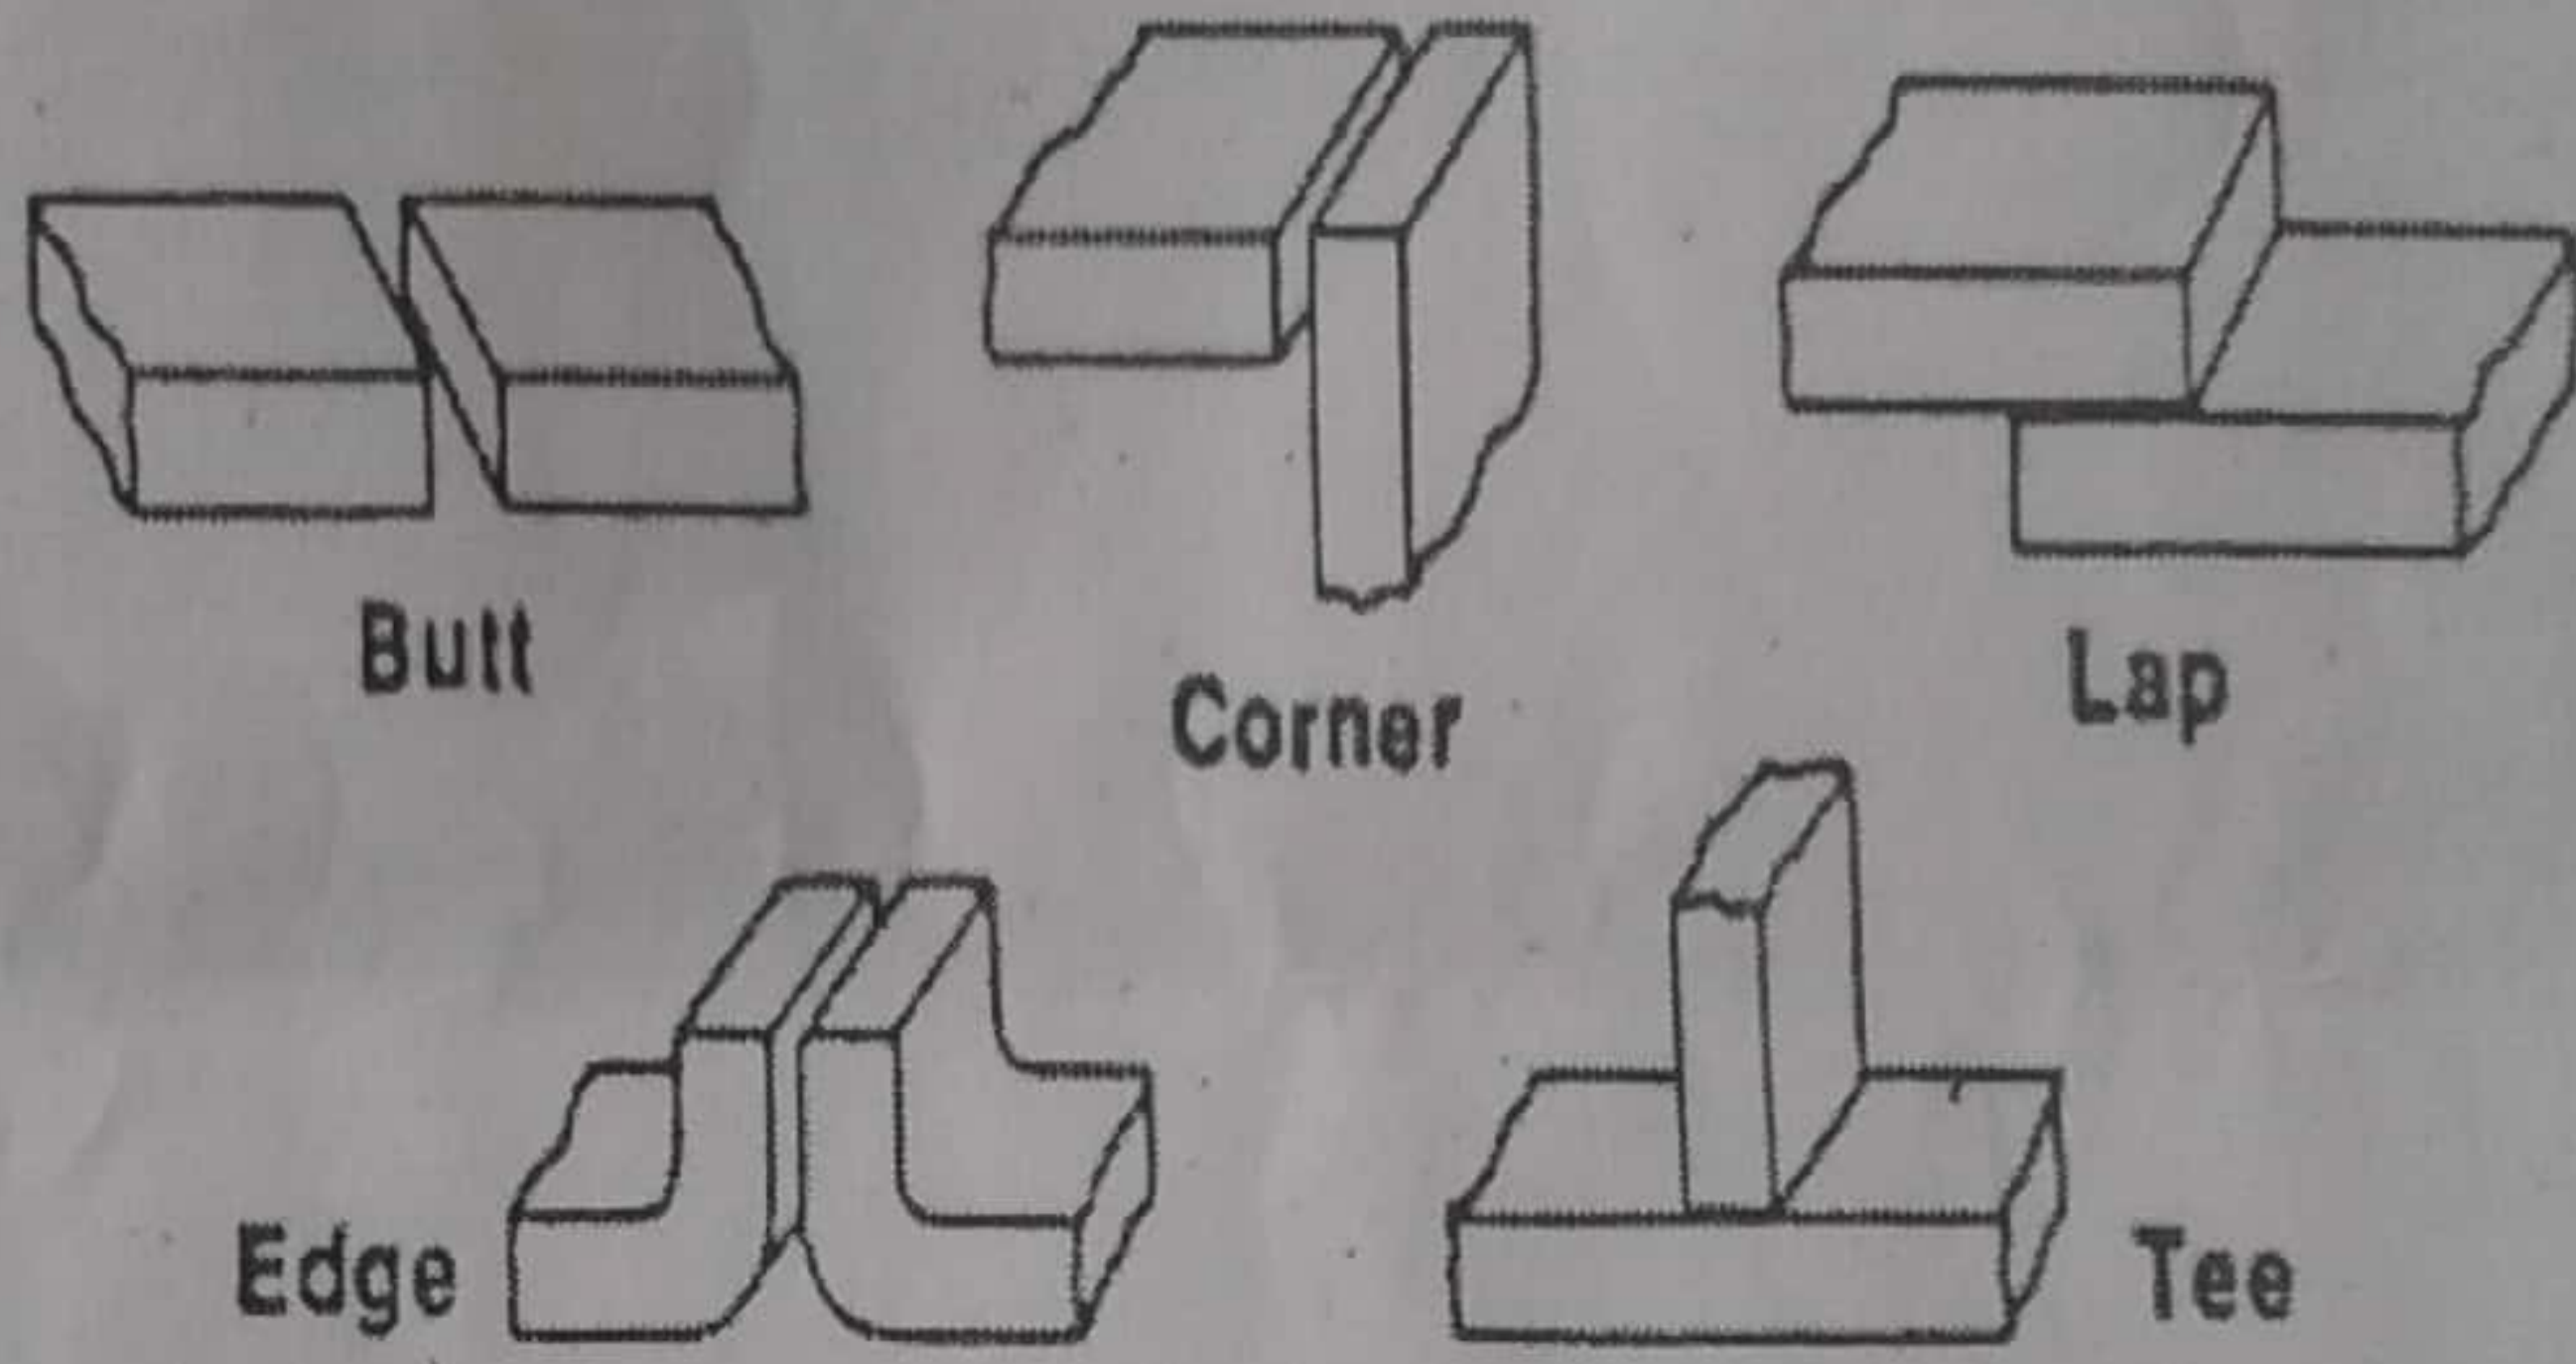

الشكل ١/١

* **أنواع اللحام**:


١- اللحام الحراري : مثل* - اللحام بالغاز* - اللحام بالقوس الكهربائي - المونه

* - الترميدي

٢- اللحام بالضغط : مثل اللحام : بالدرفله على البارد ويستخدم في لحام السماكات القليلة

٣- اللحام بالضغط والحرارة : مثل اللحام : اللحام الاحتكاكي - الومضي - الحدادي

* اللحام بالقوس الكهربائي بالكترود العاري مع غازات واقية يستخدم هذا الأسلوب في اللحام بوضع سلك ملفوف على بكره حيث يقوم بإنشاء القوس الكهربائي على قطعة العمل في وسط من الغازات الواقية ويتم تدفق الغاز الواقي والسلك العاري آلياً بالسرعة المطلوبة الى منطقة اللحام وتتوفر أقطار سلك من ٦،٠ _ ٢،٤ مم

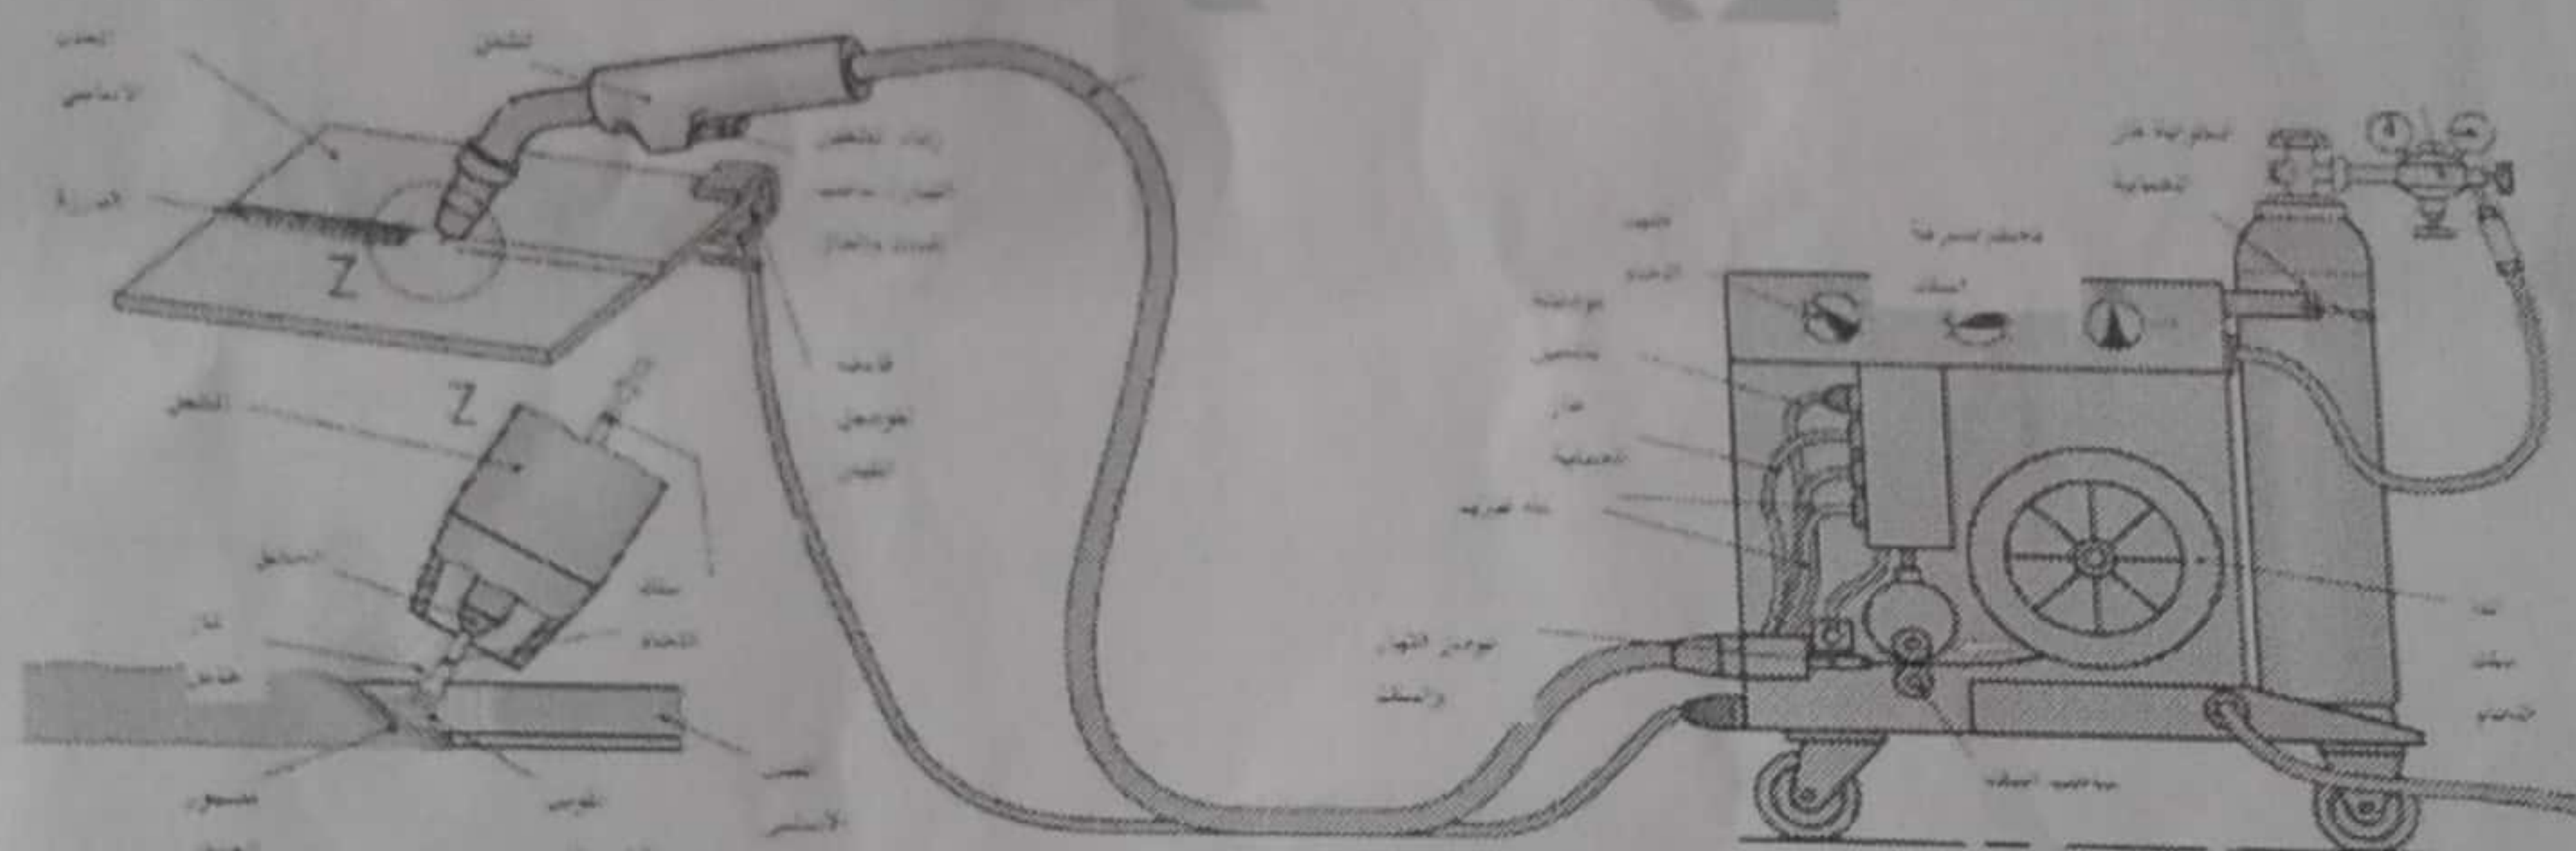


١- اللحام بالقوس الكهربائي مع مساعدات صهر مثل:


اللحام بالكتروودات مغلف :



اللحام بالقوس المغموره :

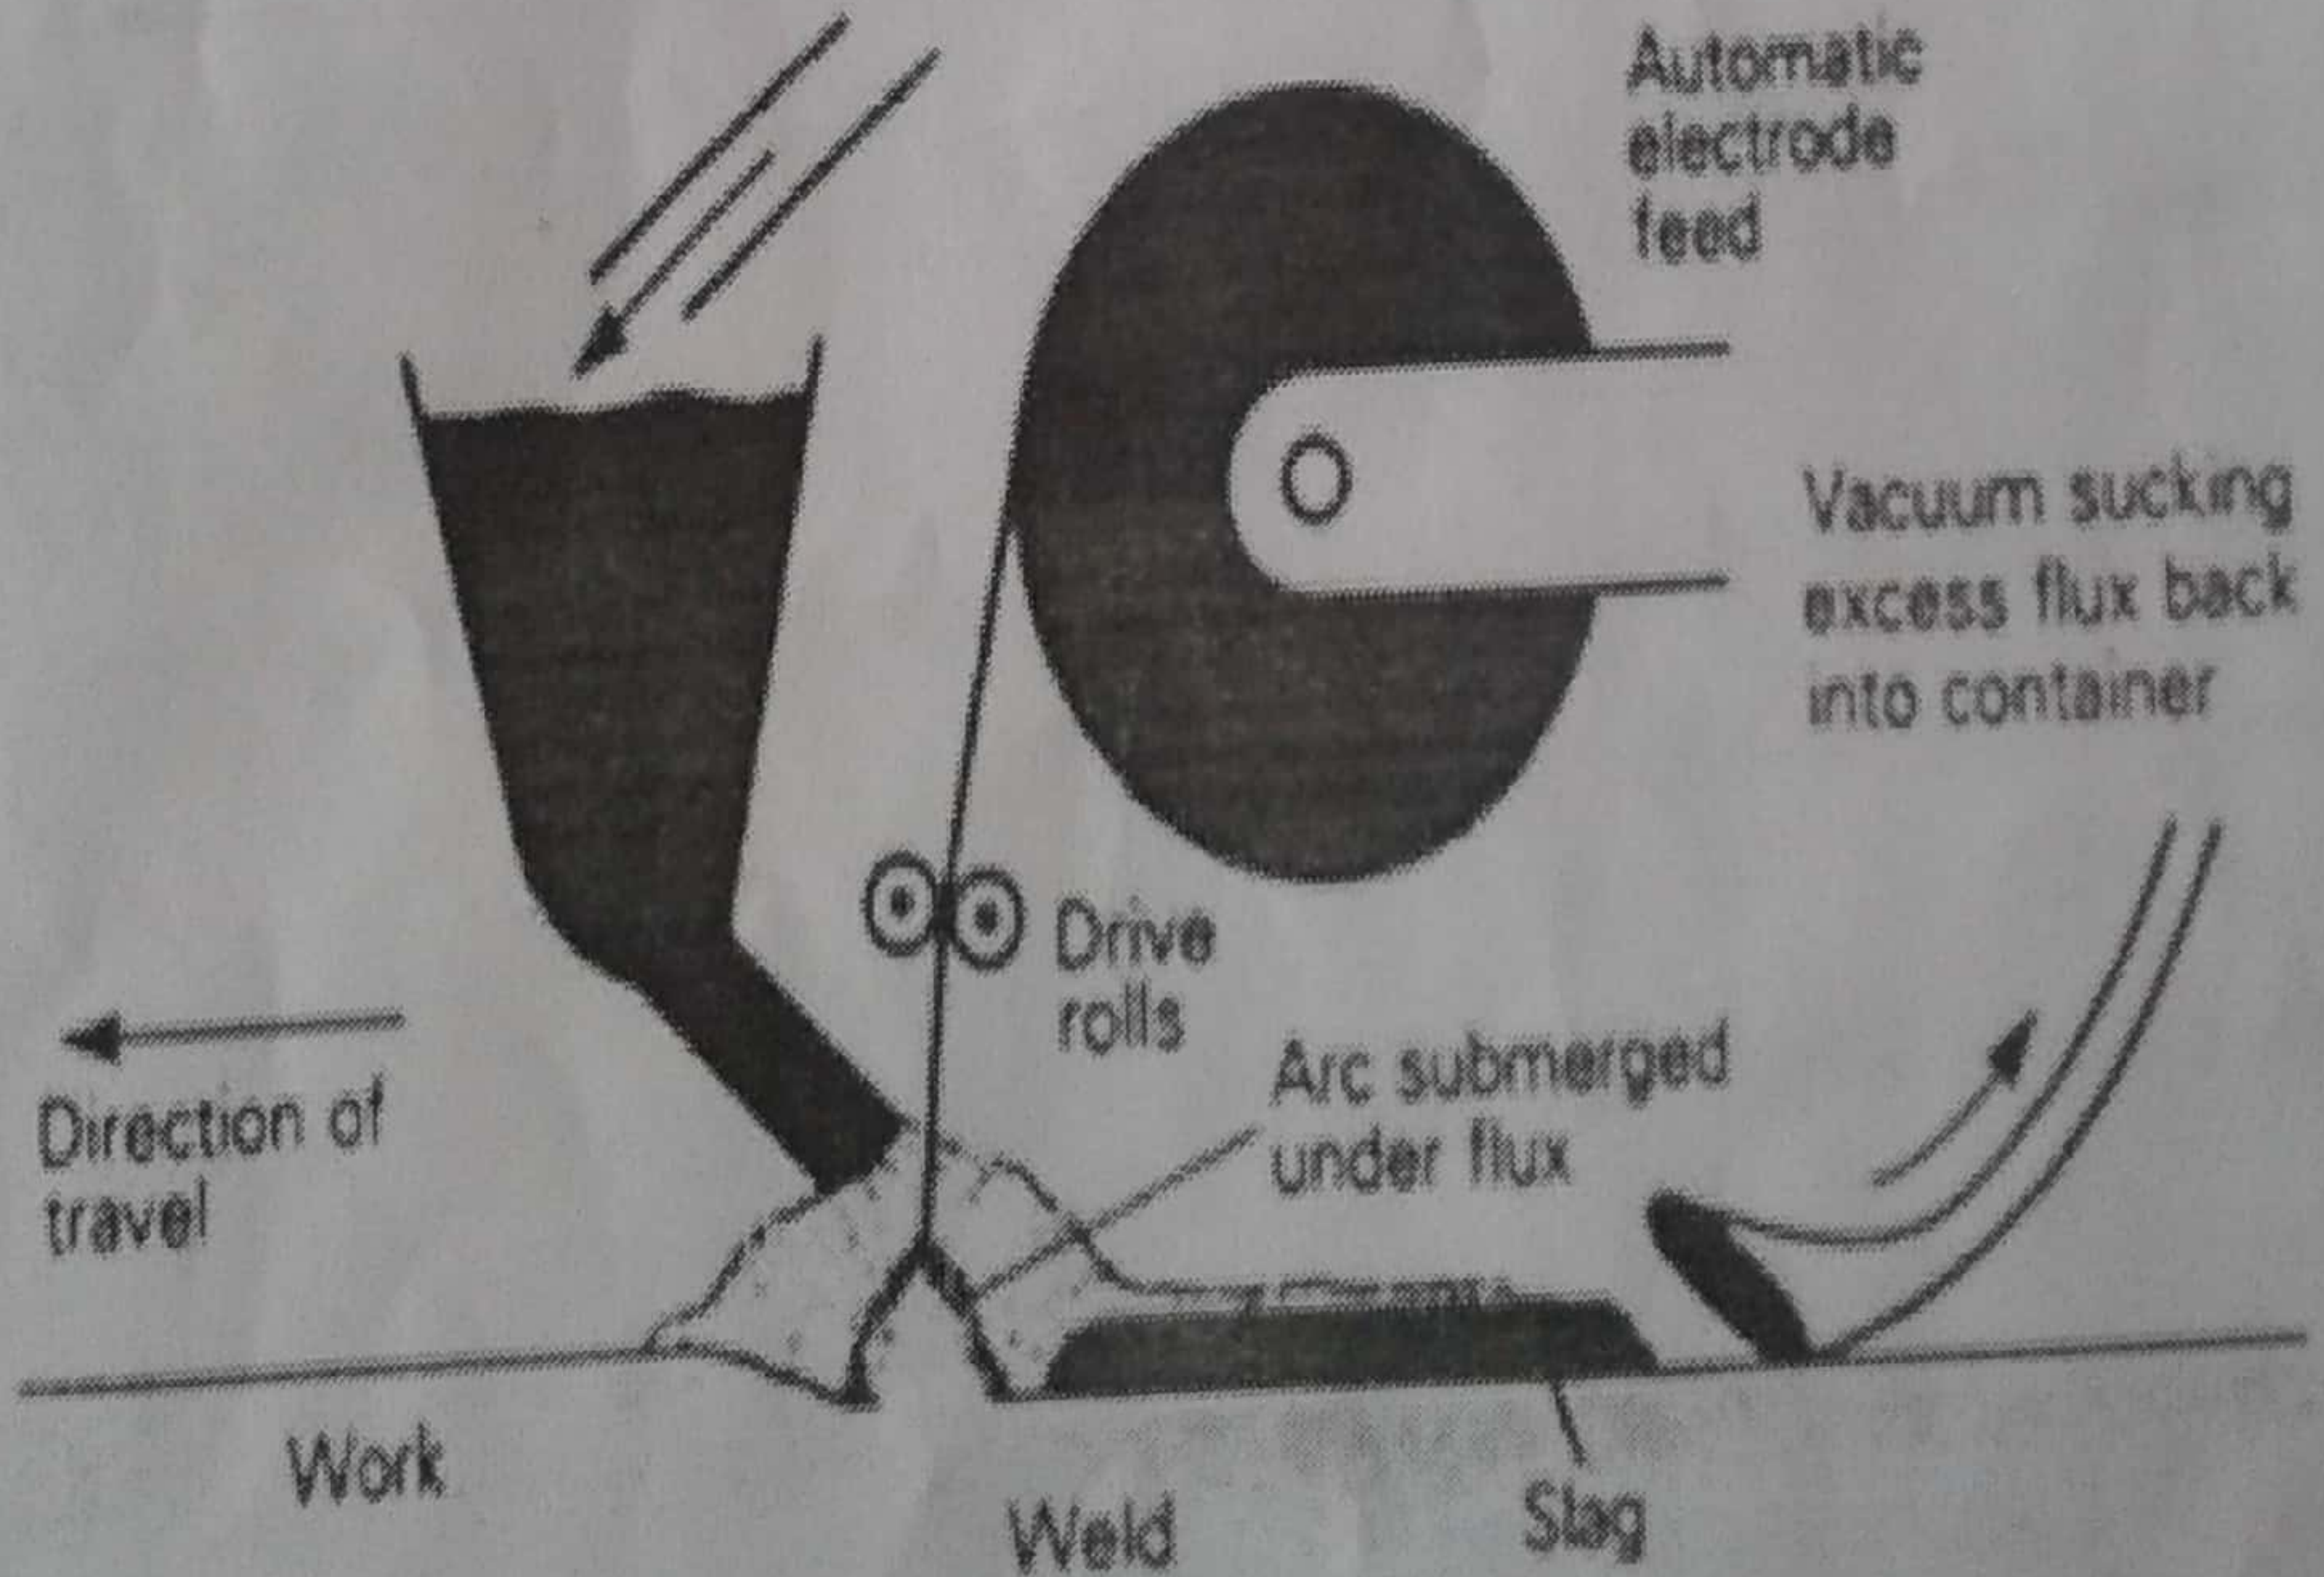

٢- اللحام بالقوس الكهربائي بالكترود لا ينصهر مثل (التنغستين) مع غازات واقية :

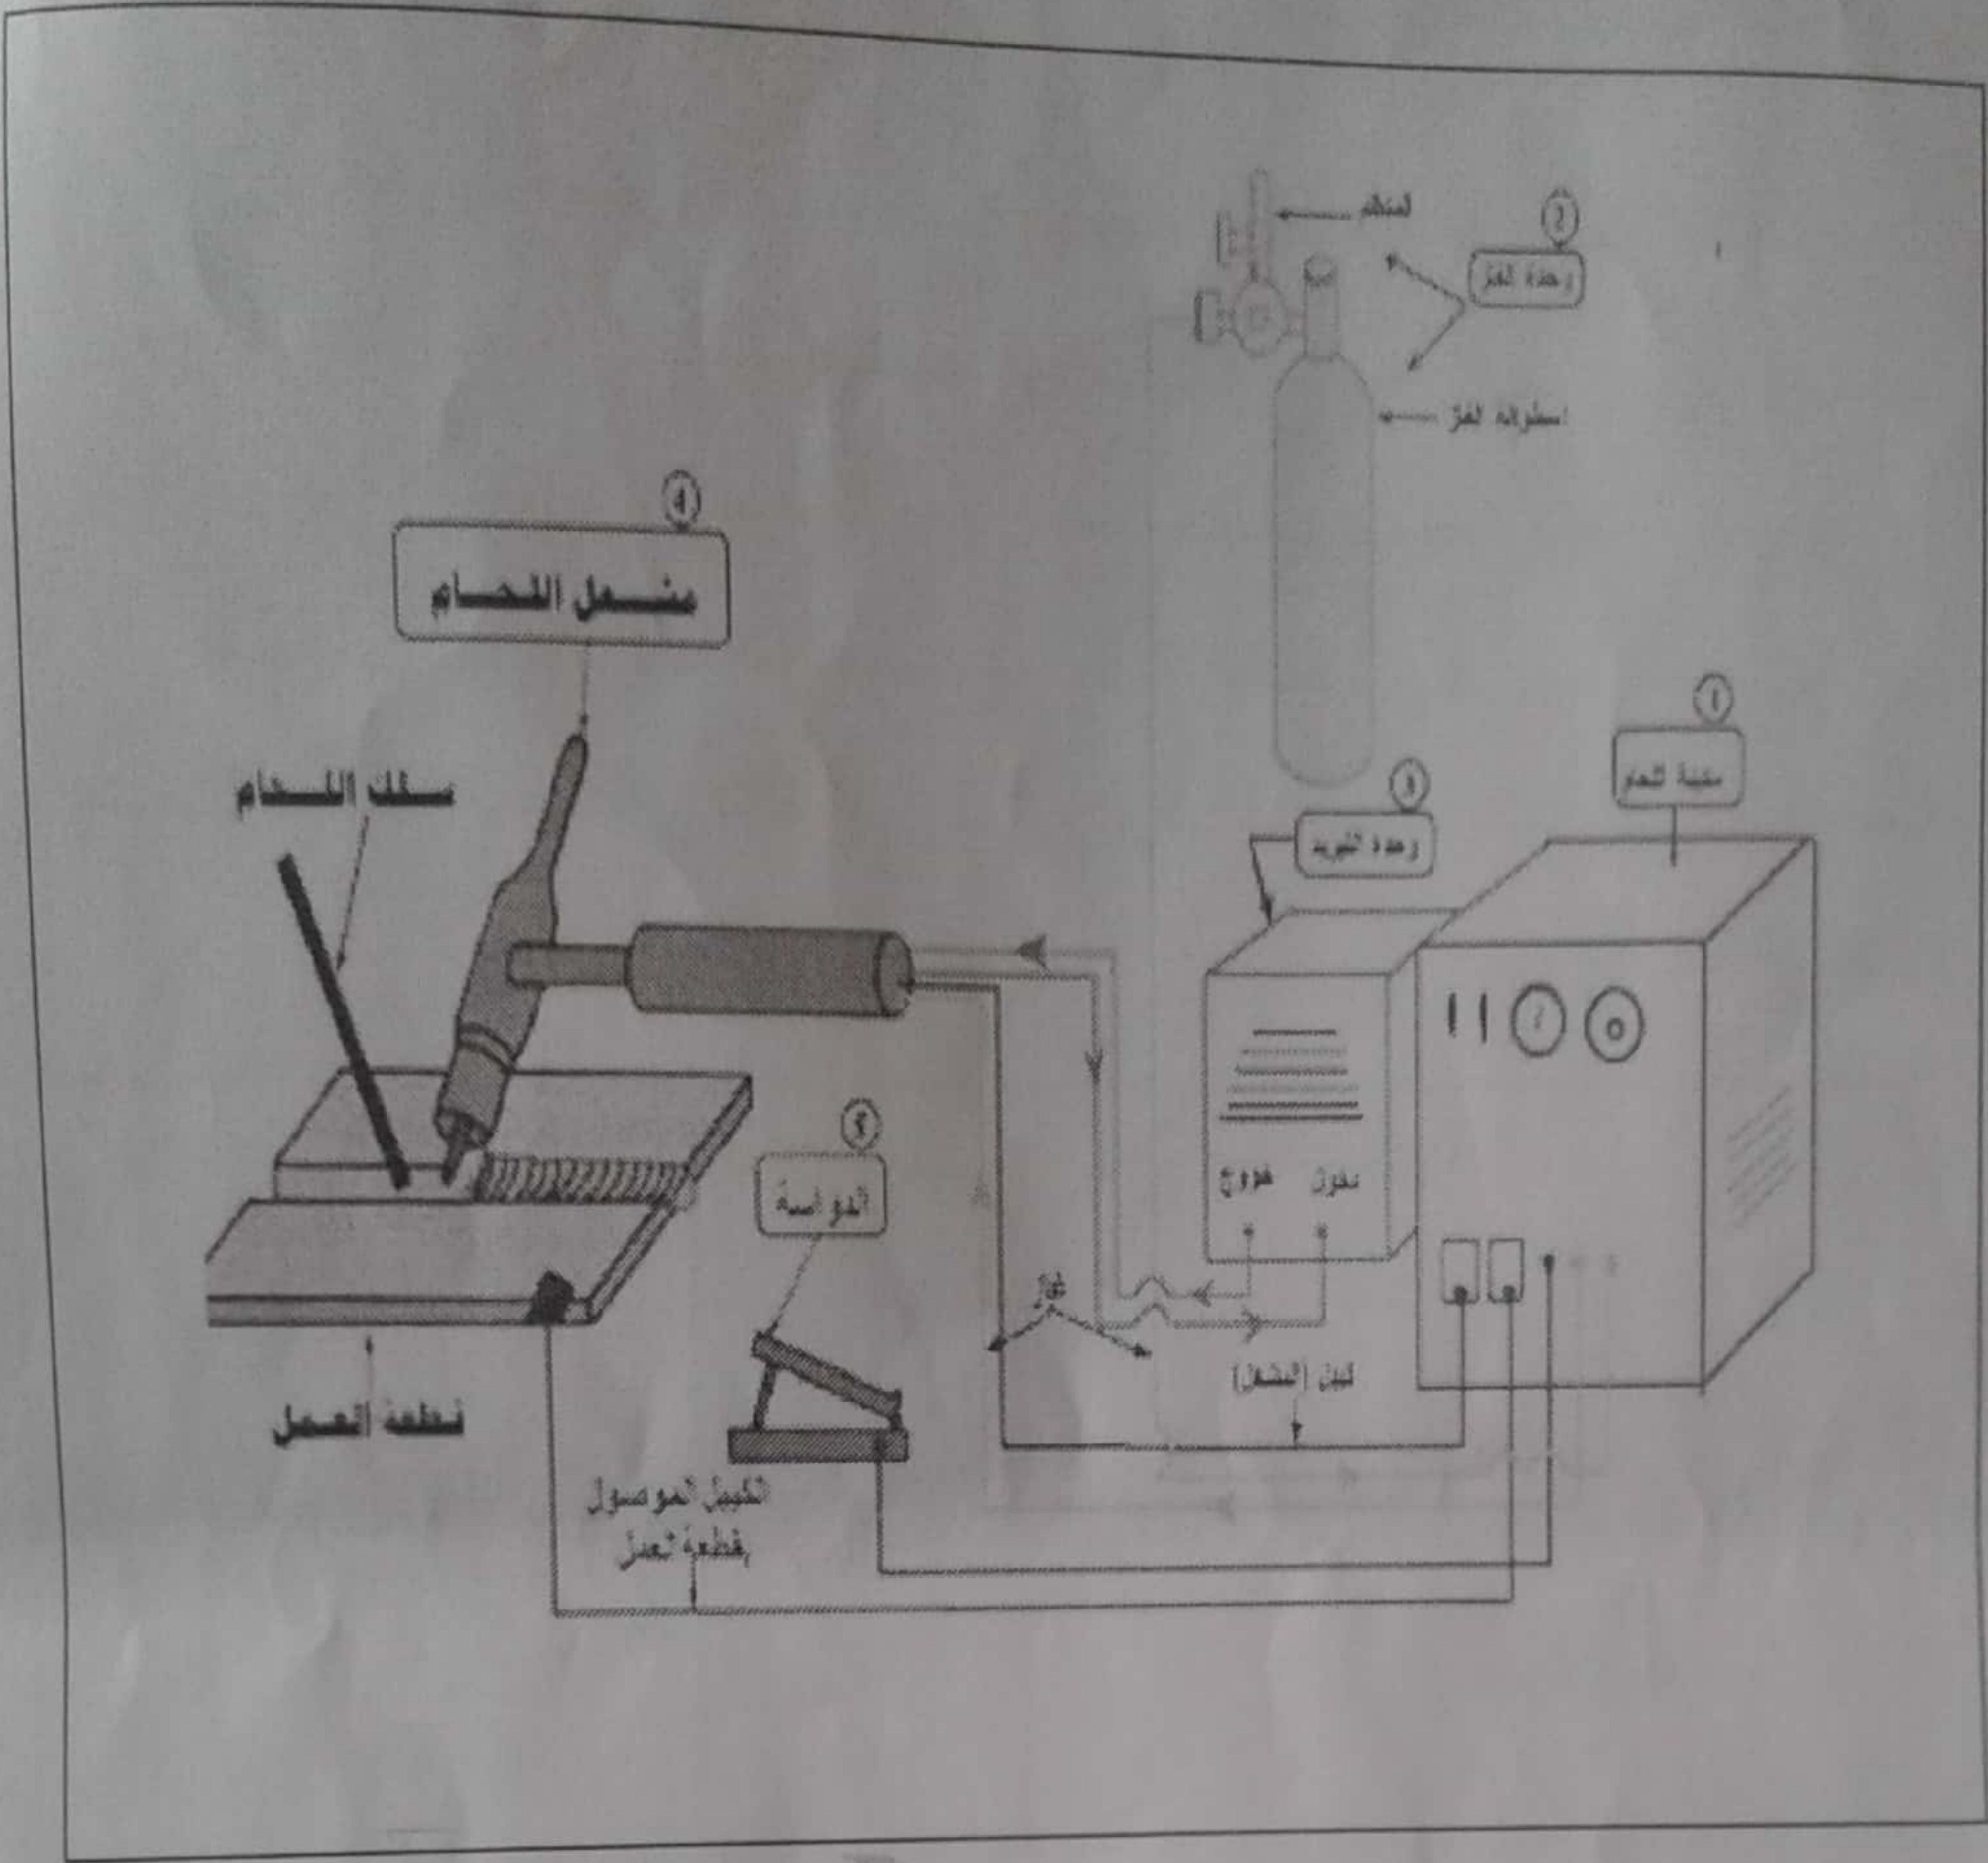

• مهمة الغازات الواقية :


تأمين حجب لمنطقة اللحام من الاوكسجين الموجود في الهواء لمنع الاكسده في المعدن المنصهر لتحقيق جودة عاليه لخط اللحام

• أهم أنواع الغازات الواقية :

١- الارغون ٢- النيون ٣- ثاني اوكسيد الكربون ٤- الهليوم ٥- الزينون ٦- النتروجين


٣- لحام المقاومة الكهربائية :

تنتج الطاقة الحرارية فيه عبر المقاومة الكهربائية المسلطة من قطبين نحاسيين يبردان بسائل تبريد (يستخدم فيه جهد من ٤ - ٢٥ فولط وشدة تيار من ١٠٠ - ٦٥٠٠ أمبير حسب سماكة المعدن المراد لحامه) للمنطقة الموجودة بين الجزئين المتلامسين في منطقة اللحام مع تسليط ضغط عالي على منطقه اللحام فينتج عن ذلك حرارة عالية تؤدي الى تلاحم في المنطقة العجينية تحت الاكترودات

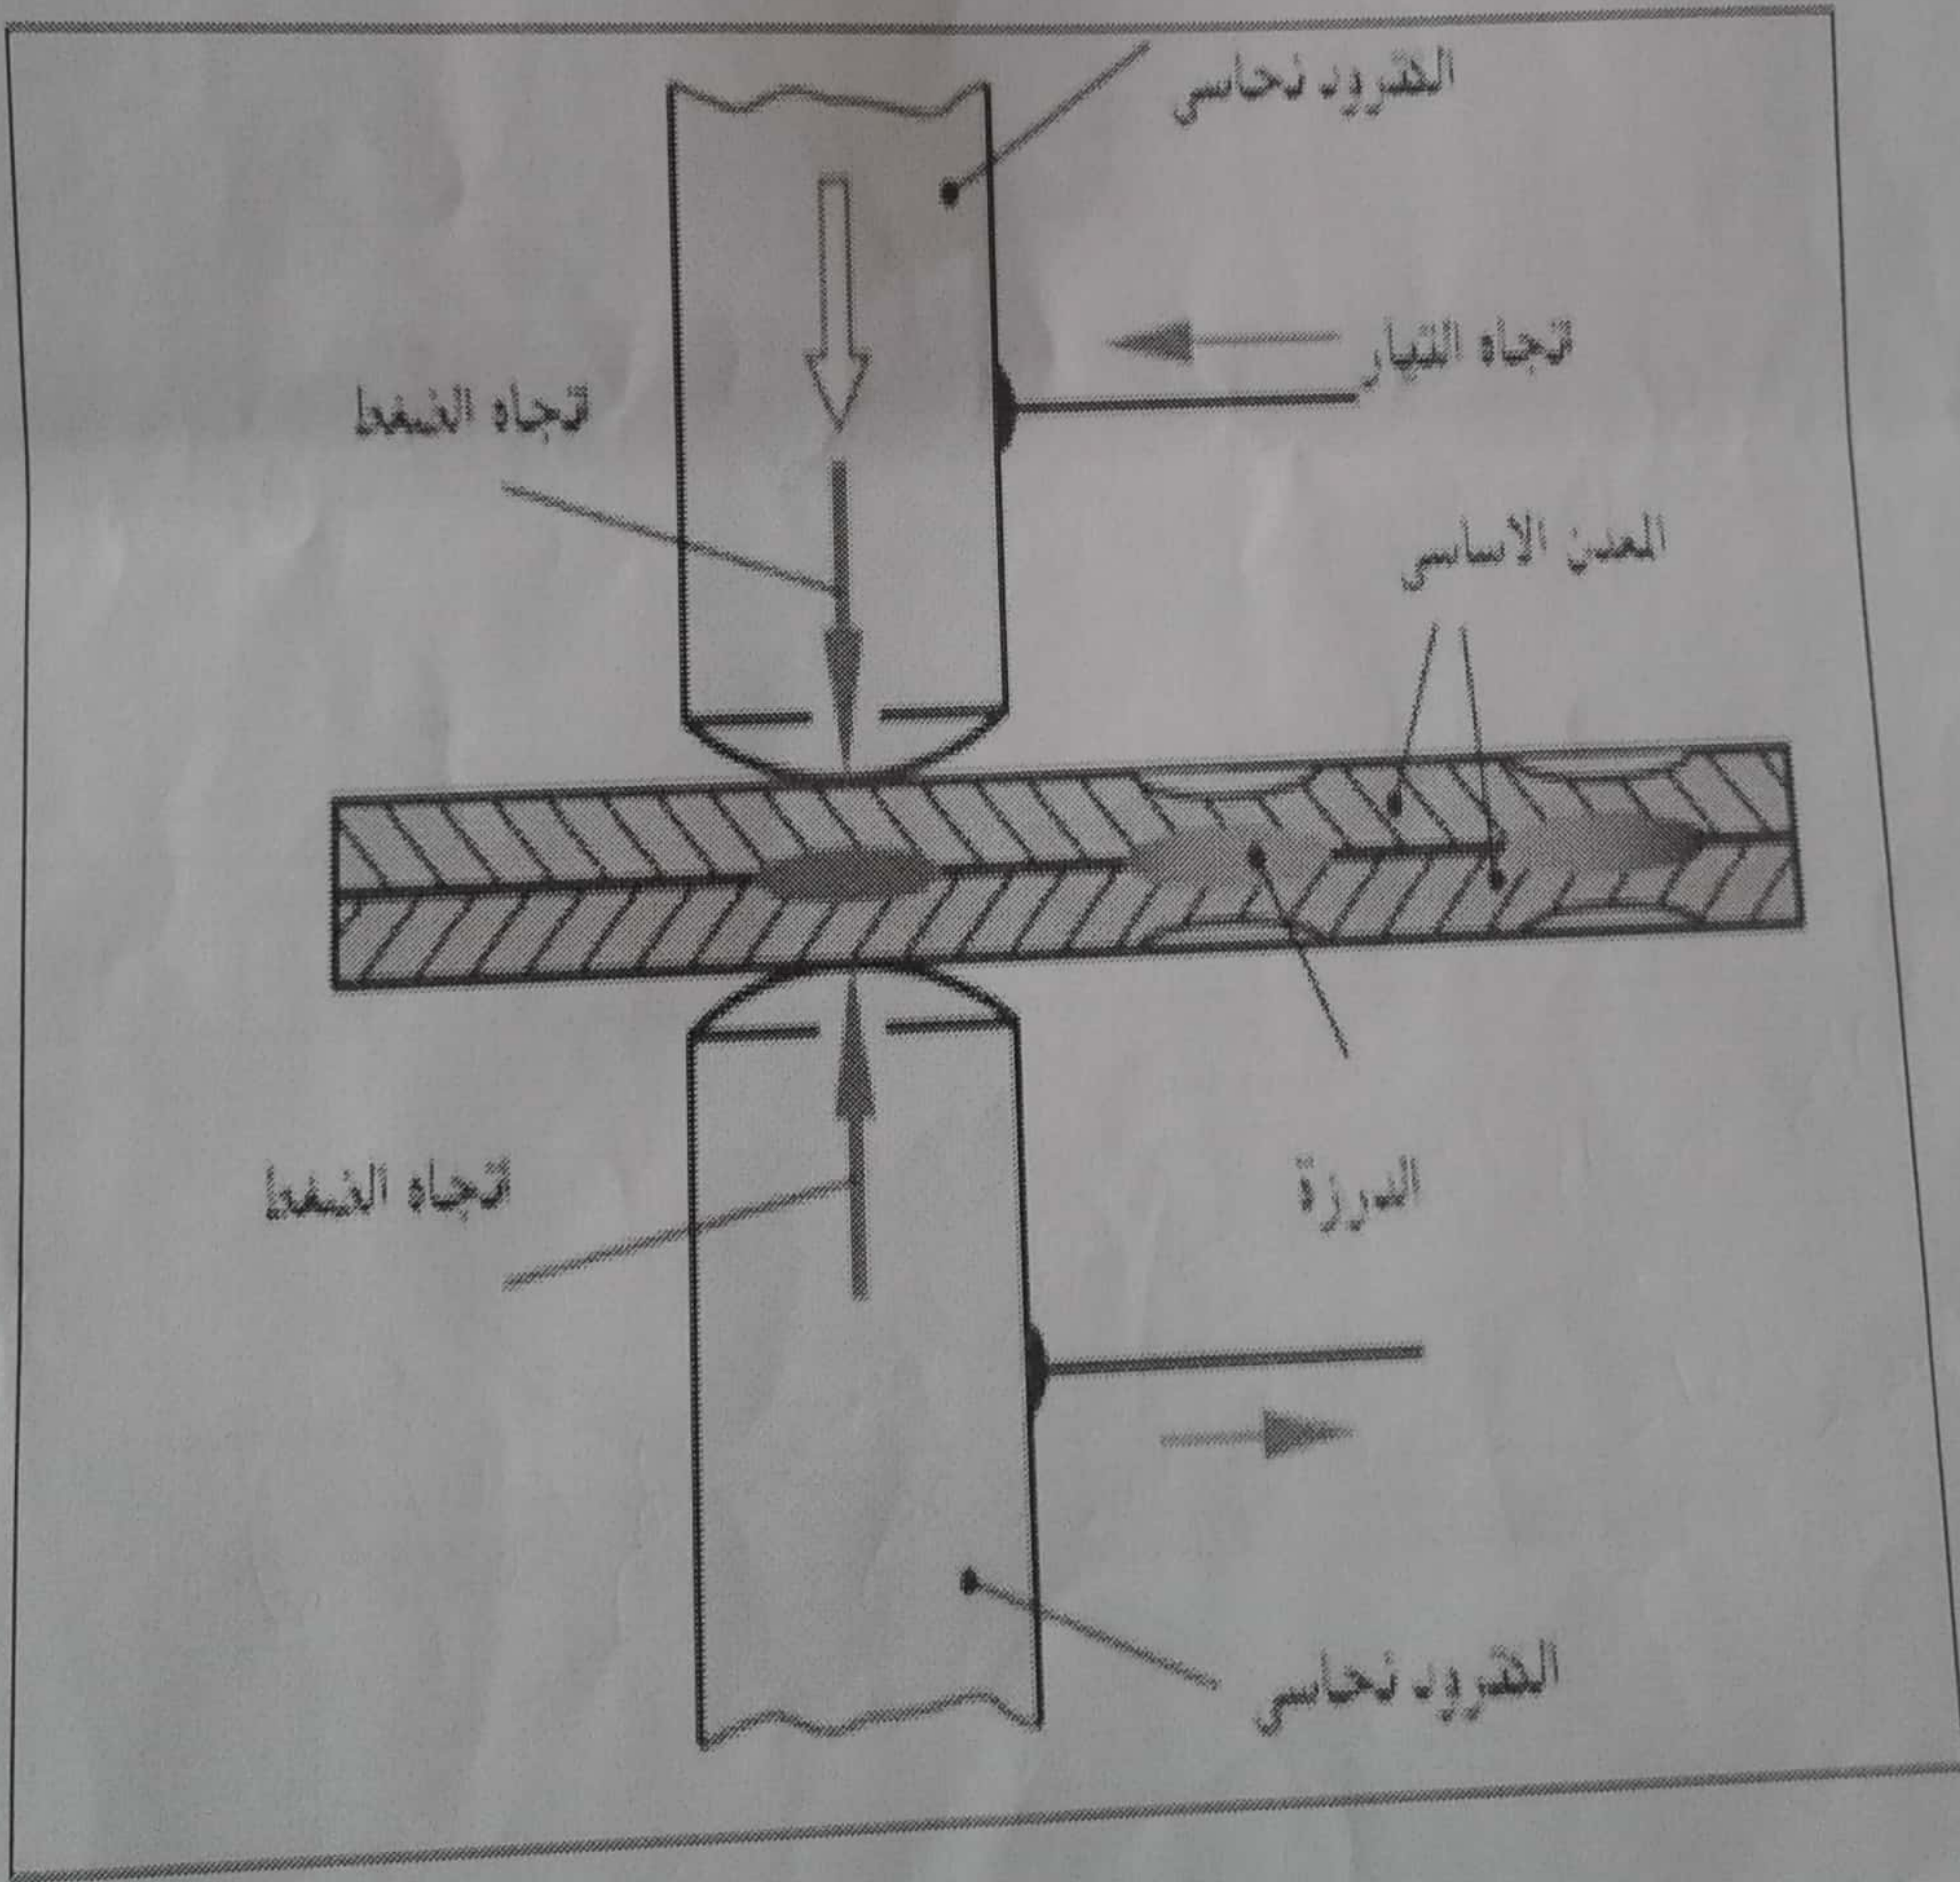


وتكون الاكترودات على الأشكال التالية :

قضبان نحاسيه للحصول على اللحام النقط

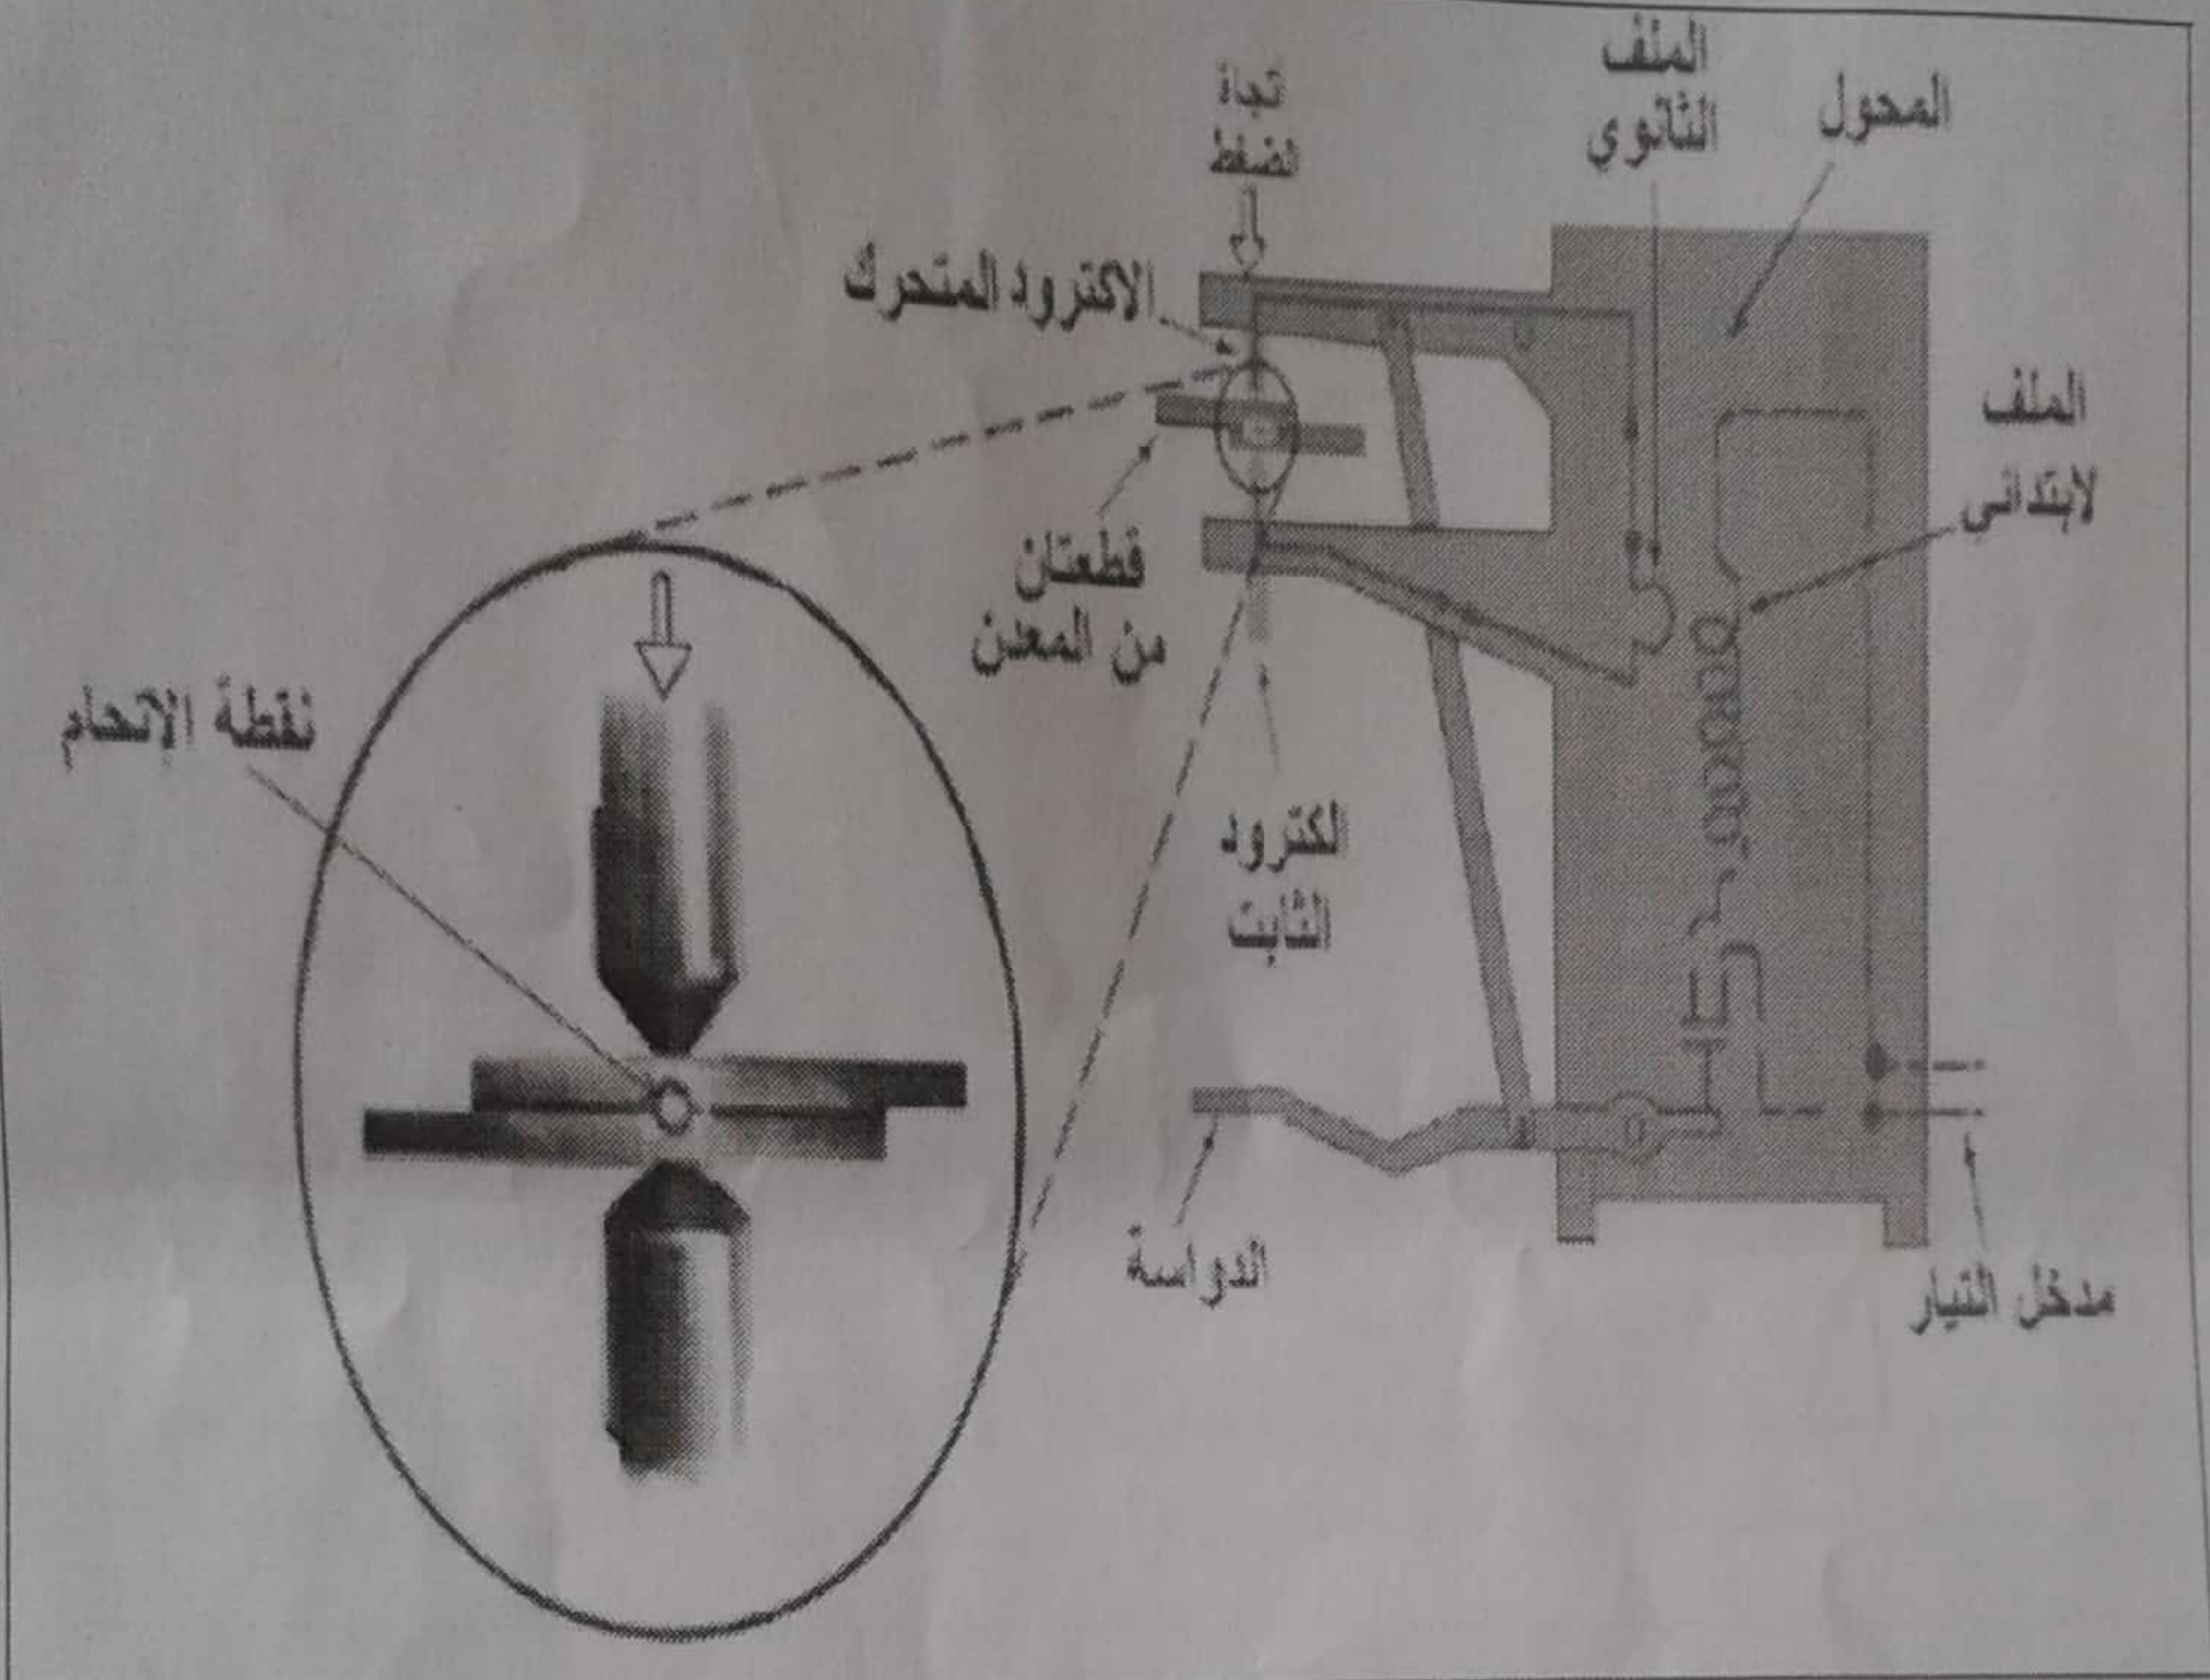


دواليب نحاسيه للحصول على خط لحام

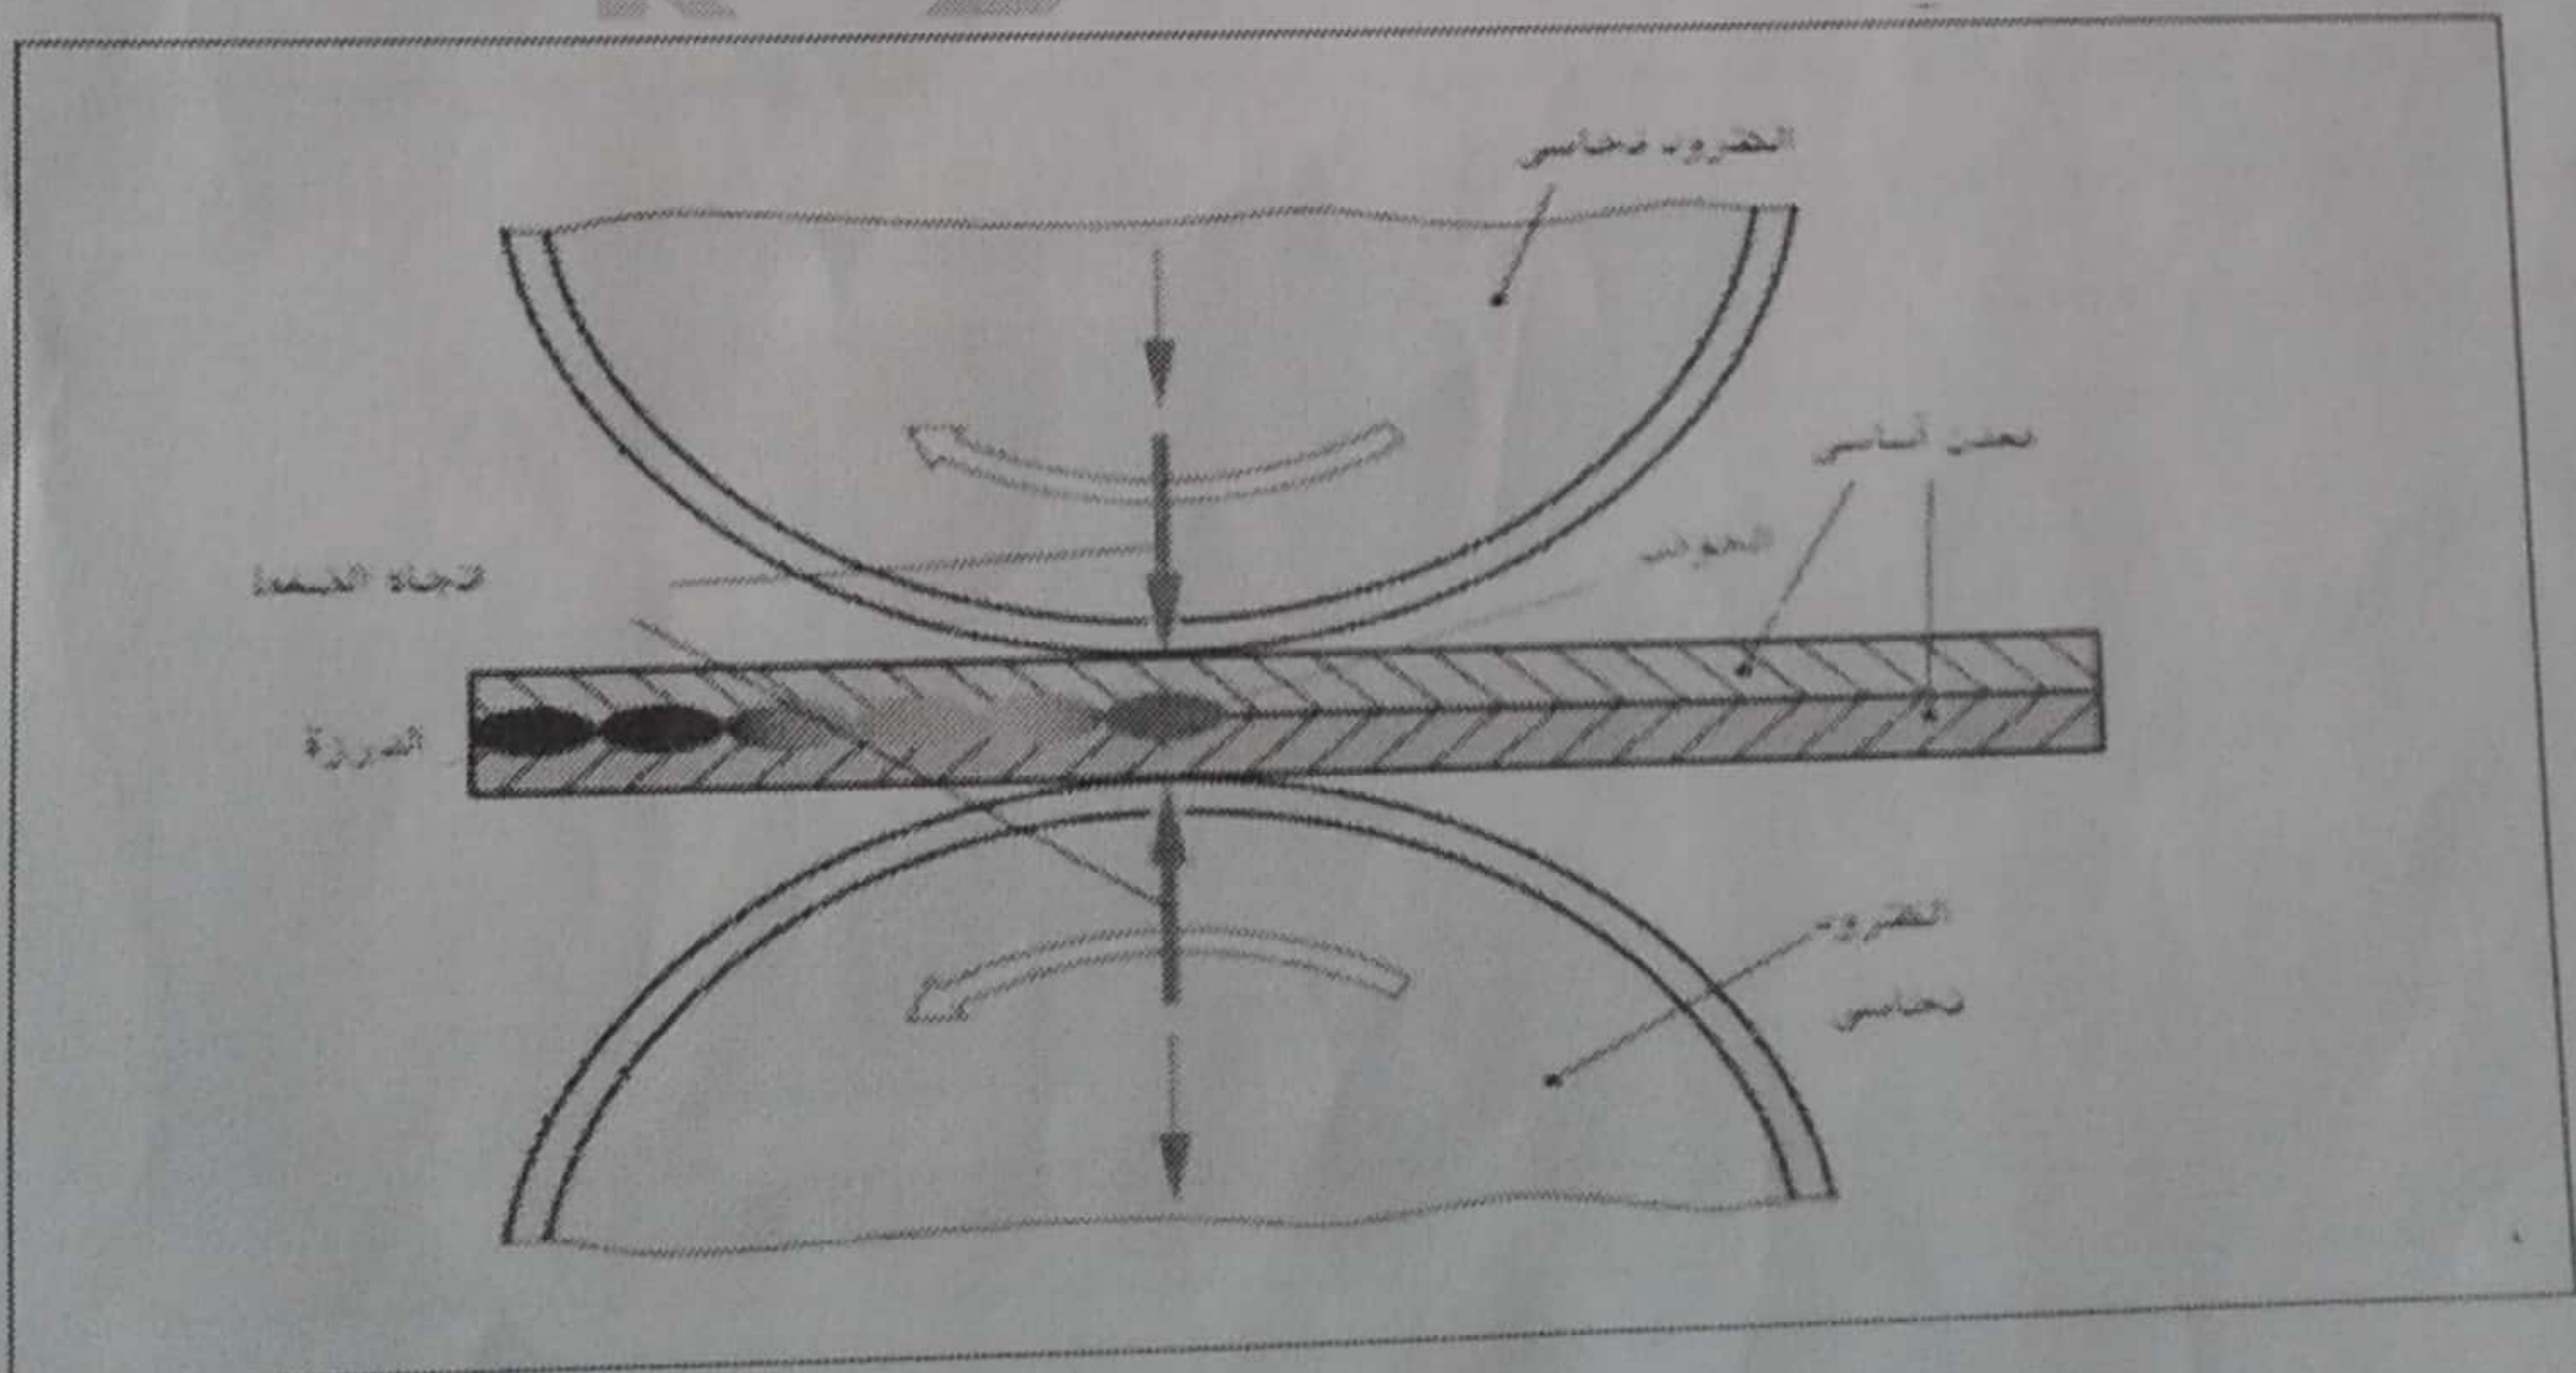


٤- لحام المونة أو السمكره : تيم فيه صهر المادة المضافة لتلتصق مع حواف

القطع المراد لحامها للحصول على وصله دائمة ونحصل على الطاقة الحرارية من كاوي لحام يعمل على التيار الكهربائي أو اللهب واطفة مساعدات صهر ويجب تنظيف منطقه اللحام من الاكاسيد والزيوت لإضافة مادة الحشوه وتكون عادتاً من القصدير أو الرصاص

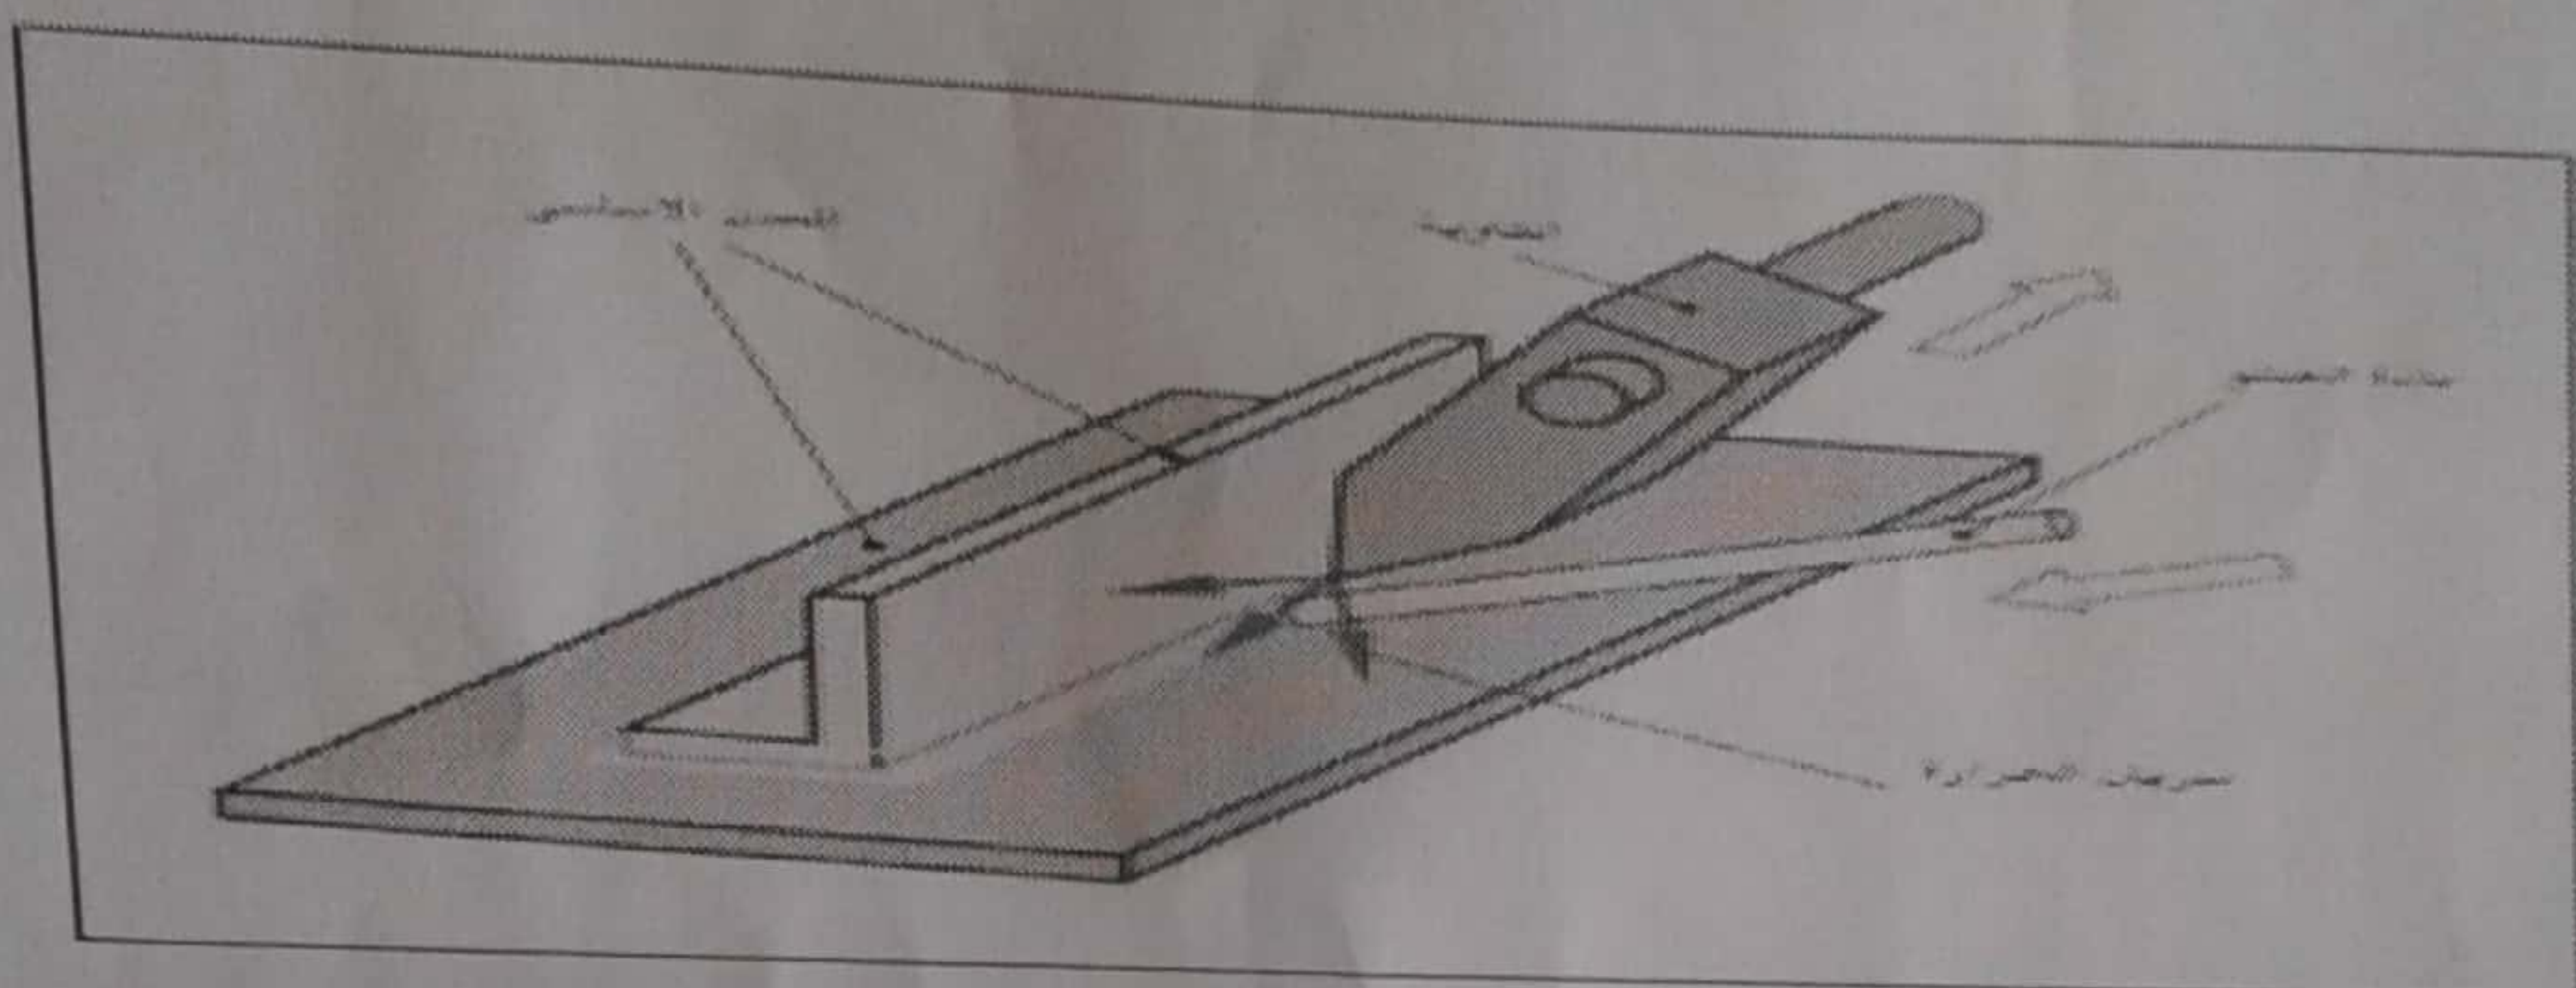

٥- اللحام الترميدي:

يتم خلط أكسيد الحديد مع الألومنيوم وهيدرو سيلكون و2% جير لتحسين لزوجة أكسيد الألومنيوم وضمان سرعة صعوده كخبيث، في ماعون مخصوص (1) ثم يتم تسخين الخليط بواسطة بوركسيد الباريوم والذي يشعل بشرائط ماغنيسيوم حتي حدوث التفاعل الكيميائي وهو سحب الألومنيوم للأوكسجين من أكسيد الحديد، تتولد حرارة عالية تؤدي لانصهار الحديد. يطفئ أكسيد الألومنيوم كخبيث علي السطح يتم الآن تصريغ المصهور من الأسفل مباشرة في حوض اللحام (2) الذي يحيط به قالب من الرمل أو الفخار (3). تستخدم هذه الطريقة في لحام الأجزاء السميكه بالأخص حيث لا تتوفر كهرباء مثلاً في خطوط السكك الحديدية أو لحام قضيب الأوناش السقفية في المصانع الشكل (6.4) يوضح فكرة لحام الترميت.

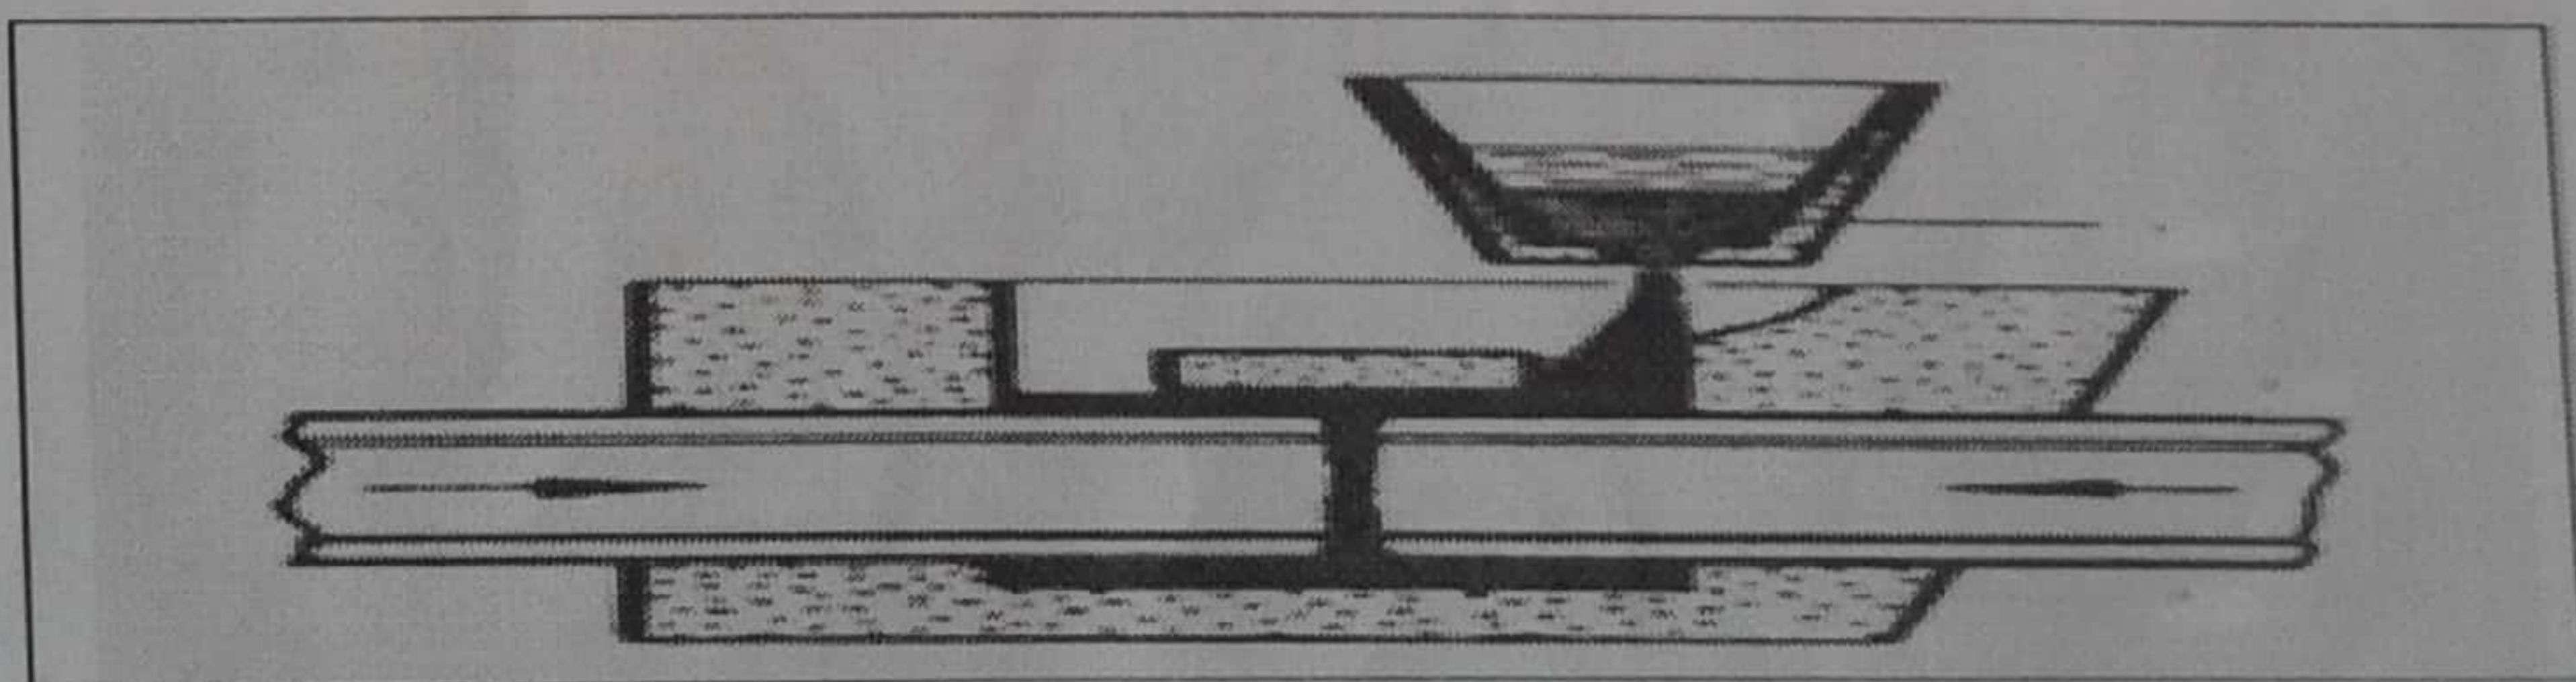

الشكل (6.4)

البلازما

تعريف : هي عبارة عن مرور تيار من الهواء المضغوط عبر قوس كهربائي .
القص بالبلازما اليدوي : ويتم فيه توليد الطاقة اللازمة لعملية القص عن طريق جهاز توليد حزمة البلازما وإيصالها إلى مسدس القص ويتم تحريك المسدس يدويا للحصول على فجوة قص وإنتاج الشكل المطلوب ويمكن لحزمة البلازما قص جميع أنواع المعادن الحديدية والاحديديه ويمكن زيادة الهواء المضغوط وشدة الأمبير بشكل متناسب للحصول على حزمه تلائم جميع السماكات

* **مكنة القص المبرمجة c.n.c :** هي مكنه يتم فيها تخزين وتعديل المعلومات

لعملية القص من (أبعاد وسرعه قص) للحصول على الشكل المطلوب وبغزارة كبيرة في الإنتاج ودقه عالية في الابعاد وسرعه في التنفيذ مع إمكانية استرجاع الملفات للإستفادة منها مجدداً عن طريق ذاكرة الآله

الاجزاء الرئيسية :

١- جهاز توليد حزمة البلازما :جهاز ماركة sato مركب على الآلة

وهو الجزء المسؤول عن توليد تيار كهربائي الازم للحصول على القوس الكهربائي وإدخال الهواء المضغوط عبرة للحصول على حزمه البلازما وله عدة مفاتيح :

• من الأمام : # مفتاح تعير ضغط الهواء وله تدريجات على شكل إضاءة

مفتاح تعير نوع حزمة البلازما وله الخيارات التالية :

١- الحز ٢- الخرق ٣ - التثقيب # مفتاح تعير شدة التيار:وهو مدرج من

١٠٠ - ٠ % وتزيد شدة الأمبير بزيادة السماكة

ومن الخلف :

- ١- مفتاح on - off لتوصيل التيار الكهربائي
 - ب- كبل التغذية الرئيسي: ويدخل 380 فولط
 - ج- خرطوم الهواء المضغوط : وهو موصول على مصيدة ماء
 - د- كبل اوامر : وهو موصول بين الجهاز المعالج لإعطاء أمر التوليد للآلة
- ٢- التورشات : وهي الجزء المسؤول عن إعطاء الطاقة الحرارية اللازمة لعملية القص وهي ثلاث تورشات للقص الأول للقص بالبلازما ويستخدم لقص جميع أنواع المعادن الحديدية والاحديدية والاكسي استلين ويستخدم في قص المعادن الحديدية فقط وبسماكات كبيرة
- ٣- السكك (المحاور): وهي الجزء المسؤول عن اعطاء الحركة على المحورين X-y لحصول على الشكل ثنائي البعد للقطعة المطلوبة
- ٤- المعالج: وهو الجزء المسؤول عن اعطاء الاوامر وتلقي البيانات وتنظيم العمل بين اجزاء الآلة للحصول على العمل النهائي
- ٥- لخراطيم والكابلات : وهي الجزء المسؤول عن توصيل التيار الكهربائي والهواء المضغوط وغاز القص للآلة وهي مركبة على سي متحرك لسهولة تحريك الآلة على المحورين X.y
- ٦- الاسطوانات : وهي مؤلفة من اسطوانة غاز منازل واسطوانة غاز أوكسجين لاعطاء شعله التسخين واسطوانة اوكسجين اخرى لتأمين اوكسجين القص
- ٧- ضاغط الهواء : وهو الجزء المسؤول عن إعطاء الهواء المضغوط لتورش الاول لإحداث حزمة البلازما

٨-آلية سحب الادخنة : وهي الجزء المسؤول عن سحب الغازات الناتجة عن عملية القص الى خارج مكان العمل ويتكون من مجرى دائري مقسم الى اربعة اجزاء مفتوحة من الأعلى ومزودة بغطاء مربوط مع مكبس هوائي يأخذ الهواء من الصمام عبر مواسير نحاسية ويتم إعطاء الأمر بفتح الصمام عندما تدوس الآلة عليه وعند تحرك الآلة الى جزء آخر تقوم بالدوس على صمام آخر لفتح المكبس الموازي له فيتم بذلك تركيز عملية سحب الغازات من المنطقة الواقعة تحت التورش وطردهم الغازات الى خارج القسم

٩- طاولة العمل : وهي الجزء المسؤول عن حمل المشغولة أثناء عملية القص

١٠-جسم الآلة : وهو الجزء المسؤول عن حمل أجزاء الآلة


***طريقة البرمجة :

نتأكد أولاً من وجود الهواء المضغوط الازم لإنشاء حزمة البلازما وعند توصيل التيار الكهربائي للآلة يتحمل البرنامج وتظهر رسالة :

PRESS POWER ON, PLEASE

اضغط بور لطفا

فضغط power فندخل الى الصفحة الرئيسية وتظهر الخيارات التالية:

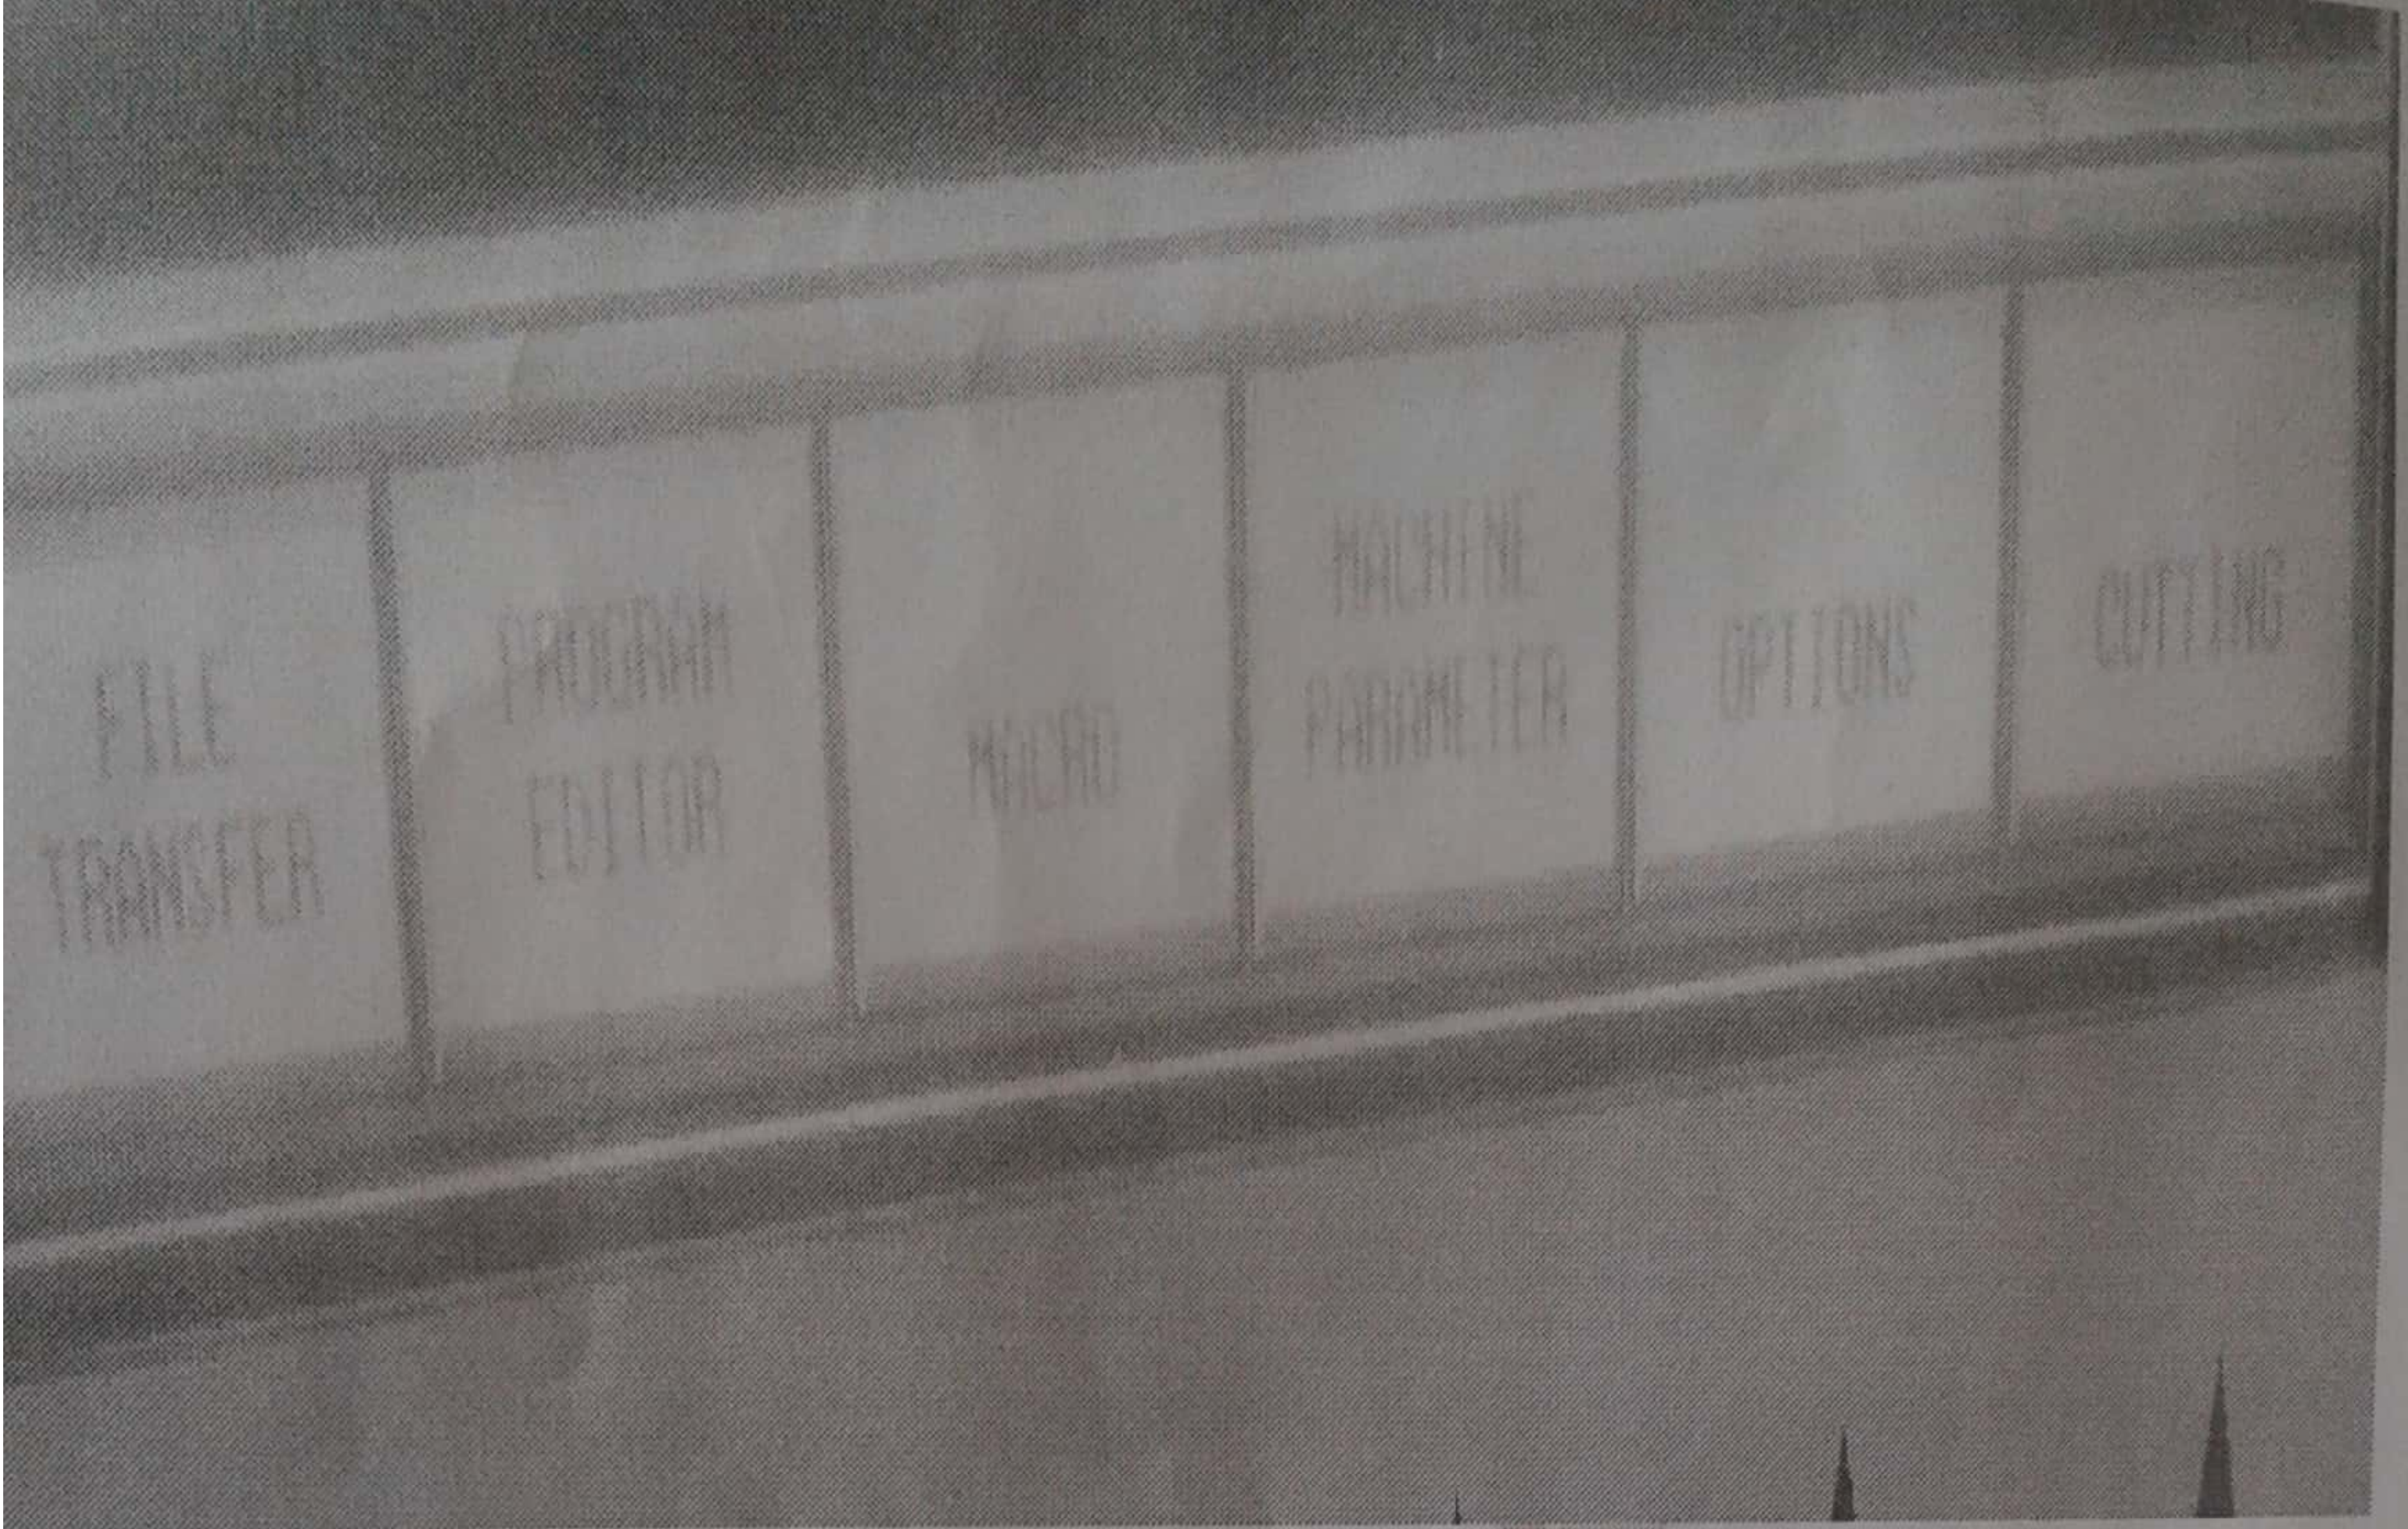

١- تحميل الملفات

٢- تنزيل البرنامج


٣- الاشكال

٤- اعدادات الالة

٥- خيارات

٦- القص

ولتحميل برنامج ندخل الى الاشكال فتظهر الاشكال المخزنه في الالة .. نقوم بتحديد الاشكل المطلوب من الاسهم ثم إنتر فندخل الى قائمه تحوي الرسمه المحملة في ذاكرة الالة ونقوم بتعديل الابعاد الوجوده للحصول على الشكل المطلوب ونعود الى الصفحة الرئيسية ونقوم بتحميل رقم الملف من (تنزيل الملف) ثم العودة الى الصفحة الرئيسية وبعدها ندخل الى صفحة القص وعرض النموذج فتظهر صفحه فيها الشكل المطلوب تنفيذة

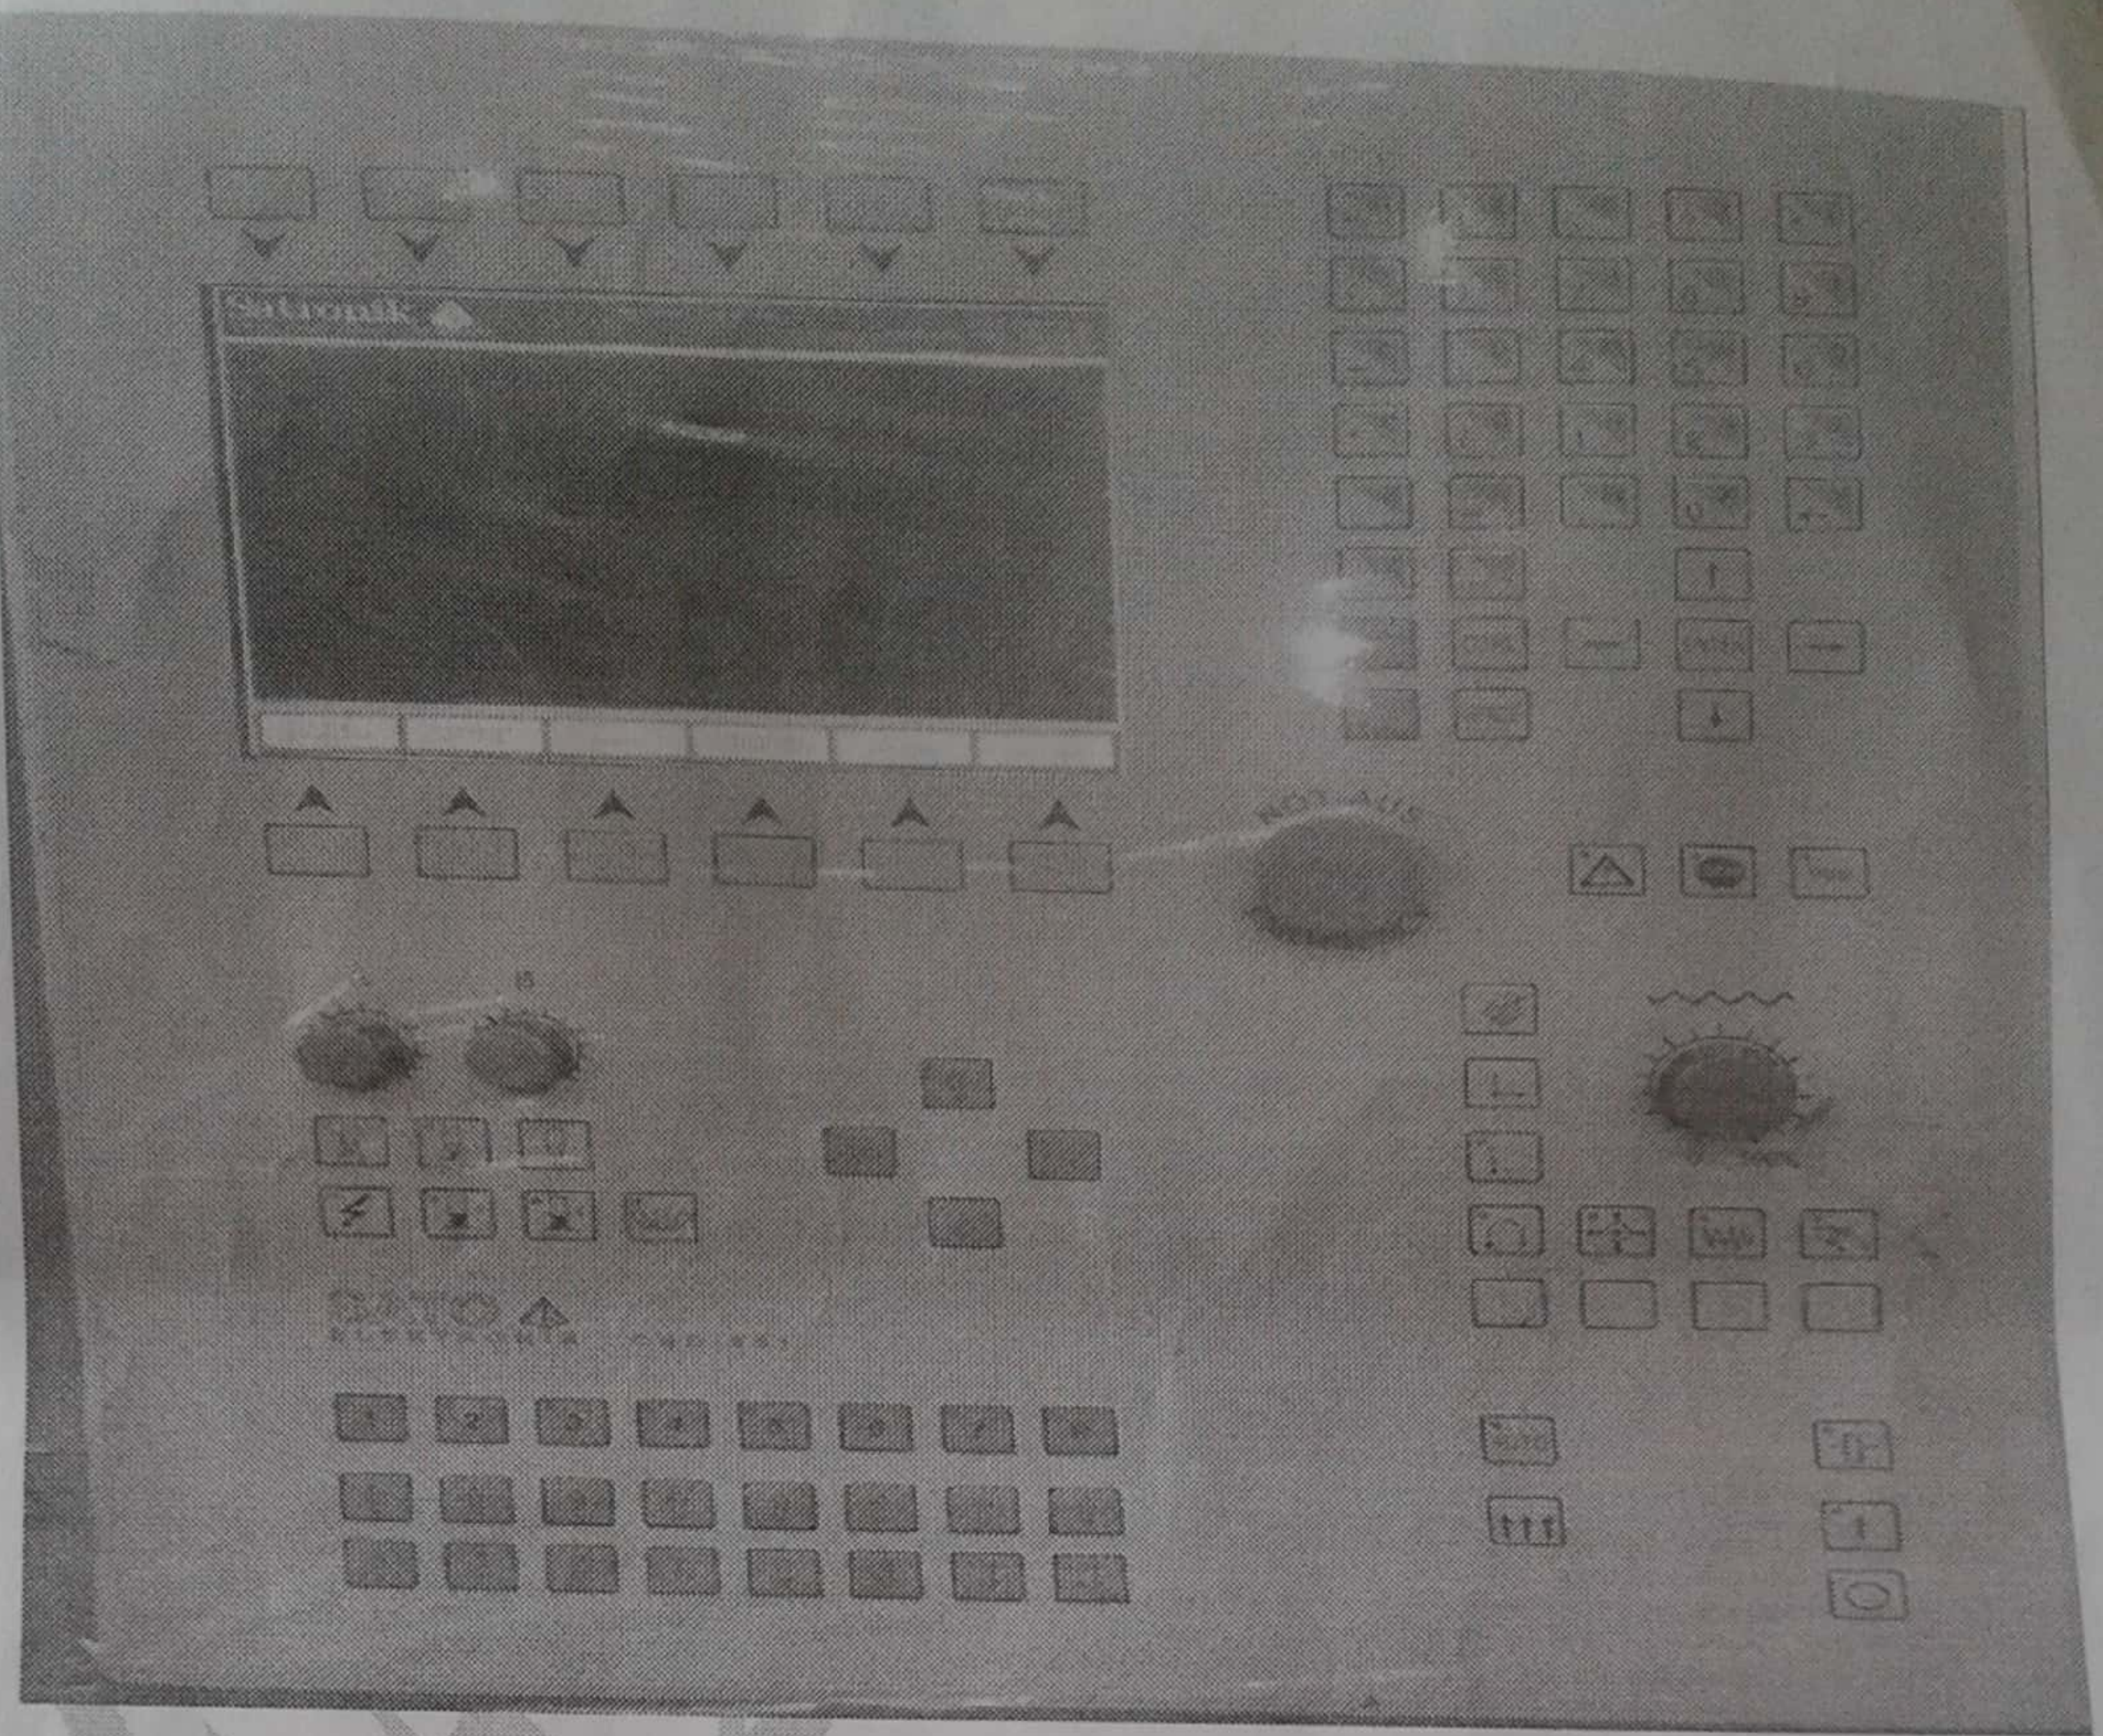

تقوم بالتأكد من تفعيل ثمان ازرار وهي :

- ١- تشغيل المسننات
- ٢- وضعية القص (نظري او اتوماتيك)
- ٣- تفعيل السرعة
- ٤- نقطة البداية
- ٥- تحديد السرعة
- ٦- تحديد نوعي التورش

٧- تحديد رقم التورش

٨- تشغيل الآلة

.....ولتحريك التورش نقوم بما يلي:

١- تصفير السرعة

٢- تحديد الاتجاه

٣- تشغيل الآلة

٤- فتح السرعة

وعندما تدوس الآلة على احد الحساسات في بداية ونهاية الشوط محوري $x.y$ تتوقف الآلة عن العمل ويعمل زر stop ولإعادة الآلة الى العمل نقوم بما يلي :

١- كبس زر stop كبسة دائمة

٢- تصفير السرعة

٣- تحديد عكس الاتجاه

٤- تشغيل الآلة

٥- فتح السرعة فتدخل الآلة في مجال تحرك التورش